

LAND ROVER DISCOVERY 4X4
TESTDATO: 18.04.2024
KODE: 1394752

 KH91582	 199 314 KM	 09.01.2012 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: SALLAAAG6CA608514	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 30.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Store rust roser venstre fordør/Høyre for/bakdør og noe små sinkslipp
1.2	Lakk	Plast hjulbue Høyre forskjerm
1.3	Lakk	generelt mye bruksslitasje
1.4	Under bil	Noe rust bjelke bak fanger
1.5	Under bil	Rust under bil/ramme, er nok mest overflatisk
1.6	Panser	Noe steinsprut/riper
1.7	Dører	flere p-bulker Høyre bakdør
1.8	Dører	p-bulk Venstre bakdør
1.9	Skjermer	Rust begge hjulbuer bak. Nede inside bakdører
1.10	Skjermer	ripe ned til grunning
1.11	Støtfanger	Skade Høyre side bak
1.12	Tak	Flere store rustroser tak over frontrute
2. INTERIØR		
2.1	Instrumenter og brytere	Slitt skrift/farge start stopp bryter
2.2	Midtkonsoll/midtarmlene	Mye merker og slitasje i dørtrekk begge sider bak
2.3	Seter	Blekkmerker i skinn førerside
2.4	Varerom	Mye riper og skraper bak , varebil



1.1 Store rust roser venstre fordør/Høyre for/bakdør og noe små sinkslipp



1.1 Store rust roser venstre fordør/Høyre for/bakdør og noe små sinkslipp




1.1 Store rust roser venstre fordør/Høyre for/bakdør og noe små sinkslipp



1.2 Plast hjulbue Høyre forskjerm



1.4 Noe rust bjelke bak fanger

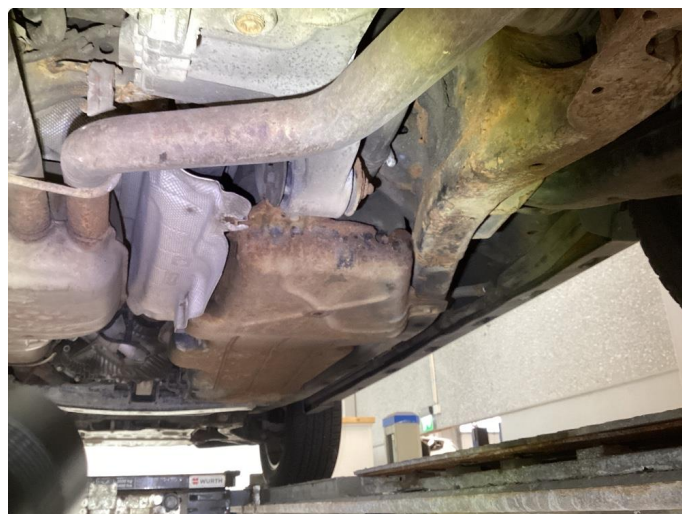

1.5 Rust under bil/ramme, er nok mest overflatisk



1.5 Rust under bil/ramme, er nok mest overflatisk



1.5 Rust under bil/ramme, er nok mest overflatisk



1.6 Noe steinsprut/riper



1.7 Flere p-bulker Høyre bakdør



1.8 P-bulk Venstre bakdør



1.9 Rust begge hjulbuer bak. Nede inside bakdører



1.9 Rust begge hjulbuer bak. Nede inside bakdører



1.11 Skade Høyre side bak



1.12 Flere store rustroser tak over frontrute



2.1 Slitt skrift/farge start stopp bryter



2.2 Mye merker og slitasje i dørtrekk begge sider bak



2.2 Mye merker og slitasje i dørtrekk begge sider bak



2.3 Blekkmerker i skinn førerside



2.4 Mye riper og skraper bak , varebil

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,6	7	7,6	7,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	6,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.11.2022	174938

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.