




Teknisk test med påkost

FORD MONDEO / BA7 180 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 16.03.2026



CHASSISNR: WF0FXXWPCFFU05542

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.

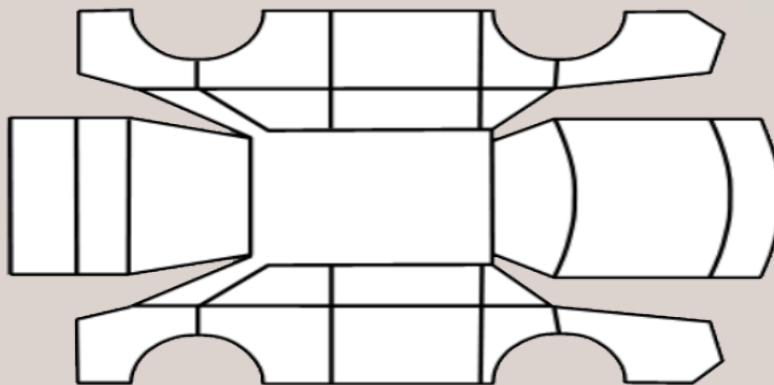

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1	Systemfunksjoner	Dekktrykkvarsler lyser. Må feilsøkes	850
Eksteriør			
2.1	Under bil	Løst varmeskjold. Bak	850
2.2	Under bil	Skade. Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon) NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!	15 954
2.3	Panser	Korrosjon/sinkslipp. Flere rustskader på panser	1
2.4	Dører	Rust/korrosjon. Skade/rust i alle 4 dører	1
2.5	Skjermer	Rust. Rustskader på begge baksjermer, ved der bakganger festes i hjulbuen. Begge sider bak.	1
2.6	Skjermer	Bulk. Bulk og rust	1
2.7	Skjermer	Rust. Innersjermer foran & bak sterkt preget av kraftig rust	1
2.8	Korrosjon	I kanaler. Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.	1
2.9	Korrosjon	Farlig rust i bærende konstruksjoner. Travers bak - sterkt preget av grov rust, i gråsonen ved en feks. PKK	2
2.10	Vinduspussere/-spyler	Utslitte pusserblader.	1 226
2.11	Dekk/Felger	Dekkskade sommerhjul. Alle 4 dekk har begynt å sprekke opp på innsiden - venstre foran er også dekk innsiden veldig skeivslitt - trolig pga karosseriskaden på samme side foran	9 307
2.12	Tak	Rust. Skader på tak med rust	1
2.13	Frontvindu	Steinsprut med sprekk. Steinsprutskade med påbegynt sprekk - midt i synsfeltet for fører - vil ikke passere PKK med denne	19 539
2.14	Stolpe	Bulk. Bulker langs tak/stolpe begge sider av bil	1
Lys			
3.1	Andre lys	Det ene ekstralysset foran har kosmetisk skade	1
Motor			
4.1	Kjølesystem/vannpumpe	Lekkasje fra radiotor. Må byttes	11 480
4.2	Service	Service etter bilens intervall ikke fulgt. Manglende/Svak servicehistorikk. Ingen hirstorikk på reg reim eller noe	1
4.3	Service	Registerreim/kjede. Ingen historikk på på at reg reim er skiftet	11 533
4.4	Service	Trenger service. Bil må ha service	13 333

Hjuloppheng/styring

5.1 Ratt/styringsmekanisme	Skjev rattstilling. Trolig pga skade foran + dårlig dekk. Skade må rettes opp, deretter hjulmåling med juster, med nye dekk og forstillingsdeler		2 957
5.2 Stabilisatorer/stag	Slakk i lenkearmen. Slakk i lenkestag foran B.S - hører kraftig klunkelyd under kjøring		2 548
5.3 Forstilling	Slitt casterstagforing. Bakre foringer i bærearmer begge sider foran er slitte/løse		14 088

Bremses

6.1 Bremsesfunksjon	Pulserende. Kraftig pulsering fra bremses		1
6.2 Bremsesfunksjon	Bremsepedal dødgang. Merker at det er unormalt mye dødgang/svak bremsepedal. Ser at det er montert en ny caliper venstre foran (Der bilen har skade). Kan ha sammenheng med dette.		870
6.3 Skiver	Rust. Foran & bak		13 534

Interiør

7.1 Multimedia	Varsler feil på NAVI - kontrollert, SD kort er montert, fortsatt feil. Må feilsøkes		850
eks. mva			118 932



1.1 Dekktrykkvarsler lyser
Må feilsøkes





2.1 Løst varmeskjold
Bak



2.1 Løst varmeskjold
Bak



2.1 Løst varmeskjold
Bak

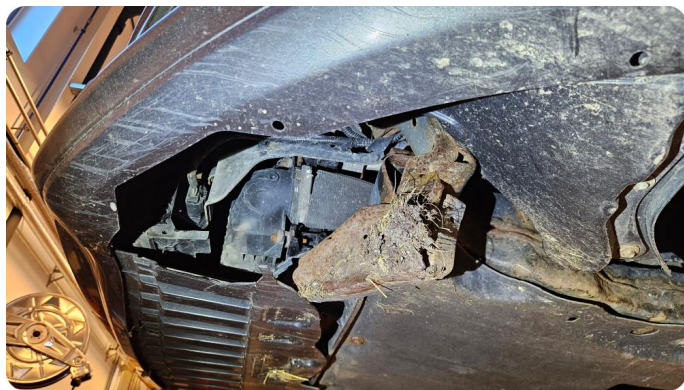
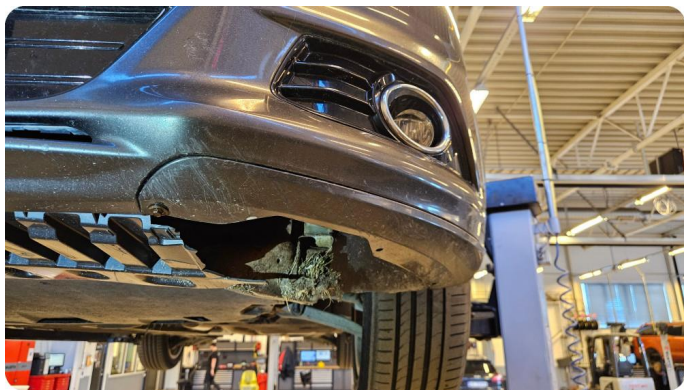


2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!

2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!

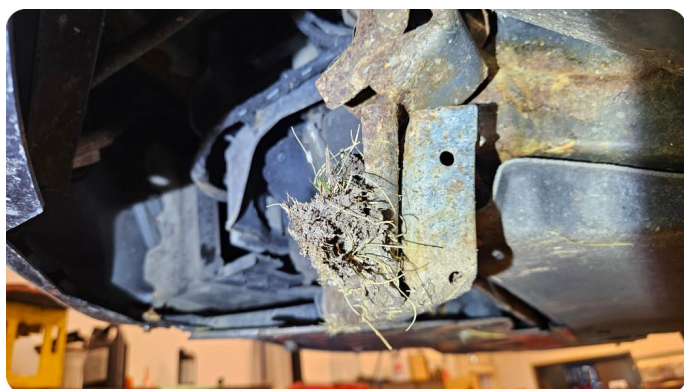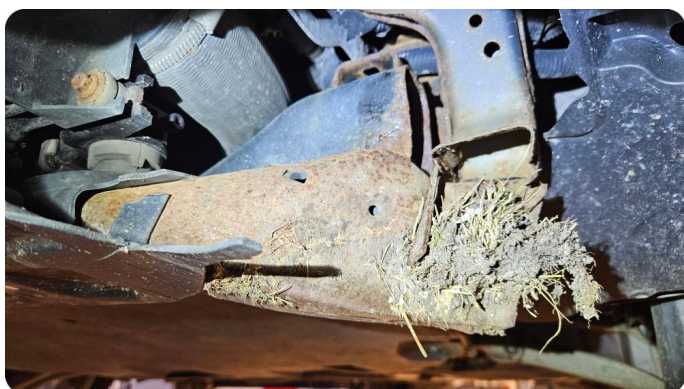

2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!

2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!



2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!



2.2 Skade

Kraftig skade venstre foran - bærende konstruksjon i bil er bøyd bak og opp, det samme med rammetravers. Her må minimum hele travers byttes + oppretting av bærende konstruksjon utføres. Denne skaden må takseres av karosseriverksted. Mistenker også at denne kanskje er årsak til dekk venstre foran ved denne skaden er sterkt slitt/defekt på innsiden. (Hele geometrien foran er feil/ute av posisjon)
NB: Har lagt inn delepris på KUN travers!



2.3 Korrosjon/sinkslipp

Flere rustskader på panser



2.3 Korrosjon/sinkslipp


Flere rustskader på panser




2.4 Rust/korrosjon
Skade/rust i alle 4 dører




2.4 Rust/korrosjon
Skade/rust i alle 4 dører

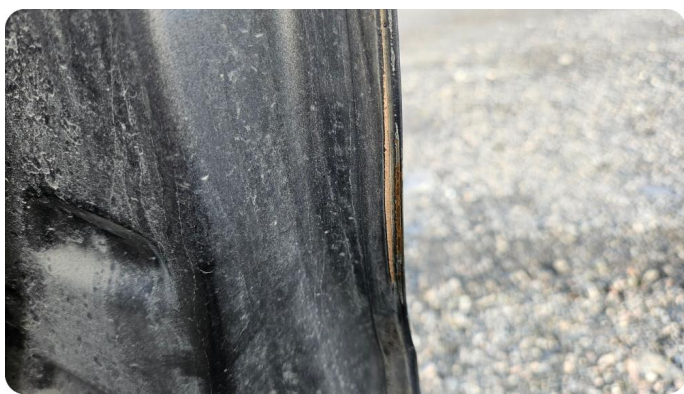

2.4 Rust/korrosjon
Skade/rust i alle 4 dører

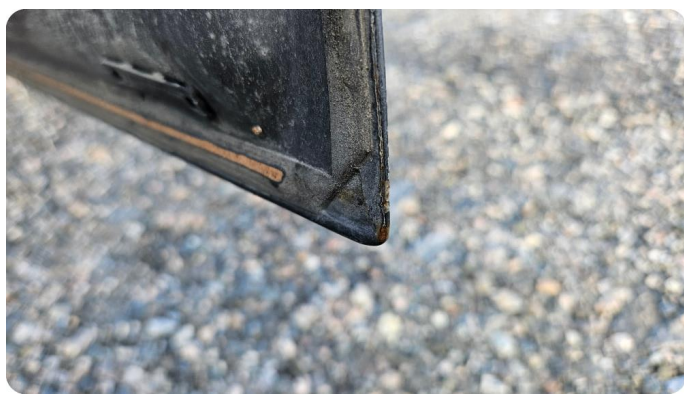

2.4 Rust/korrosjon
Skade/rust i alle 4 dører

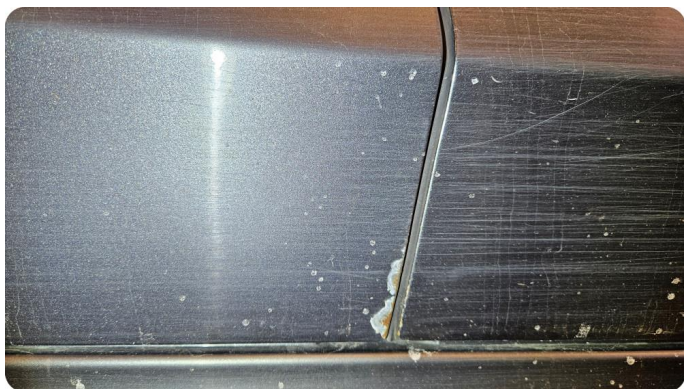

2.4 Rust/korrosjon
Skade/rust i alle 4 dører



2.5 Rust
Rustskader på begge bakskjermer, ved der
bakganger festes i hjulbuen. Begge sider bak.



2.5 Rust

Rustskader på begge bakskjermer, ved der bakganger festes i hjulbuen. Begge sider bak.



2.6 Bulk

Bulk og rust




2.6 Bulk

Bulk og rust

2.7 Rust

Innerskjermer foran & bak sterkt preget av kraftig rust

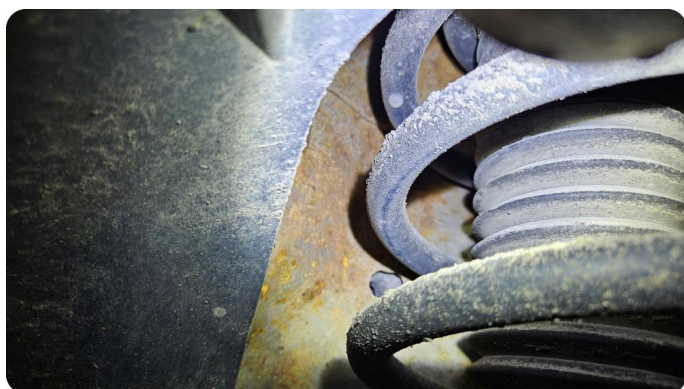

2.7 Rust

Innerskjermer foran & bak sterkt preget av kraftig rust

2.7 Rust

Innerskjermer foran & bak sterkt preget av kraftig rust



2.8 I kanaler
Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.



2.8 I kanaler
Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.



2.8 I kanaler
Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.



2.8 I kanaler
Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.



2.8 I kanaler
Sterkt preget av korrosjon/rust i kanaler begge sider, delvis også gulv.



2.9 Farlig rust i bærende konstruksjoner
Travers bak - sterkt preget av grov rust, i gråsonen ved en feks. PKK



2.9 Farlig rust i bærende konstruksjoner
Travers bak - sterkt preget av grov rust, i gråsonen ved en feks. PKK



2.11 Dekkskade sommerhjul
Alle 4 dekk har begynt å sprekke opp på innsiden - venstre foran er også dekk innsiden veldig skeivslitt - trolig pga karosseriskaden på samme side foran



2.11 Dekkskade sommerhjul
Alle 4 dekk har begynt å sprekke opp på innsiden - venstre foran er også dekk innsiden veldig skeivslitt - trolig pga karosseriskaden på samme side foran



2.11 Dekkskade sommerhjul
Alle 4 dekk har begynt å sprekke opp på innsiden - venstre foran er også dekk innsiden veldig skeivslitt - trolig pga karosseriskaden på samme side foran




2.11 Dekkskade sommerhjul

Alle 4 dekk har begynt å spreke opp på innsiden - venstre foran er også dekk innsiden veldig skeivslitt - trolig pga karosseriskaden på samme side foran



2.12 Rust

Skader på tak med rust

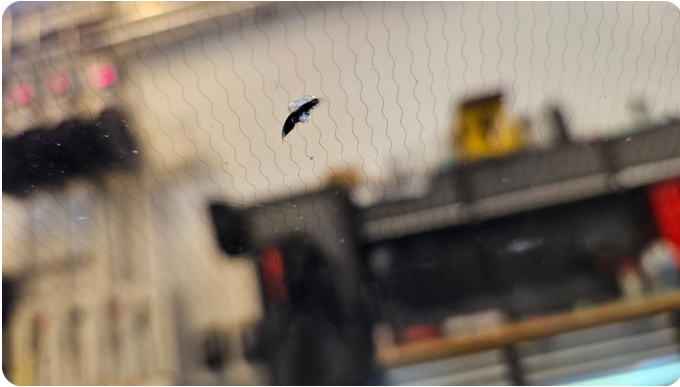

2.13 Steinsprut med sprekk

Steinsprutskade med påbegynt sprekk - midt i synsfeltet for fører - vil ikke passere PKK med denne



2.14 Bulk

Bulker langs tak/stolpe begge sider av bil



2.14 Bulk

Bulker langs tak/stolpe begge sider av bil



2.14 Bulk


Bulker langs tak/stolpe begge sider av bil



3.1 Øvrige feil Det ene ekstralysen foran har kosmetisk skade

4.2 Service etter bilens intervall ikke fulgt Manglende/Svak servicehistorikk. Ingen hirstorikk på reg reim eller noe

4.2 Service etter bilens intervall ikke fulgt Manglende/Svak servicehistorikk. Ingen hirstorikk på reg reim eller noe

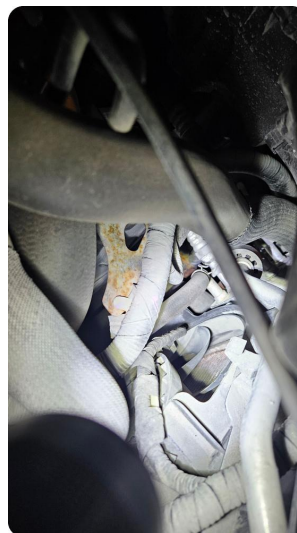

4.1 Lekkasje fra radiotor Må byttes

4.2 Service etter bilens intervall ikke fulgt Manglende/Svak servicehistorikk. Ingen hirstorikk på reg reim eller noe

4.2 Service etter bilens intervall ikke fulgt Manglende/Svak servicehistorikk. Ingen hirstorikk på reg reim eller noe



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--	------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 4, 2024

215/50R18

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,8	5,7
AKSEL 2	6,2	6,1

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 25, 2022

225/50R17

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,8	7,8
AKSEL 2	7,4	7,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.02.2025	180811

KOMMENTAR

Kun 1 nøkkel ved takst

Skade foran, venstre side under (Også i bærende) Må takseres av skadeverksted



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✗ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✗ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✗ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✗ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✗ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✗ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✗ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✗ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✗ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✗ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✗ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant