

MERCEDES-BENZ CITAN 90 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 04.02.2026

KODE: 1940316



ZT53558



75 921 KM



31.05.2018

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WDF4156051U243889

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

HARILA

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	ripe(r) ned til grunning	
1.2 Skjermer	plasttannerskjerm skadet	høyre bak
1.3 Skjermer	ripe(r)	venstre foran
1.4 Vinduspussere/-spyler	slitte/trege vinduspussergjennomføringer	alle
1.5 Støtfanger	sprukket	høyre bak
1.6 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	venstre foran
1.7 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	høyre foran
1.8 Støtfanger	skade	høyre foran
1.9 Støtfanger	skade	høyre foran
1.10 Støtfanger	øvrige feil	foran
1.11 Tak	riper	høyre
1.12 Kanal	skade	venstre
2. MOTOR		
2.1 Service	Service blir tatt.	
3. BREMSER		
3.1 Bremsfunksjon	Klosser bak blir byttet	bak
4. INTERIØR		
4.1 Dørtrekk	skadet/merker etter utstyr	bak - alle
4.2 Seter	slitt	høyre
4.3 Seter	skade på setetrekk	venstre
4.4 Seter	slitt	venstre

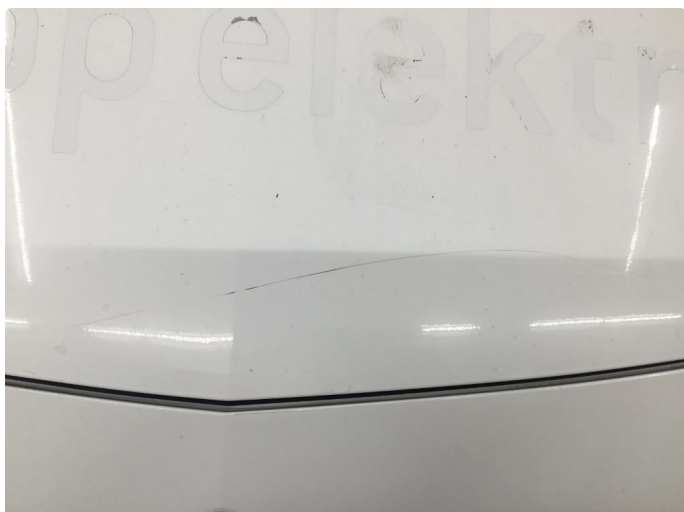

1.1 Ripe(r) ned til grunning



1.2 Plastinnerskjerm skadet



1.3 Ripe(r)



1.4 Slitte/trege vinduspussergjennomføringer



1.4 Slitte/trege vinduspussergjennomføringer



1.5 Sprukket




1.6 Ripe(r) ned til grunning



1.7 Ripe(r) ned til grunning



1.8 Skade

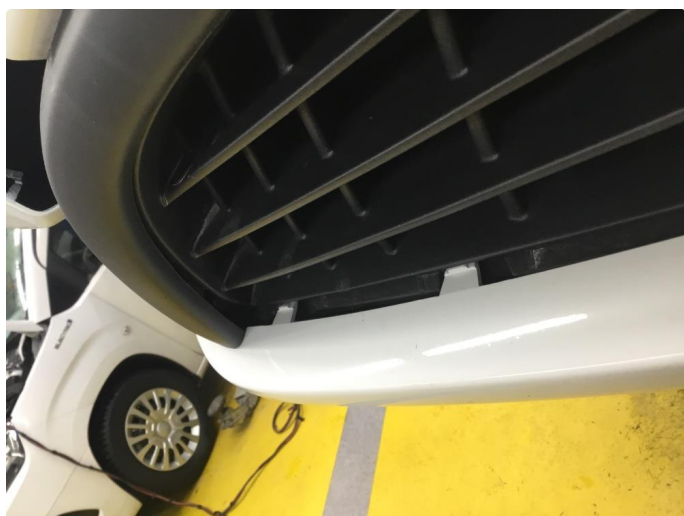

1.9 Skade



1.10 Øvrige feil



1.11 Riper



1.12 Skade



3.1 Klosser bak blir byttet



4.1 Skadet/merker etter utstyr



4.1 Skadet/merker etter utstyr



4.2 Slitt



4.3 Skade på setetrekk



4.4 Slitt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 35, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 42, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	7	7
BREMSESKIVER (MM)	6	6	1	1

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
21.02.2024	57457

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✖ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✖ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✖ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✖ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.