

ISUZU D-MAX 163 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 17.02.2026
KODE: 1950706


KT91211


180 584 KM


22.12.2015
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: MPATFS86JFT020354	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 22.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	mangler servicedokumentasjon	
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1 Kamera	Virker ikke.	
3. EKSTERIØR		
3.1 Lakk	generelt mye riper og småbulker	
3.2 Dører	rust/korrosjon	
3.3 Bakluke	Bulk med lakkskade.	
3.4 Skjermer	bulk med lakkskade	høyre bak
3.5 Skjermer	bulk med lakkskade	venstre bak
3.6 Skjermer	rust	høyre foran
3.7 Støtfanger	Skade støtfanger foran.	
3.8 Tak	Noe steinsprut på tak.	
3.9 Tak	bulk med lakkskade	
4. LYS		
4.1 Lys foran	matte glass	
4.2 Lys foran	matte reflektorer	
4.3 Lys bak	Feste ledningsnett.	
4.4 Lys bak	Tåkelys kan lyse uavhengig.	
5. MOTOR		
5.1 Eksosanlegg	defekt eksosanlegg fra dpf og bakover.	
5.2 Lekkasjer	Diesellekkasje på en slange.	
5.3 Lekkasjer	oljelekkasje fra motor	
5.4 Service	Lyser for service.	
5.5 Ladeluftkjøler	Ladeluftkjøler - lekkasje.	
6. HJULOPPHENG/STYRING		
6.1 Hjullager	slakke	begge foran
7. BREMSER		
7.1 Rør/slanger	gravrust	
8. INTERIØR		
8.1 Seter	slitt	
8.2 Multimedia	defekt/skadet antennefot	
9. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
9.1 Øvrig utstyr/klargjøring	trenger grundig rengjøring	



2.1 Virker ikke.



2.1 Virker ikke.



3.1 Generelt mye riper og småbulker




3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker

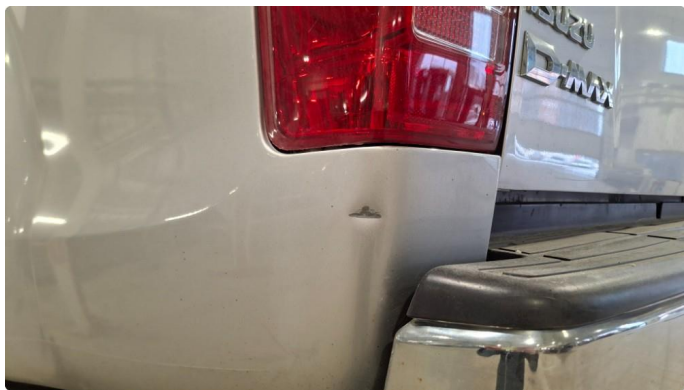

3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker




3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker



3.1 Generelt mye riper og småbulker

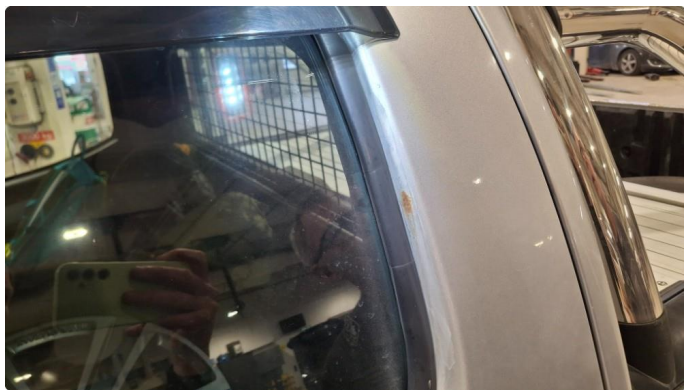

3.2 Rust/korrosjon



3.2 Rust/korrosjon



3.3 Bulk med lakkskade.



3.3 Bulk med lakkskade.




3.3 Bulk med lakkskade.



3.4 Bulk med lakkskade



3.4 Bulk med lakkskade

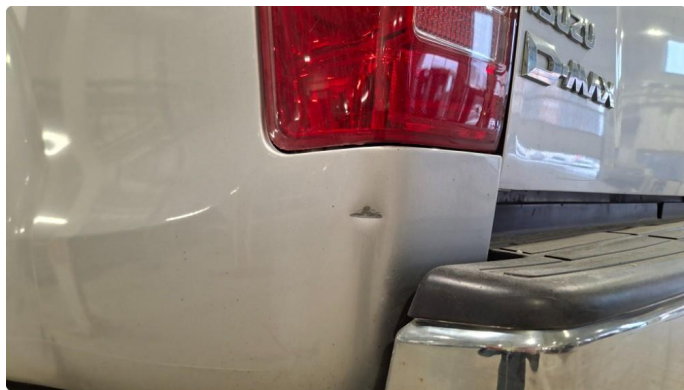

3.5 Bulk med lakkskade



3.6 Rust



3.7 Skade støtfanger foran.



3.7 Skade støtfanger foran.



3.7 Skade støtfanger foran.



3.7 Skade støtfanger foran.



3.8 Noe steinsprut på tak.



3.9 Bulk med lakkskade



4.1 Matte glass



4.1 Matte glass



4.2 Matte reflektorer




4.3 Feste ledningsnett.



5.1 Defekt eksosanlegg fra dpf og bakover.



5.1 Defekt eksosanlegg fra dpf og bakover.

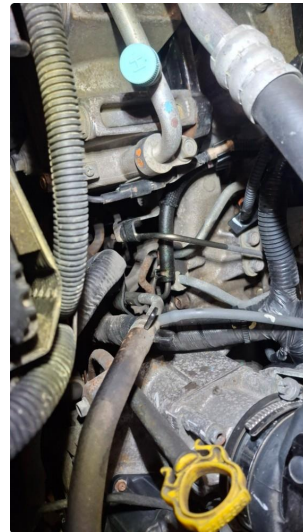

5.2 Diesellekkasje på en slange.



5.3 Oljelekkasje fra motor



5.5 Ladeluftkjøler - lekkasje.



6.1 Slakke



6.1 Slakke



7.1 Gravrust




7.1 Gravrust



8.1 Slitt




8.2 Defekt/skadet antennefot

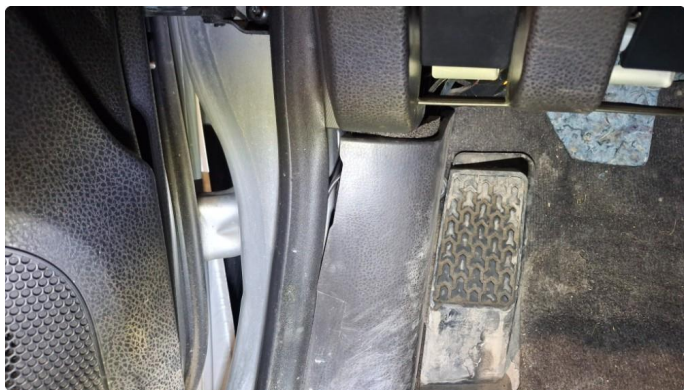




9.1 Trenger grundig rengjøring



9.1 Trenger grundig rengjøring

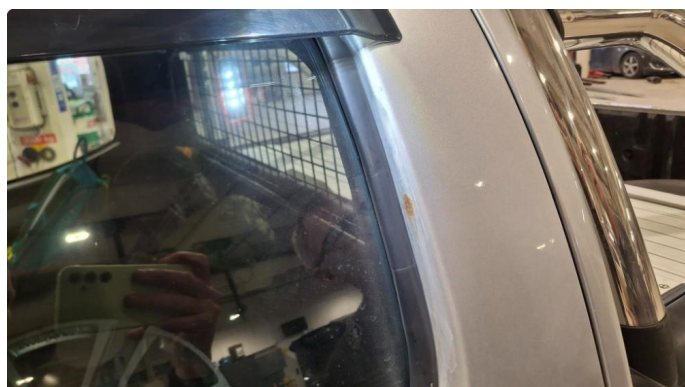




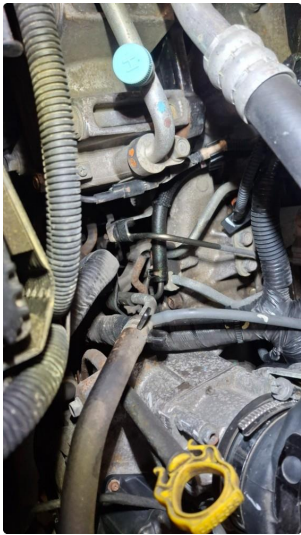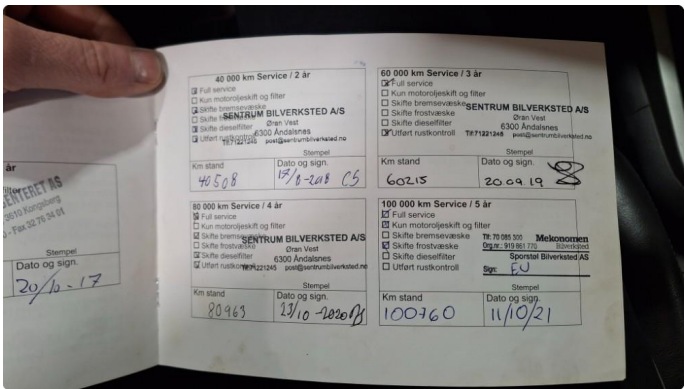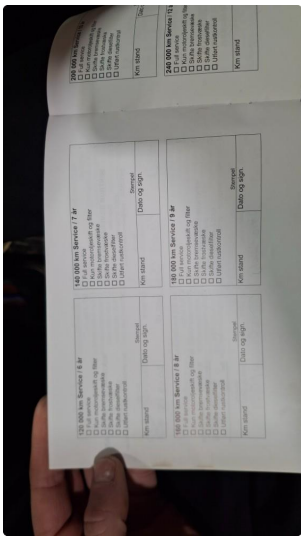










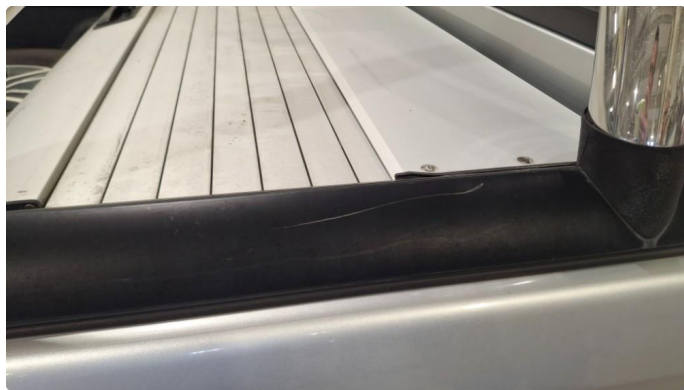

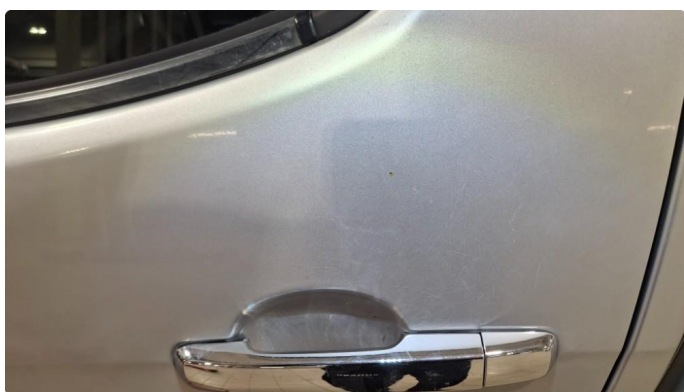



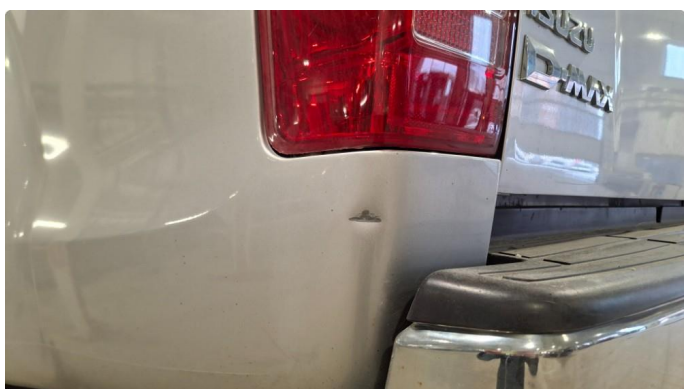

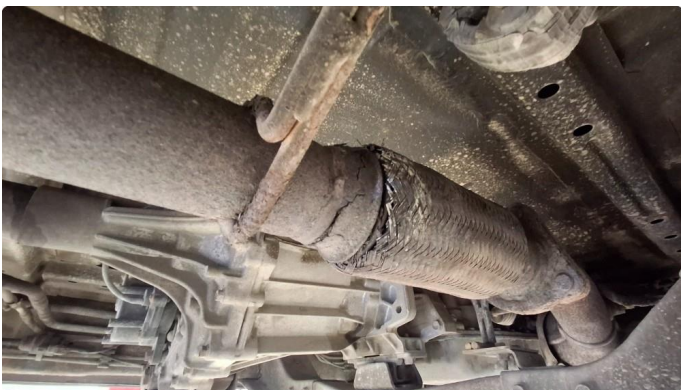



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 19, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,4	5,4	5,5	5,4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,6	8,7	8,6	8,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✖ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✖ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✖ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✖ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✖ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✖ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✖ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✖ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✖ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✖ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.