

MAZDA MAZDA CX-5 / GH 150 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 24.08.2026
KODE: 2098113
 **LS81524**
 **246 666 KM**
 **17.02.2014**
Førstegang registrert

 **Diesel**
CHASSISNR: JMZKEN91800256097
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 06.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 **Med-deg-hele-veien**
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE


INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	Rustdannelser bakre travers.	bak
1.2 Panser	Steinsprut panser.	foran
1.3 Dører	Bruksmerker alle dører.	alle
1.4 Skjermer	Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.	høyre foran - venstre foran - venstre bak
1.5 Speil	Defekt speilinnfelling + skadet speihus / fot h-side.	høyre
1.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 18.08.2026 på km : 246.666	
1.7 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 18.08.2026 på km : 246.666	
1.8 Støtfanger	Bruksmerker front/bakfanger.	foran - bak
1.9 Tak	Rustdannelser tak ved punkter til lasteholdere.	
1.10 Frontvindu	Steinsprut frontrute.	foran
2. LYS		
2.1 Lys foran	Noe matte lyktglass framlykt h+v side.	venstre - høyre - foran
2.2 Lys bak	Sprekkdannelser indre + ytre baklykt h-side.	høyre - bak - indre - ytre
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste PKK 06.04.2028	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4.2 Fjærer/støtdemper	Treghet / lugging fjærbeinslager h-side fram.	høyre foran
4.3 Stabilisatorer/stag	Slakke lenkearm v-side fram.	venstre foran
4.4 Stabilisatorer/stag	Utslitt / avgått lenkearm v-bak, defekt mansjett lenkearm h side bak.	venstre - høyre - bak
4.5 Forstilling	Slakke opphengskule h-side fram.	høyre - foran
4.6 Forstilling	Slitt bakre bærearmsforing v-side fram.	venstre foran
5. BREMSER		
5.1 Bremseskjold	Mangler bremseskjold h-side bak.	høyre bak

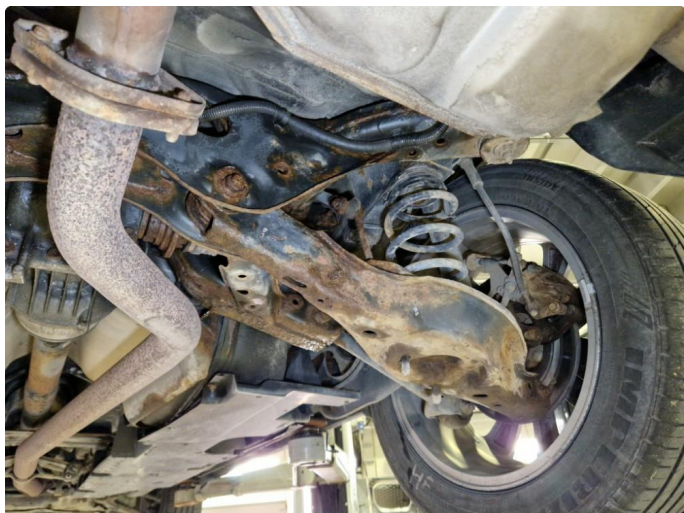


1.1 Rustdannelser bakre travers.

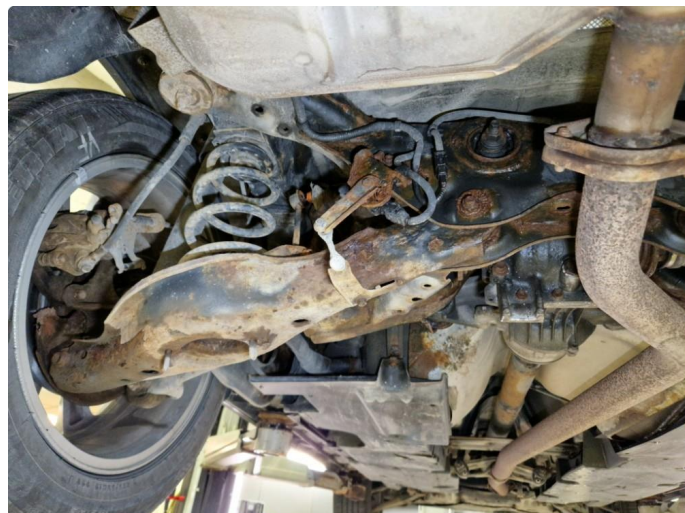

1.1 Rustdannelser bakre travers.

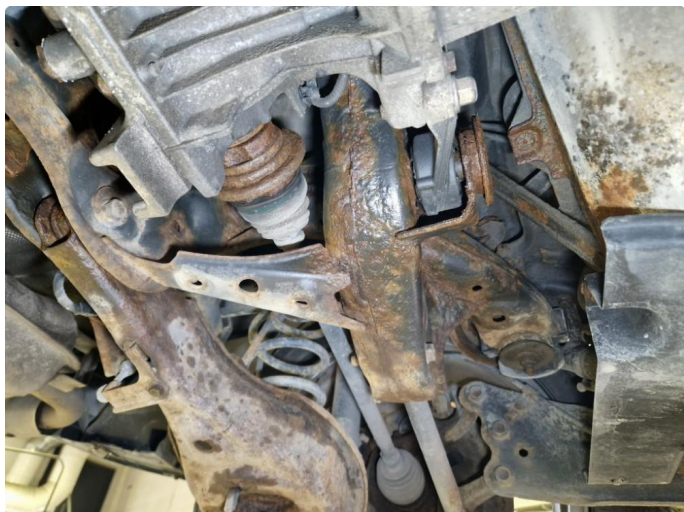

1.1 Rustdannelser bakre travers.

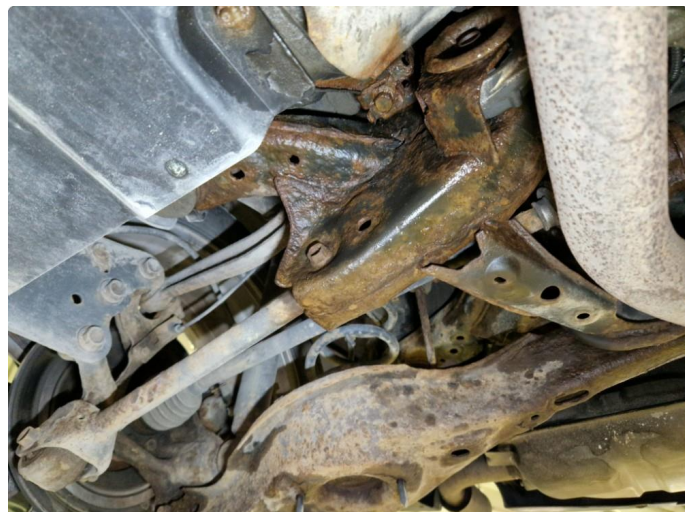

1.1 Rustdannelser bakre travers.




1.2 Steinsprut panser.



1.3 Bruksmerker alle dører.



1.3 Bruksmerker alle dører.

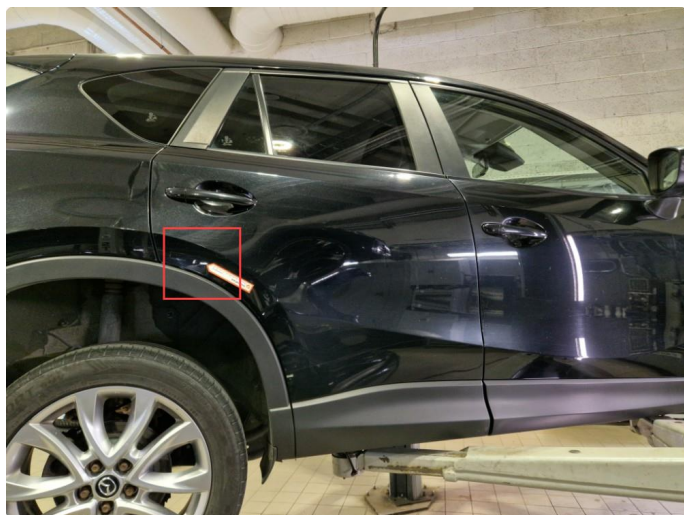

1.3 Bruksmerker alle dører.




1.3 Bruksmerker alle dører.



1.3 Bruksmerker alle dører.



1.3 Bruksmerker alle dører.

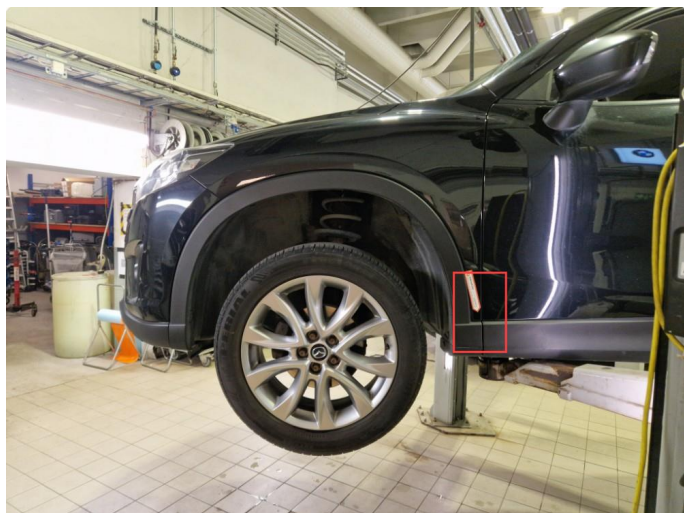

1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.



1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.




1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.



1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.




1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.

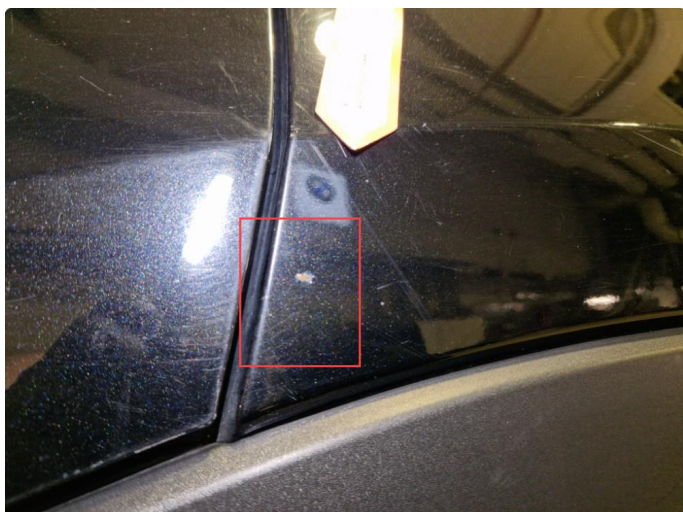


1.4 Rustdannelser h+v framskjerm og v-bakskjerm.




1.5 Defekt speilinnfelling + skadet speihus / fot h-side.

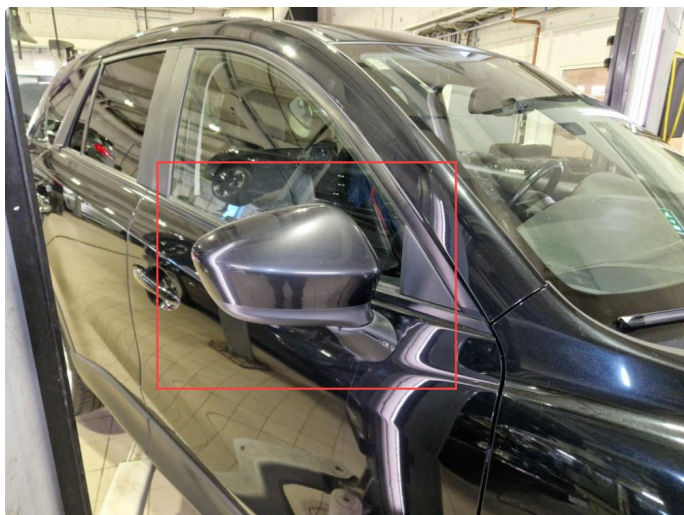


1.5 Defekt speilinnfelling + skadet speihus / fot h-side.

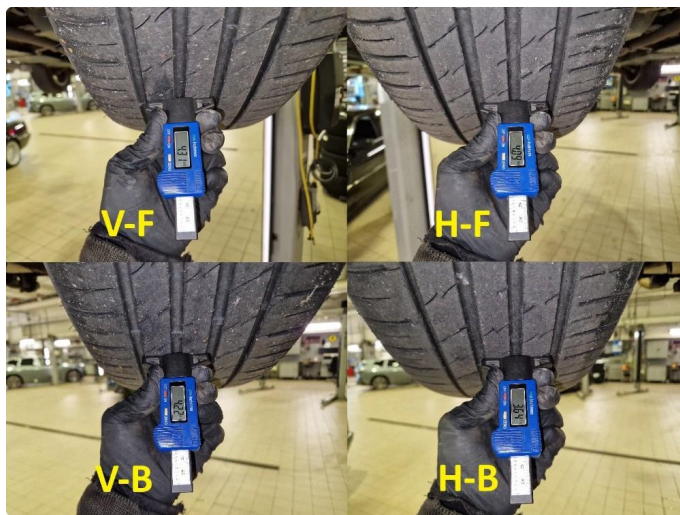

1.6 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 18.08.2026 på km : 246.666

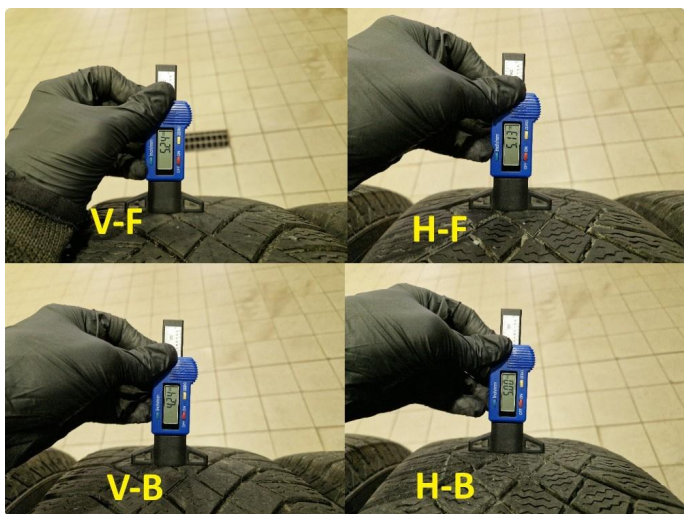

1.7 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 18.08.2026 på km : 246.666

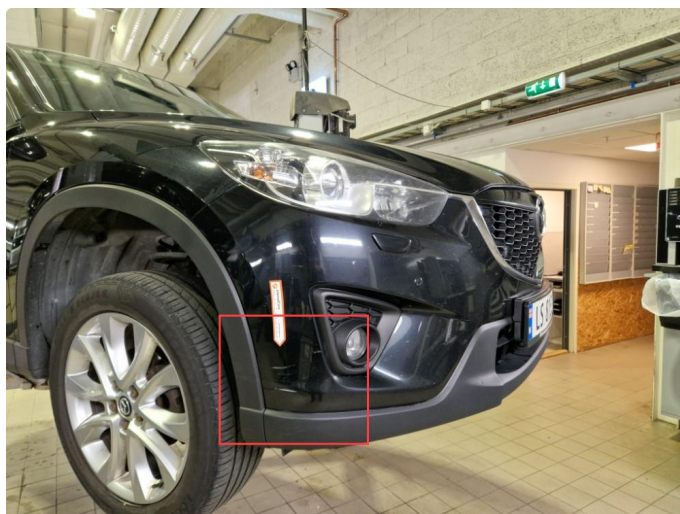

1.8 Bruksmerker front/bakfanger.



1.8 Bruksmerker front/bakfanger.



1.8 Bruksmerker front/bakfanger.




1.8 Bruksmerker front/bakfanger.




1.8 Bruksmerker front/bakfanger.




1.8 Bruksmerker front/bakfanger.

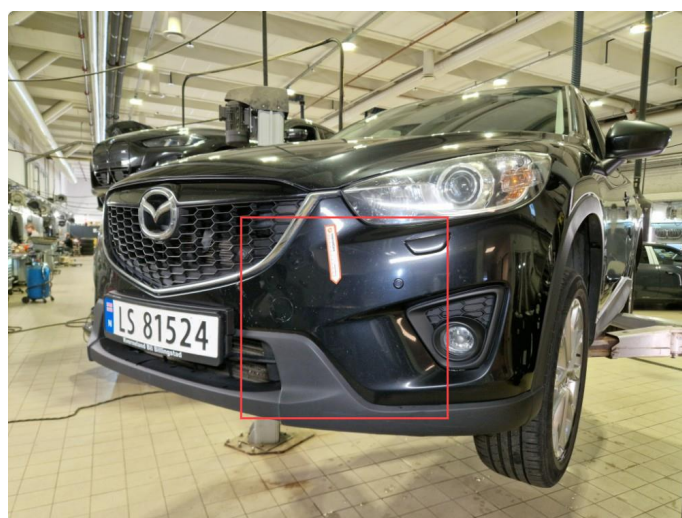


1.8 Bruksmerker front/bakfanger.

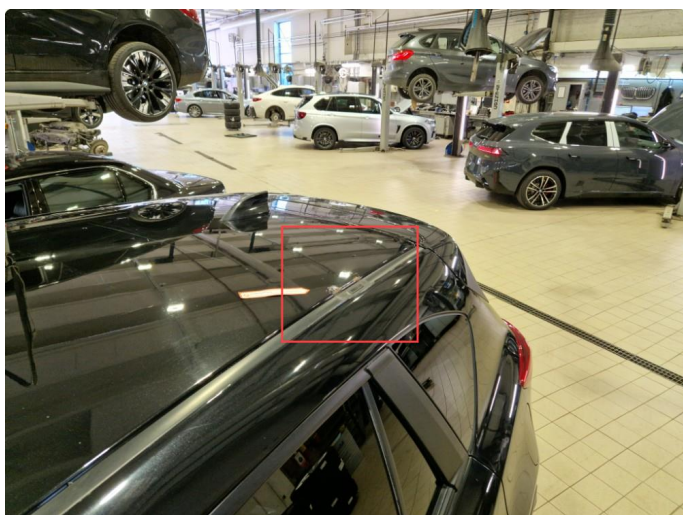


1.9 Rustdannelser tak ved punkter til lasteholdere.

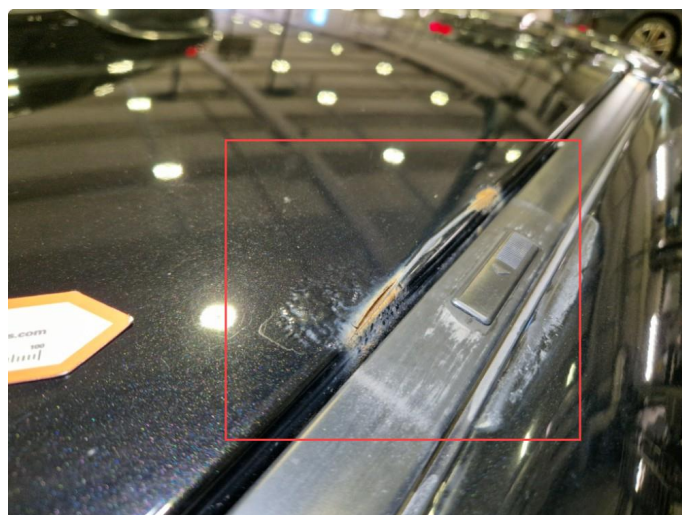


1.9 Rustdannelser tak ved punkter til lasteholdere.

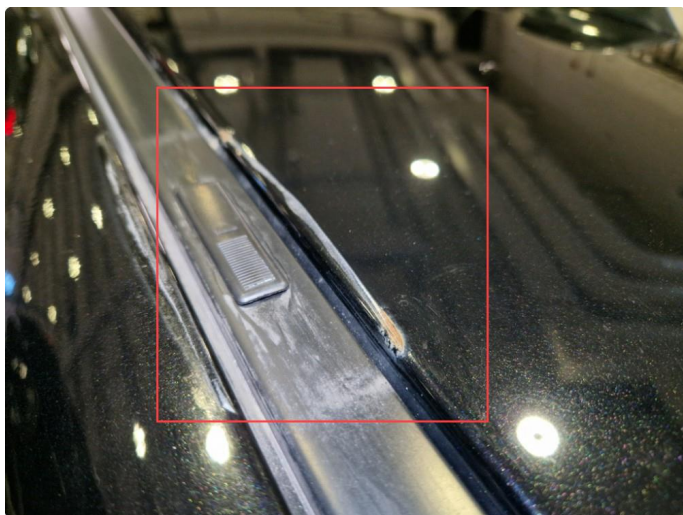


1.9 Rustdannelser tak ved punkter til lasteholdere.

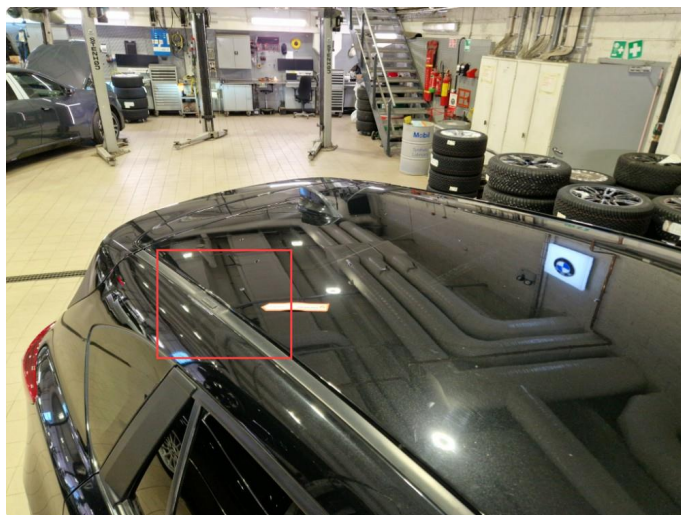


1.9 Rustdannelser tak ved punkter til lasteholdere.

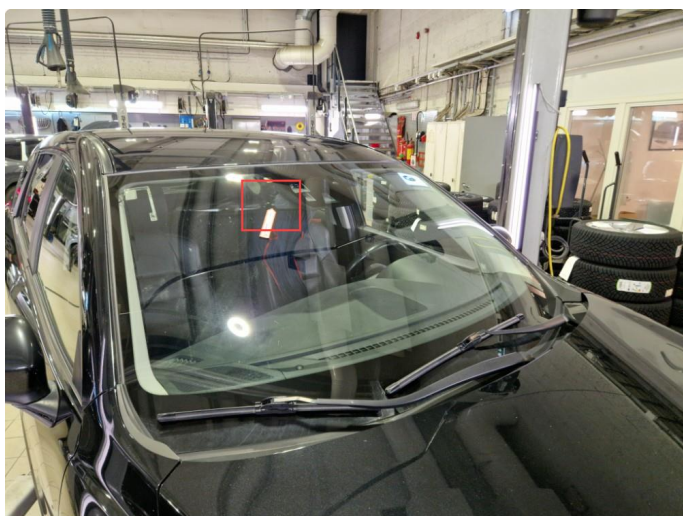

1.10 Steinsprut frontrute.

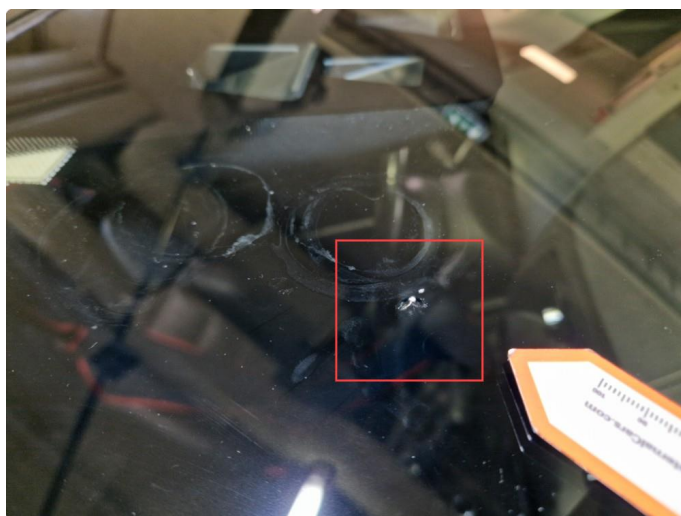

1.10 Steinsprut frontrute.

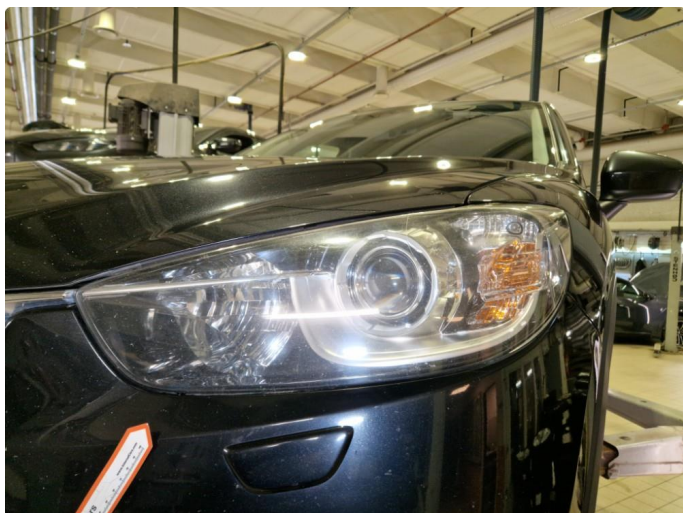


2.1 Noe matte lyktglass framlykt h+v side.



2.1 Noe matte lyktglass framlykt h+v side.



2.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt h-side.

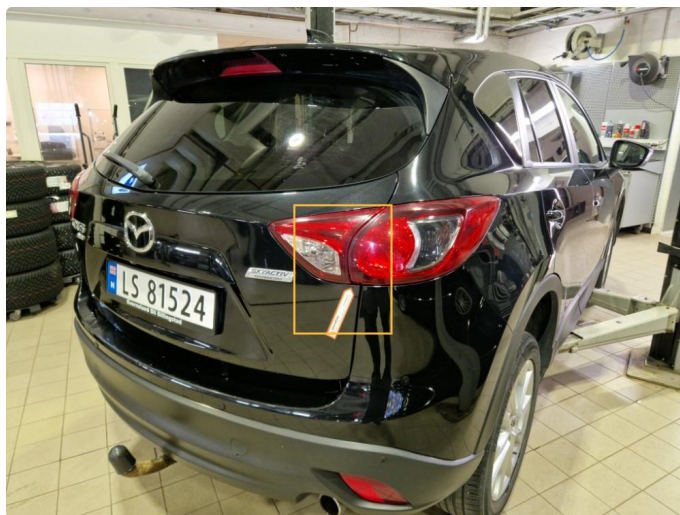

2.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt h-side.




2.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt h-side.




2.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt h-side.




4.1 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.

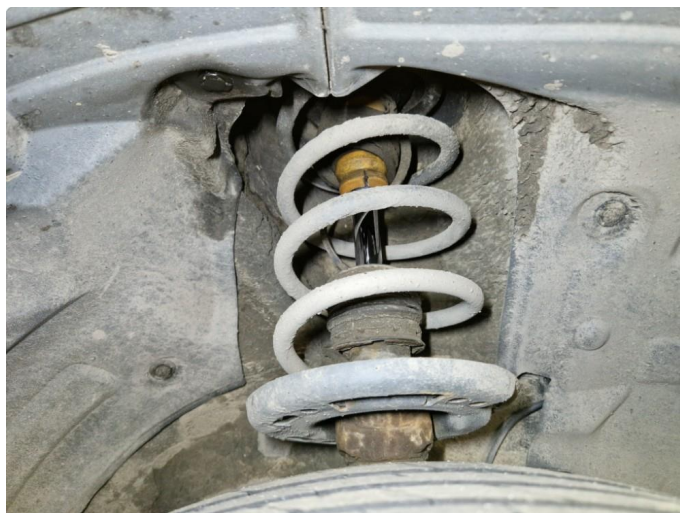


4.1 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.

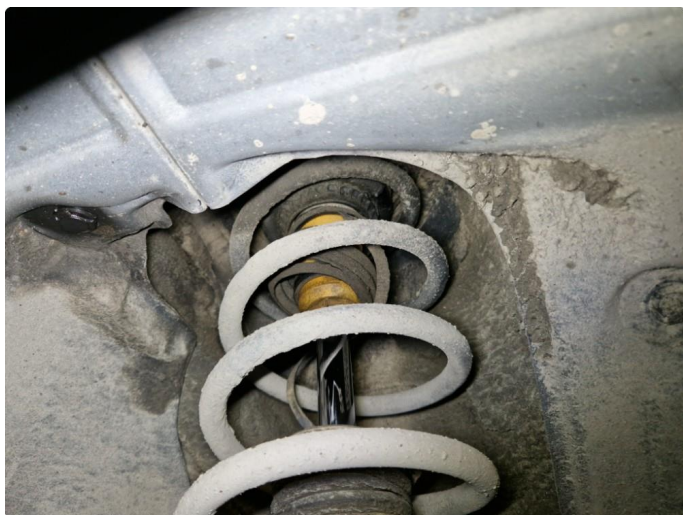

4.2 Treghet / lugging fjærbeinslager h-side fram.

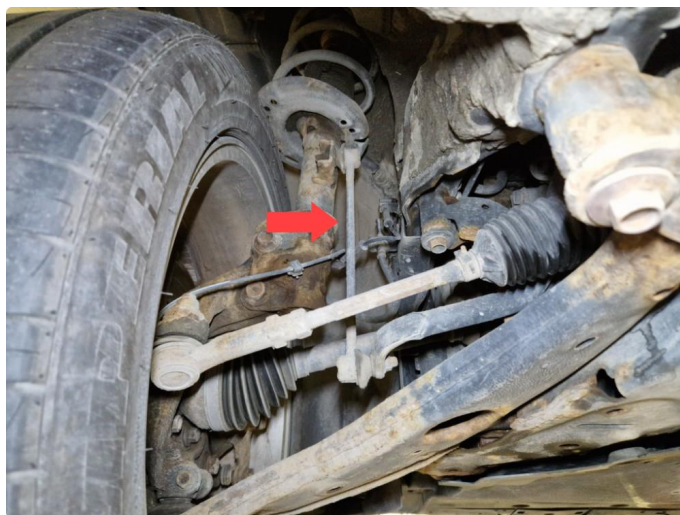


4.3 Slakke lenkearm v-side fram.

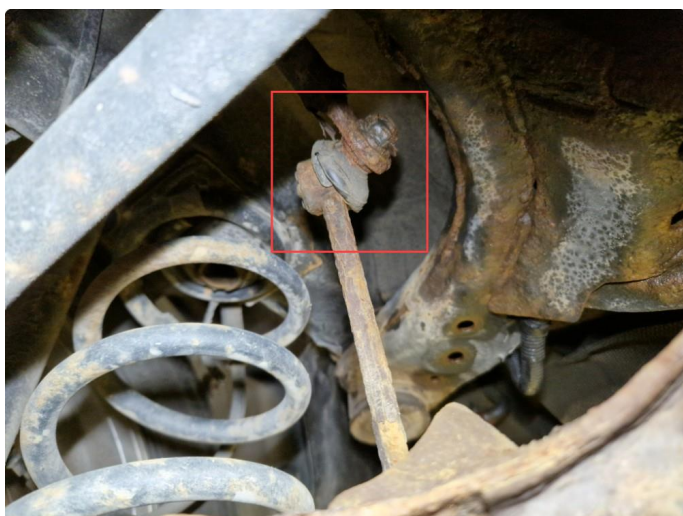

4.4 Utslitt / avgått lenkearm v-bak, defekt mansjett lenkearm h side bak.



4.4 Utslitt / avgått lenkearm v-bak, defekt mansjett lenkearm h side bak.

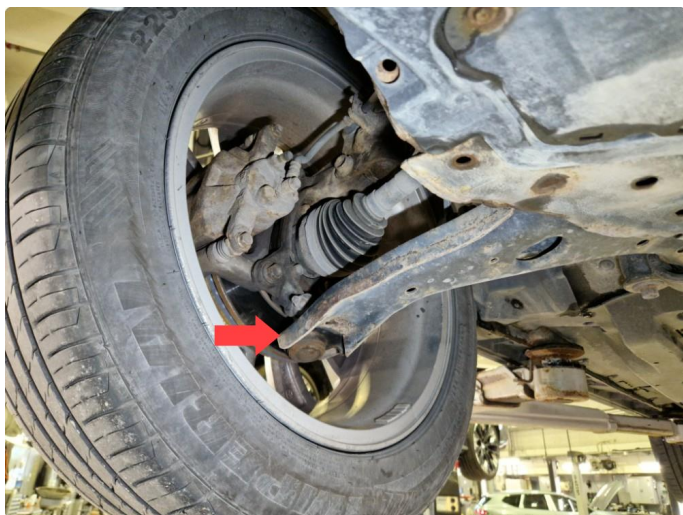


4.5 Slakke opphengskule h-side fram.




4.6 Slitt bakre bærearmsforing v-side fram.









4.6 Slitt bakre bæreamsforing v-side fram.


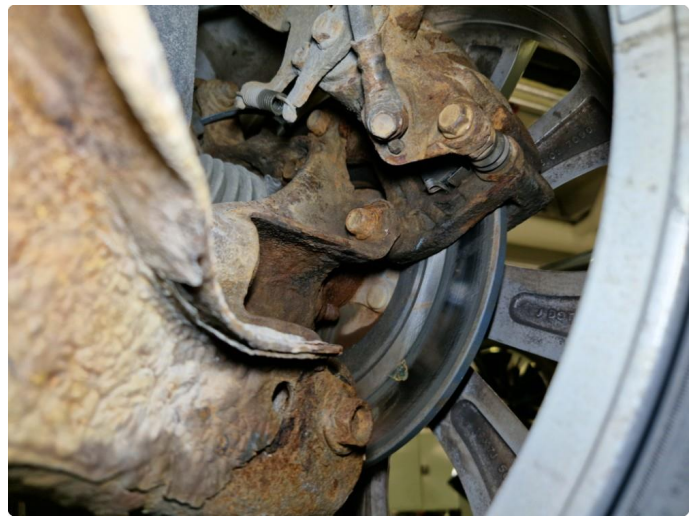


5.1 Mangler bremseskjold h-side bak.

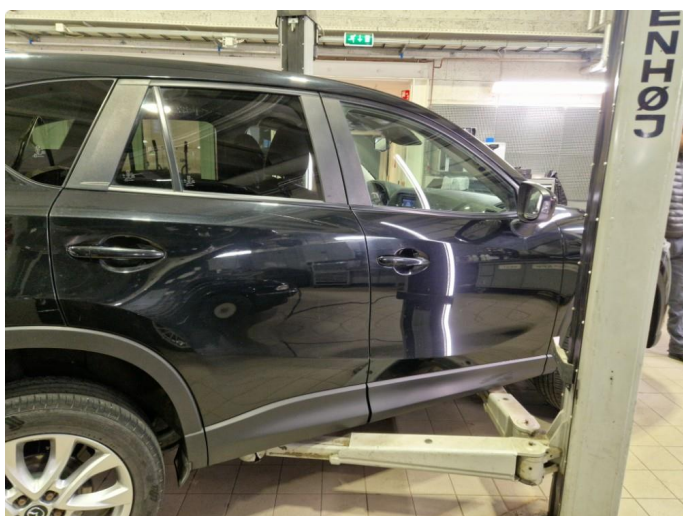

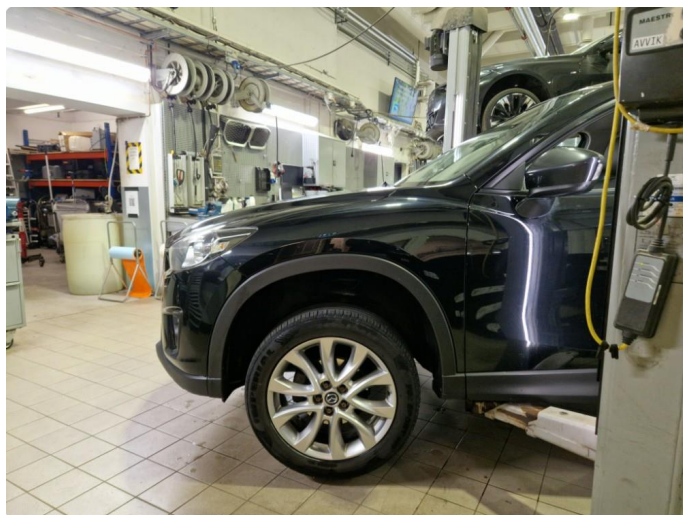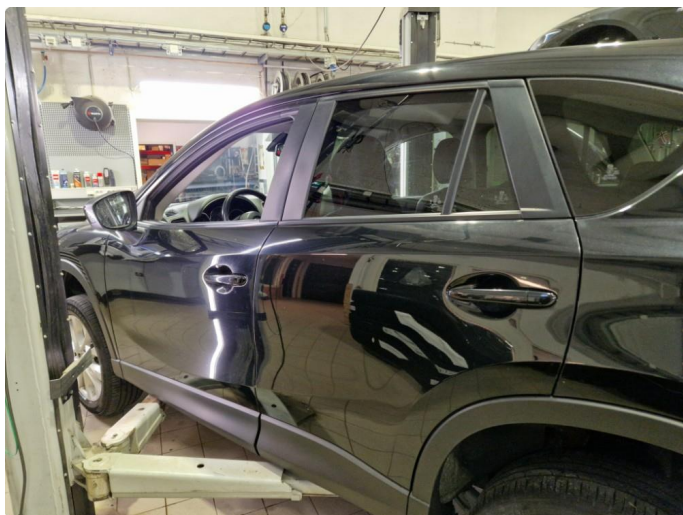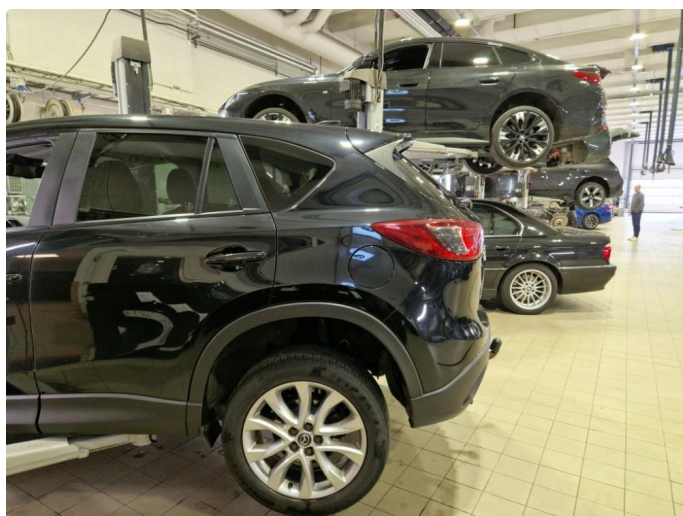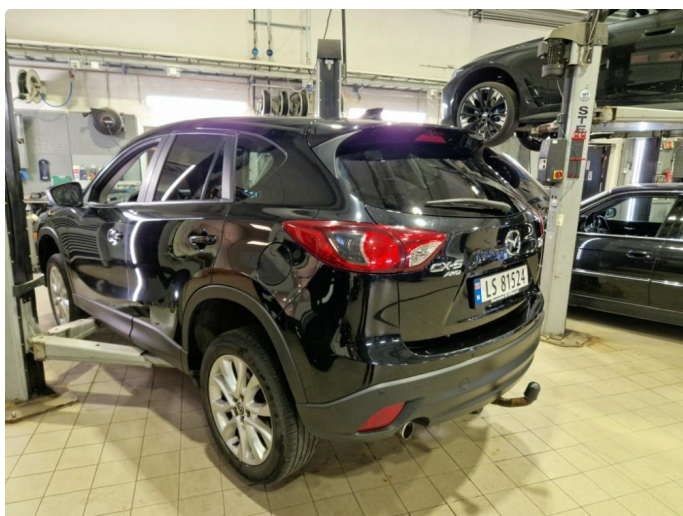

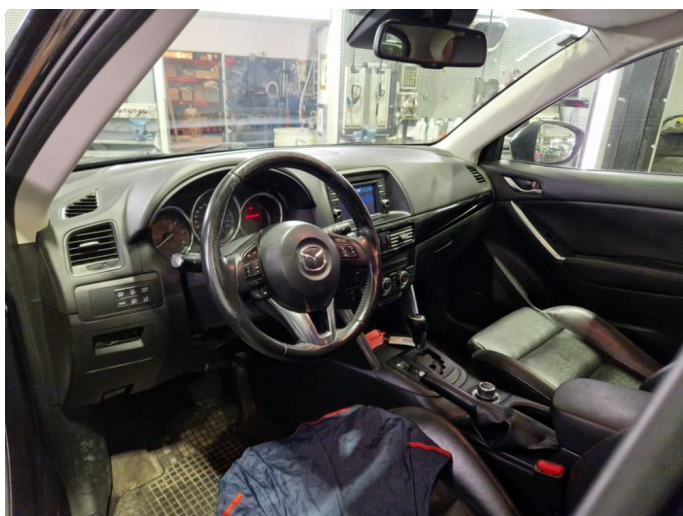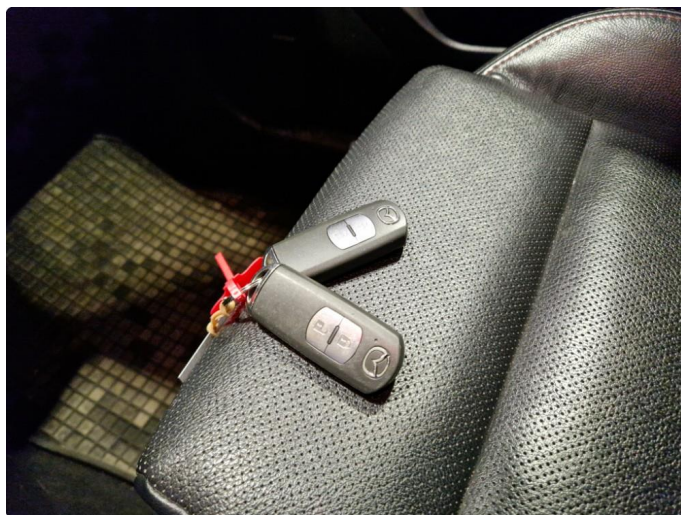

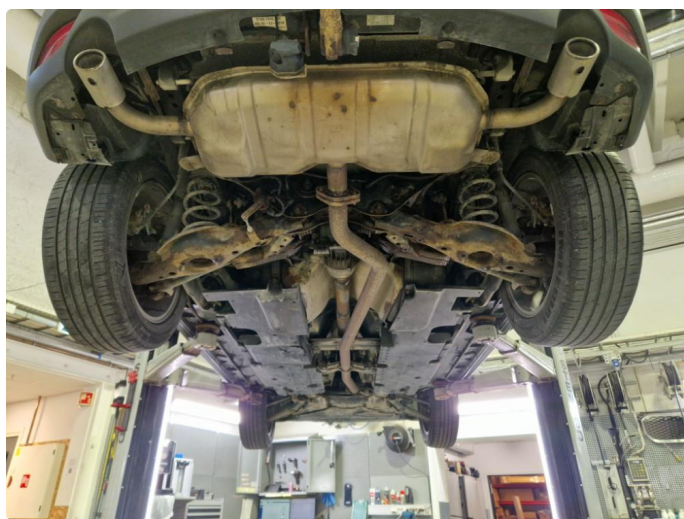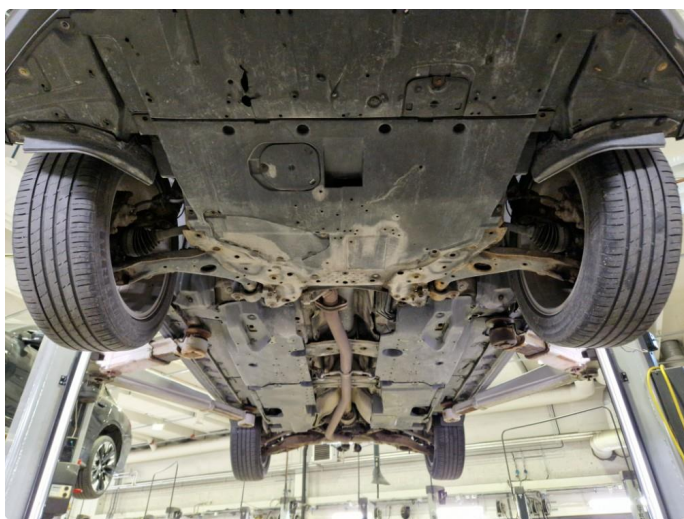

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2021
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,3	4,1	4,2	3,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,2	5,1	4,2	5
BREMSESKIVER (MM)	27	27	9,1	9,1
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.04.2026	246621
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.12.2025	236543
05.08.2025	230075
04.03.2025	224156
22.08.2024	210863
26.02.2024	204379
09.11.2023	197642
10.05.2023	190760
24.10.2019	125194
15.01.2019	107069
28.08.2018	100487
08.01.2018	87972
03.10.2016	61313
24.11.2015	41770
02.02.2015	20150
17.02.2014	1

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.