

BMW X3 2.0D 150 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 29.12.2025
KODE: 1911366


VF64003


325 893 KM


17.09.2004
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WBAPB11030WB70668	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
 EKSTERIØR 🔍	 LYS 🔍
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING 🔍
 BREMSER 🔍	 GIR OG DRIVLINJE 🔍
 INTERIØR 🔍	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	Skadet stag til nivåsensor h-fram.	høyre foran
1.2 Sensor	Stag til nivåsensor h-bak sitter fast.	høyre bak
1.3 Diagnose	Feillagring kalibrering takluke + side sensor MRS system.	
1.4 Diagnose	Åpen teknisk aksjon 10032570300 Kontrollera och vid behov byta förarkrockkudde (ombyggnad PSDI-5)	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Rustdannelser bakstilling.	bak
2.2 Dører	1 Stk liten p-bulk h-bakdør.	høyre bak
2.3 Dører	1 Stk liten p-bulk h-framdør.	høyre foran
2.4 Bakluke	Liten bulk øvre del bakluke.	bak
2.5 Skjermer	Noe rustdannelser + liten bulk vbakskjerm.	venstre bak
2.6 Dekk/Felger	Sommerdekk produsert 07/2016 Hankook ventus S1 Evo 2 SUV 235/50R 18 97V.	alle
2.7 Dekk/Felger	Skjeivslitasje innside sommerdekk.	alle
2.8 Dekk/Felger	Bruksmerker alle vinterfelger.	alle
2.9 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 29.12.2025 på km : 325.893	
2.10 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 29.12.2025 på km : 325.893	
2.11 Døråpning	Skadet dørkarmlist v-fram.	venstre foran
2.12 Støtfanger	Bruksmerker / slitasje frontfanger.	foran
2.13 Støtfanger	Bruksmerker / slitasje bakfanger.	bak
2.14 Frontvindu	Noe steinsprut frontrute, normal bruksslitasje.	foran
3. LYS		
3.1 Lys foran	Matte lykteglass h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4. MOTOR		
4.1 Lekkasjer	oljelekkasje fra motor.	
4.2 Service	Lyser for bremsevæskeservice.	
4.3 Service	Neste PKK 31.03.2026.	
4.4 Motor	Ulyd motor ved kaldstart.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Forstilling	Utslitt / sluppet i vulking casterforing v-fram.	venstre foran
6. BREMSER		
6.1 Parkeringsbrems	Lang vandring parkbrems.	
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1 Fordelingskasse	Lekkasje VTG / fordelingsgirkasse.	
8. INTERIØR		
8.1 Midtkonsoll/midtarmlene	Slitasje skinnbelg til parkbrems.	
8.2 Seter	Mye bruksslitasje førerstol.	venstre foran
8.3 Varme/AC/Klima	AC virker ikke, mangler reim til ac-kompressor. Ikke kontrollert med reim.	
8.4 Ratt	Slitasje skinntrekk ratt.	




1.1 Skadet stag til nivåsensor h-fram.



1.2 Stag til nivåsensor h-bak sitter fast.

1	2	3	29/12/2025 10:10:08	
Integrated Service Technical 4.57.21				
Application Programming data: 4.57.25				
VIN: WB70668 Vehicle: X1E33off-road vehicle/X3 2.0dM47D2002/MANUAL/EC/EALL/2004/09				
Mileage: 325894 km / 202501 mls I-Level actual				
KL 15: 14.2 V KL 30: 14.3 V				
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search
SAE fault code input				
Code	Description	Mileage	Class	
0000A2	SHD: A0A2 Normalisation, sliding visor	-1 km / 0 mls		
000092	SHD: A092 Normalization, slide/tilt sunroof	-1 km / 0 mls		
00006A	MRS: Side sensor, B-pillar, X-direction, right	-1 km / 0 mls		

1.3 Feillagring kalibrering takluke + side sensor MRS system.

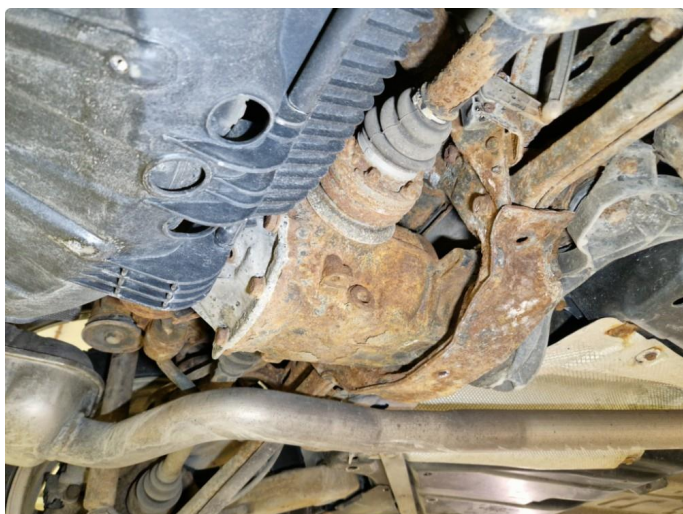

2.1 Rustdannelser bakstilling.

Fordon
BMW X3 2.0d, 110kW
WBAB11030WB70668


Uttevklingsbeteckning E83
Färg blue-water metallic
Integrationsnivå aktuellt 17 september 2004
Start garanti

⚠ Leveransspärr
⚠ Det finns tekniska åtgärder.
⚠ Det finns felinformation.


▼ Tekniska åtgärder

Status	Åtgärdsnummer	Beskrivning	Det...	Kopplad information	Reservation
Öppen	10032570300	Kontrollera och vid behov byta förarkrockkudde (ombyggnad PSDI-5) ⚠ Leveransspärr Lokalt kampanjnummer: -	⏸	Specialsymptom	


1.4 Åpen teknisk aksjon 10032570300 Kontrollera och vid behov byta förarkrockkudde (ombyggnad PSDI-5)

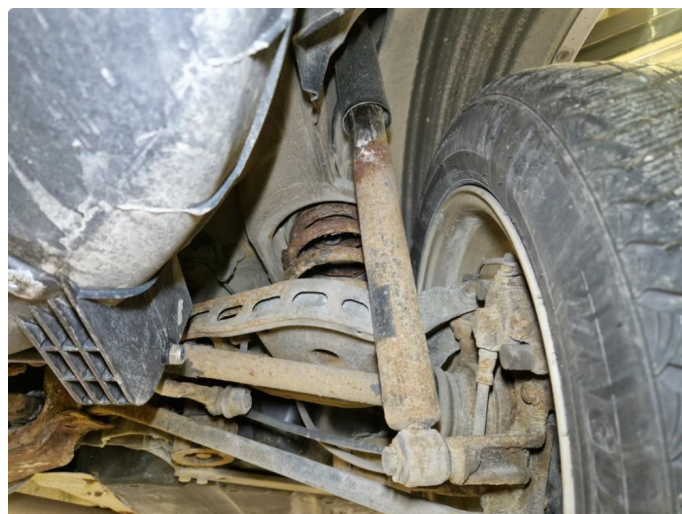


2.1 Rustdannelser bakstilling.

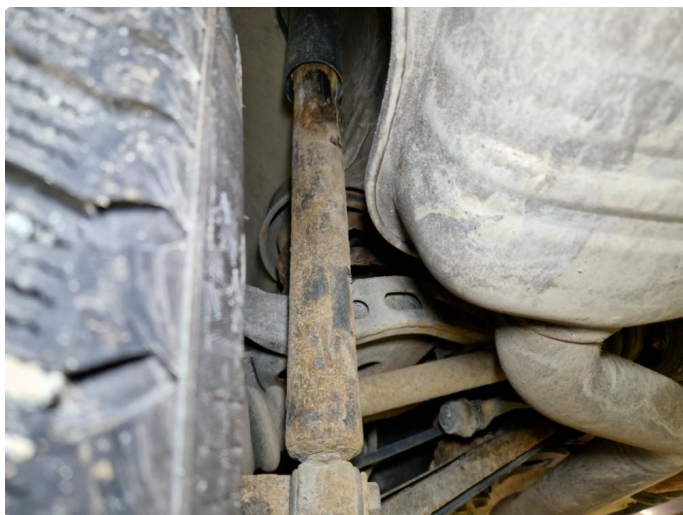


2.1 Rustdannelser bakstilling.

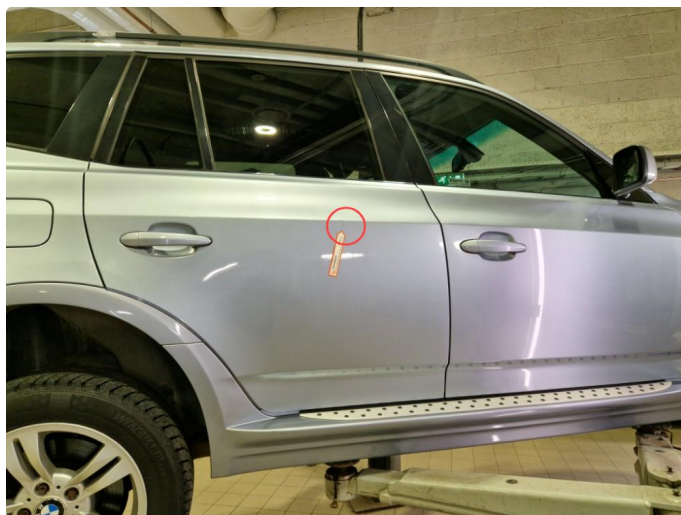

2.2 1 Stk liten p-bulk h-bakdør.

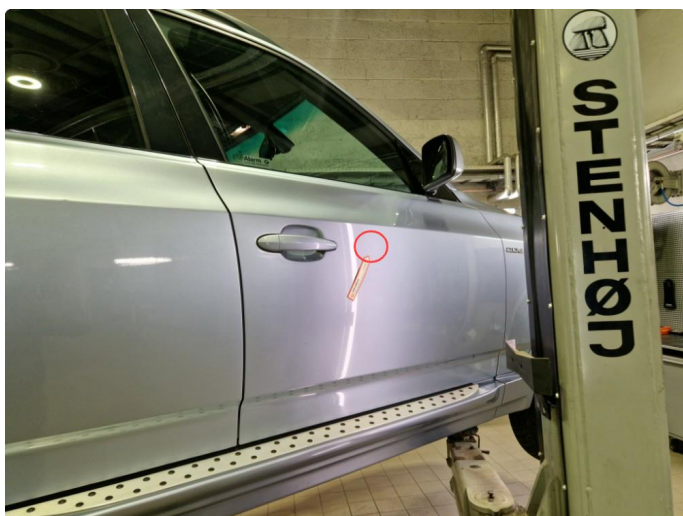

2.3 1 Stk liten p-bulk h-framdør.

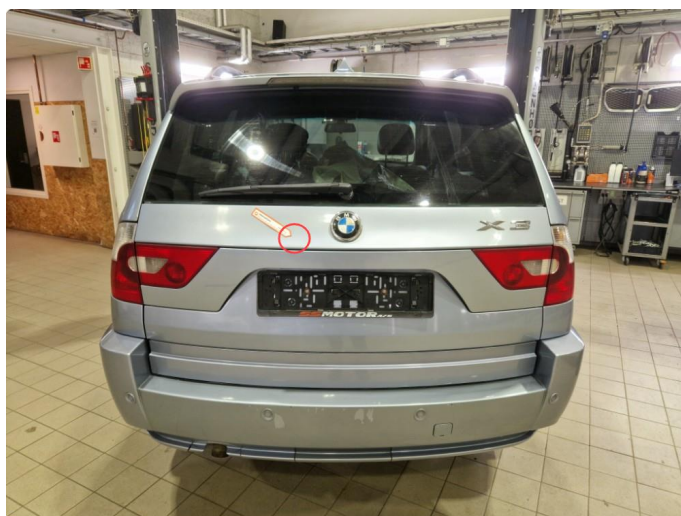

2.4 Liten bulk øvre del bakluke.



2.5 Noe rustdannelser + liten bulk v/bakskjerm.



2.5 Noe rustdannelser + liten bulk v/bakskjerm.



2.5 Noe rustdannelser + liten bulk v**ir**bakskjerm.



2.6 Sommerdekk produsert 07/2016 Hankook ventus S1 Evo 2 SUV 235/50R 18 97V.



2.6 Sommerdekk produsert 07/2016 Hankook ventus S1 Evo 2 SUV 235/50R 18 97V.



2.6 Sommerdekk produsert 07/2016 Hankook ventus S1 Evo 2 SUV 235/50R 18 97V.



2.6 Sommerdekk produsert 07/2016 Hankook ventus S1 Evo 2 SUV 235/50R 18 97V.



2.7 Skjeivslitasje innside sommerdekk.




2.7 Skjeivslitasje innside sommerdekk.



2.7 Skjeivslitasje innside sommerdekk.



2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.

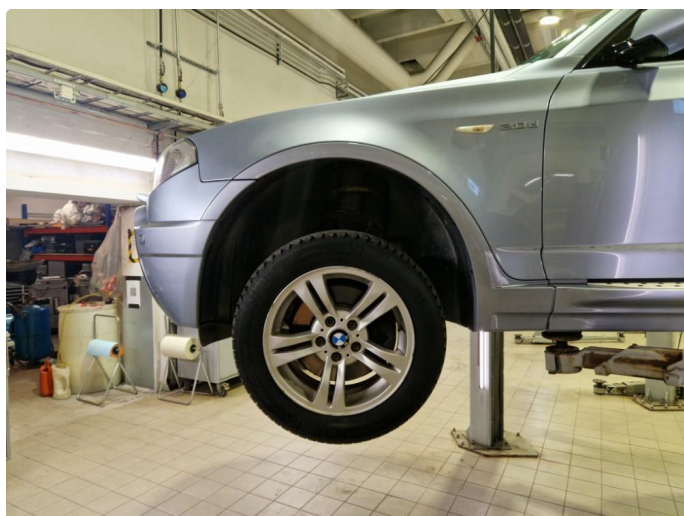

2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.



2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.




2.8 Bruksmerker alle vinterfelger.

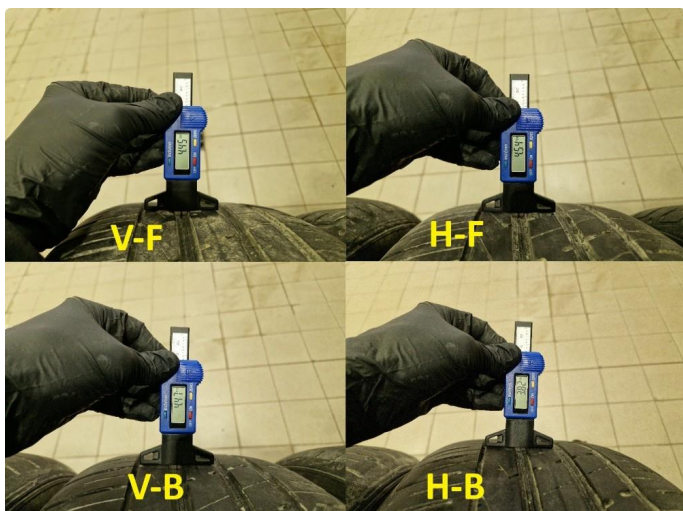

2.9 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
29.12.2025 på km : 325.893

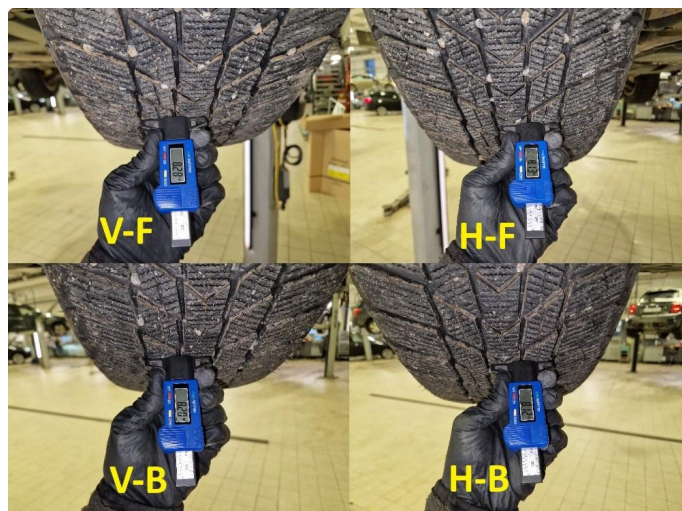

2.10 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
29.12.2025 på km : 325.893

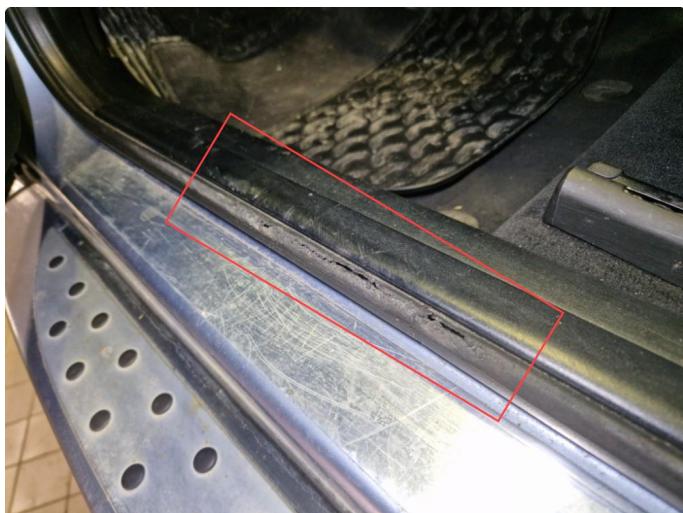

2.11 Skadet dørkarmlist v-fram.



2.11 Skadet dørkarmlist v-fram.



2.12 Bruksmerker / slitasje frontfanger.



2.12 Bruksmerker / slitasje frontfanger.




2.12 Bruksmerker / slitasje frontfanger.



2.12 Bruksmerker / slitasje frontfanger.




2.13 Bruksmerker / slitasje bakfanger.

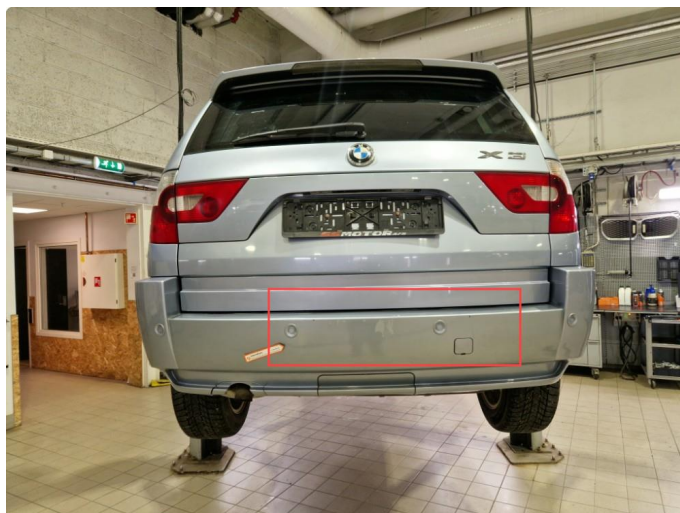


2.13 Bruksmerker / slitasje bakfanger.



2.13 Bruksmerker / slitasje bakfanger.

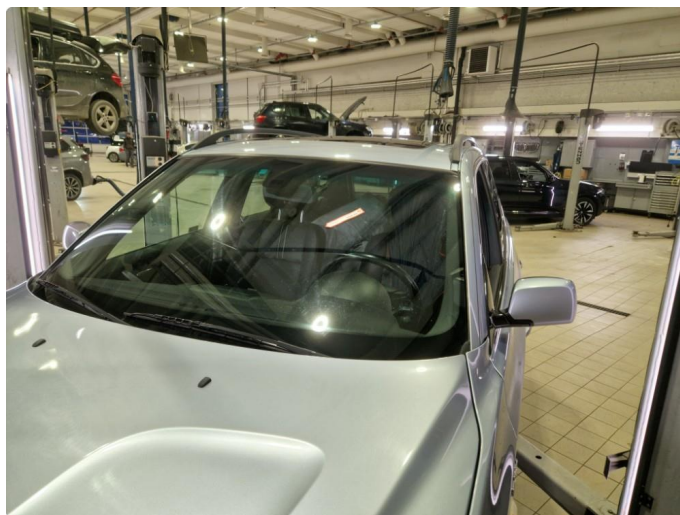

2.14 Noe steinsprut frontrute, normal bruksslitasje.

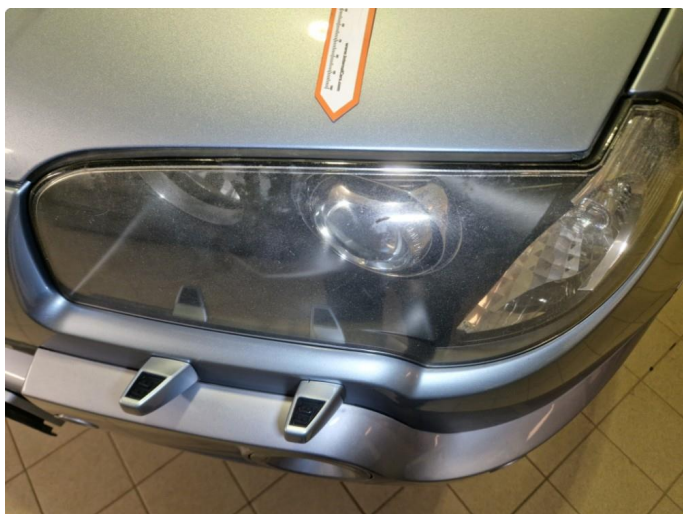

3.1 Matte lykteglass h+v side fram.



3.1 Matte lykteglass h+v side fram.




4.1 Oljelekkasje fra motor.




4.1 Oljelekkasje fra motor.



4.2 Lyser for bremsevæskeservice.

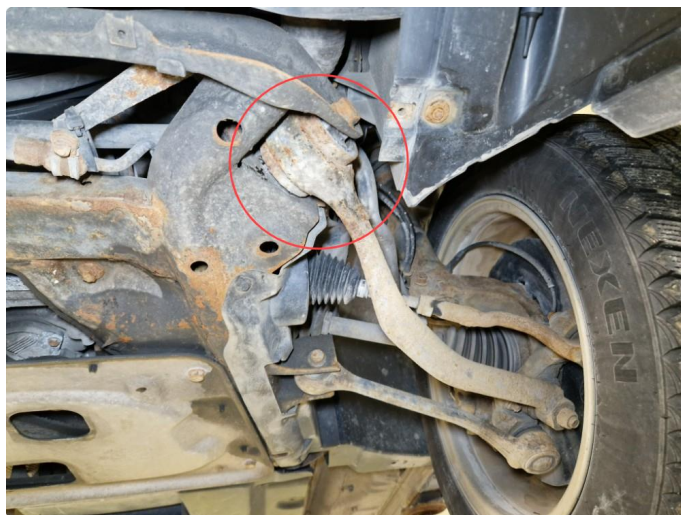

5.1 Utslitt / sluppet i vulking casterforing v-fram.

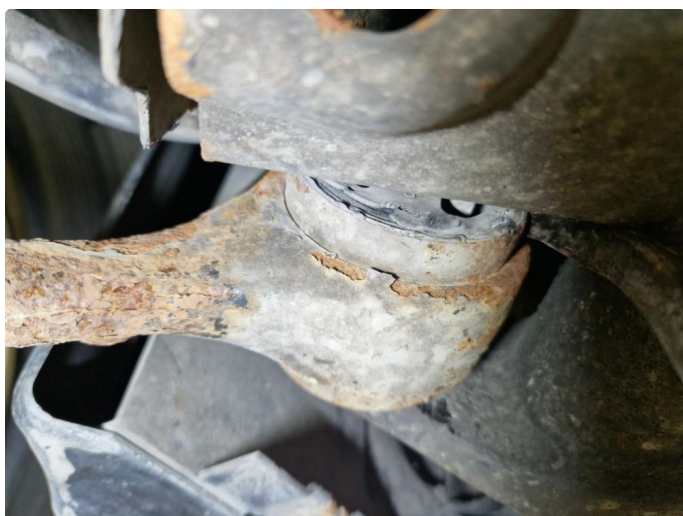

5.1 Utslitt / sluppet i vulking casterforing v-fram.



7.1 Lekkasje VTG / fordelingsgirkasse.




7.1 Lekkasje VTG / fordelingsgirkasse.




8.1 Slitasje skinnbelg til parkbrems.



8.2 Mye bruksslitasje førerstol.

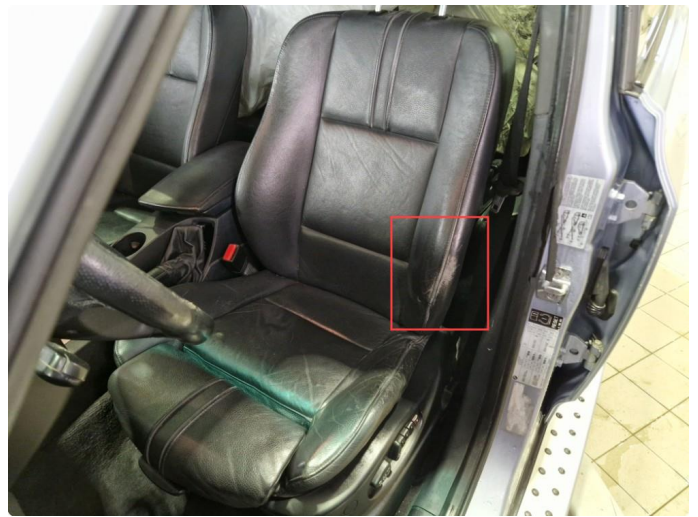


8.2 Mye bruksslitasje førerstol.

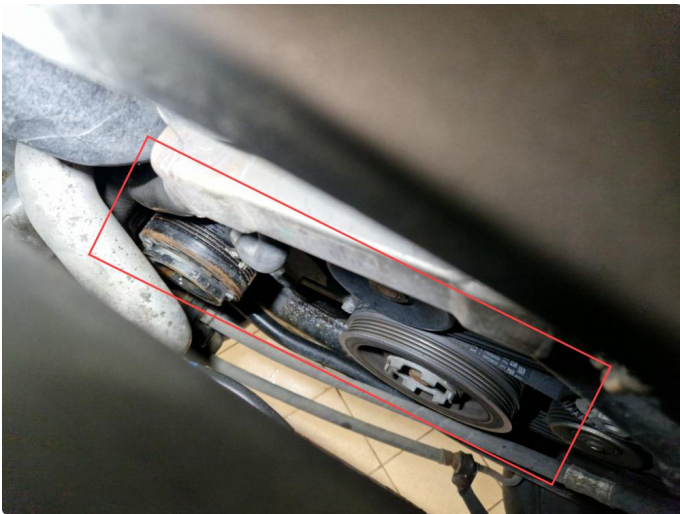



8.3 AC virker ikke, mangler reim til ac-kompressor. Ikke kontrollert med reim.










8.4 Slitasje skinnTREKK ratt.



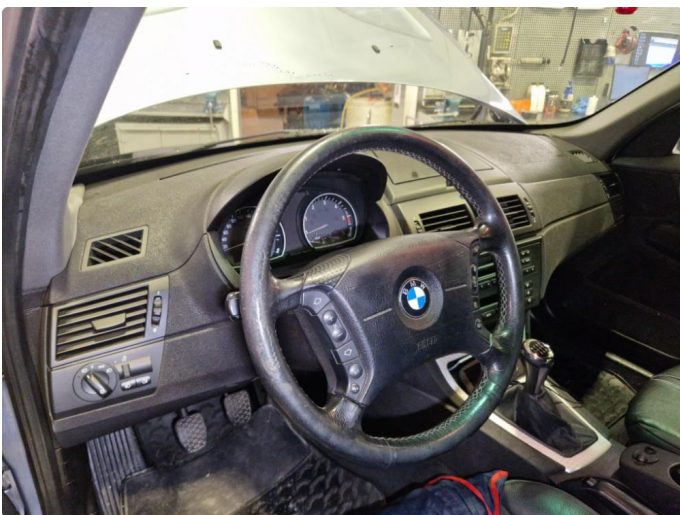


8.4 Slitasje skinnTREKK ratt.

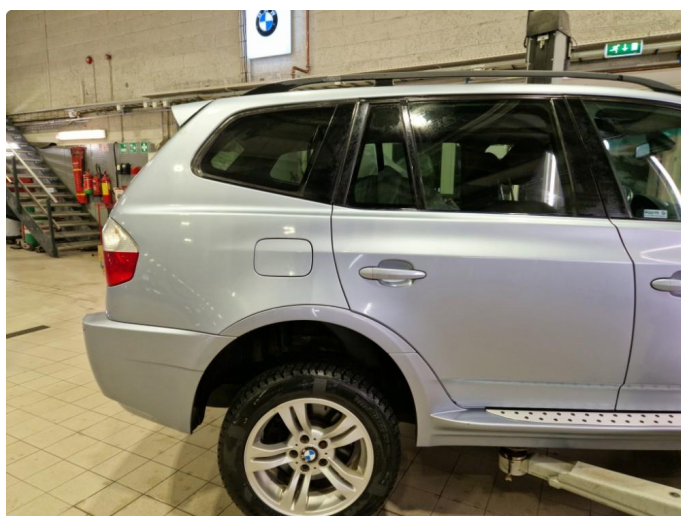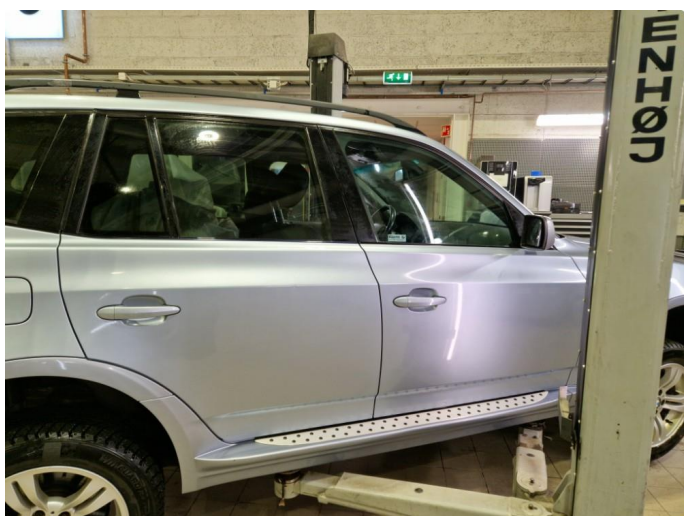

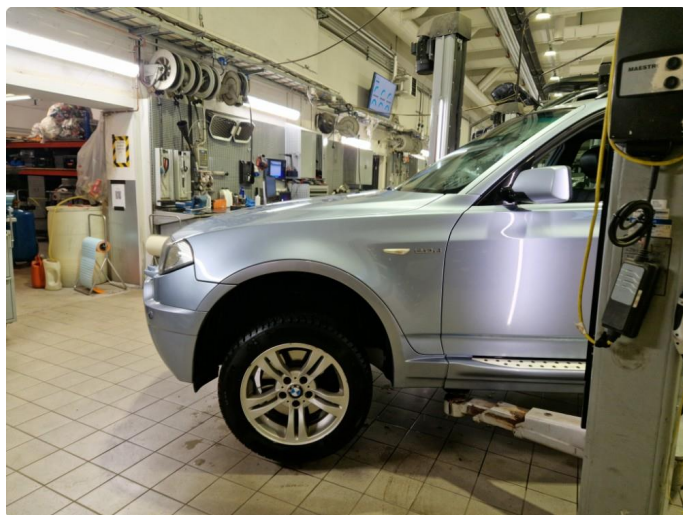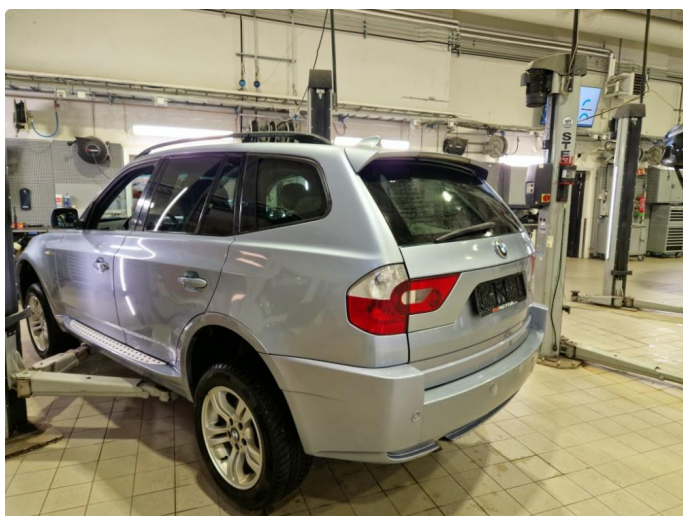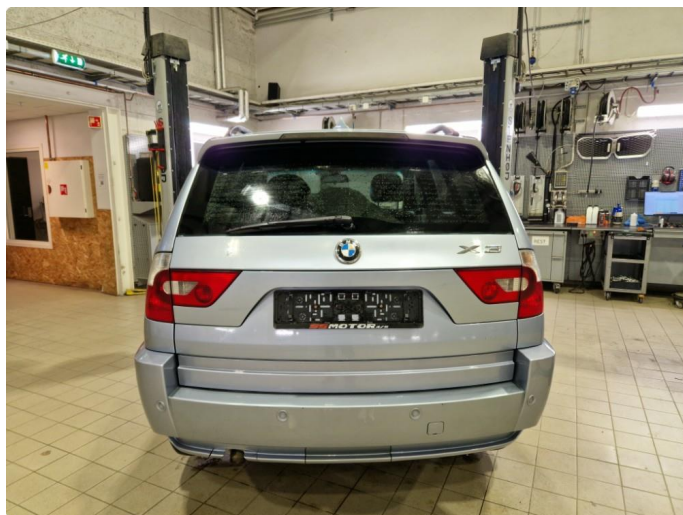

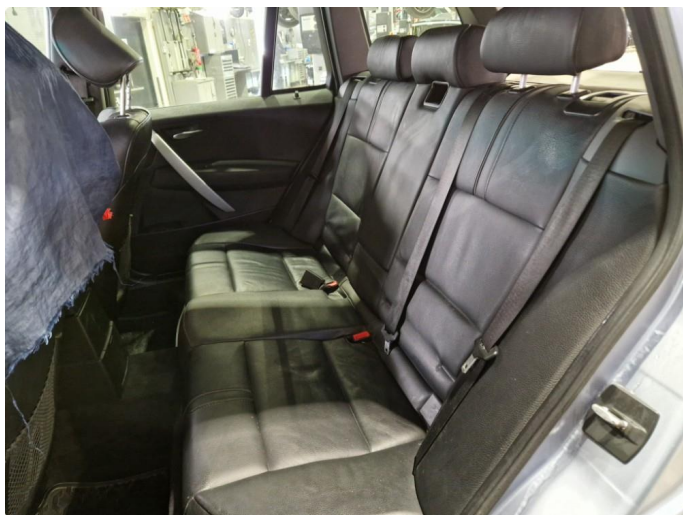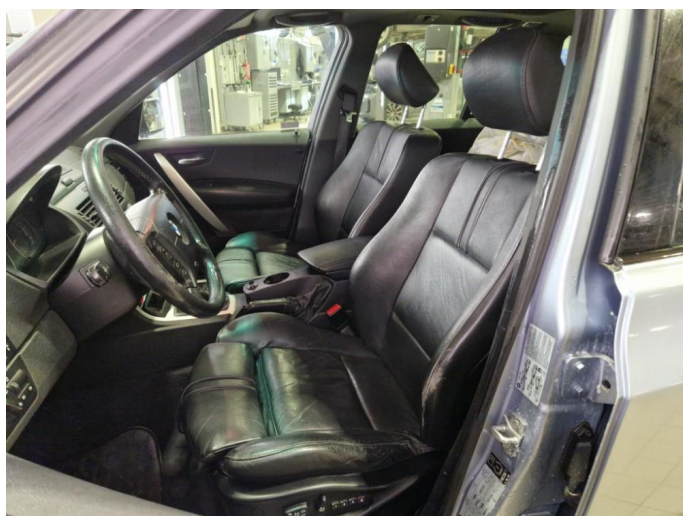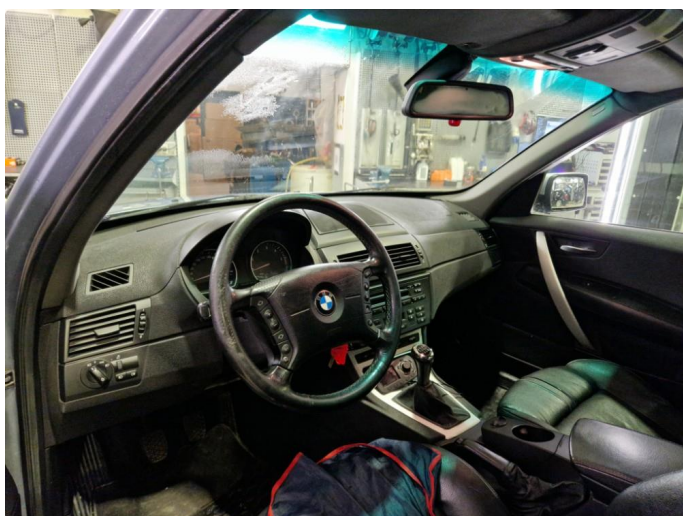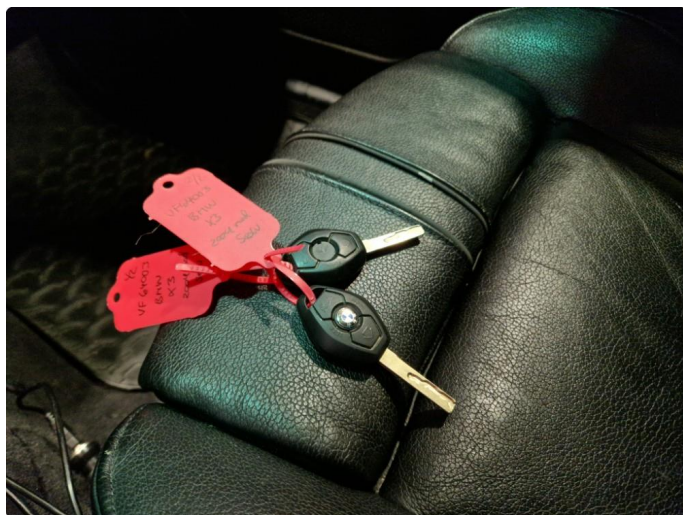

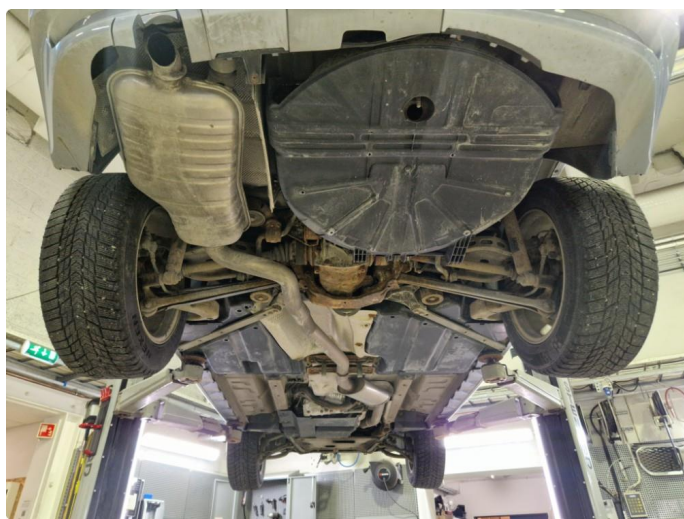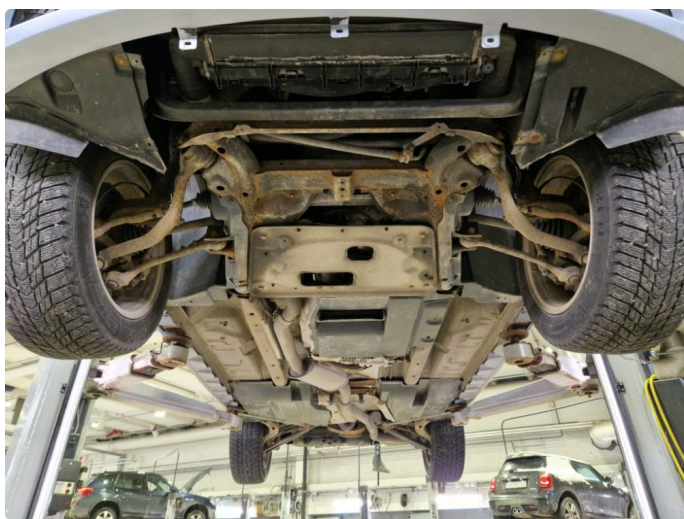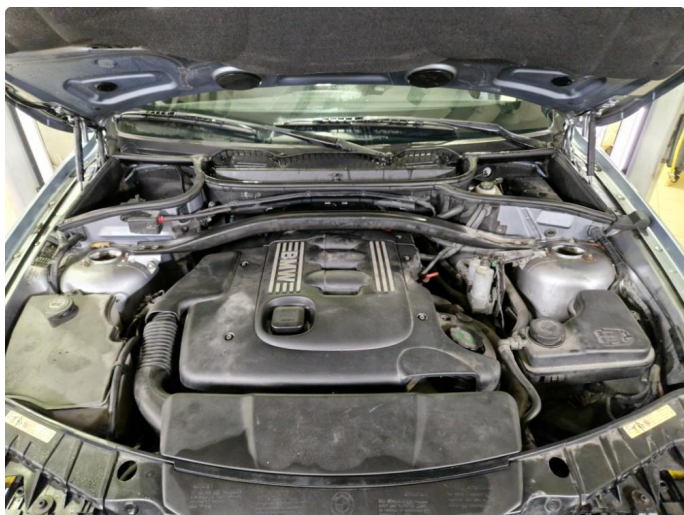

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 7, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,4	4,5	4,4	3,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,3	8,1	8,2	8,1
BREMSESKIVER (MM)	25	25	20,9	20,9
BREMSEKLOSSER (MM)	15	15	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.10.2011	207443
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.09.2009	169679
14.05.2009	149509
22.01.2009	131845
27.03.2008	97201
27.03.2007	75656
03.01.2006	32686

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.