

VOLKSWAGEN GOLF 105 HK AUTOMAT
TESTDATO: 11.04.2025
KODE: 1690495


DP21404


174 344 KM


19.05.2008
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WVVZZZ1KZ8W306760	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	Kun 1 nøkkel.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	rust	
2.2 Panser	rust i fals	foran
2.3 Dører	rust/korrosjon	venstre foran
2.4 Dører	rust/korrosjon	venstre bak
2.5 Dører	rust/korrosjon	høyre bak
2.6 Dører	rust/korrosjon	høyre foran
2.7 Bakluke	rust/korrosjon	bak
2.8 Skjermer	rust	venstre foran
2.9 Skjermer	rust	venstre bak
2.10 Skjermer	rust	høyre bak
2.11 Skjermer	rust	høyre foran
2.12 Speil	blinklys defekt/fukt	venstre
2.13 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 03.04.2025, 174.344km.	
2.14 Støtfanger	ripe(r)	foran
2.15 Støtfanger	ripe(r)	bak
2.16 Tak	rust	foran
2.17 Kanal	rusthull	venstre - høyre
3. MOTOR		
3.1 Eksosanlegg	Mye eksospasta skjøter til flexikobling.	
3.2 Service	Neste PKK-kontroll: 18.08.2026.	
3.3 Service	Neste service 07.03.2026 / 189.249 km	
3.4 Turbo	Oljelekkasje fra turbo.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Støtpute til støtdemper h-bak utslitt.	høyre bak
4.2 Forstilling	slitt bærebeforing	venstre - høyre - foran
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	pulserende	foran
5.2 Skiver	rust	bak
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Girkasse	automatkasse funksjonsfeil	
7. INTERIØR		
7.1 Multimedia	DAB+ fungerer ikke tilfredsstillende	




1.1 Kun 1 nøkkel.



2.1 Rust

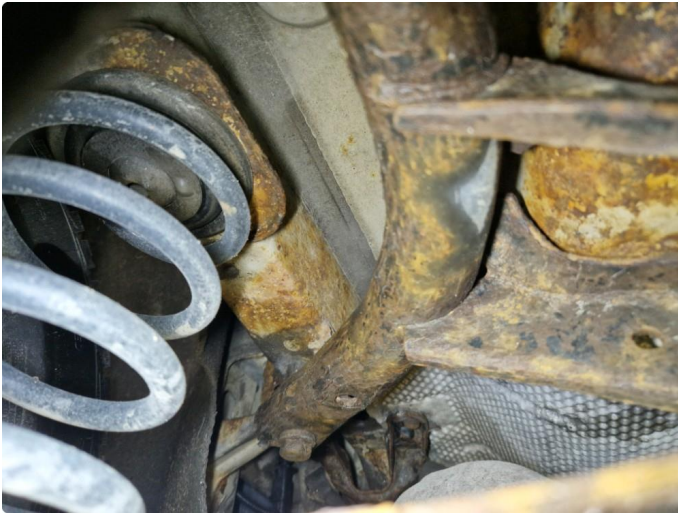


2.1 Rust

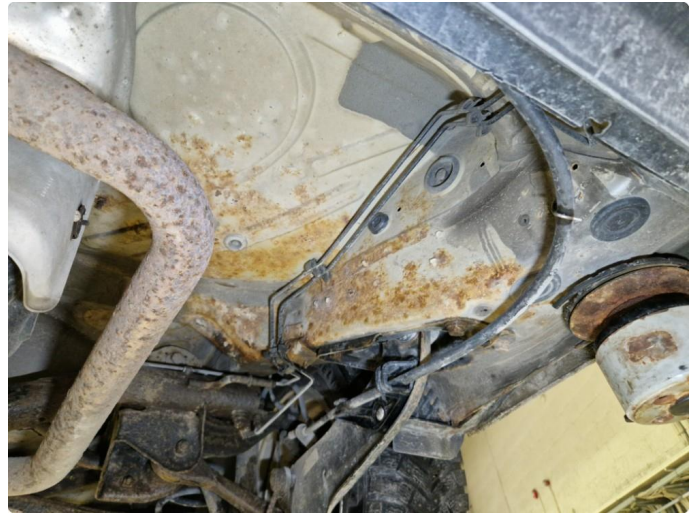


2.1 Rust




2.1 Rust

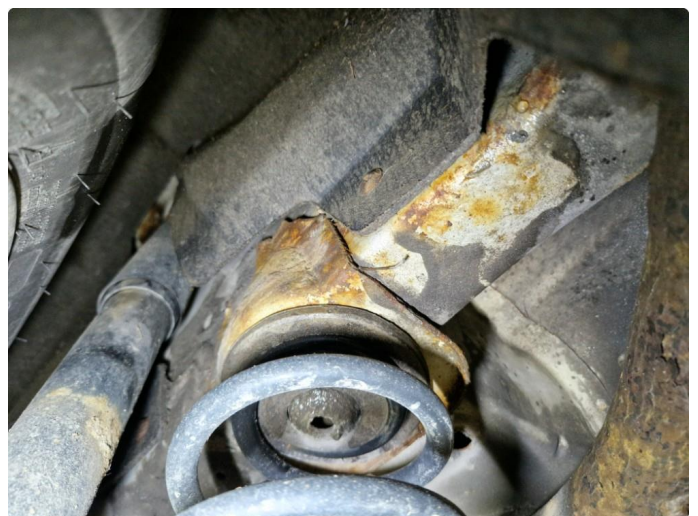


2.1 Rust

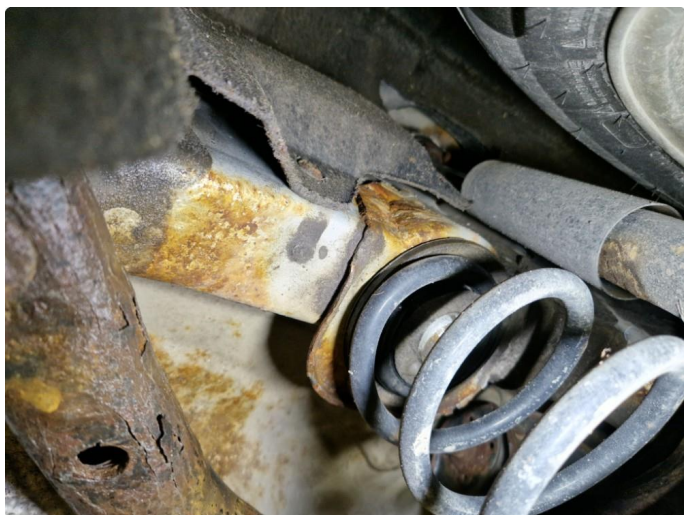

2.1 Rust

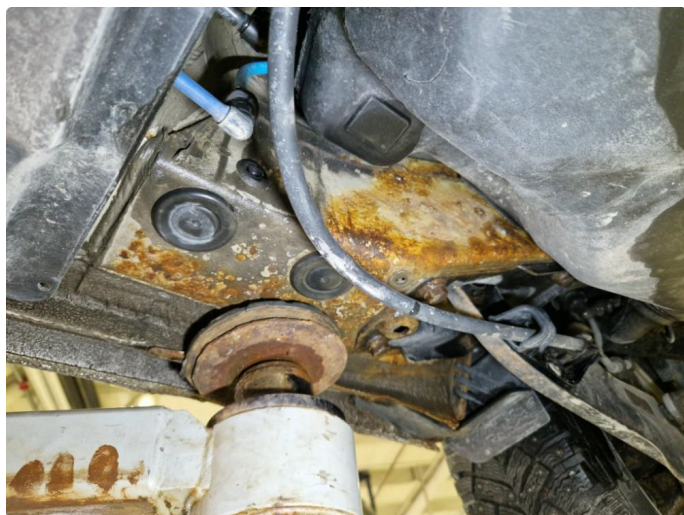


2.1 Rust

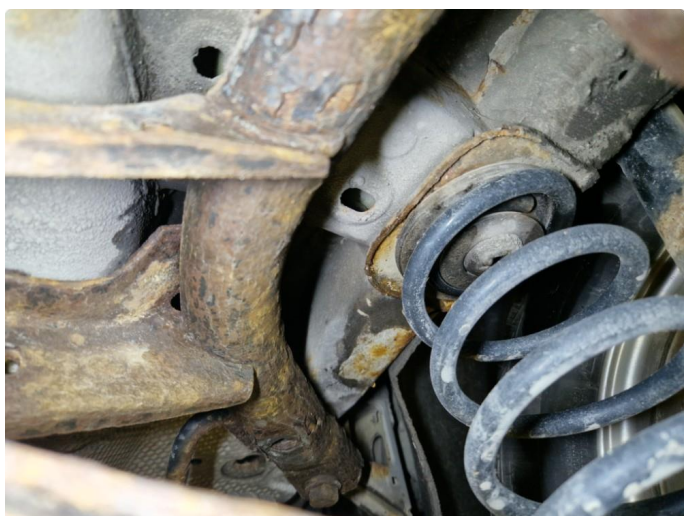


2.1 Rust



2.2 Rust i fals

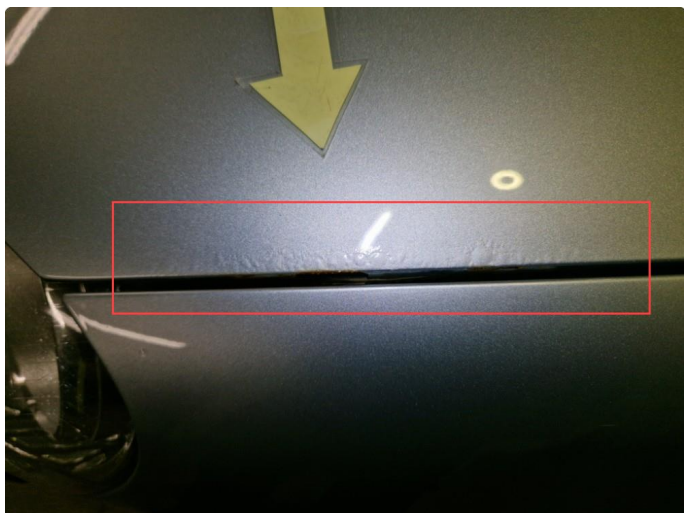

2.2 Rust i fals

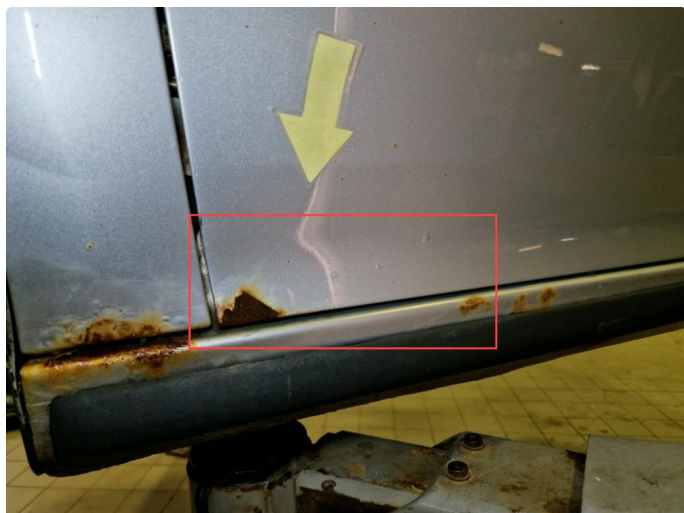

2.3 Rust/korrosjon




2.3 Rust/korrosjon



2.4 Rust/korrosjon



2.4 Rust/korrosjon

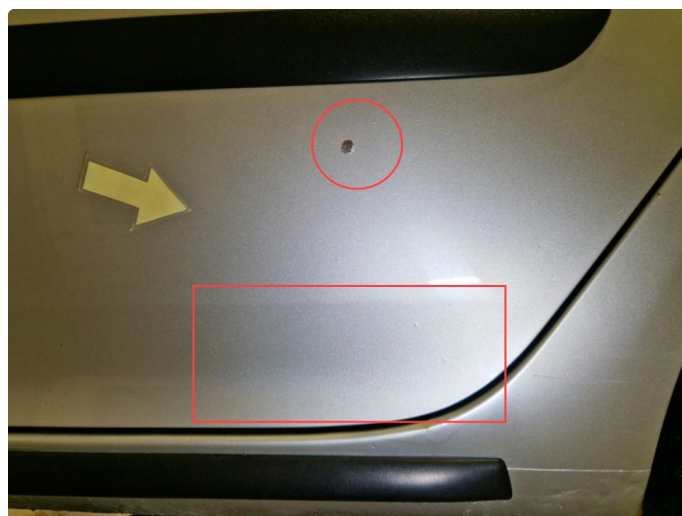

2.4 Rust/korrosjon




2.5 Rust/korrosjon



2.5 Rust/korrosjon



2.6 Rust/korrosjon

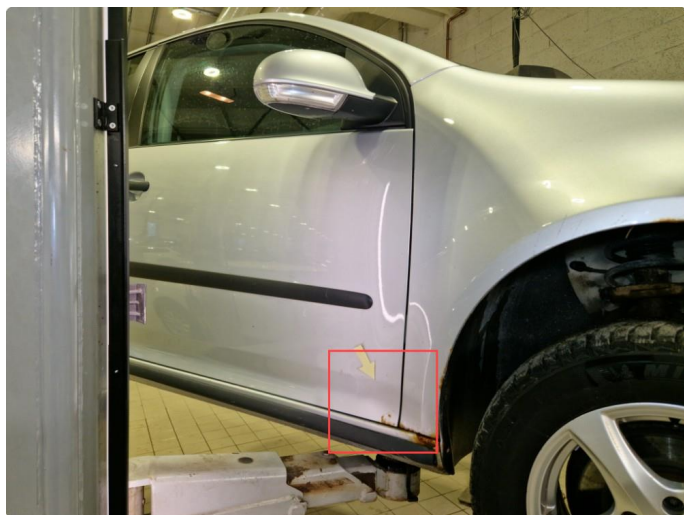

2.6 Rust/korrosjon



2.7 Rust/korrosjon



2.7 Rust/korrosjon



2.8 Rust



2.8 Rust




2.9 Rust



2.9 Rust



2.10 Rust

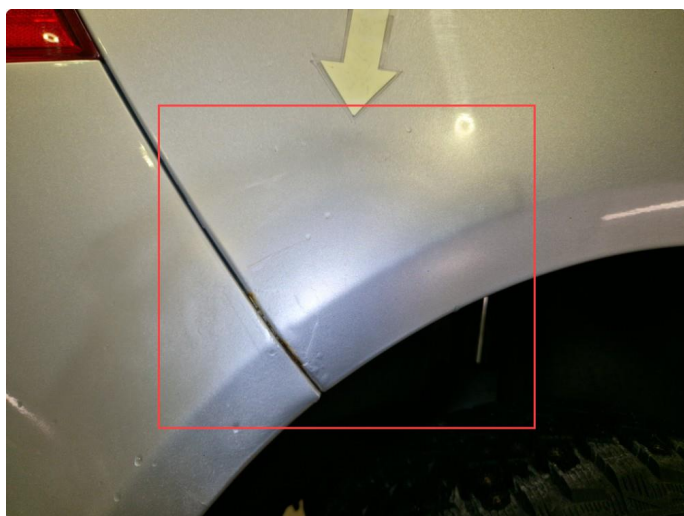

2.10 Rust



2.11 Rust



2.11 Rust




2.11 Rust




2.11 Rust



2.12 Blinklys defekt/fukt

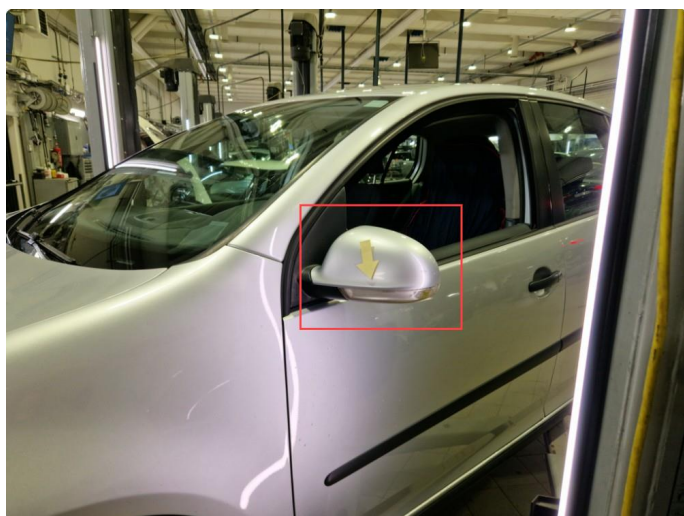

2.12 Blinklys defekt/fukt

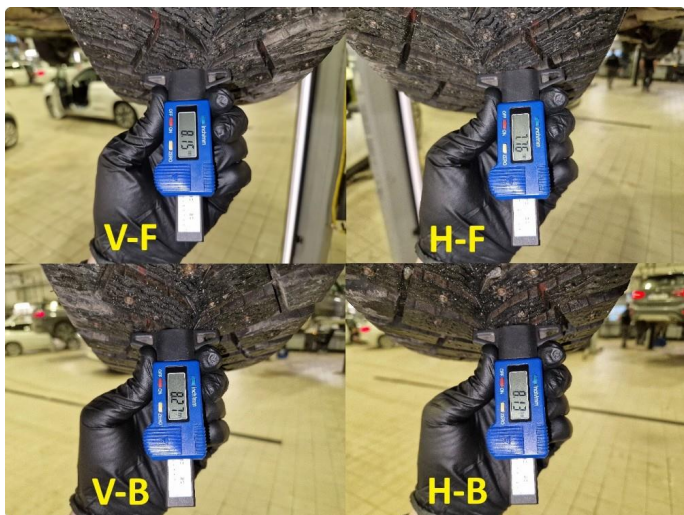

2.13 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst
03.04.2025, 174.344km.



2.14 Ripe(r)



2.14 Ripe(r)



2.14 Ripe(r)




2.14 Ripe(r)




2.15 Ripe(r)



2.15 Ripe(r)

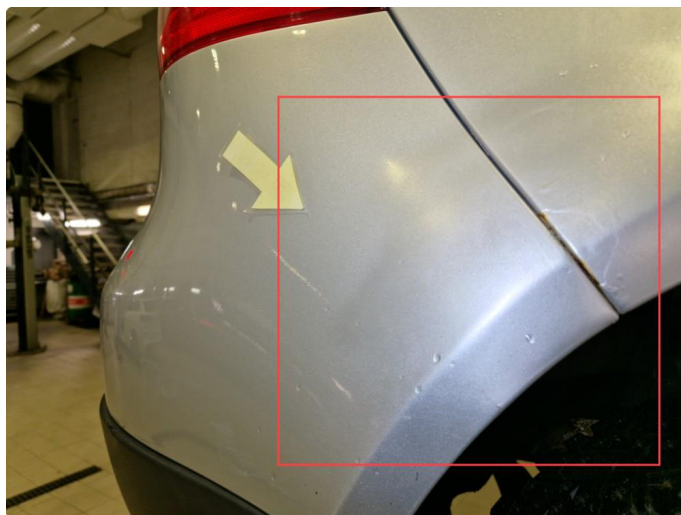

2.15 Ripe(r)

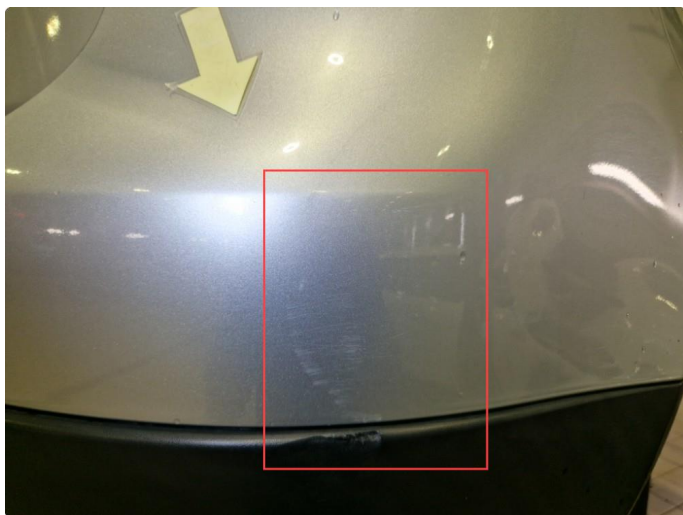

2.15 Ripe(r)



2.16 Rust



2.16 Rust



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull




2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull

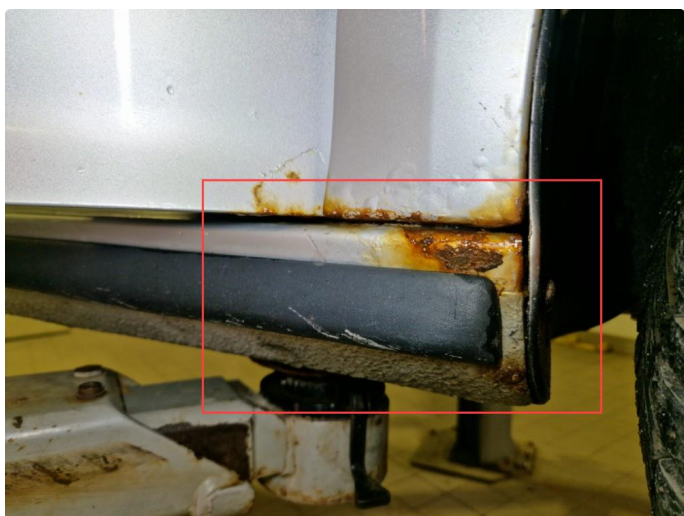

2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull



2.17 Rusthull




2.17 Rusthull



2.17 Rusthull




3.1 Mye eksospasta skjøter til flexikobling.

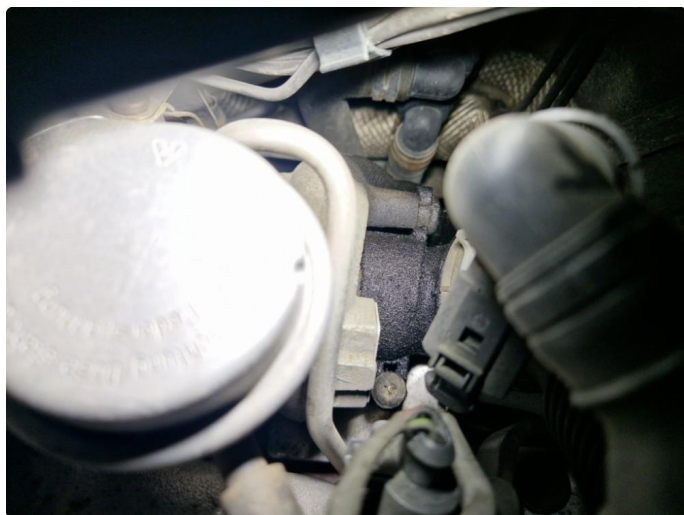

3.4 Oljelekkasje fra turbo.



3.4 Oljelekkasje fra turbo.

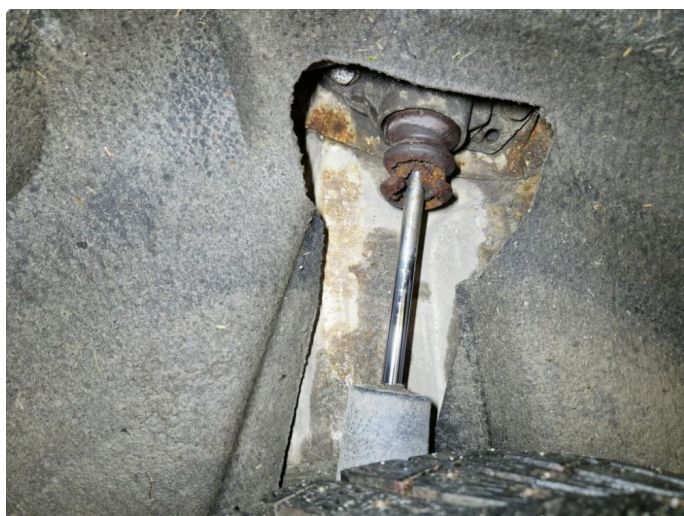


4.1 Støtpute til støtdemper h-bak utslitt.



4.2 Slitt bærebruforing



4.2 Slitt bærebruforing

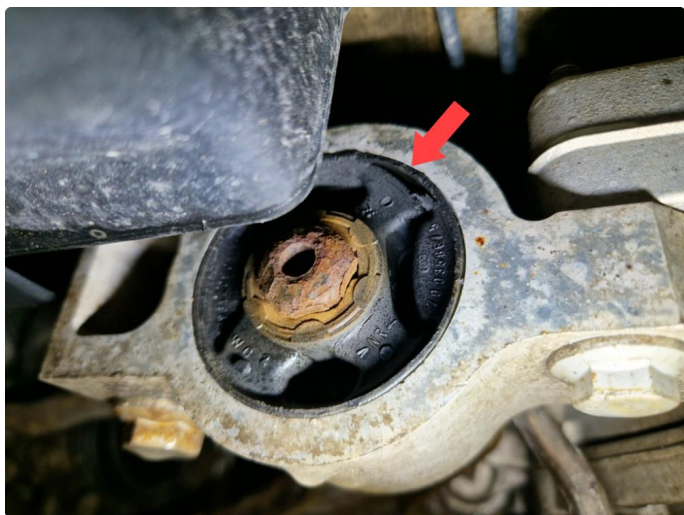


4.2 Slitt bærebruforing



4.2 Slitt bærebruforing








5.1 Pulserende


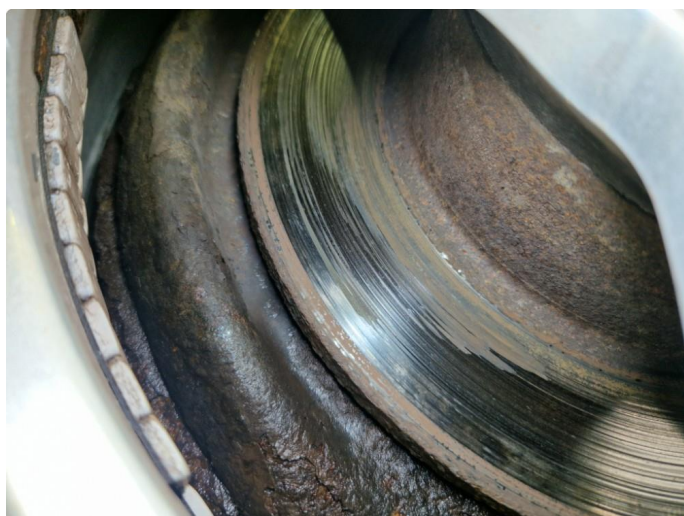


5.2 Rust



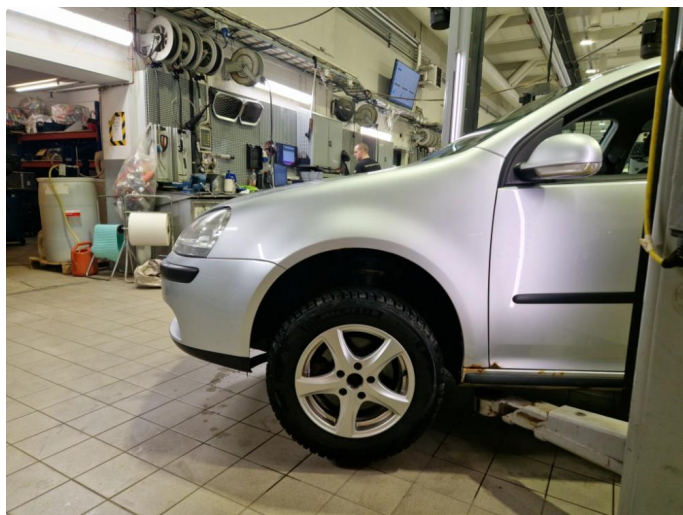

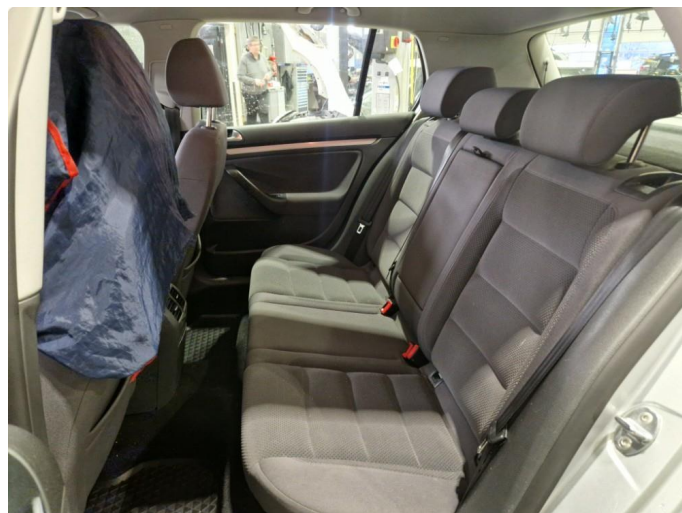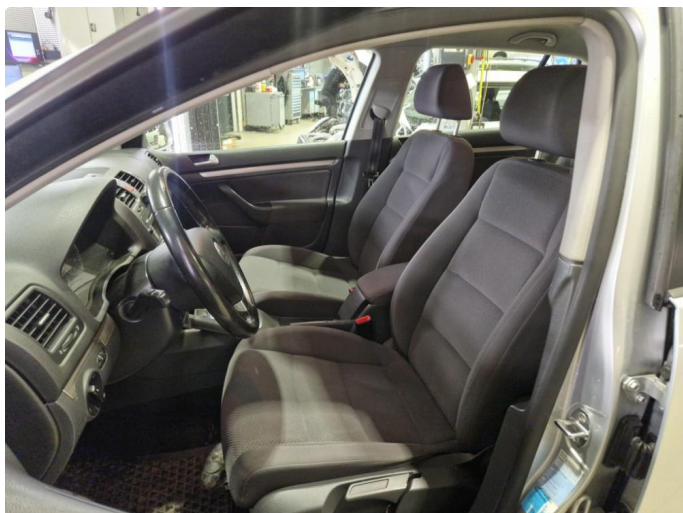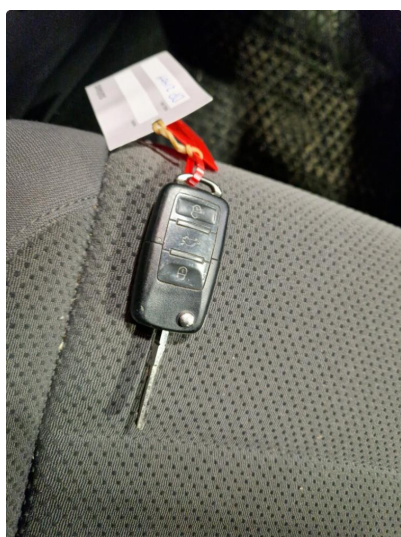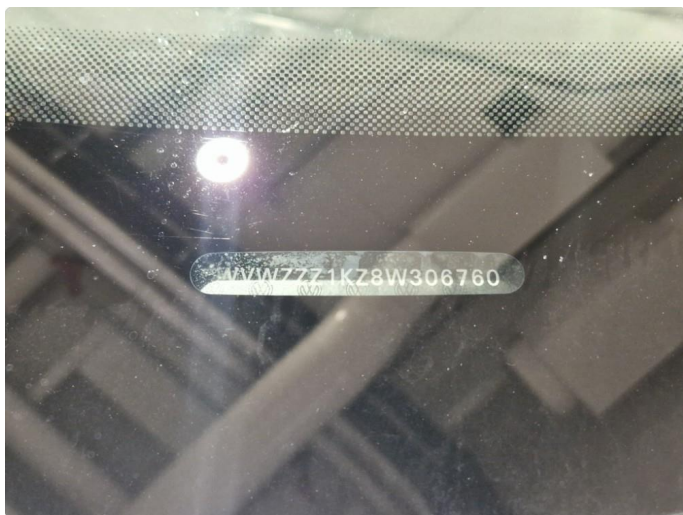

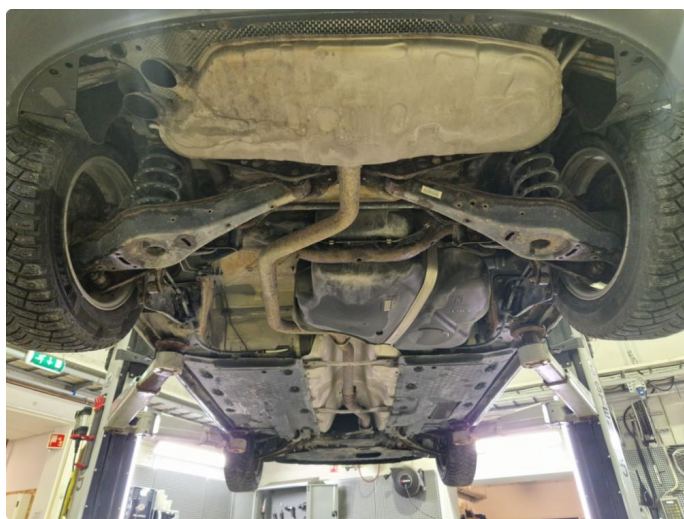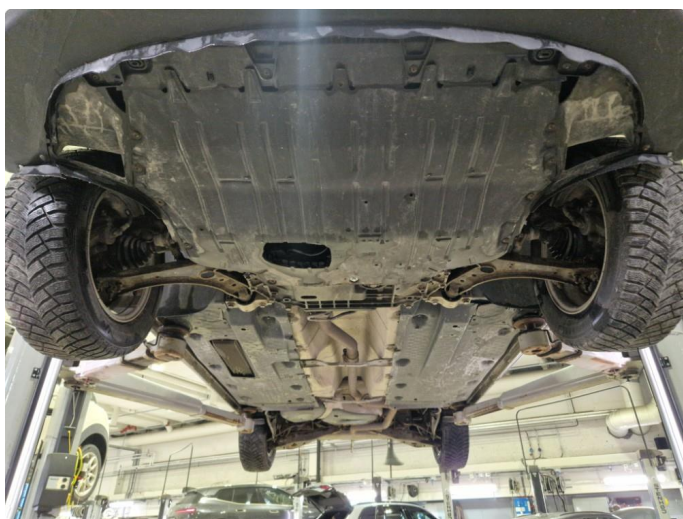

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 10, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,1	7,7	8,2	8,1
BREMSEKLOSSER (MM)	10	10	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.03.2025	174249
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.09.2023	156325
21.08.2020	108414
20.12.2016	88722
18.04.2016	85104
09.10.2013	67281
10.01.2012	55713
24.11.2009	41064

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.