




NISSAN NISSAN X-TRAIL 150 HK MANUELL 4WD

TESTDATO: 01.12.2025

KODE: 1888489




CHASSISNR: JN1TCNT31U0202351	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 15.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS 🔍
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING 🔍
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Steinsprut fremre del panser, er flekket tidligere.	foran
1.2 Dører	Rust fremre del v-framdør.	venstre foran
1.3 Tilhengerfeste	Noe irret hengerfestekontakt.	bak
1.4 Vinduspussere/-spyler	Utslitt viskerblad bak.	bak
1.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 01.12.2025 på km : 242.061	
1.6 Dekk/Felger	Sommerhjul ikke tilstede ved taksering, ikke kontrollert.	
1.7 Støtfanger	Lakkskader nedre del h-side frontfanger.	høyre - foran - nede
1.8 Støtfanger	Noe løs nedre list h-side bakfanger.	høyre - bak
1.9 Frontvindu	Steinsprut h-side frontrute, er reparert tidligere.	høyre - foran
2. LYS		
2.1 Lys bak	Løs skiltlykt h-side.	høyre - bak
3. MOTOR		
3.1 Lekkasjer	Oljelekkasje underside og h-side motor, usikkert hvor lekkasje kommer fra.	
3.2 Service	Neste service 30.01.2026 / 15.276 km.	
3.3 Service	Neste PKK 15.02.2027.	
3.4 Turbo	Oljelekkasje turbo.	
3.5 Motor	Spor etter trolig mus under motordeksel, ingen synlige skader på ledninger/slanger. Kun noe skader på filt til motordeksel.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Bakstilling	Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.	venstre - høyre - bak




1.1 Steinsprut fremre del panser, er flekket tidligere.




1.1 Steinsprut fremre del panser, er flekket tidligere.

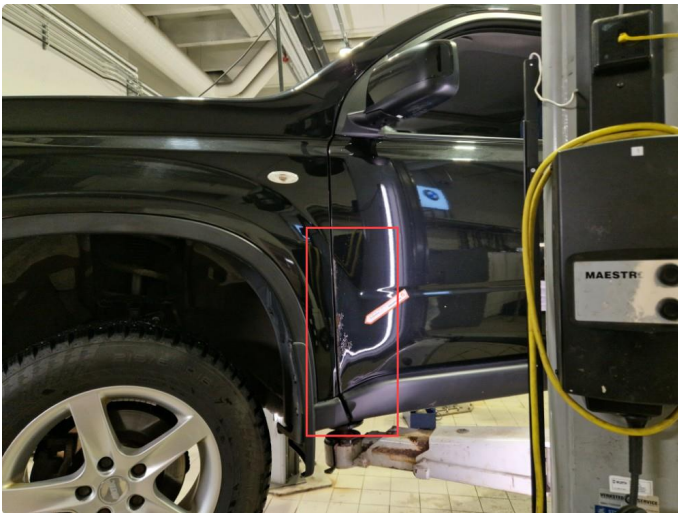

1.2 Rust fremre del v-framdør.

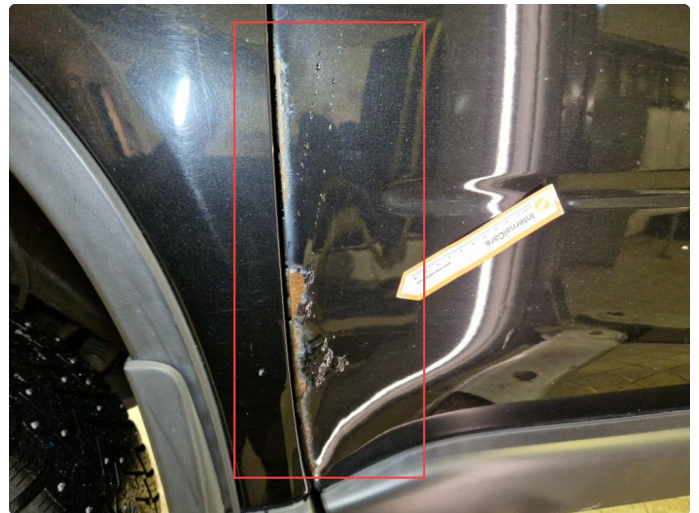

1.2 Rust fremre del v-framdør.

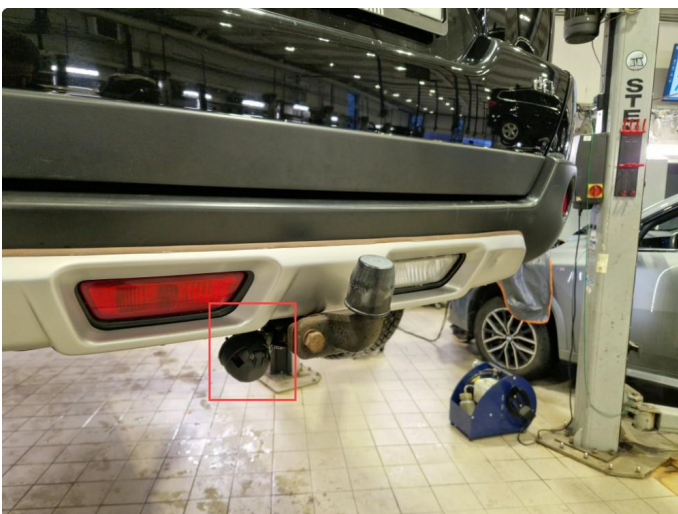


1.3 Noe irret hengerfestekontakt.




1.3 Noe irret hengerfestekontakt.



1.4 Utslitt viskerblad bak.

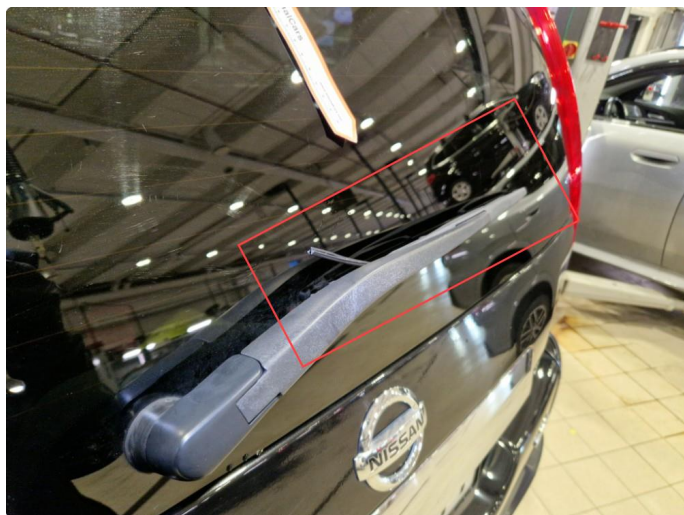

1.4 Utslitt viskerblad bak.

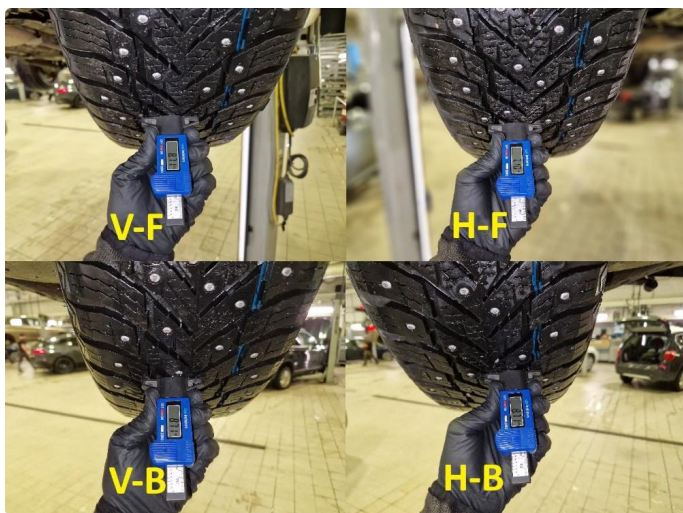

1.5 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
01.12.2025 på km : 242.061



1.7 Lakkskader nedre del h-side frontfanger.




1.7 Lakkskader nedre del h-side frontfanger.



1.8 Noe løs nedre list h-side bakfanger.




1.8 Noe løs nedre list h-side bakfanger.

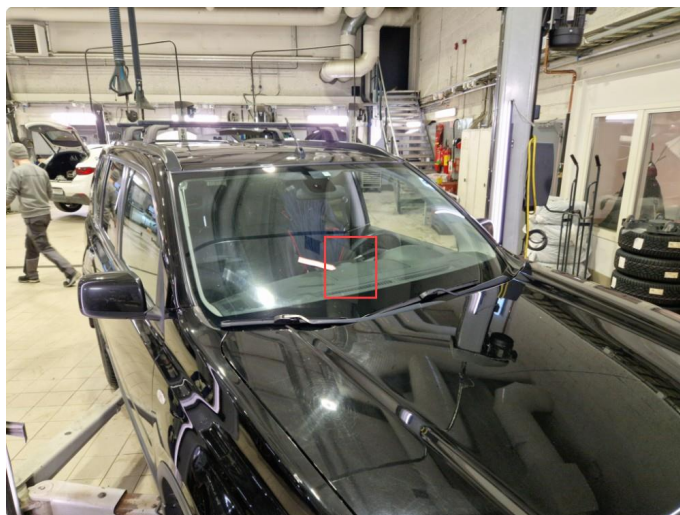


1.9 Steinsprut h-side frontrute, er reparert tidligere.




1.9 Steinsprut h-side frontrute, er reparert tidligere.

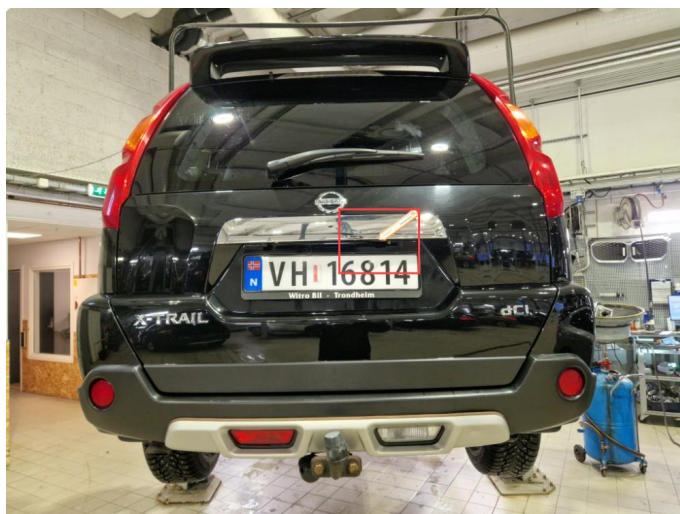

2.1 Løs skiltlykt h-side.

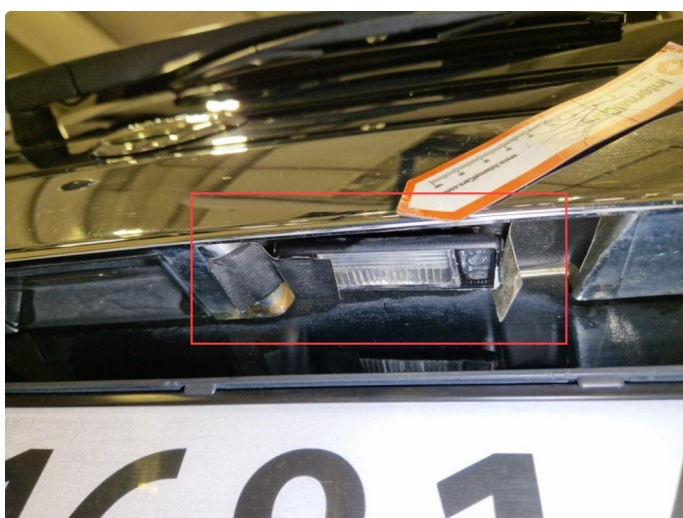

2.1 Løs skiltlykt h-side.

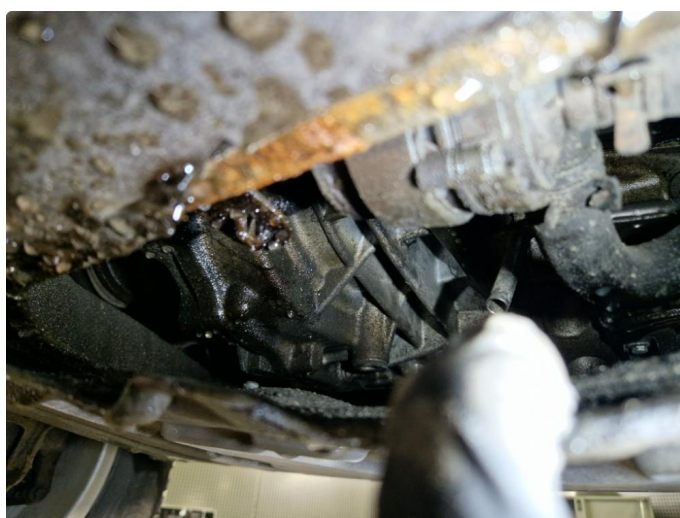

3.1 Oljelekkasje underside og h-side motor, usikkert hvor lekkasje kommer fra.




3.1 Oljelekkasje underside og h-side motor, usikkert hvor lekkasje kommer fra.



3.1 Oljelekkasje underside og h-side motor, usikkert hvor lekkasje kommer fra.



3.2 Neste service 30.01.2026 / 15.276 km.

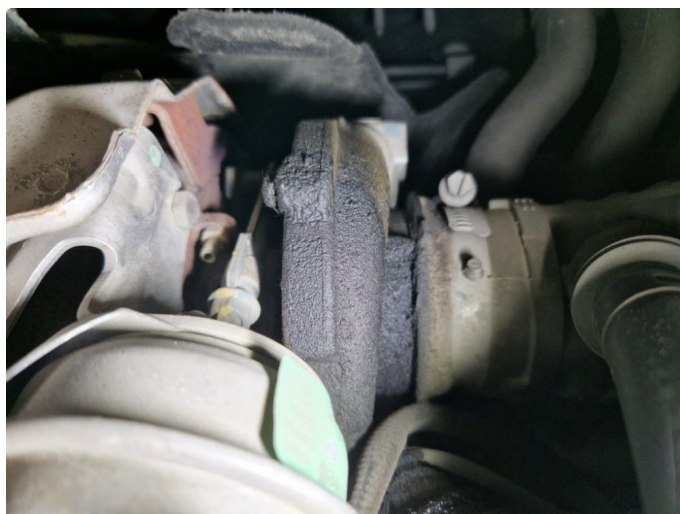


3.4 Oljelekkasje turbo.



3.4 Oljelekkasje turbo.



3.5 Spor etter trolig mus under motordeksel, ingen synlige skader på ledninger/slanger. Kun noe skader på filt til motordeksel.

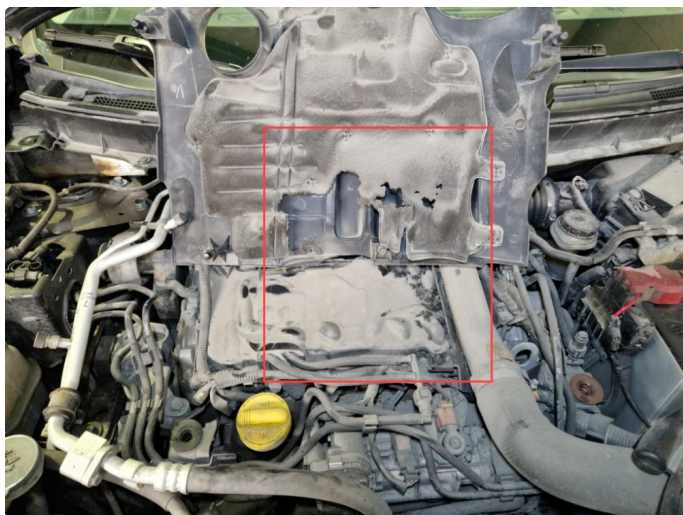


3.5 Spor etter trolig mus under motordeksel, ingen synlige skader på ledninger/slanger. Kun noe skader på filt til motordeksel.




4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.



4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.

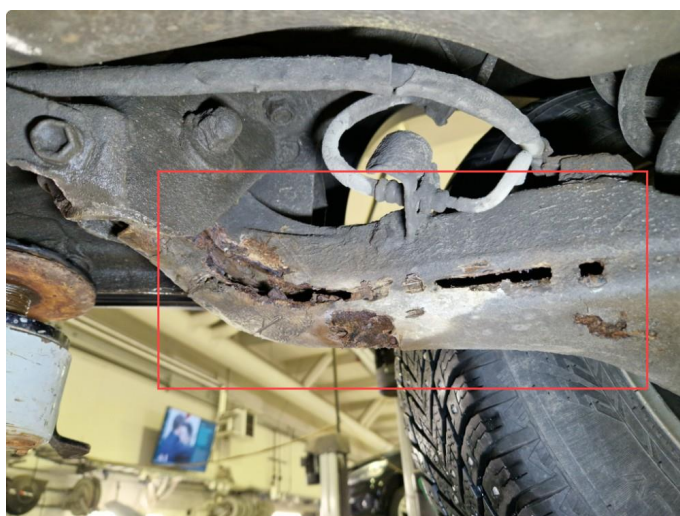


4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.

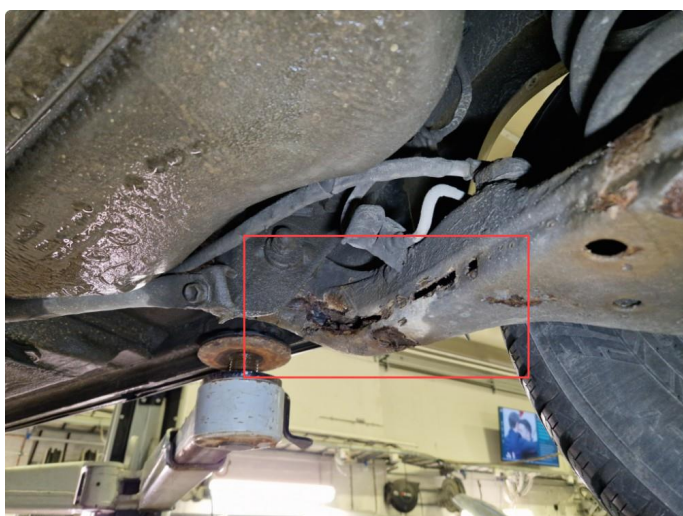



4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.









4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak. Mangler store deler av bæream mot fremre foring.


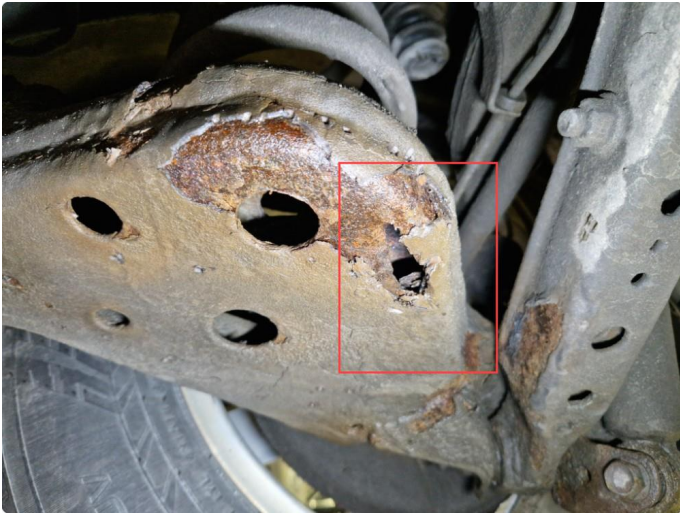


4.1 Gjennomrustet bæream h+v side bak.
Mangler store deler av bæream mot fremre
foring.

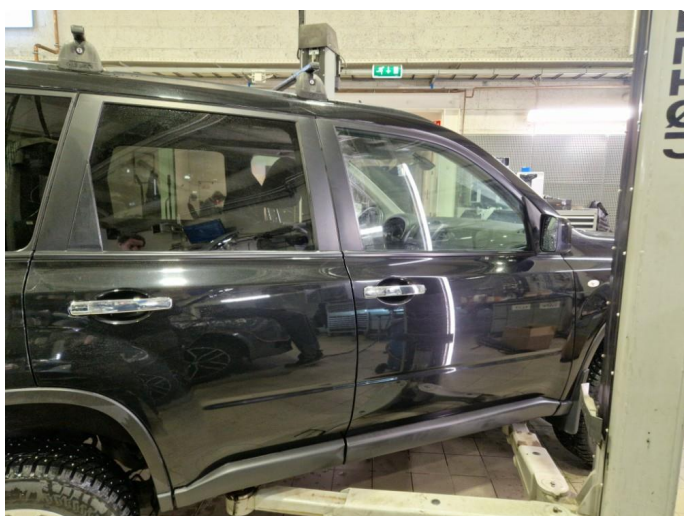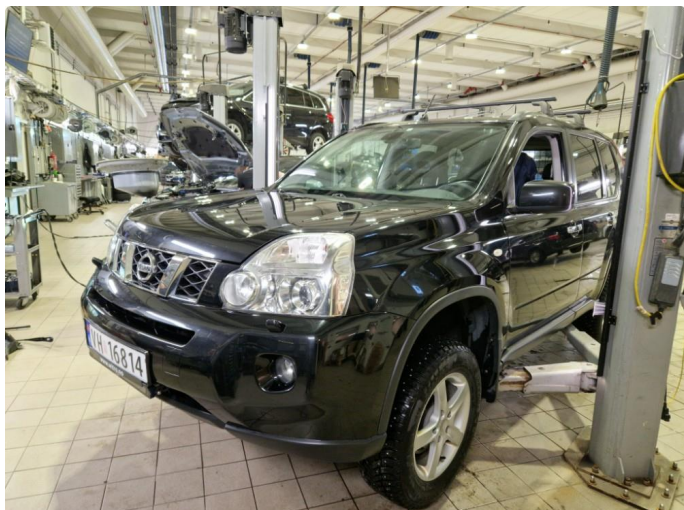

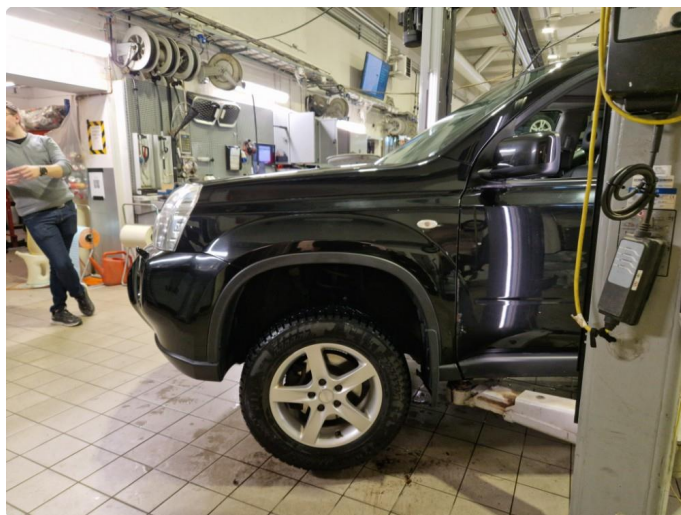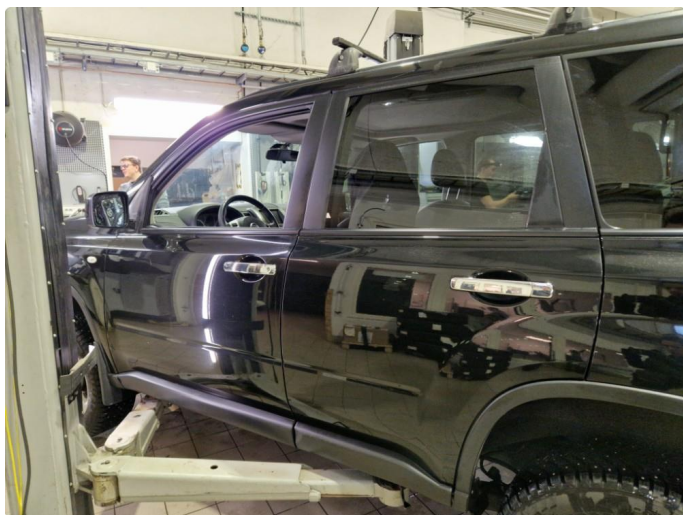

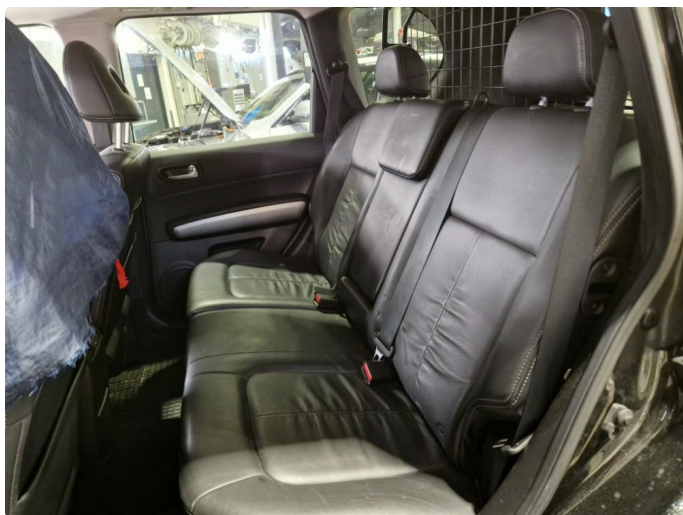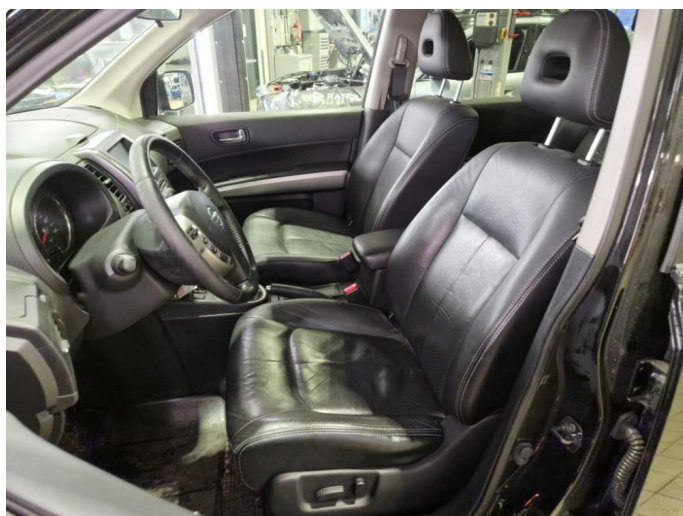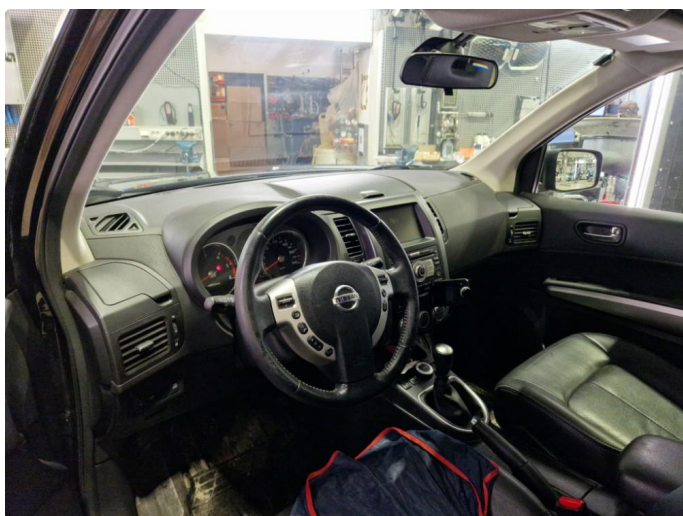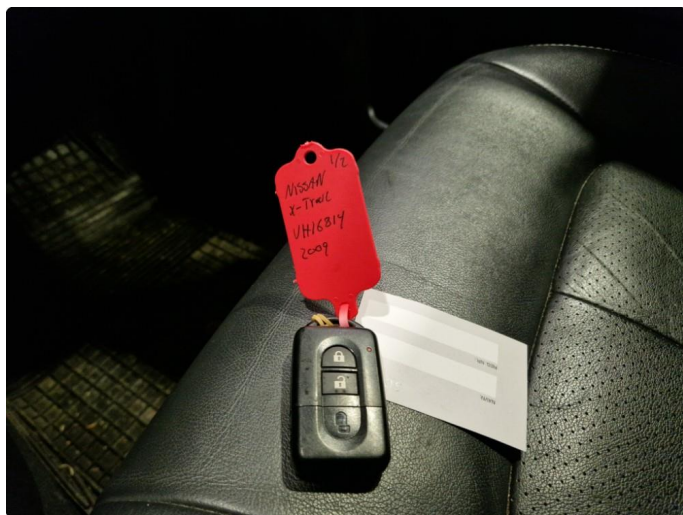

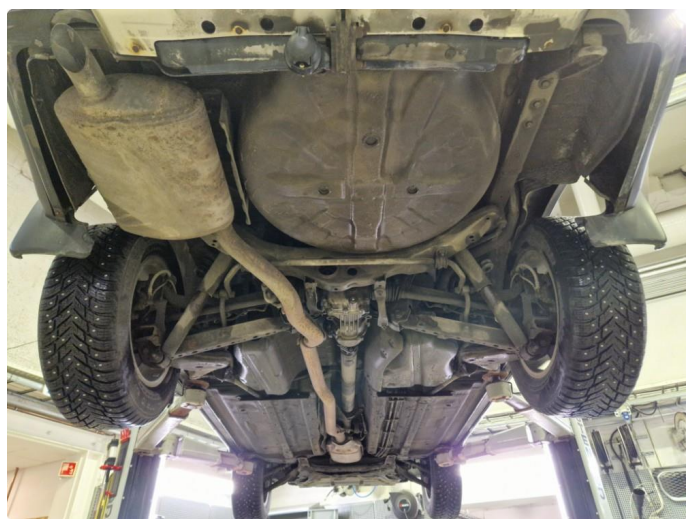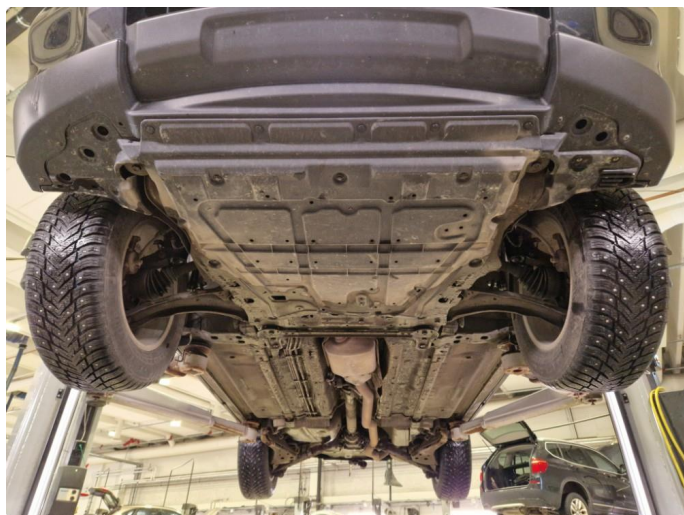

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,7	7,1	8,7	8,7
BREMSESKIVER (MM)	24,8	24,8	9,8	9,8
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.01.2025	237336
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.12.2022	224534
16.06.2021	207857
26.06.2020	197902
10.08.2018	165195
04.05.2017	136816
19.03.2015	94028
14.03.2014	78266
03.11.2011	37633
24.09.2010	19614

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.