

VOLVO XC40 T5 TWIN ENGINE 2WD
TESTDATO: 15.08.2025
KODE: 1783539


VJ20819


77 184 KM


25.06.2020
Førstegang registrert


Bensin hybrid
- Ladbar hybrid

CHASSISNR: YV1XZBBVFL2343129	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 03.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Lakksår fremre del v-framdør.	venstre foran
1.2 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 17.06.2025, 77.184km.	
1.3 Støtfanger	Lakksår midtre del h+v side bakfanger / innlastingssone.	bak - midten høyre - midten venstre
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service om 305 dager / 26.057 km, regnet fra takstdato.	
2.2 Service	Neste PKK-kontroll: 03.04.2026.	



1.1 Lakksår fremre del v-framdør.

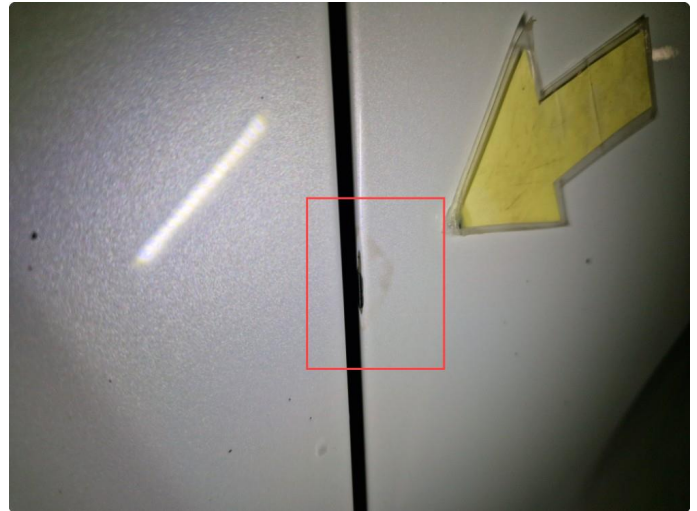

1.1 Lakksår fremre del v-framdør.

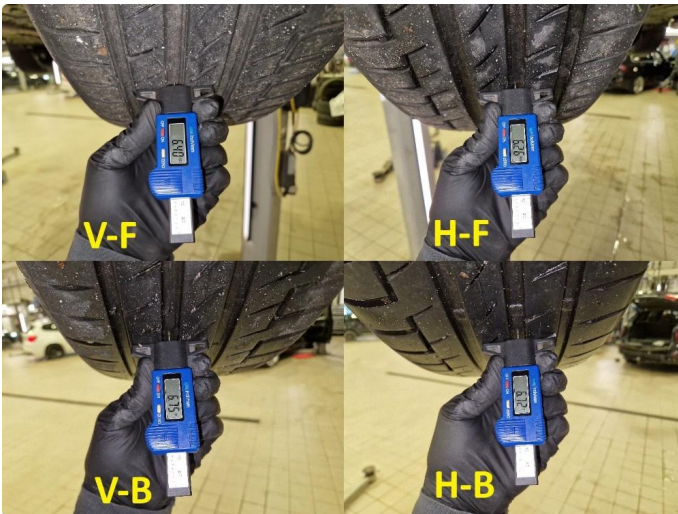

1.2 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 17.06.2025, 77.184km.



1.3 Lakksår midtre del h+v side bakfanger / innlastingsone.



1.3 Lakksår midtre del h+v side bakfanger / innlastingsone.




1.3 Lakksår midtre del h+v side bakfanger / innlastingsone.





1.3 Lakksår midtre del h+v side bakfanger / innlastingssone.





2.1 Neste service om 305 dager / 26.057 km, regnet fra takstdato.

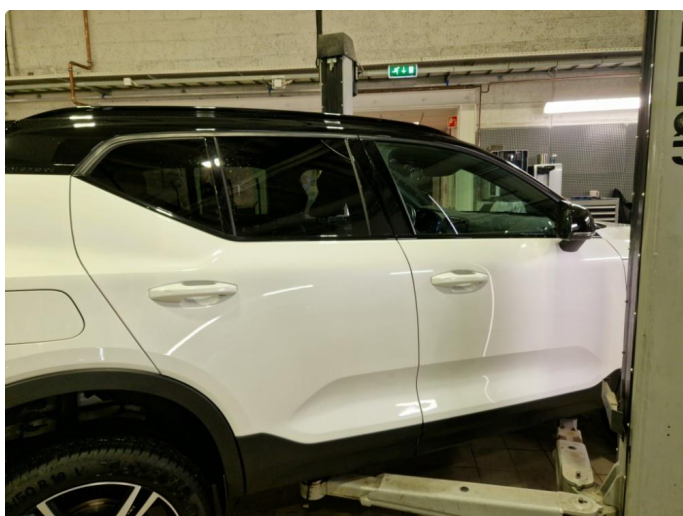



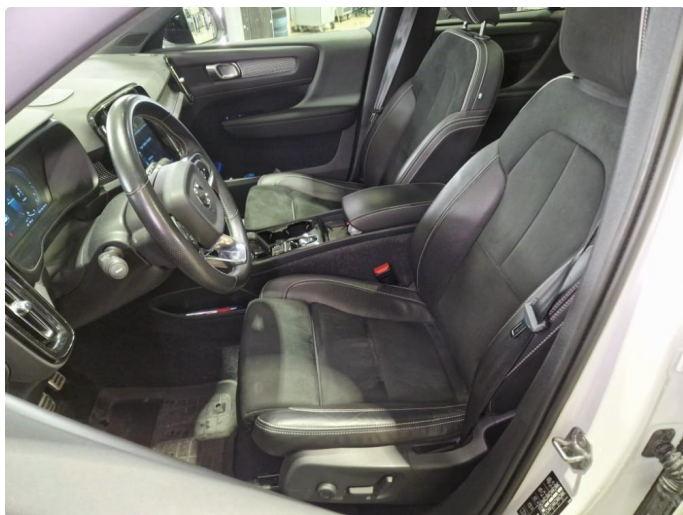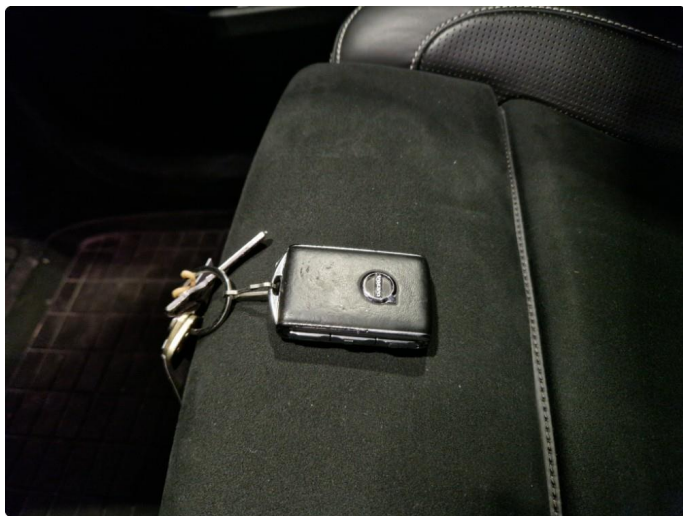

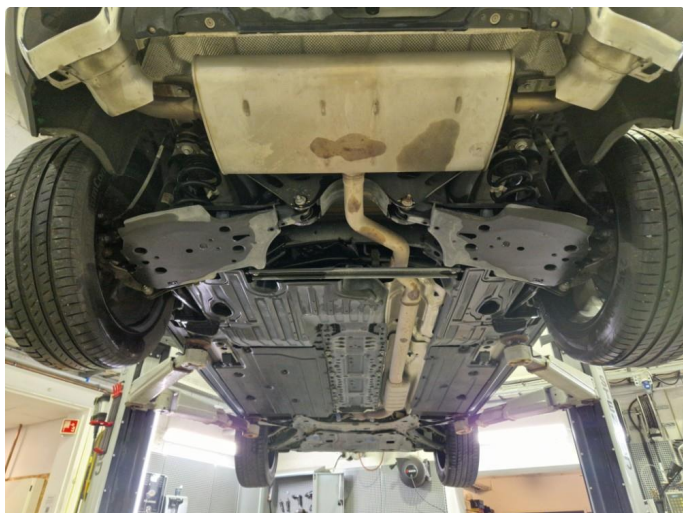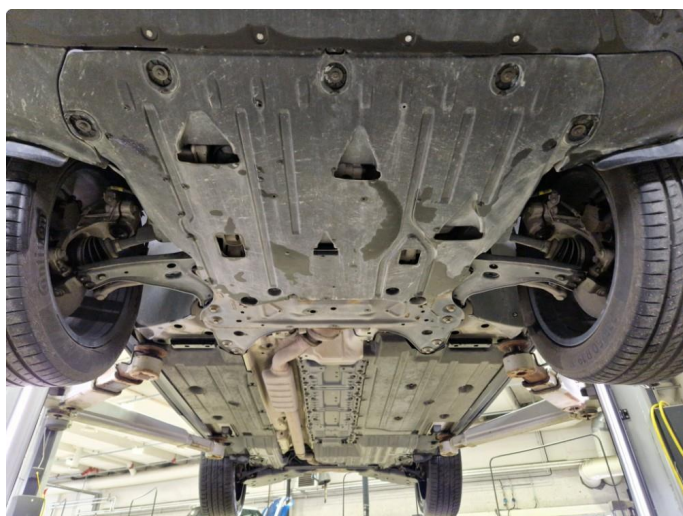

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 35, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 10, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,4	6,2	6,7	6,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,9	6,8	6,2	6,1
BREMSESKIVER (MM)	28	28	10	10
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.04.2025	73241
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.04.2024	53254
18.04.2023	32522
22.04.2022	21148
28.04.2021	10874

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsesfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremssevæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.