

FIAT FIAT DOBLO 95 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 10.07.2025
KODE: 1759567


VH91268


95 105 KM


21.11.2017
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: ZFA26300006H12424	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 14.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Feillagring glødeplugg sylinder 3.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	Lakkskader / riper h-framdør.	høyre foran
2.2 Dører	Lakkskader / riper h-bakdør.	høyre bak
2.3 Dører	Liten p-bulk v-framdør.	venstre foran
2.4 Bakluke	Rustbobler ved deksel bakluke h-side.	høyre - bak
2.5 Bakluke	Bulk øvre del bakluke.	venstre - bak - oppe
2.6 Skjermer	Lakkskader / riper h-framskjerm.	høyre foran
2.7 Skjermer	Lakkskader / riper h-bakskjerm.	høyre bak
2.8 Skjermer	Bulk + lakkskade v-bakskjerm.	venstre bak
2.9 Dekk/Felger	Skade dekkskulder vinterdekk vfram.	venstre foran
2.10 Dekk/Felger	Kantkjørt alle vinterfelger.	alle
2.11 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 09.07.2025, 95.105km.	
2.12 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 09.07.2025, 95.105km.	
2.13 Støtfanger	Noe skrubbskader / riper nedre del h-side frontfanger.	høyre - foran
2.14 Støtfanger	Riper / lakksår bakfanger.	bak
2.15 Frontvindu	Noe steinsprut frontrute.	foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste PKK 14.02.2027.	
3.2 Service	Siste dokumenterte service 30.06.2020 , trenger service.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Treghet / lugging fjærbeinslager v-side fram , fjær hopper frem og tilbake ved sving.	venstre foran
5. INTERIØR		
5.1 Varme/AC/Klima	Svak funksjon AC , nedre del av kjøleribber på AC-radiator er noe skadet / løsnet.	

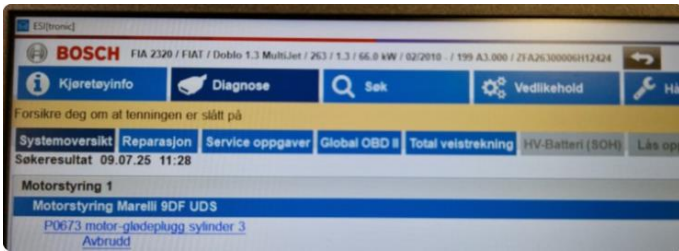


1.1 Feillagring glødeplugg sylinder 3.



2.1 Lakkskader / riper h-framdør.



2.1 Lakkskader / riper h-framdør.

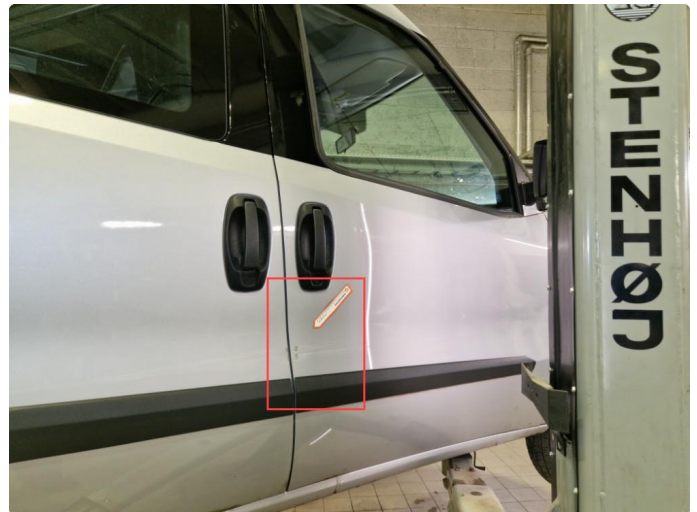


2.1 Lakkskader / riper h-framdør.



2.1 Lakkskader / riper h-framdør.



2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.

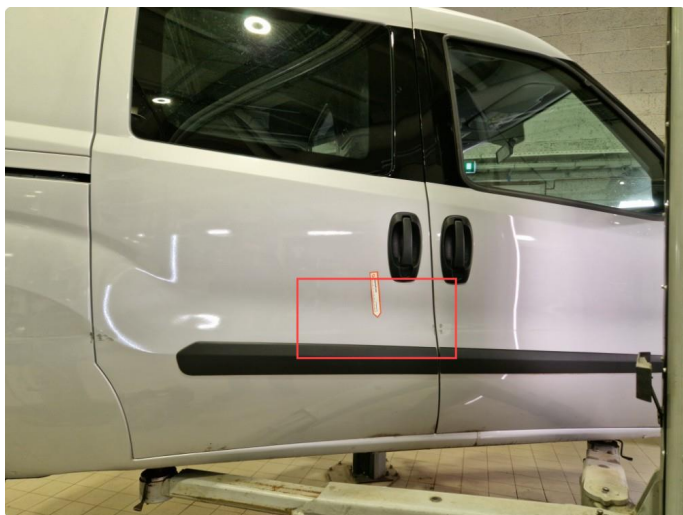

2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.




2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.




2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.



2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.

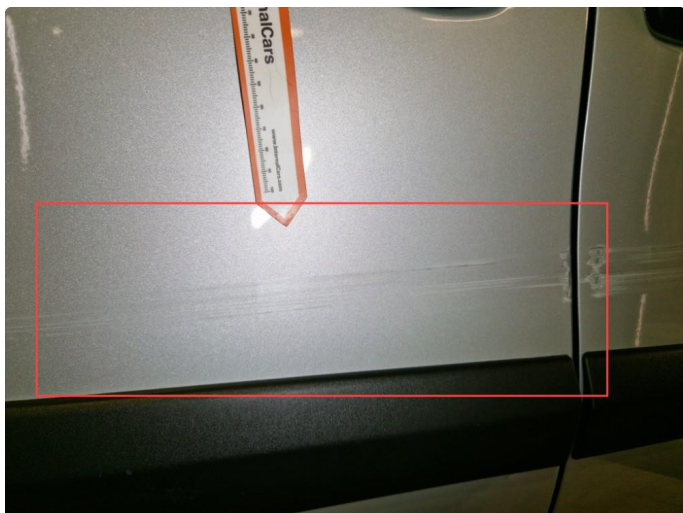

2.2 Lakkskader / riper h-bakdør.

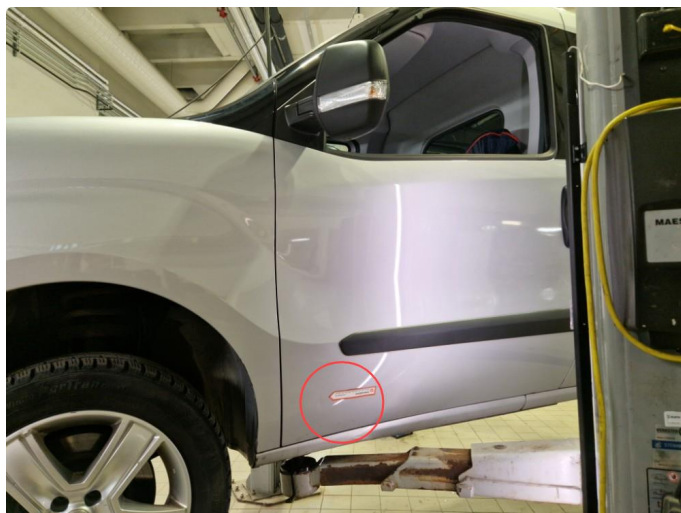


2.3 Liten p-bulk v-framdør.



2.4 Rustbobler ved deksel bakluke h-side.



2.4 Rustbobler ved deksel bakluke h-side.

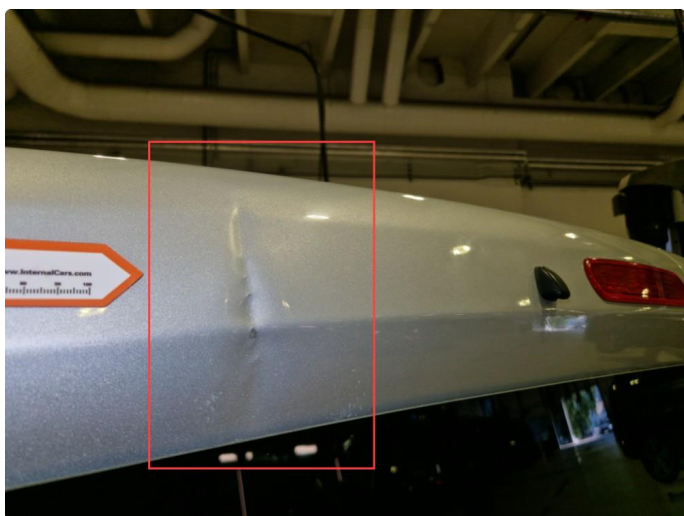

2.5 Bulk øvre del bakluke.



2.5 Bulk øvre del bakluke.




2.6 Lakkskader / riper h-framskjerm.



2.6 Lakkskader / riper h-framskjerm.



2.6 Lakkskader / riper h-framskjerm.

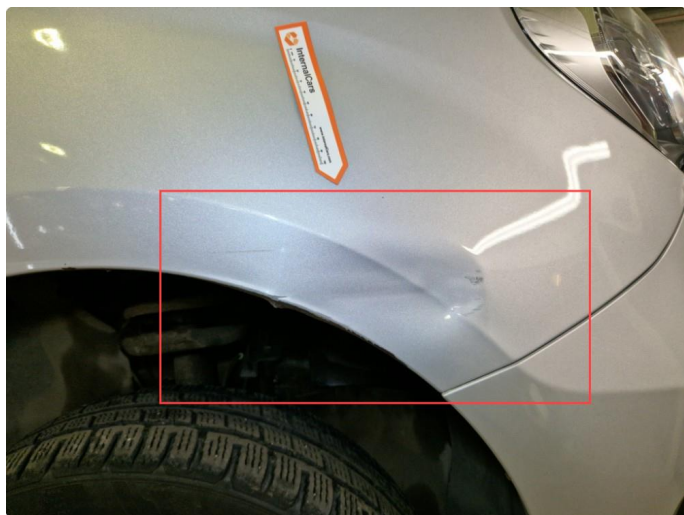


2.6 Lakkskader / riper h-framskjerm.




2.7 Lakkskader / riper h-bakskjerm.



2.7 Lakkskader / riper h-bakskjerm.

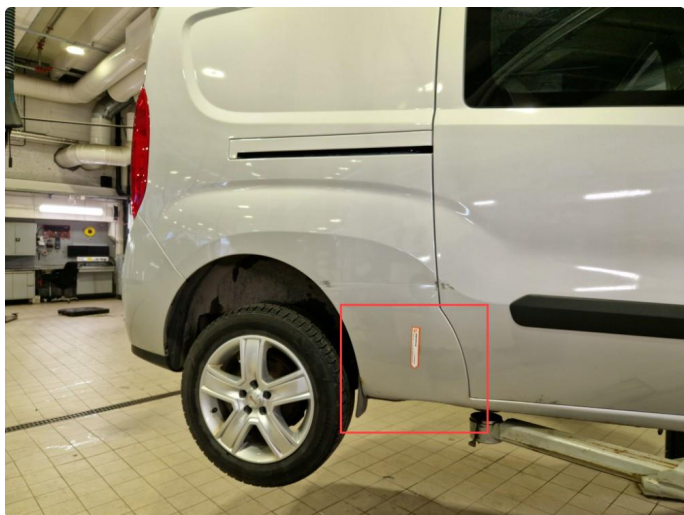

2.7 Lakkskader / riper h-bakskjerm.

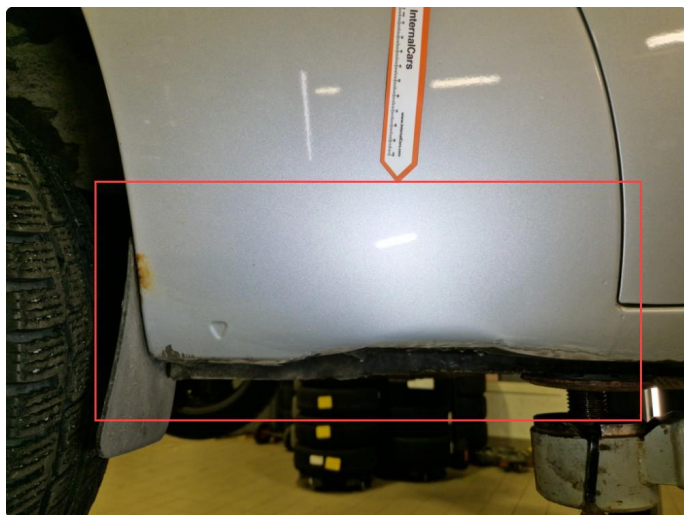


2.7 Lakkskader / riper h-bakskjerm.



2.8 Bulk + lakkskade v-bakskjerm.



2.8 Bulk + lakkskade v-bakskjerm.

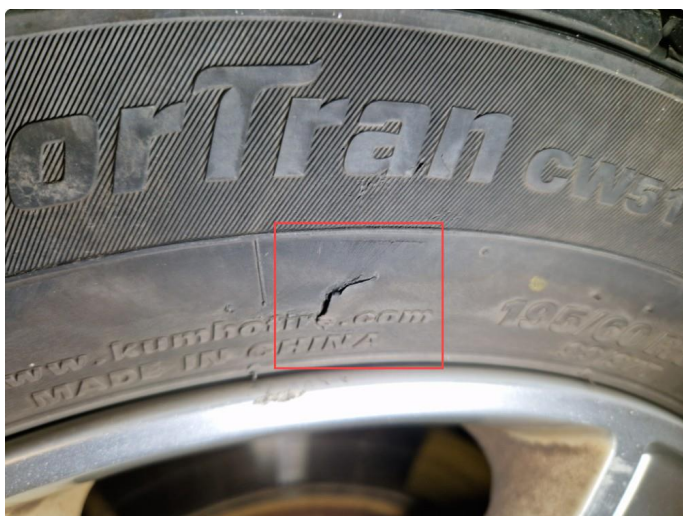

2.9 Skade dekkskulder vinterdekk vfram.



2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.




2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.




2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.



2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.

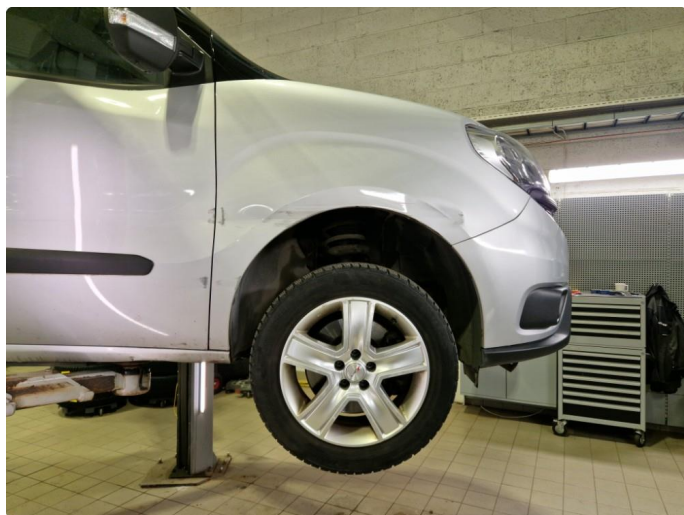

2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.

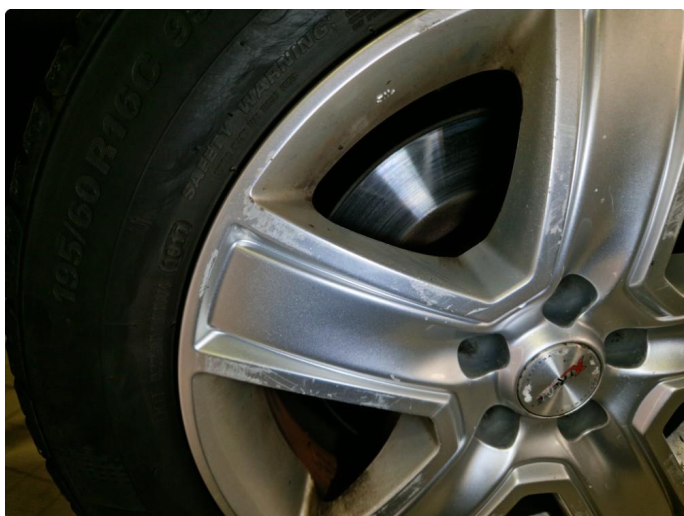


2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.



2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.




2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.

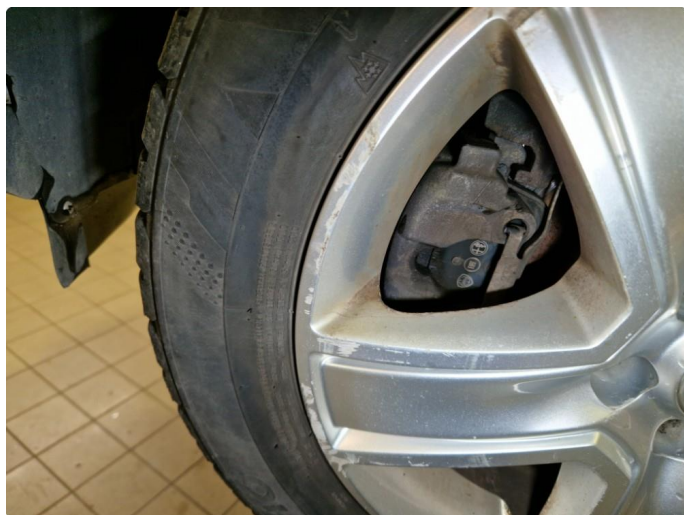


2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.




2.10 Kantkjørt alle vinterfelger.

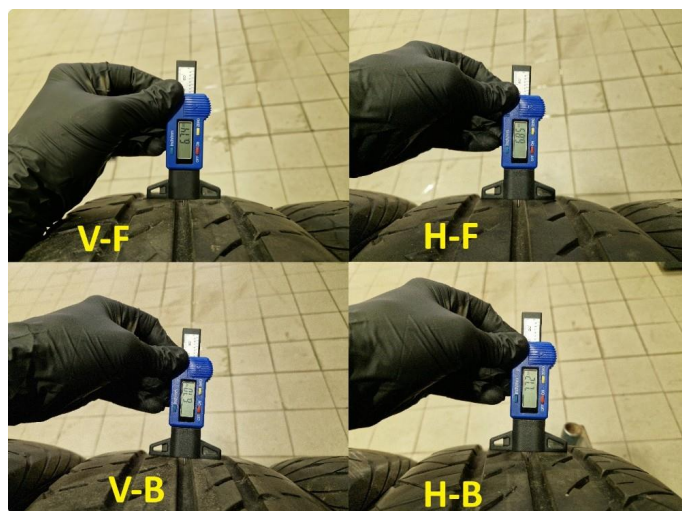

2.11 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 09.07.2025, 95.105km.

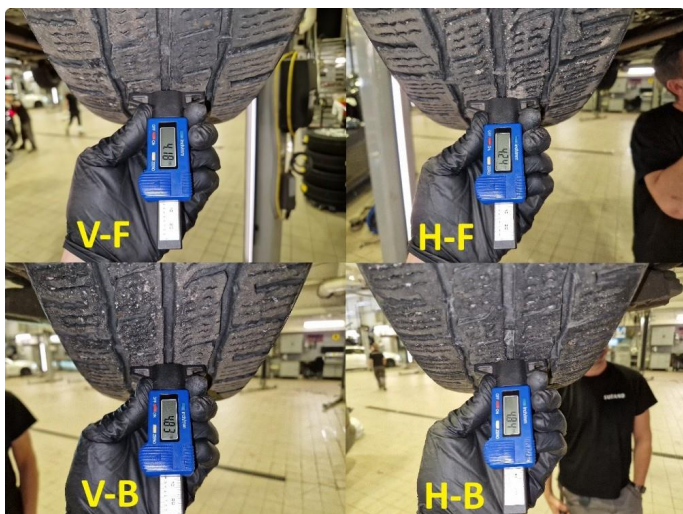

2.12 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 09.07.2025, 95.105km.

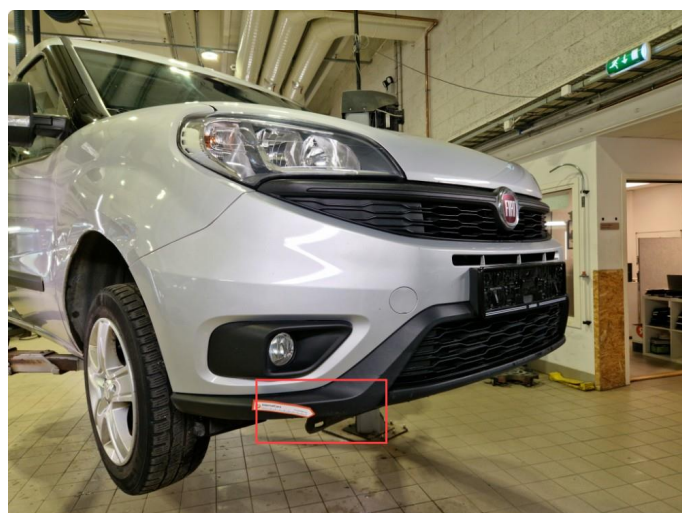

2.13 Noe skrubbskader / riper nedre del h-side frontfanger.



2.13 Noe skrubbskader / riper nedre del h-side frontfanger.




2.13 Noe skrubbskader / riper nedre del h-side frontfanger.




2.14 Riper / lakksår bakfanger.



2.14 Riper / lakksår bakfanger.

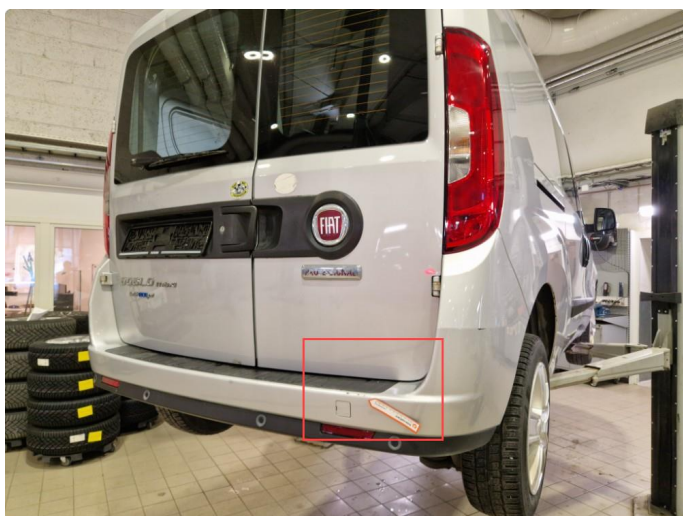

2.14 Riper / lakksår bakfanger.

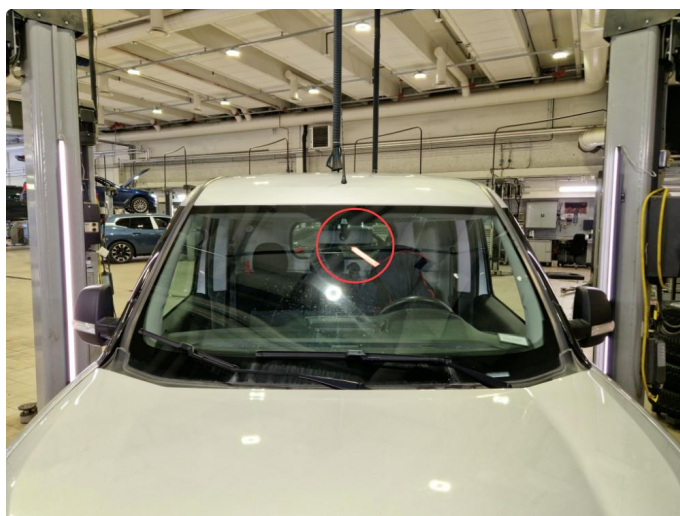


2.15 Noe steinsprut frontrute.




2.15 Noe steinsprut frontrute.




4.1 Treghet / lugging fjærbeinslager v-side fram ,
fjær hopper frem og tilbake ved sving.



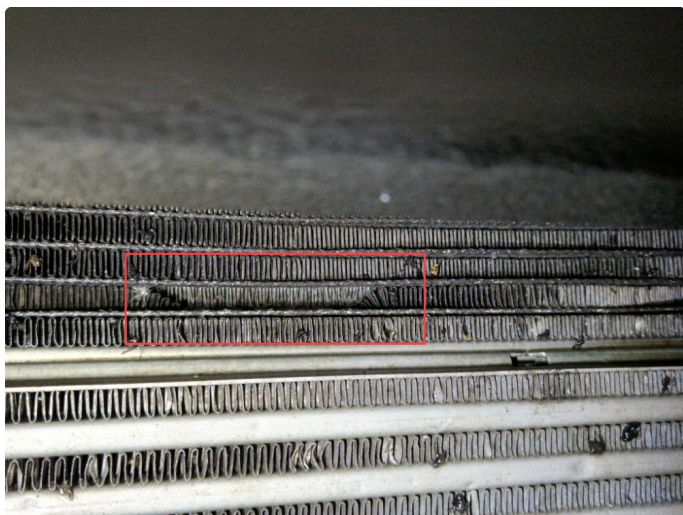




5.1 Svak funksjon AC , nedre del av kjøleribber på AC-radiator er noe skadet / løsnet.


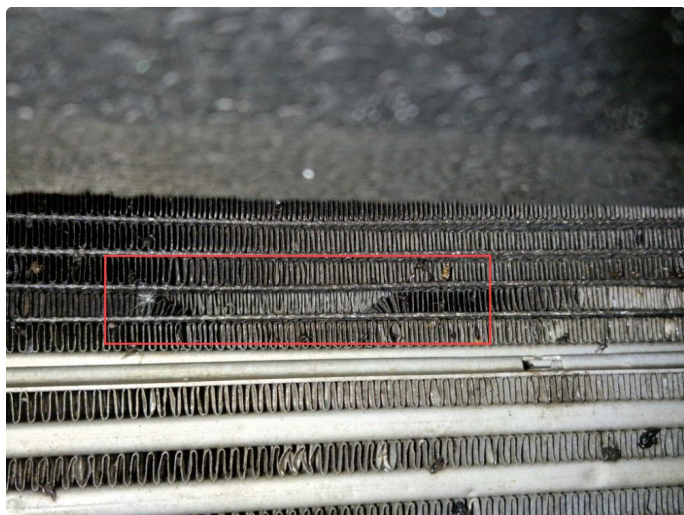


5.1 Svak funksjon AC , nedre del av kjøleribber på AC-radiator er noe skadet / løsnet.

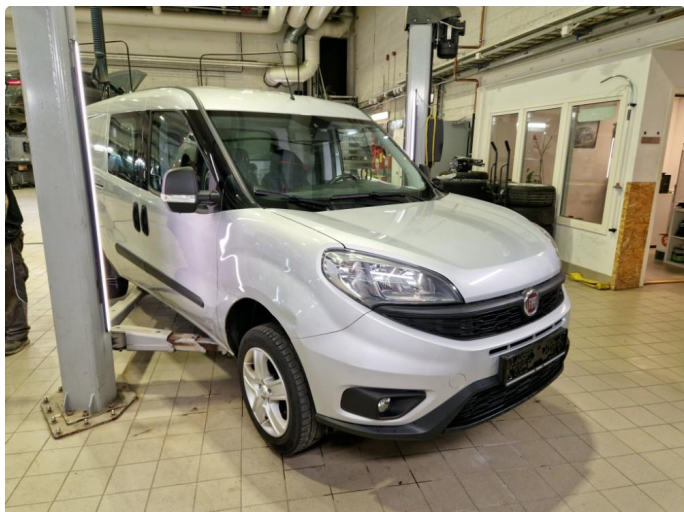

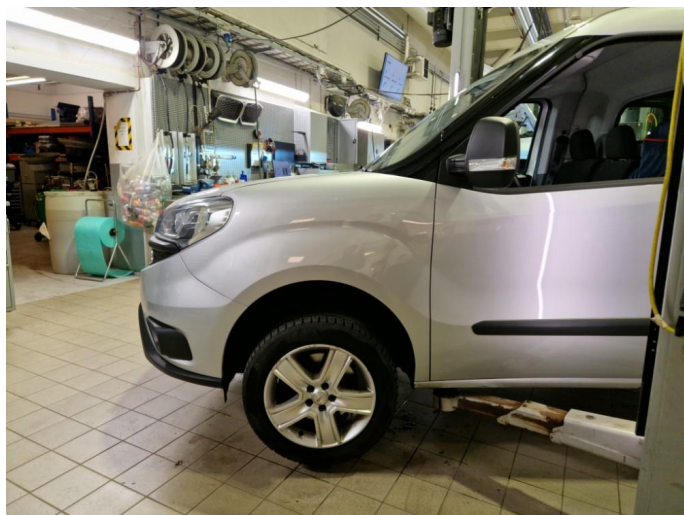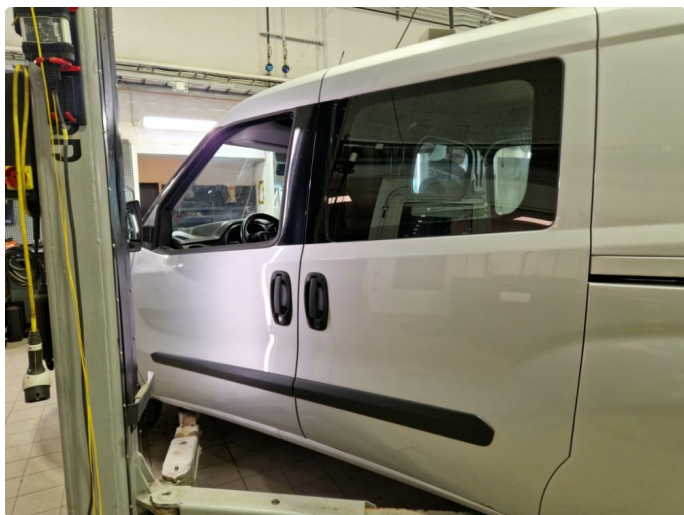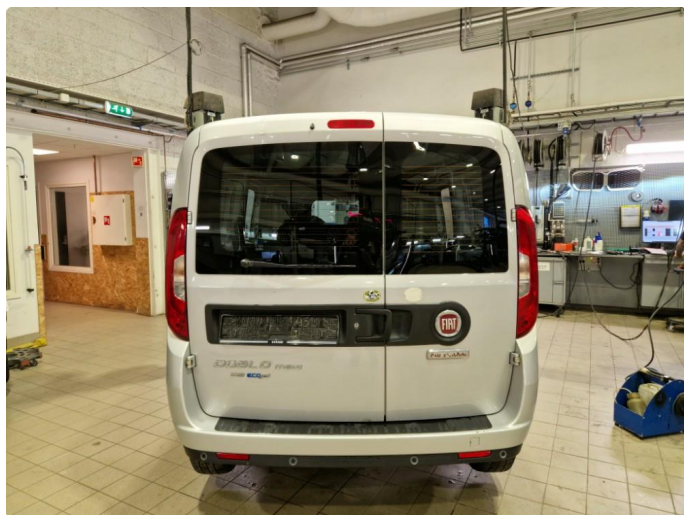

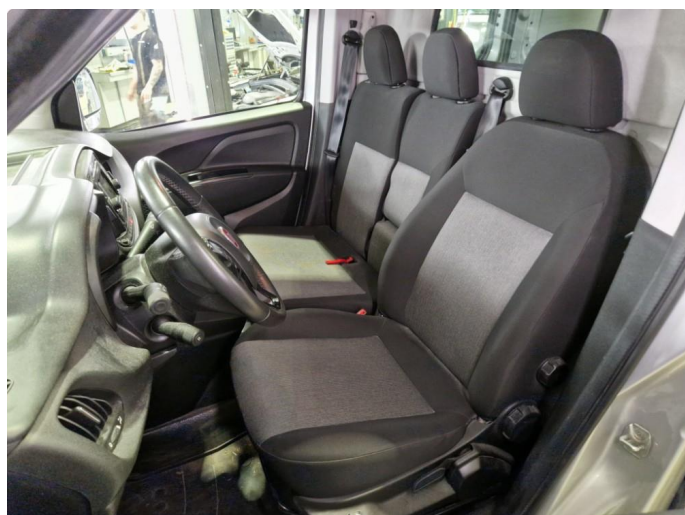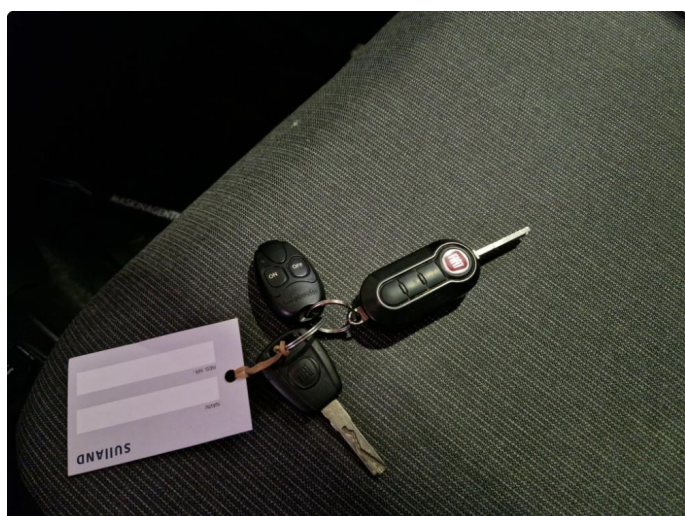

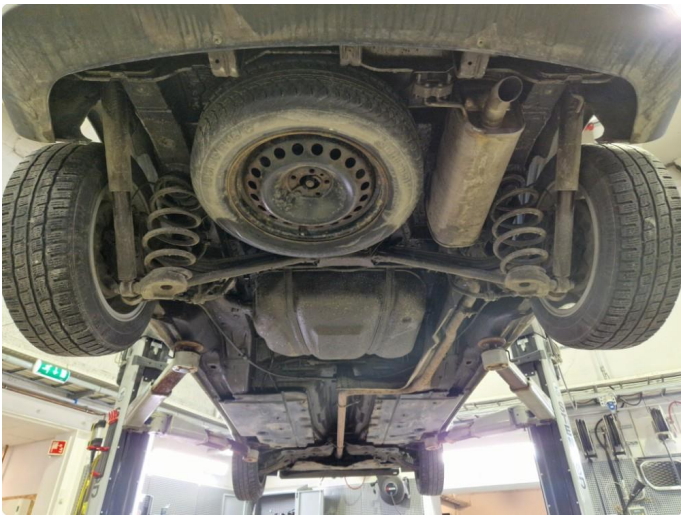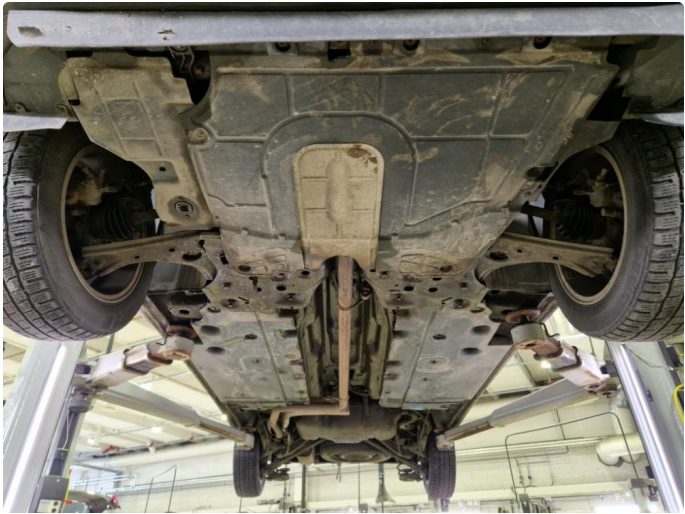

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 25, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2017
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,7	6,8	6,7	7,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,2	4,2	4,8	4,8
BREMSESKIVER (MM)	26,4	26,4		
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.06.2020	71271
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
26.11.2019	55027
20.06.2019	43221
31.01.2019	32579
11.09.2018	21615
25.04.2018	11508

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✖ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✖ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.