

AUDI Q5 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 05.02.2026
KODE: 1942101


LY81869


133 541 KM


07.07.2017
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WAUZZZF5H2013404	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 12.07.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE 🔍
 INTERIØR 🔍	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.	venstre foran
1.2 Dører	Flere små rustbobler + p-bulk h-bakdør , normalt iht. km og alder.	høyre bak
1.3 Dører	Flere små rustbobler + p-bulk h-framdør, normalt iht. km og alder.	høyre foran
1.4 Skjermer	Steinsprut med rustdannelse v-framskjerm, normal bruksslitasje.	venstre foran
1.5 Skjermer	Steinsprut / lakksår v-bakdør , normal bruksslitasje.	venstre bak
1.6 Skjermer	Liten p-bulk v-bakskjerm, normal bruksslitasje.	venstre bak
1.7 Dekk/Felger	Noe sår / bruksmerker vinterfelg h-bak, normal bruksslitasje.	høyre bak
1.8 Dekk/Felger	Mangler navkopp vinterfelg h-bak.	høyre bak
1.9 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 11.11.2025 på km : 133.541	
1.10 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 11.11.2025 på km : 133.541	
1.11 Støtfanger	Noe riper / sår / bruksmerker h-side frontfanger, normal bruksslitasje.	høyre - foran
1.12 Støtfanger	Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.	bak
1.13 Frontvindu	Mye små steinsprut / slitasje frontrute.	foran
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service om 718 dager / 24.000 km fra testdato 11.11.2025.	
2.2 Service	Neste PKK 12.07.2027.	
3. GIR OG DRIVLINJE		
3.1 Girkasse	Noe hard giring ved kald motor / gir.	
4. INTERIØR		
4.1 Instrumenter og brytere	Løs kontakt til hengerfeste v-side bagasjerom.	venstre - bak



1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.

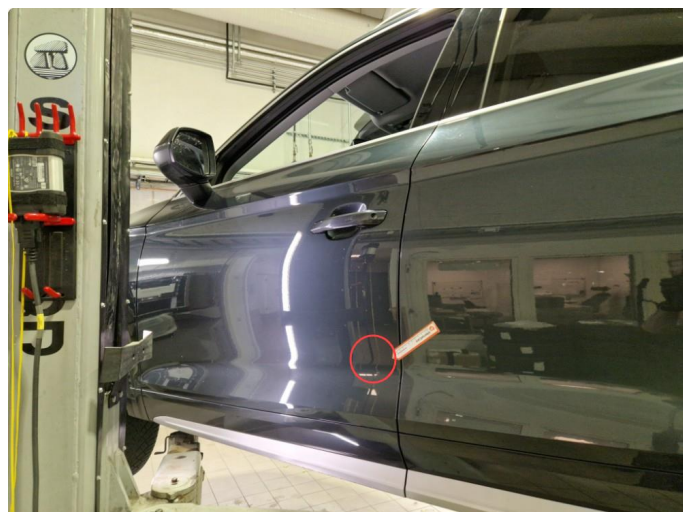

1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.



1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.



1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.



1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.



1.1 Flere små rustbobler v-framdør, normalt iht. km og alder.



1.1 Flere små rustbobler v-framtdør, normalt iht. km og alder.




1.1 Flere små rustbobler v-framtdør, normalt iht. km og alder.



1.2 Flere små rustbobler + p-bulk h-bakdoor, normalt iht. km og alder.




1.2 Flere små rustbobler + p-bulk h-bakdoor, normalt iht. km og alder.

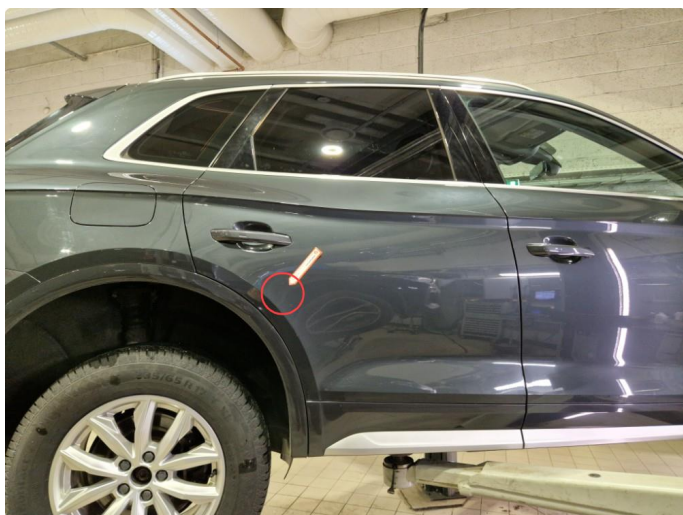


1.2 Flere små rustbobler + p-bulk h-bakdoor, normalt iht. km og alder.




1.2 Flere små rustbobler + p-bulk h-bakdoor, normalt iht. km og alder.

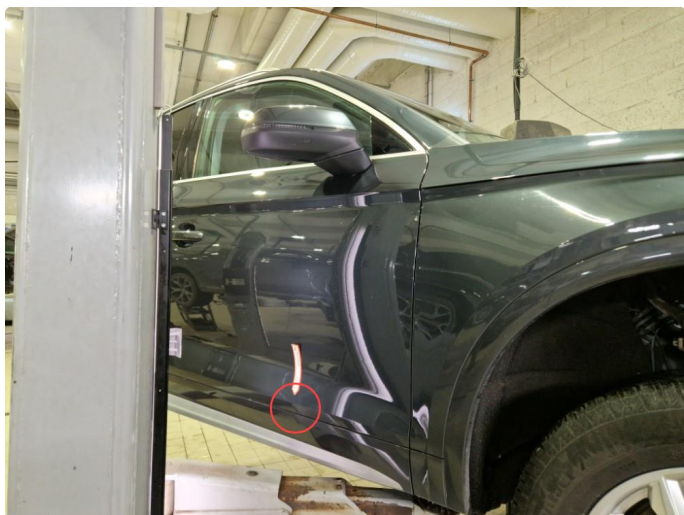

1.3 Flere små rustbobler + p-bulk h₂-framdør, normalt iht. km og alder.

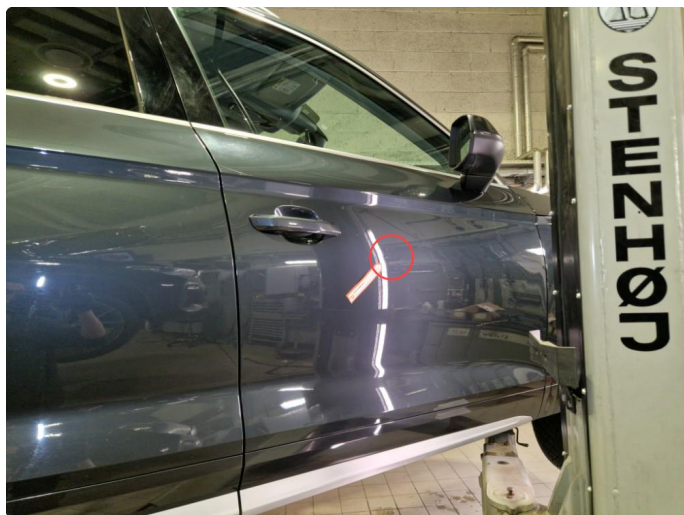

1.3 Flere små rustbobler + p-bulk h₂-framdør, normalt iht. km og alder.

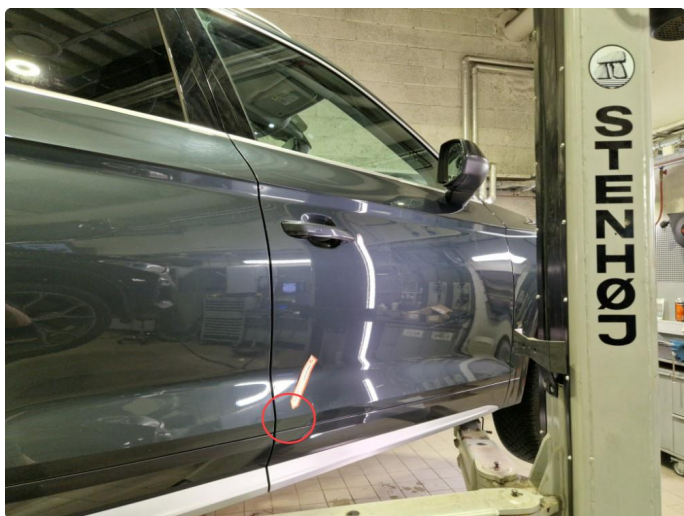

1.3 Flere små rustbobler + p-bulk h₂-framdør, normalt iht. km og alder.




1.3 Flere små rustbobler + p-bulk h₂-framdør, normalt iht. km og alder.




1.3 Flere små rustbobler + p-bulk h₂-framdør, normalt iht. km og alder.




1.4 Steinsprut med rustdannelse v-framskjerm, normal bruksslitasje.

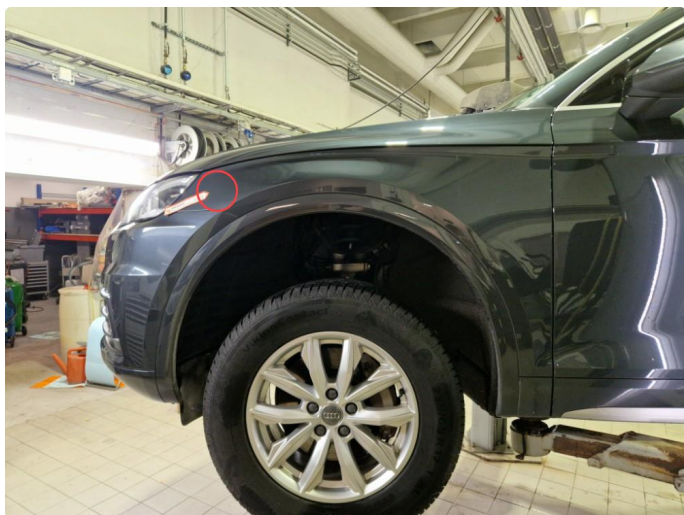

1.4 Steinsprut med rustdannelse v-framskjerm, normal bruksslitasje.

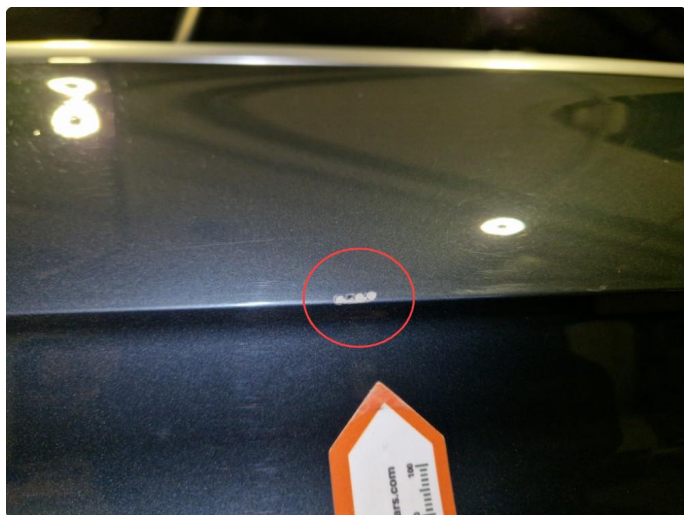

1.5 Steinsprut / lakksår v-bakdør , normal bruksslitasje.

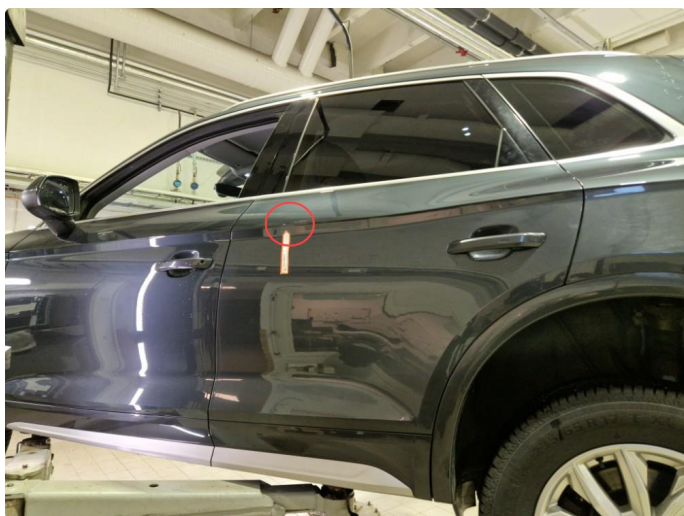


1.5 Steinsprut / lakksår v-bakdør , normal bruksslitasje.



1.6 Liten p-bulk v-bakskjerm, normal bruksslitasje.




1.7 Noe sår / bruksmerker vinterfelg h-bak, normal bruksslitasje.

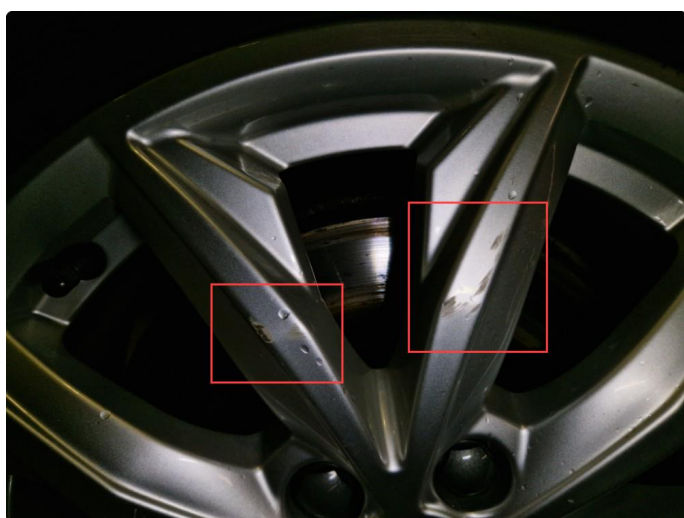

1.7 Noe sår / bruksmerker vinterfelg h-bak, normal bruksslitasje.




1.8 Mangler navkopp vinterfelg h-bak.

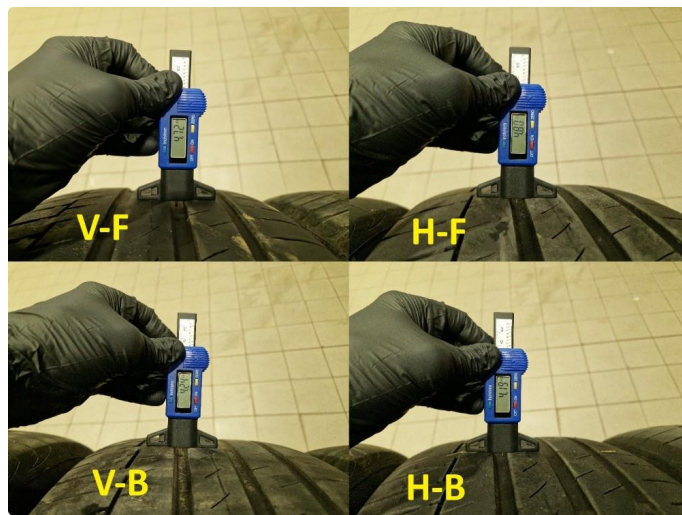

1.9 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 11.11.2025 på km : 133.541




1.10 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 11.11.2025 på km : 133.541

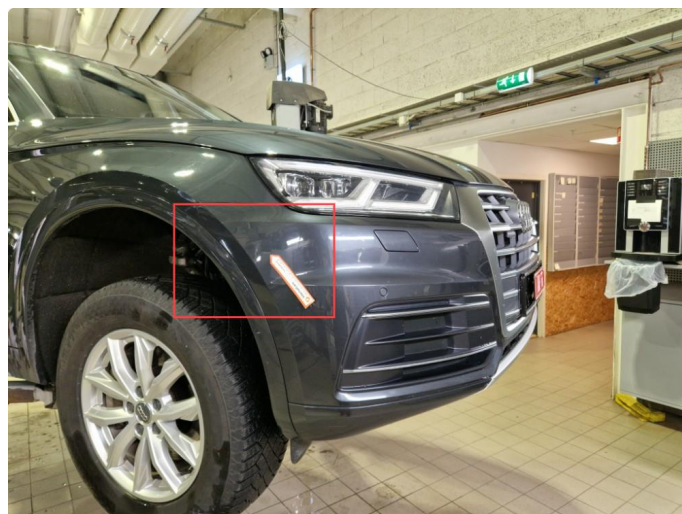

1.11 Noe riper / sår / bruksmerker h-side frontfanger, normal bruksslitasje.




1.11 Noe riper / sår / bruksmerker h-side frontfanger, normal bruksslitasje.

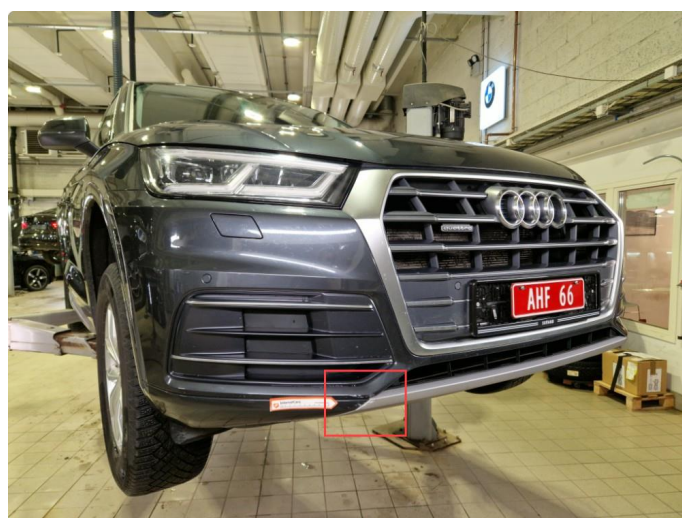


1.11 Noe riper / sår / bruksmerker h-side frontfanger, normal bruksslitasje.



1.11 Noe riper / sår / bruksmerker h-side frontfanger, normal bruksslitasje.

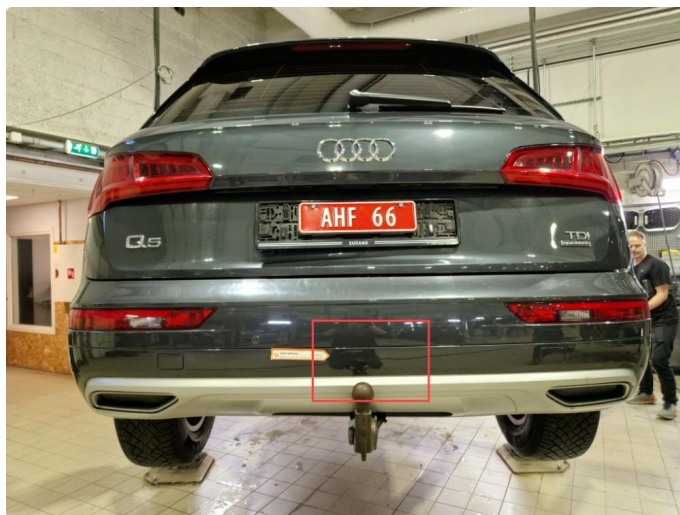

1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.

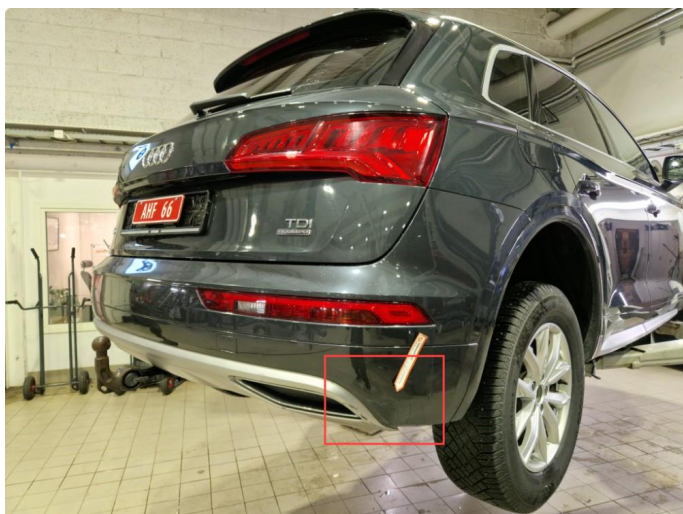


1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.



1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.




1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.

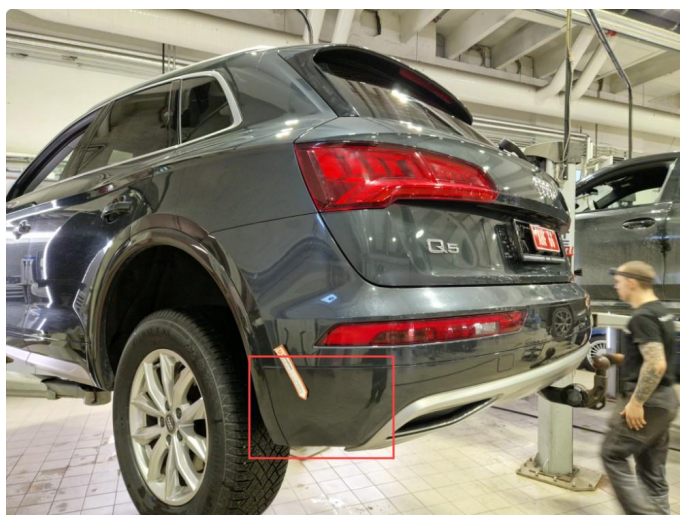


1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.




1.12 Bruksmerker, lakksår/riper bakfanger.

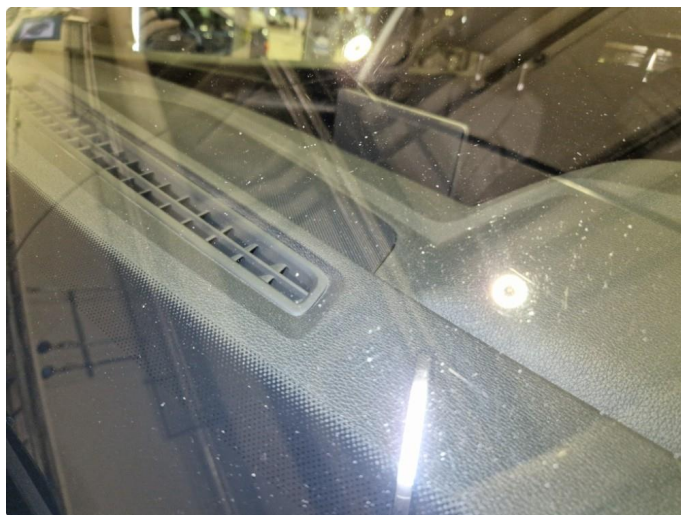

1.13 Mye små steinsprut / slitasje frontrute.

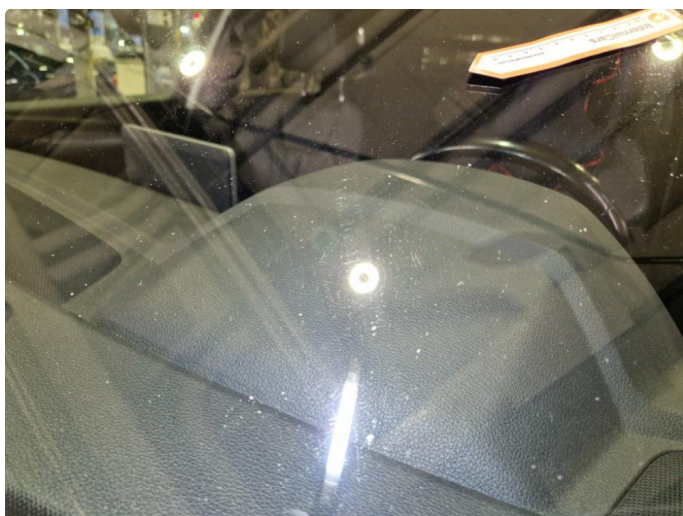

1.13 Mye små steinsprut / slitasje frontrute.

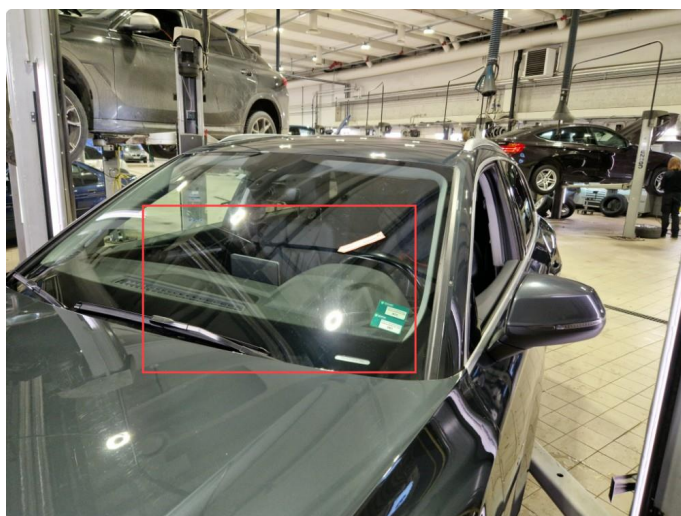

1.13 Mye små steinsprut / slitasje frontrute.






2.1 Neste service om 718 dager / 24.000 km fra testdato 11.11.2025.













4.1 Løs kontakt til hengerfeste v-side bagasjerom.






4.1 Løs kontakt til hengerfeste v-side bagasjerom.

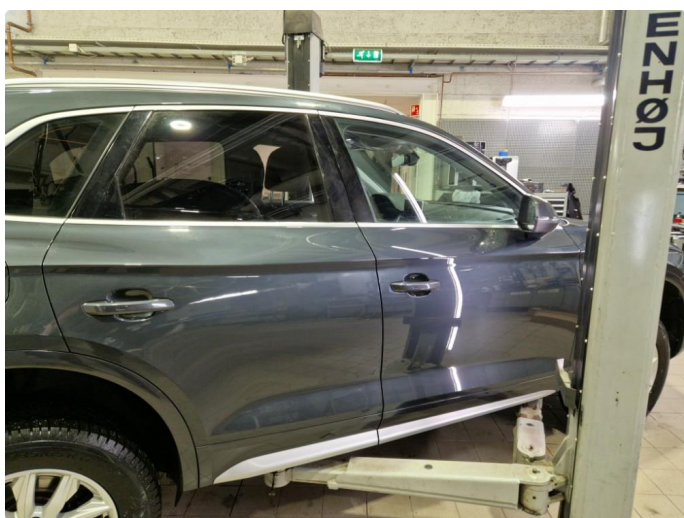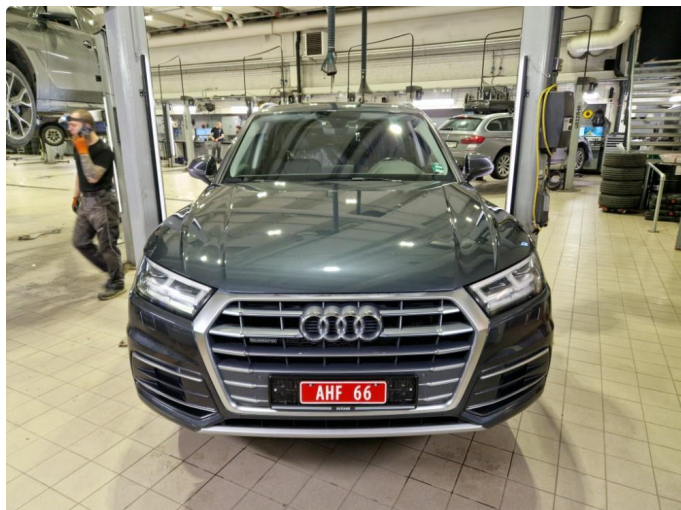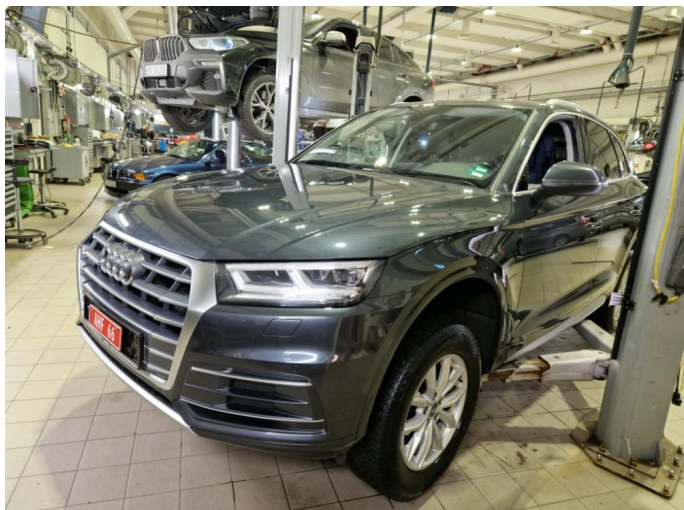

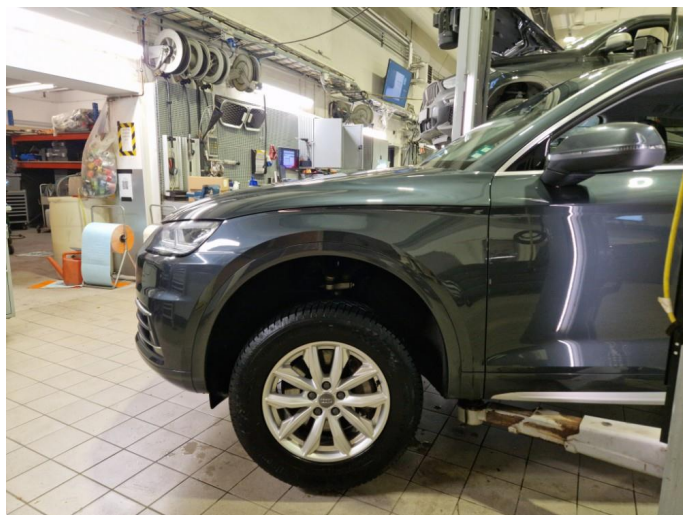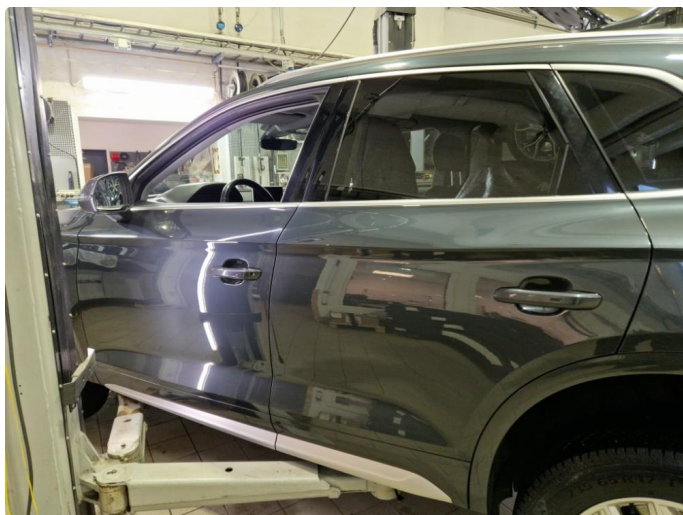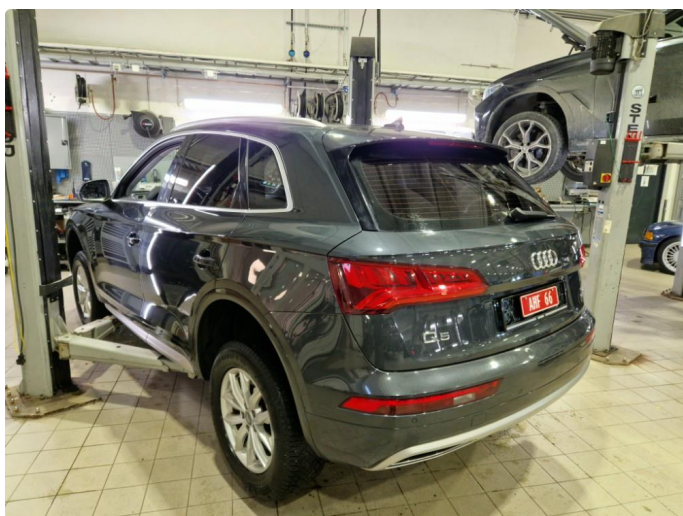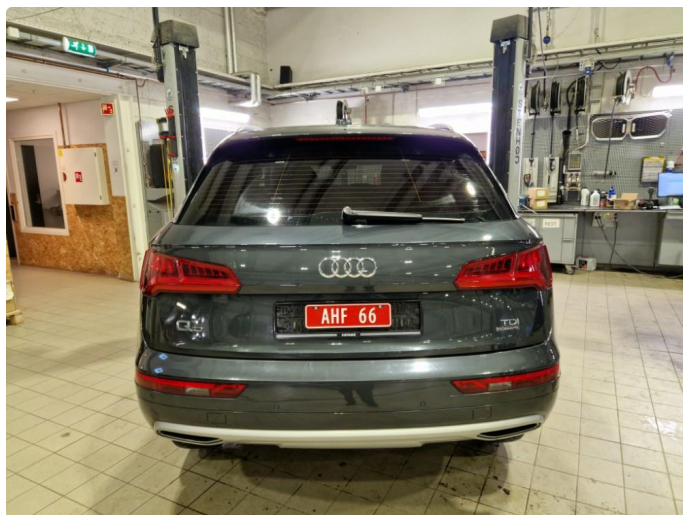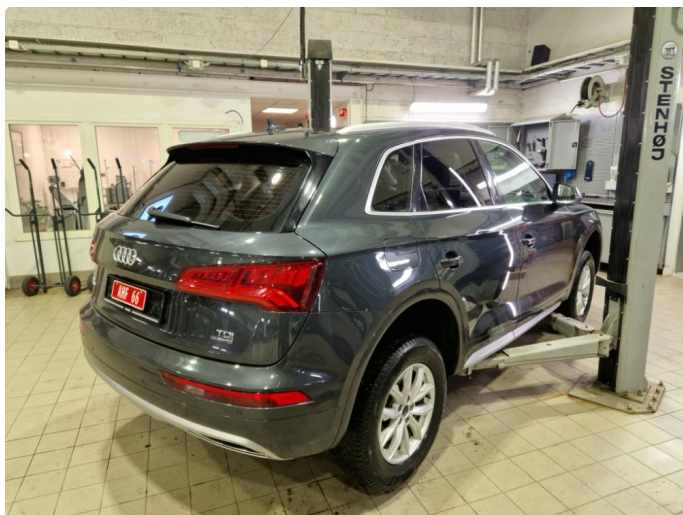

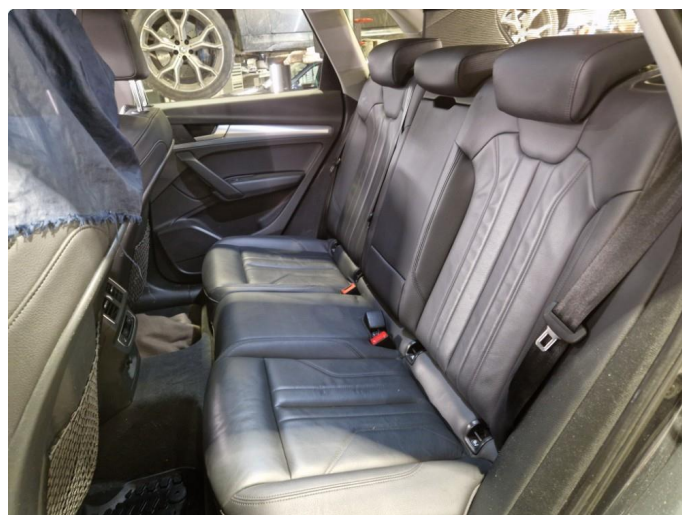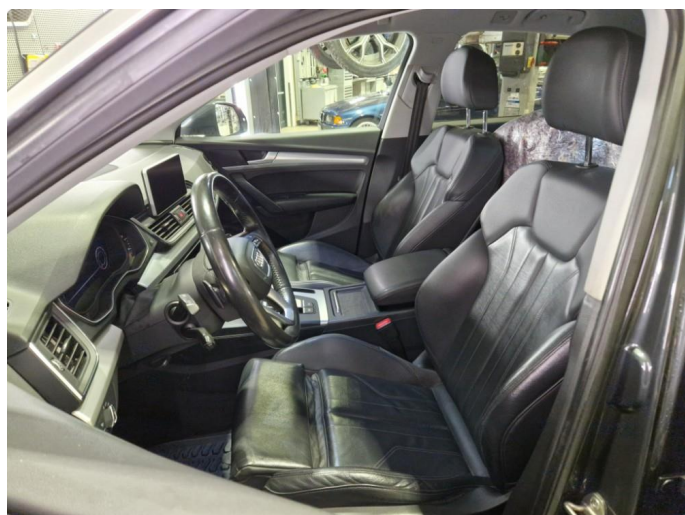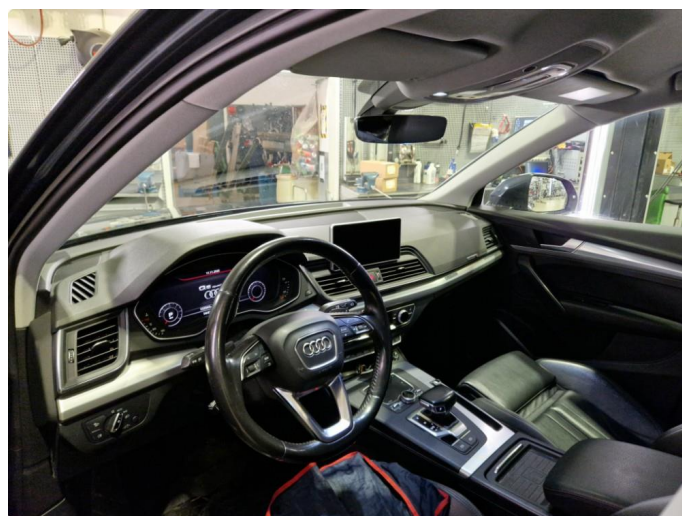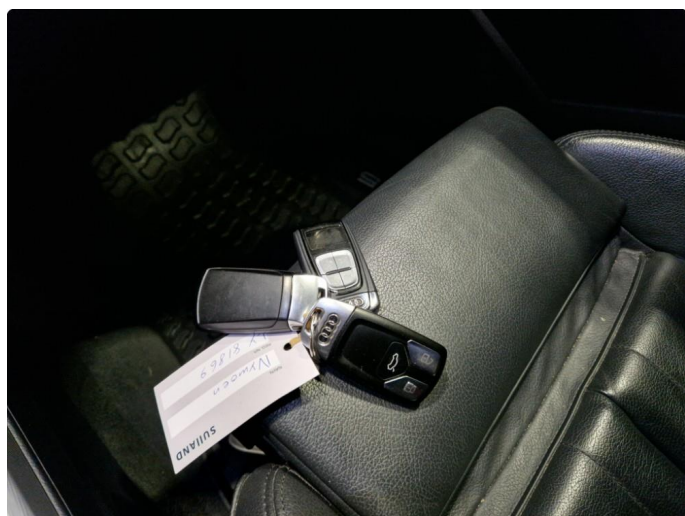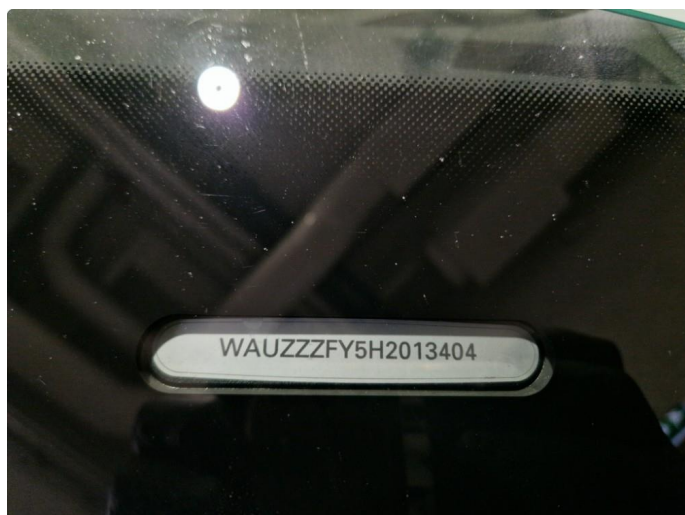

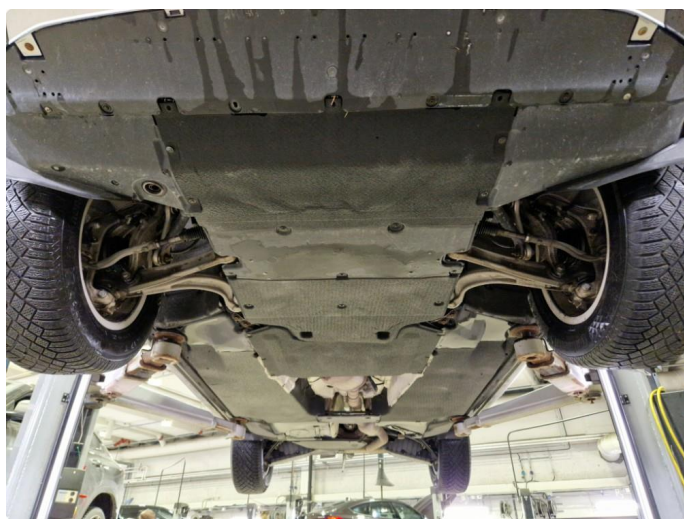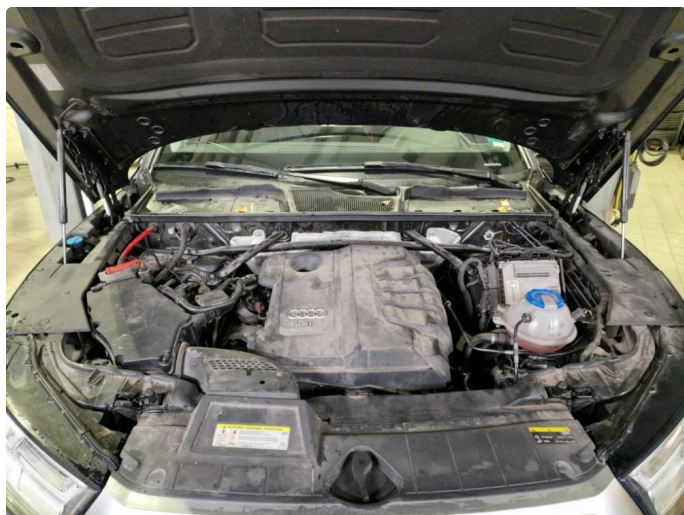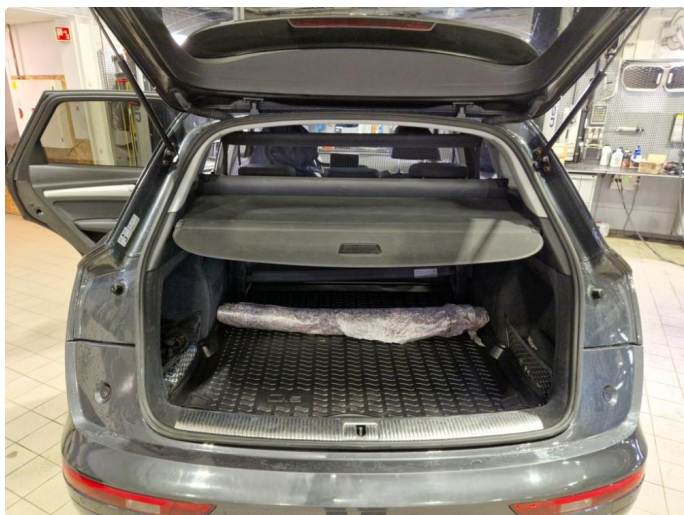

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 23, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,7	4,8	4,2	4,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,7	5,9	6,4	6,8
BREMSESKIVER (MM)	27,9	27,9	20,8	20,8
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.10.2025	133110
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
04.11.2024	118282
03.04.2024	109497
13.09.2022	84587
27.10.2020	58601
15.06.2020	47000
20.02.2019	29837

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindue
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.