

VOLVO C30 / M 109 HK MANUELL
TESTDATO: 17.06.2026
KODE: 2054843


XD89402


197 000 KM


14.01.2011
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: YV1MK76H2A2206288	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	ufagmessig utført arbeid	
1.2 Under bil	rust	
1.3 Panser	emblem	
1.4 Skjermer	plastinnerskjerm skadet	høyre foran
1.5 Dekk/Felger	gamle dekk	
1.6 Dekk/Felger	skade på felg	alle
1.7 Dekk/Felger	betydelig oksidering	alle
1.8 Støtfanger	steinsprut	venstre - høyre - bak
1.9 Kanal	ufagmessig utført arbeid	begge
1.10 Kanal	matt/slitt lakk	begge
2. LYS		
2.1 Lys foran	xenon - fargeforskjell/svak funksjon	
2.2 Lys foran	tåkelys - defekt / sprukket glass	venstre foran
2.3 Lys foran	lokk på lyshus mangler	venstre foran
2.4 Refleks	skadet	høyre bak
3. MOTOR		
3.1 Lekkasjer	øvrige feil	
3.2 Service	varsler service	
3.3 Service	mangler siste service	
3.4 Turbo	oljegjennomslag i turbo	
3.5 Turbo	øvrige feil	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Forstilling	slakk i bærekule	høyre foran
4.2 Forstilling	slitt bæreforforing	venstre foran
5. BREMSER		
5.1 Skiver	rust	begge foran - begge bak
6. INTERIØR		
6.1 Seter	slitt	venstre foran
6.2 Varme/AC/Klima	parkeringsvarmer starter ikke	
6.3 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	



1.1 Ufagmessig utført arbeid



1.2 Rust



1.2 Rust



1.2 Rust



1.2 Rust




1.2 Rust



1.2 Rust



1.2 Rust

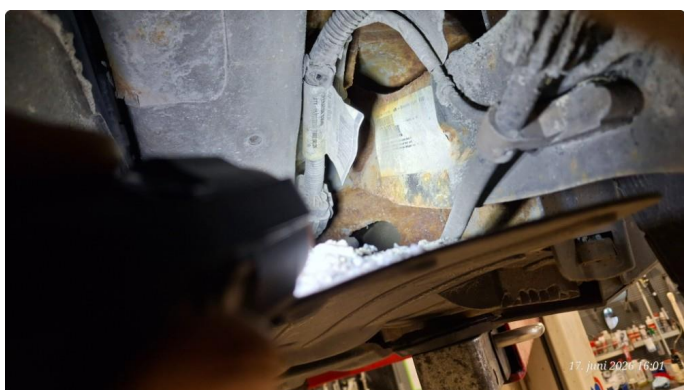

1.2 Rust



1.3 Emblem



1.4 Plastinnerskjerm skadet



1.5 Gamle dekk



1.5 Gamle dekk



1.5 Gamle dekk



1.6 Skade på felg



1.6 Skade på felg



1.6 Skade på felg




1.6 Skade på felg



1.7 Betydelig oksidering



1.8 Steinsprut

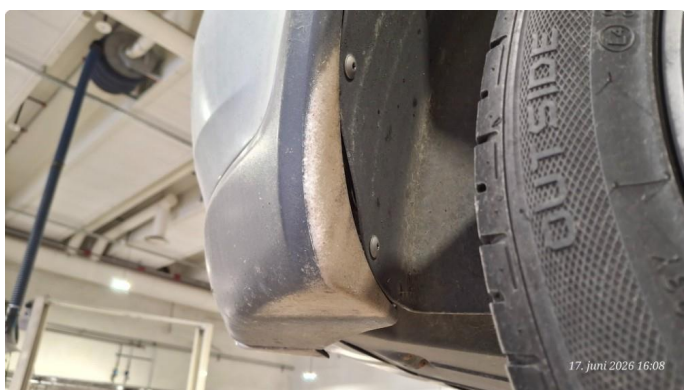

1.8 Steinsprut



1.9 Ufagmessig utført arbeid



1.9 Ufagmessig utført arbeid



1.9 Ufagmessig utført arbeid



1.9 Ufagmessig utført arbeid



1.9 Ufagmessig utført arbeid



1.10 Matt/slitt lakk



1.10 Matt/slitt lakk



1.10 Matt/slitt lakk



1.10 Matt/slitt lakk



1.10 Matt/slitt lakk



2.1 Xenon - fargeforskjell/svak funksjon



2.2 Tåkelys - defekt / sprukket glass



2.3 Lokk på lyshus mangler



2.3 Lokk på lyshus mangler



2.4 Skadet




3.1 Øvrige feil




3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil

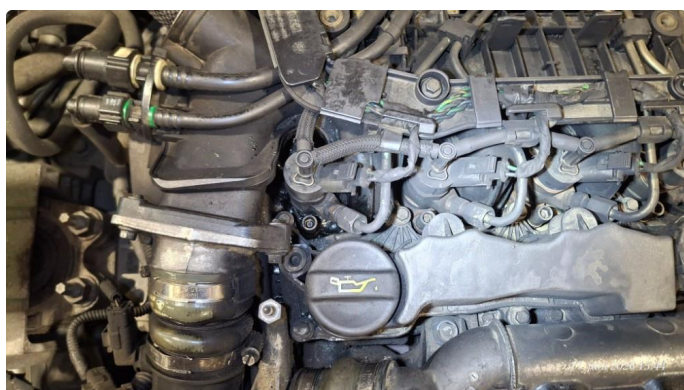

3.1 Øvrige feil

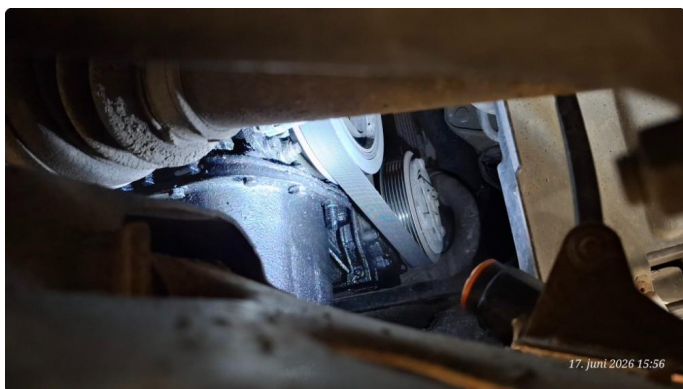

3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil




3.1 Øvrige feil




3.1 Øvrige feil



3.1 Øvrige feil

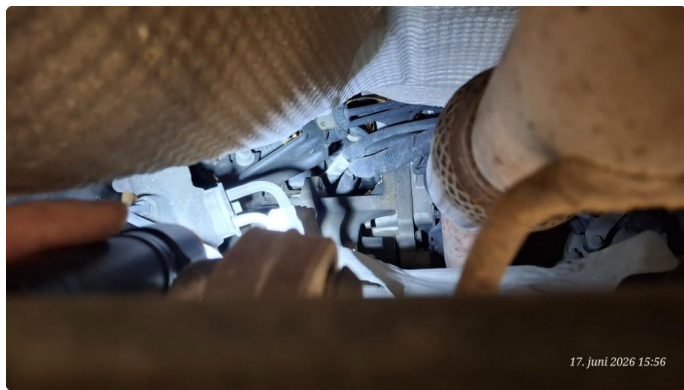

3.1 Øvrige feil

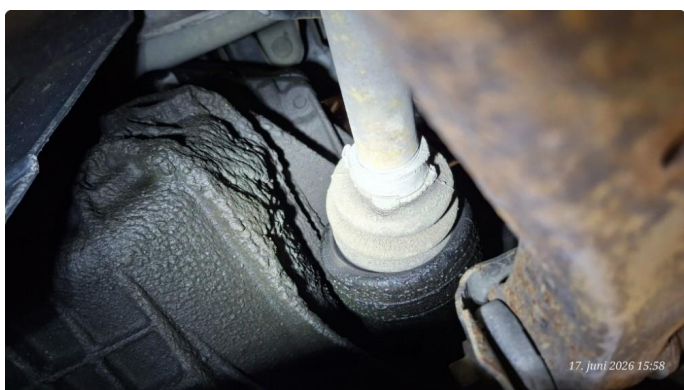

3.1 Øvrige feil



3.2 Varsler service



3.4 Oljegenomslag i turbo



3.4 Oljegenomslag i turbo



3.4 Oljegjennomslag i turbo



3.4 Oljegjennomslag i turbo



3.4 Oljegjennomslag i turbo




3.5 Øvrige feil



3.5 Øvrige feil




3.5 Øvrige feil

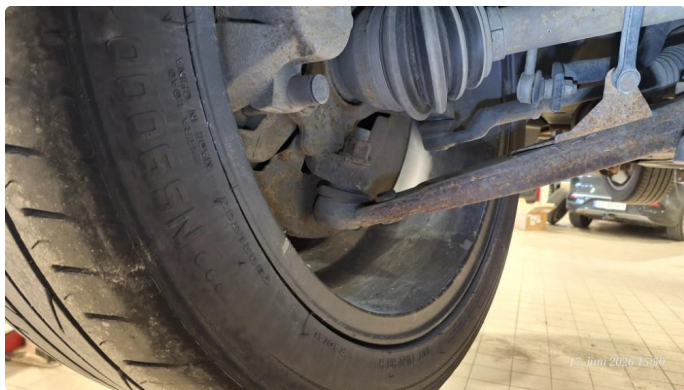

4.1 Slakk i bærekule



4.2 Slitt bærebruforing

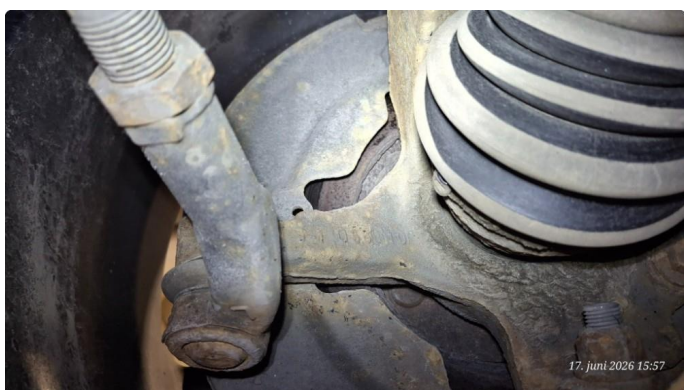

5.1 Rust



5.1 Rust



6.1 Slitt



6.1 Slitt



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	3	3	3	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✖ Under bil
- ✖ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✖ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✖ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✖ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✖ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✖ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✖ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.