

SKODA FABIA 80 HK MANUELL

TESTDATO: 26.08.2025

KODE: 1791658

 VF99838

 95 161 KM

 16.07.2008
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: TMBGF65J183177989

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Riper panser.	foran
1.2 Dører	Flere små rustbobler vframdør, nedre del.	venstre foran
1.3 Dører	Flere små rustbobler v-bakdoor, nedre del.	venstre bak
1.4 Bakluke	Flere små rustbobler bakluke.	bak
1.5 Skjermer	Rustbobler nedre del v-framskjerm.	nede - venstre foran
1.6 Skjermer	Liten rustboble h-bakskjerm.	venstre bak
1.7 Skjermer	Liten rustboble h-framskjerm.	høyre foran
1.8 Skjermer	Liten p-bulk v-bakskjerm.	venstre bak
1.9 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.10 Dekk/Felger	kantkjørt felg	alle
1.11 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 26.08.2025, 95.161km.	
1.12 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 26.08.2025, 95.161km.	
1.13 Støtfanger	Lakkskader v-side frontfanger.	venstre - foran
1.14 Støtfanger	Riper bakfanger.	bak

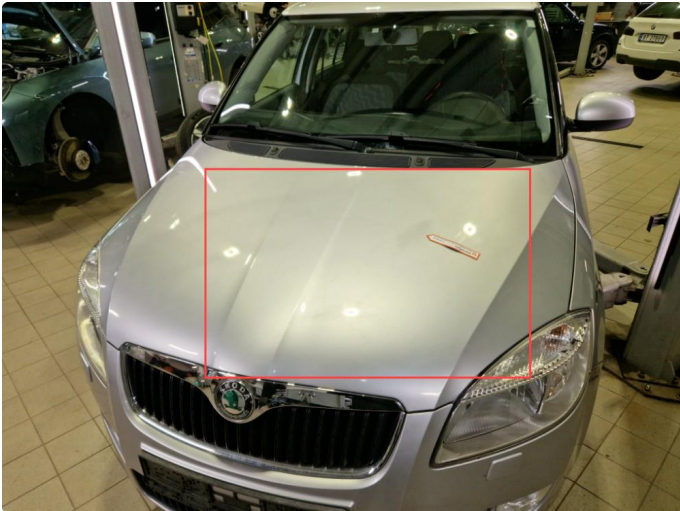

1.1 Riper panser.




1.2 Flere små rustbobler vframdør, nedre del.




1.2 Flere små rustbobler vframdør, nedre del.



1.3 Flere små rustbobler v-bakdør, nedre del.

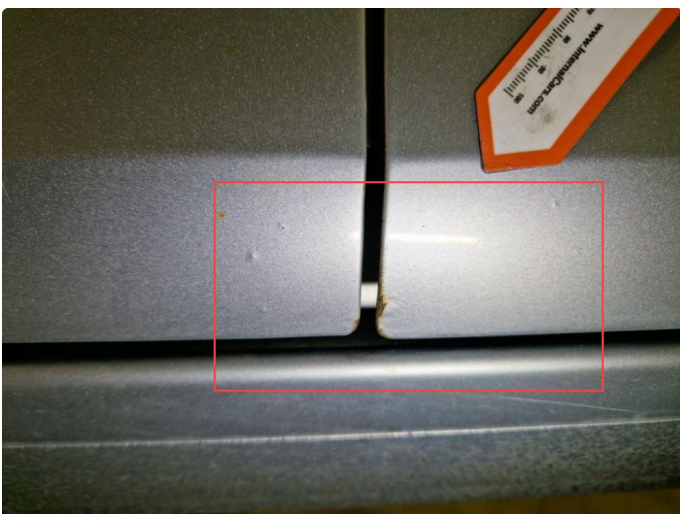

1.3 Flere små rustbobler v-bakdør, nedre del.

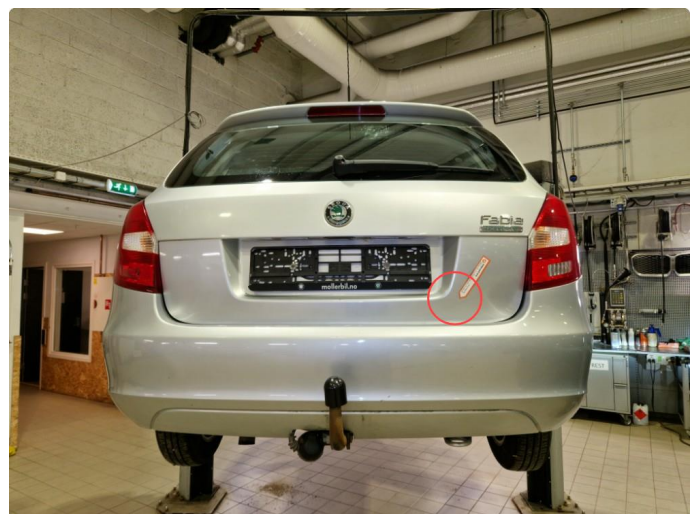

1.4 Flere små rustbobler bakluke.



1.4 Flere små rustbobler bakluke.




1.4 Flere små rustbobler bakluke.



1.4 Flere små rustbobler bakluke.



1.5 Rustbobler nedre del v-framskjerm.

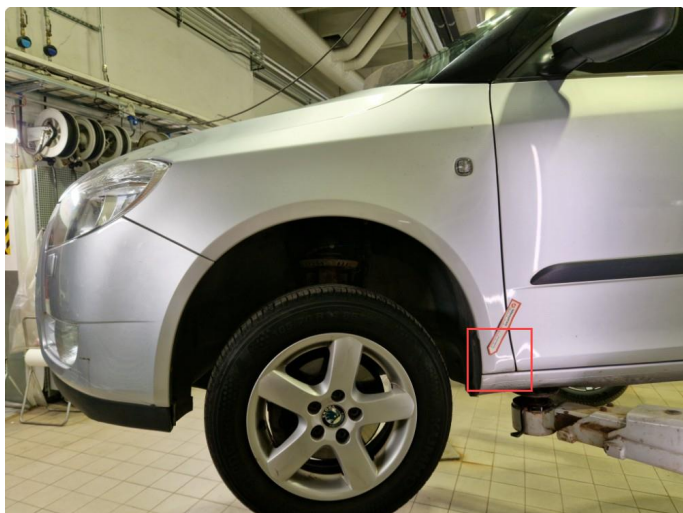

1.5 Rustbobler nedre del v-framskjerm.




1.6 Liten rustboble h-bakskjerm.



1.6 Liten rustboble h-bakskjerm.



1.7 Liten rustboble h-framskjerm.

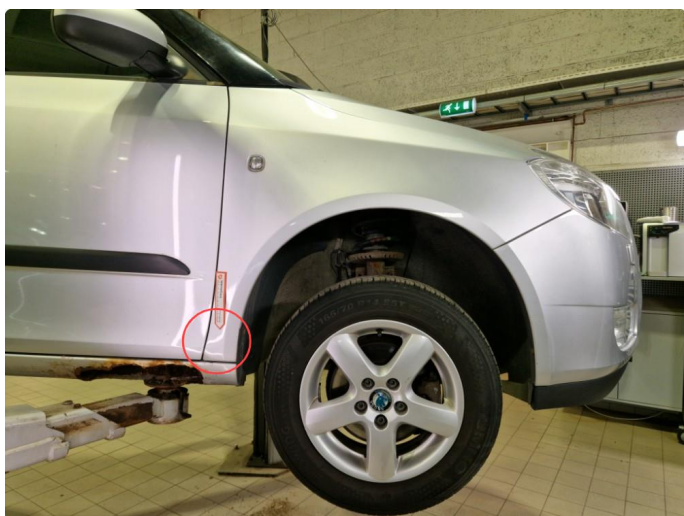

1.7 Liten rustboble h-framskjerm.



1.8 Liten p-bulk v-bakskjerm.



1.9 Kantkjørt felg



1.9 Kantkjørt felg




1.10 Kantkjørt felg



1.10 Kantkjørt felg



1.10 Kantkjørt felg

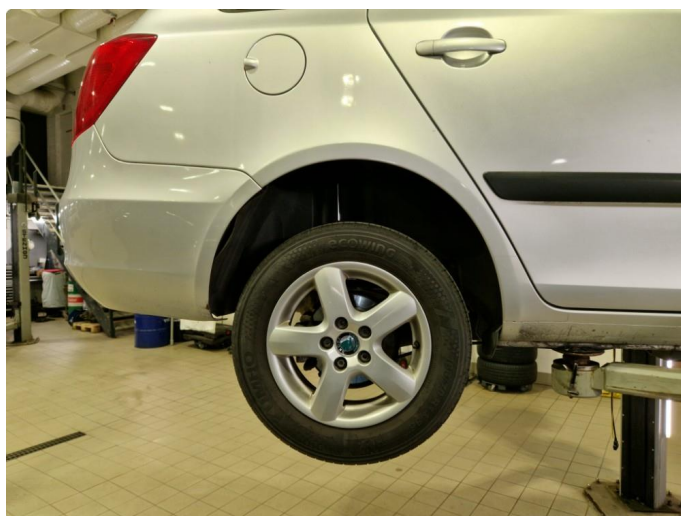

1.10 Kantkjørt felg



1.10 Kantkjørt felg




1.10 Kantkjørt felg




1.10 Kantkjørt felg



1.10 Kantkjørt felg

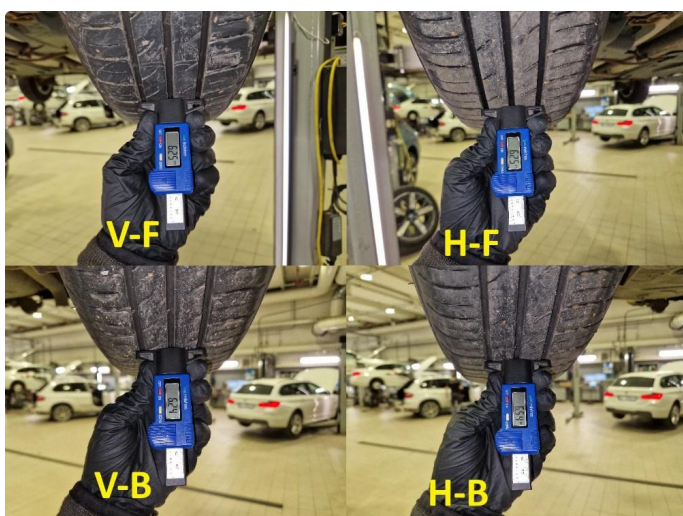

1.11 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst
26.08.2025, 95.161km.

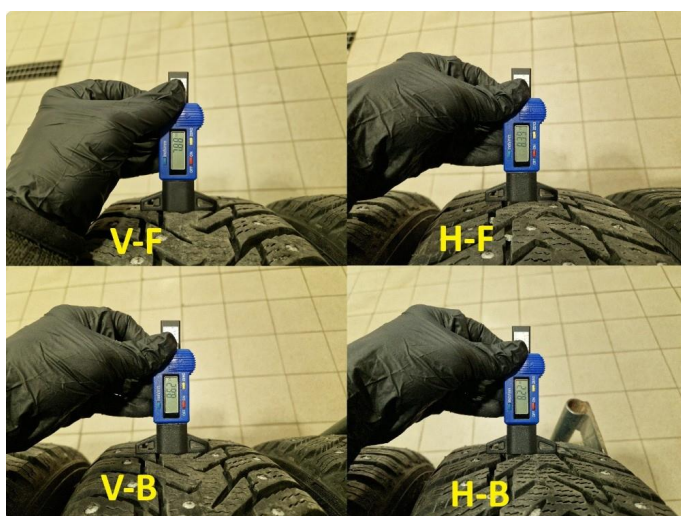

1.12 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst
26.08.2025, 95.161km.



1.13 Lakkskader v-side frontfanger.



1.13 Lakkskader v-side frontfanger.



1.14 Riper bakfanger.




1.14 Riper bakfanger.







1.14 Riper bakfanger.






1.14 Riper bakfanger.

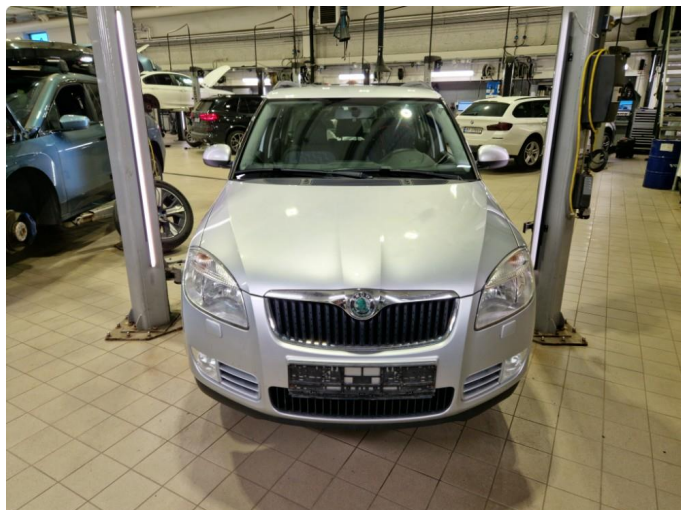

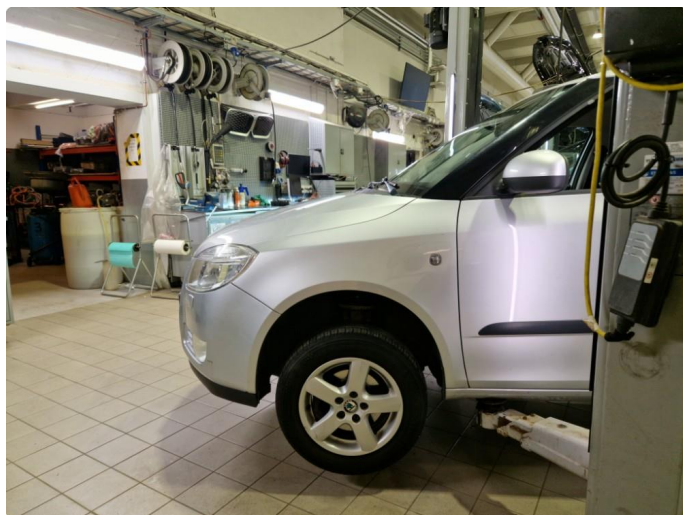

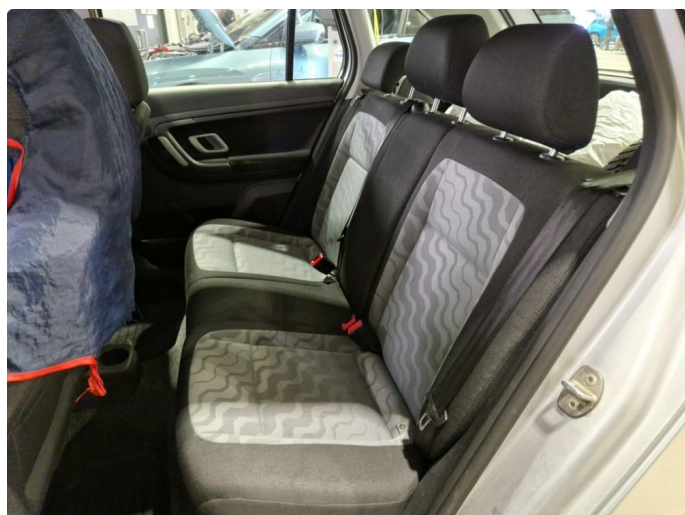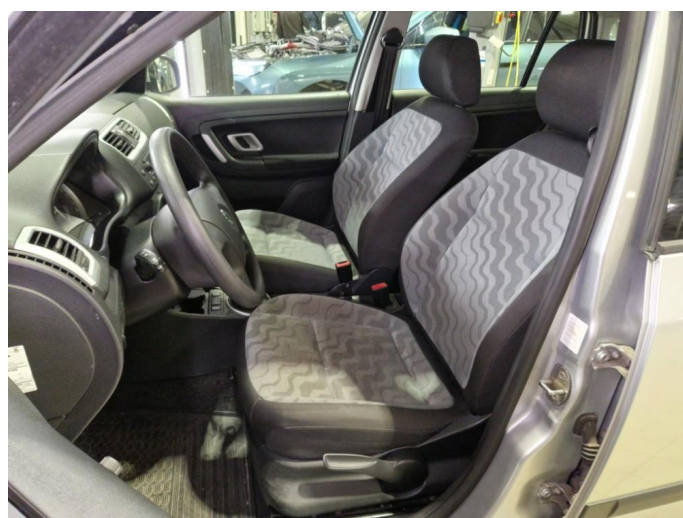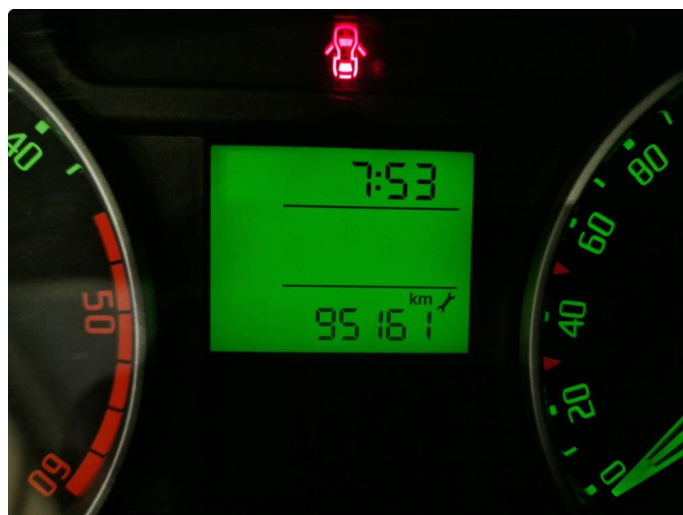

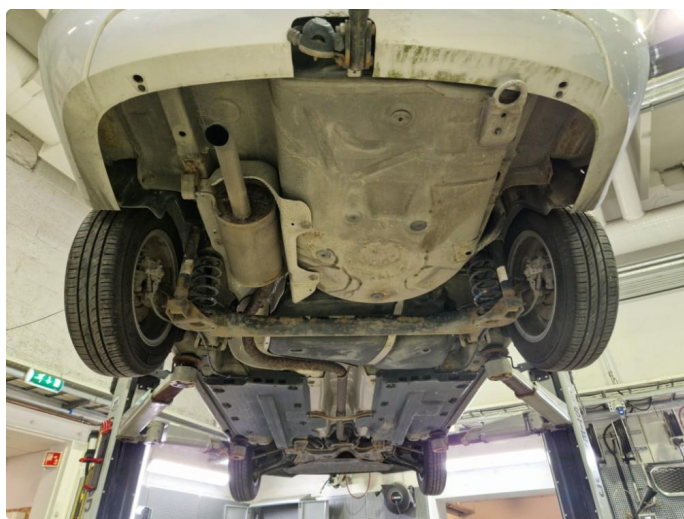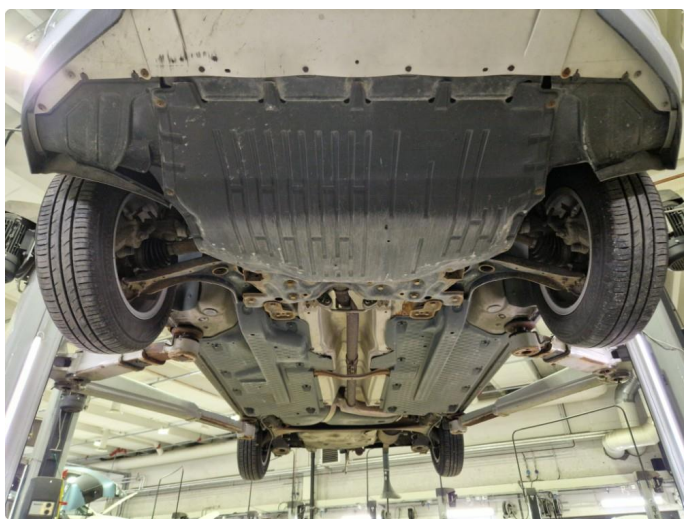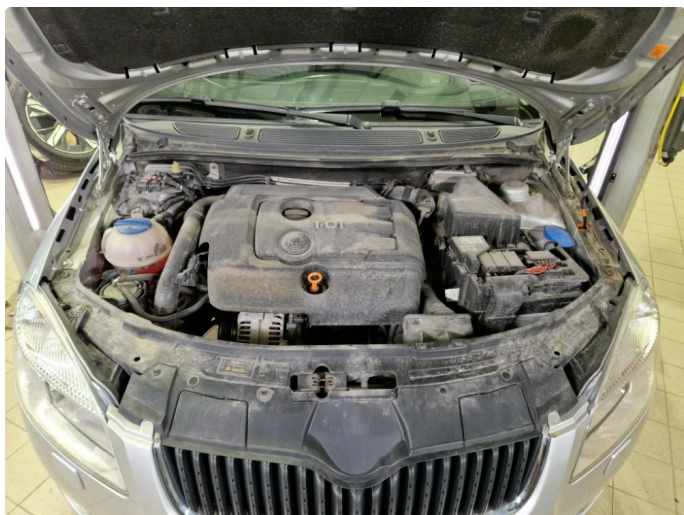

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2017
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,2	6,2	6,2	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,9	8,4	8,6	8,2
BREMSESKIVER (MM)	20,6	20,6	7,9	7,9
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.06.2021	74454
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
08.03.2019	70659
07.05.2015	58865
29.04.2013	50919
16.03.2010	35421
12.05.2009	16160

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.