

BMW 520D 177 HK

TESTDATO: 04.02.2026

KODE: 1940627



NF33060



328 904 KM



30.11.2007

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WBAPX31010CX40436

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 Stk nøkkel.	
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1 Diagnose	Feillagring varmeelement til dieselfilter.	
2.2 Diagnose	Feillagringer swirl-flaps / virvelspjeld innsugsmanifold.	
3. EKSTERIØR		
3.1 Lakk	generelt mye bruksslitasje	
3.2 Panser	Defekte panserdempere h+v side, holder ikke opp panser i åpen posisjon.	venstre - høyre - foran
3.3 Dører	Bulk øvre del v-bakdør..	venstre bak
3.4 Dører	Rust v-framdør.	venstre foran
3.5 Dører	Rustboble h-framdør..	høyre foran
3.6 Skjermer	Skade h-framskjerm.	høyre foran
3.7 Skjermer	Rust v-bakskjerm.	venstre bak
3.8 Skjermer	Rust h-bakskjerm.	høyre bak
3.9 Dekk/Felger	kantkjørt felg	alle
3.10 Dekk/Felger	Bruksmerker alle vinterfelger.	
3.11 Dekk/Felger	hjulsett mangler - sommer	
3.12 Støtfanger	Lakkskader frontfanger.	foran
3.13 Støtfanger	Lakkskader bakfanger.	bak
4. LYS		
4.1 Lys foran	Fukt hovedlykt h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4.2 Lys bak	Sprekkdannelser indre baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak - indre
4.3 Lys bak	Skiltlys h+v side virker ikke.	venstre - høyre - bak
5. MOTOR		
5.1 Eksosanlegg	Slitt / løs flexikobling.	
5.2 Lekkasjer	Oljelekkasje / diesel lekkasje fra motor, usikkert fra hvor.	
5.3 Service	Neste service 01 / 2027.	
5.4 Service	Til info : Neste PKK 17.02.2027	
5.5 Service	Manglende servicehistorikk.	
5.6 Dieselpumpe/dyser/gløding	Vanskelig og starte ved kaldstart, feillagring glødeplugg sylinder 3 og gløderele.	
5.7 Motor	Motor starter ikke, må feilsøkes for og finne ut hva som er feil.	
6. HJULOPPHENG/STYRING		
6.1 Fjærer/støtdemper	Defekt støtdempermansjett v-fram.	venstre foran
6.2 Fjærer/støtdemper	Lekkasje støtdemper v-fram.	venstre foran
6.3 Stabilisatorer/stag	Slakke lenkearm h+v side.	venstre - høyre - foran
7. BREMSER		
7.1 Bremsfunksjon	Slitte bremseklosser bak, målt til 3mm.	bak
7.2 Skiver	Rust bremseskiver fram.	foran
7.3 Skiver	Rust bremseskiver bak.	bak
8. GIR OG DRIVLINJE		
8.1 Girkasse	Oljelekkasje girkasse.	
8.2 Aksler	ekkasje drivakselmansjett ytre v -bak.	ytre - venstre bak
9. INTERIØR		
9.1 Tepper/bekledning	Generelt mye slitasje interiør.	
9.2 Ratt	Slitasje skinntrekk ratt.	




1.1 1 Stk nøkkel.

22/01/2026 10:58:04					
Integrated Service Technical 4.57.21					
Application Programming data: 4.57.29					
VIN CX40436 Vehicle 5/E61/Sports Wagon/520d/N47D2000/AUTO/VECE/L/2007/09 KL 15: 14.5 V KL 30: 14.5 V					
Mileage 328904 km / 204371 mls I-Level actual E060-12-11-500					
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids	Measuring devices
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description A	Mileage	Existent	Class	
004B1C	DDE: Fuel-filter heating, activation	328904 km / 204371 mls	No		
004A5F	DDE: Glow control unit	328904 km / 204371 mls	No		
004A44	DDE: Glow plug, cylinder 3, activation	328904 km / 204371 mls	No		

2.1 Feillagring varmeelement til dieselfilter.

22/01/2026 10:58:41					
Integrated Service Technical 4.57.21					
Application Programming data: 4.57.29					
VIN CX40436 Vehicle 5/E61/Sports Wagon/520d/N47D2000/AUTO/VECE/L/2007/09 KL 15: 14.5 V KL 30: 14.5 V					
Mileage 328904 km / 204371 mls I-Level actual E060-12-11-500					
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids	Measuring devices
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description A	Mileage	Existent	Class	
004E1E	DDE: Swirl-valve controller, position sensor, signal	328904 km / 204371 mls	No		
004E0E	DDE: Swirl-valve controller, position, long-term drift	328904 km / 204371 mls	No		

2.2 Feillagringer swirl-flaps / virvelspjeld innsugsmanifold.

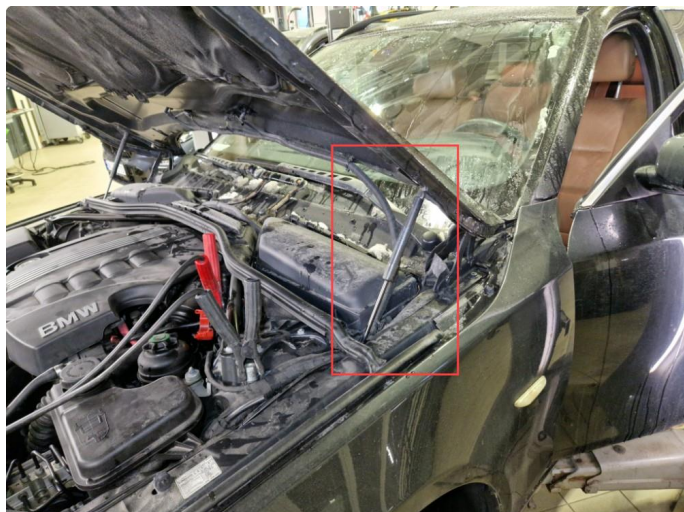


3.2 Defekte panserdempere h+v side, holder ikke opp panser i åpen posisjon.



3.3 Bulk øvre del v-bakdør..




3.4 Rust v-framdør.

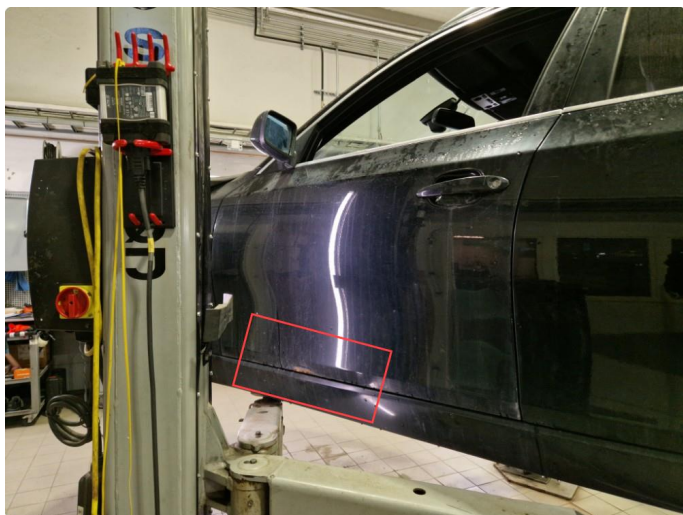

3.4 Rust v-framdør.



3.5 Rustboble h-framdør..

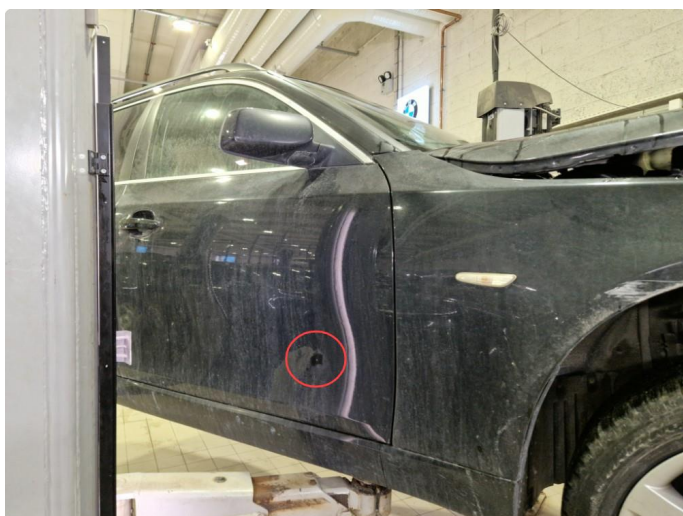

3.5 Rustboble h-framdør..



3.6 Skade h-framskjerm.



3.6 Skade h-framskjerm.



3.7 Rust v-bakskjerm.



3.7 Rust v-bakskjerm.



3.8 Rust h-bakskjerm.



3.8 Rust h-bakskjerm.



3.9 Kantkjørt felg



3.9 Kantkjørt felg



3.9 Kantkjørt felg




3.9 Kantkjørt felg




3.9 Kantkjørt felg



3.9 Kantkjørt felg

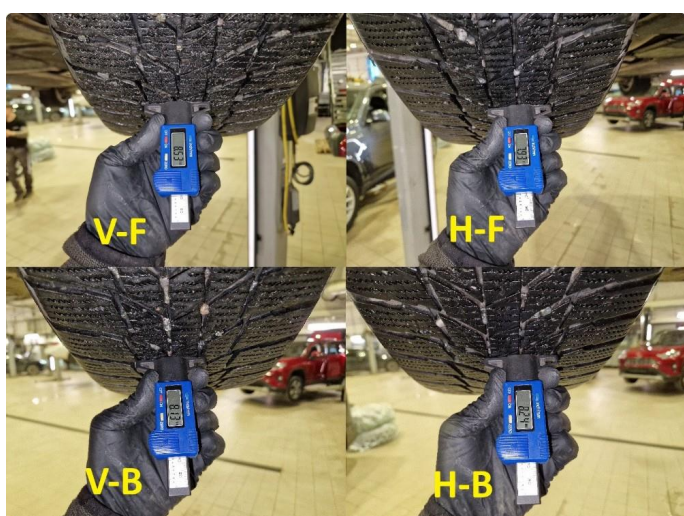

3.10 Bruksmerker alle vinterfelger.

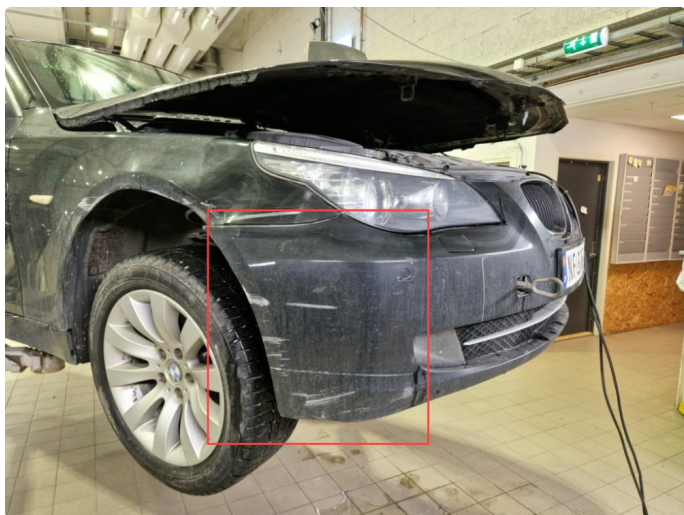

3.12 Lakkskader frontfanger.




3.12 Lakkskader frontfanger.



3.12 Lakkskader frontfanger.




3.12 Lakkskader frontfanger.

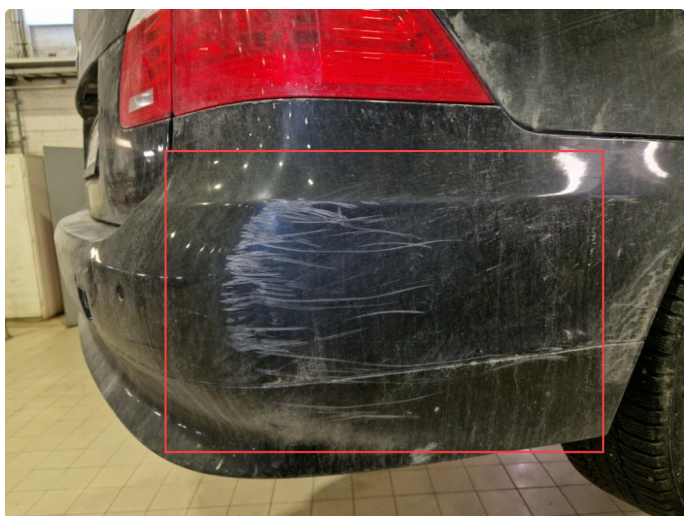

3.13 Lakkskader bakfanger.




3.13 Lakkskader bakfanger.

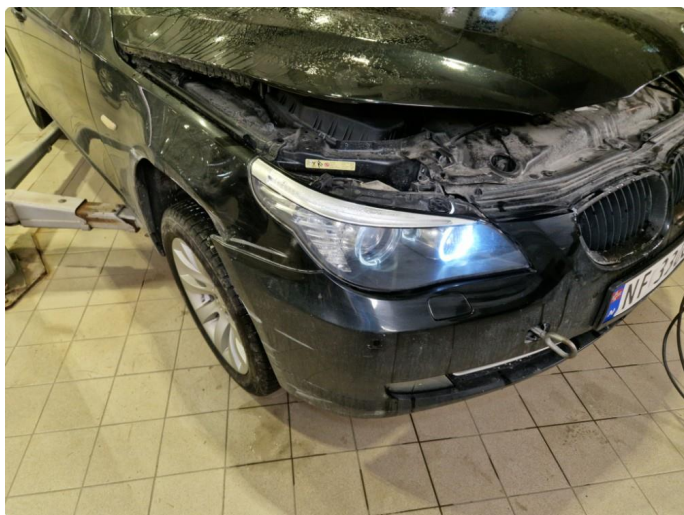


4.1 Fukt hovedlykt h+v side fram.




4.1 Fukt hovedlykt h+v side fram.

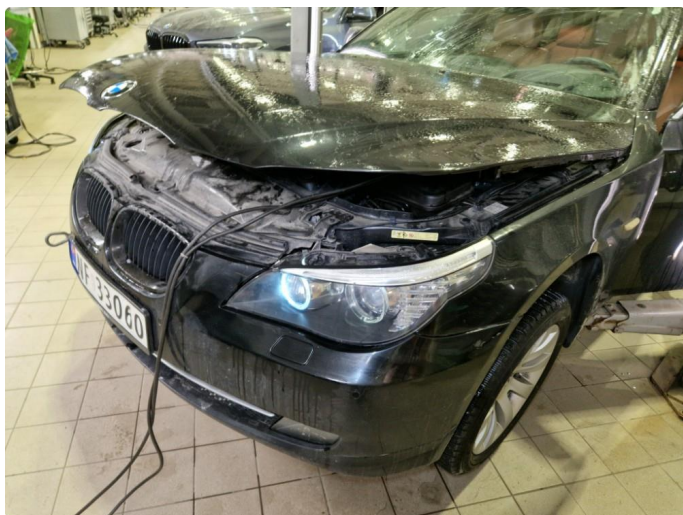

4.1 Fukt hovedlykt h+v side fram.

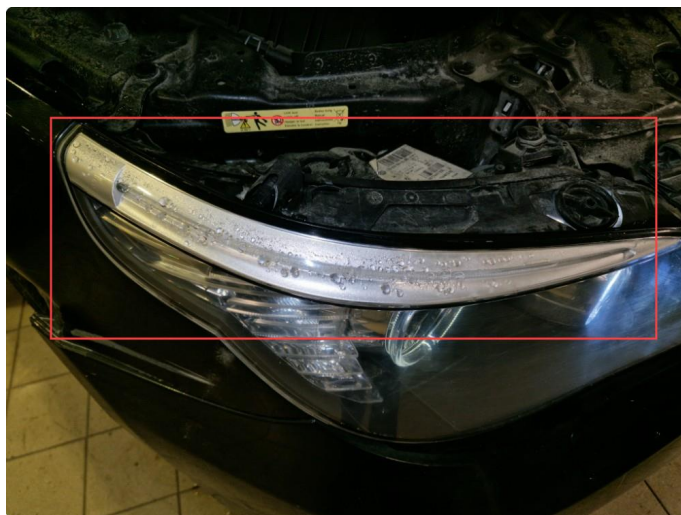

4.1 Fukt hovedlykt h+v side fram.

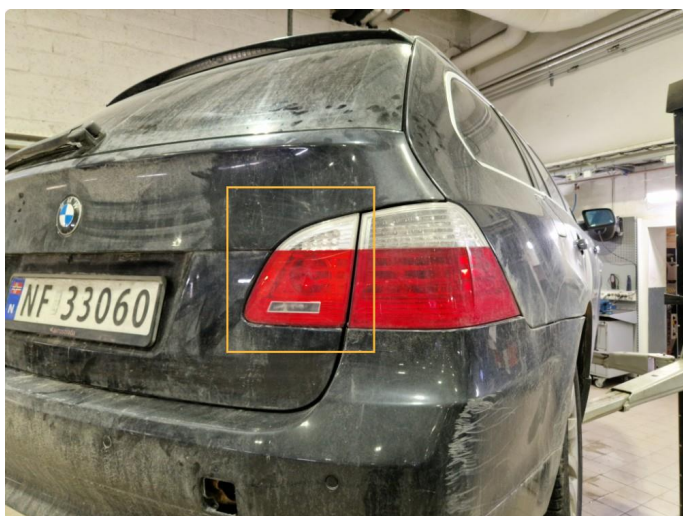

4.2 Sprekkdannelser indre baklykt h+v side.



4.2 Sprekkdannelser indre baklykt h+v side.



4.2 Sprekkdannelser indre baklykt h+v side.



4.2 Sprekkdannelser indre baklykt h+v side.




4.3 Skiltlys h+v side virker ikke.




5.1 Slitt / løs flexikobling.




5.2 Oljelekkasje / diesel lekkasje fra motor, usikkert fra hvor.

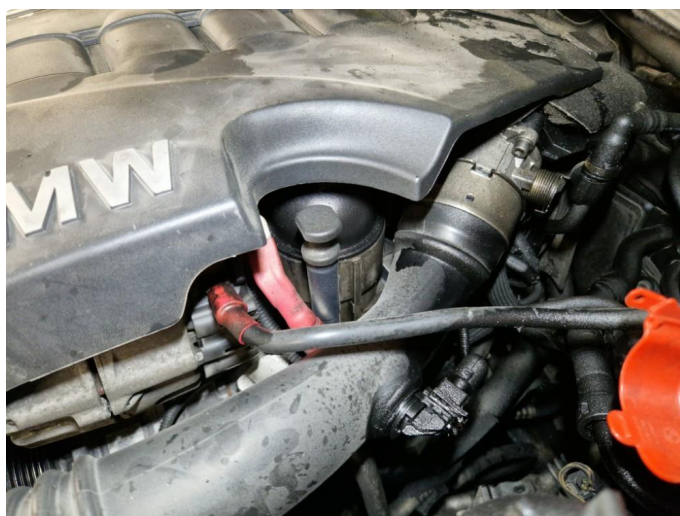

5.2 Oljelekkasje / diesel lekkasje fra motor, usikkert fra hvor.

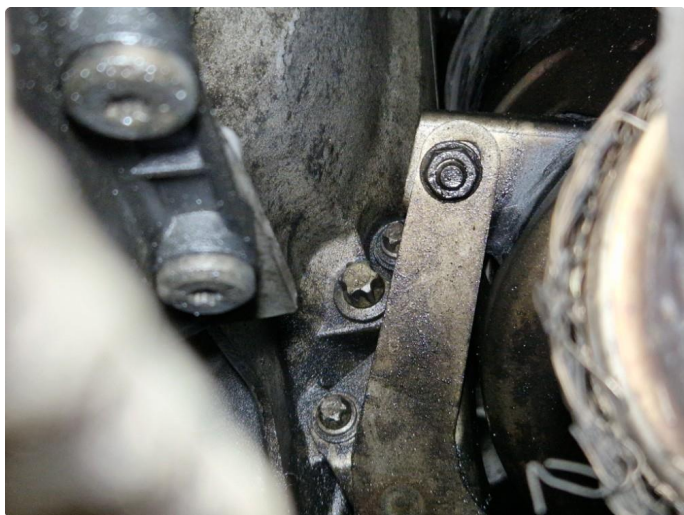


5.2 Oljelekkasje / diesel lekkasje fra motor, usikkert fra hvor.

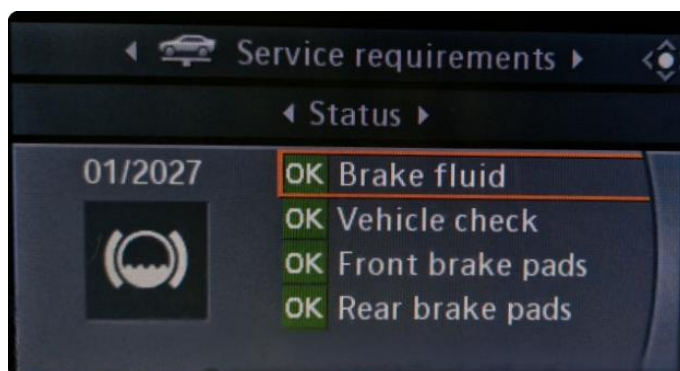


5.3 Neste service 01 / 2027.

Integrated Service Technical 4.57.21		22/01/2026 10:58:04			
Application		Programming date: 4.57.29			
VIN: CX40436		Vehicle: 57E81/Sports Wagon/520d/N47D2000/AUTO/EECE/LL/2007/09		KL 15: 14.5 V KL 30: 14.5 V	
Mileage: 328904 km / 204371 mls		I-Level actual: E060-12-11-500			
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/Operating fluids	Measuring devices
Repair/maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description ▲	Mileage	Existent	Class	
004B1C	DDE: Fuel-filter heating, activation	328904 km / 204371 mls	No		
004A5F	DDE: Glow control unit	328904 km / 204371 mls	No		
004A44	DDE: Glow plug, cylinder 3, activation	328904 km / 204371 mls	No		


5.6 Vanskelig og starte ved kaldstart, feillagring glødeplugg sylinder 3 og gløderele.

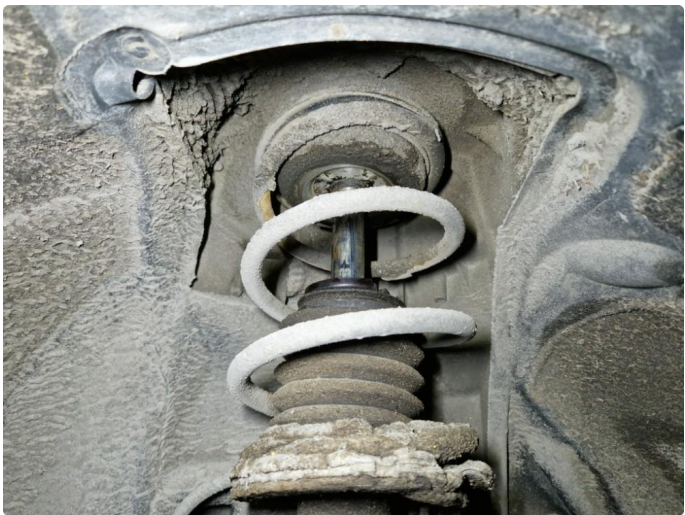


6.1 Defekt støtdempermansjett v-fram.

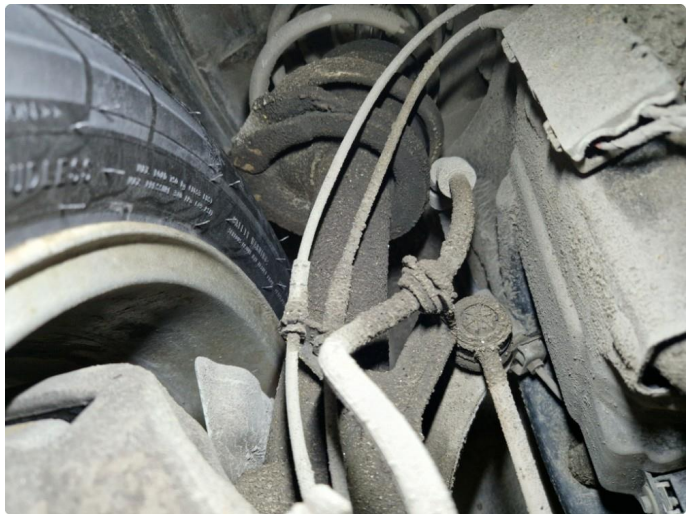


6.2 Lekkasje støtdemper v-fram.

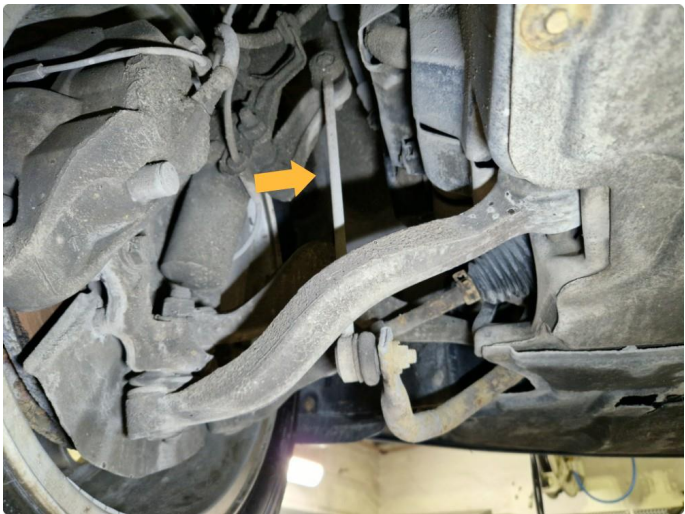

6.3 Slakke lenkearm h+v side.

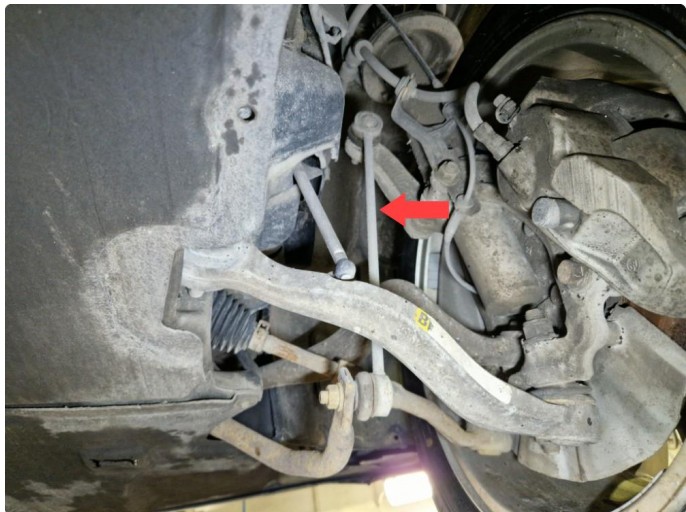

6.3 Slakke lenkearm h+v side.

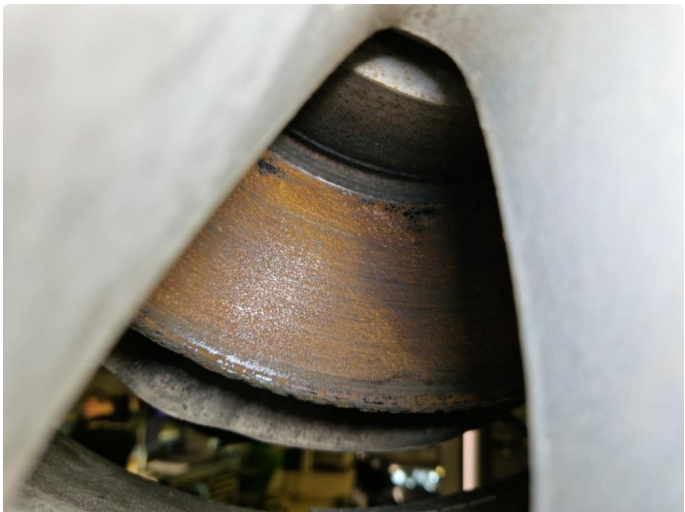

7.2 Rust bremseskiver fram.




7.3 Rust bremseskiver bak.



8.1 Oljelekkasje girkasse.





8.2 Ekkasje drivakselmansjett ytre v -bak.


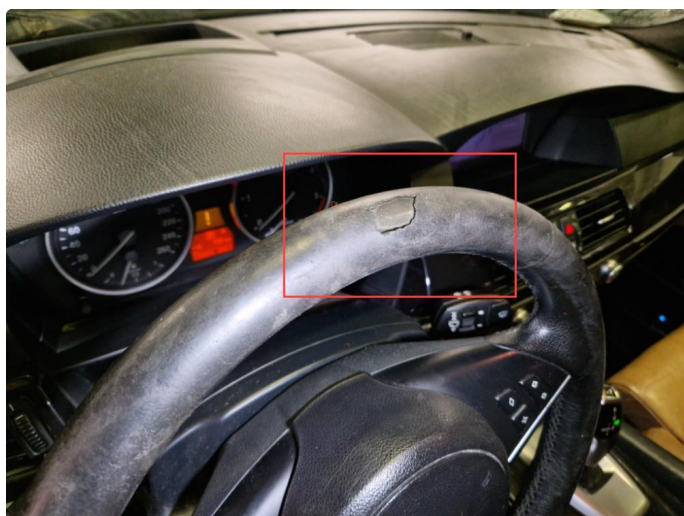



9.2 Slitasje skinntrekk ratt.






9.2 Slitasje skinntrekk ratt.

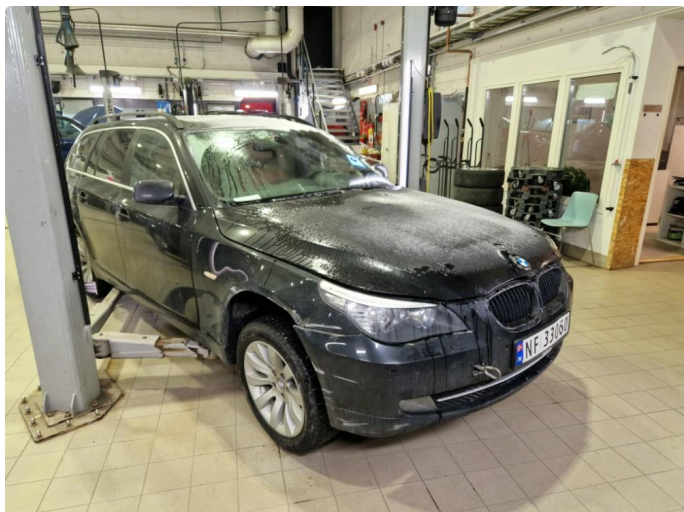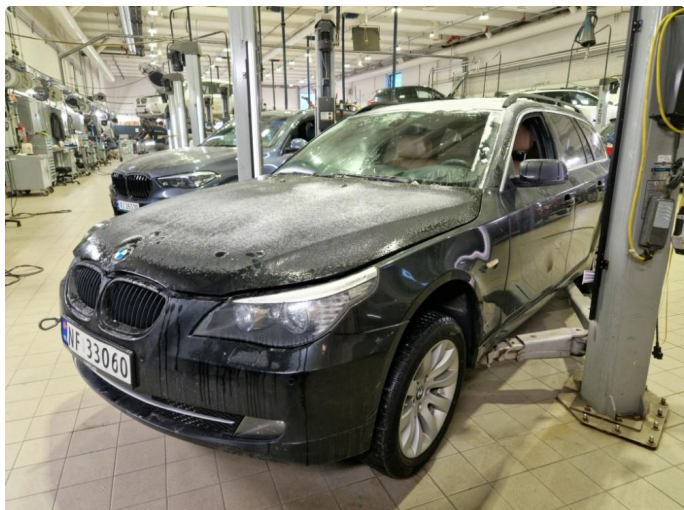

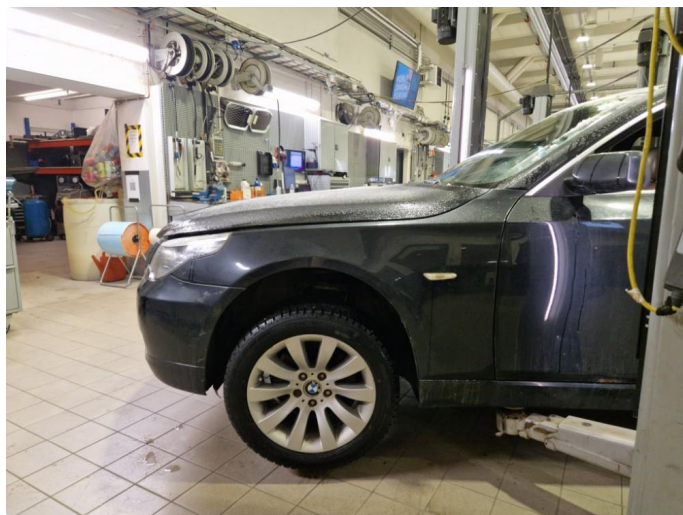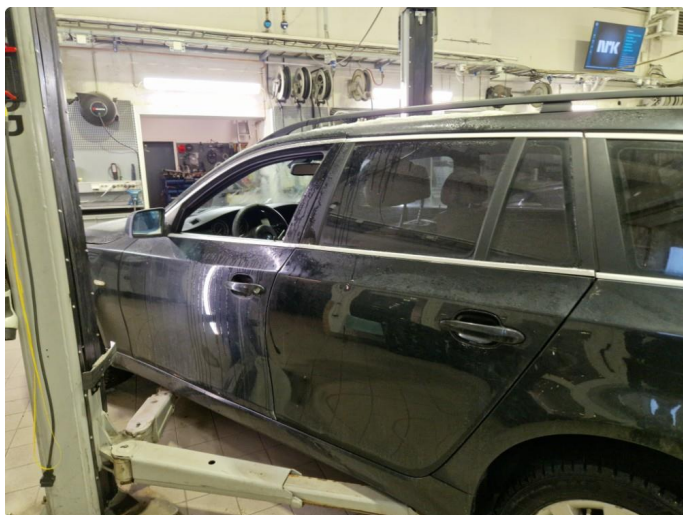

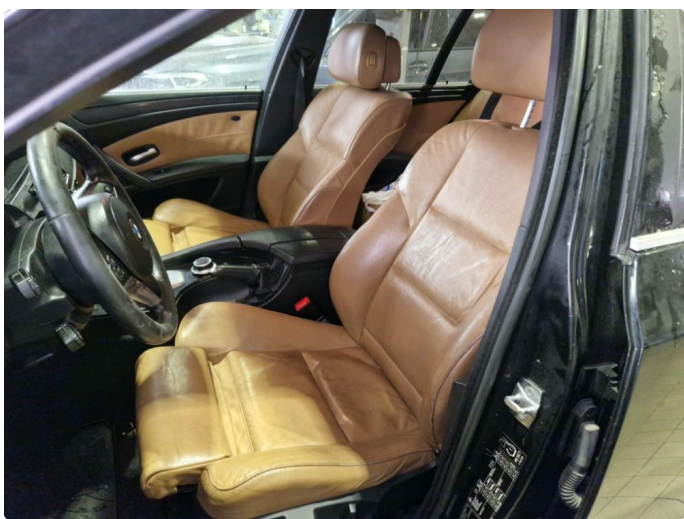

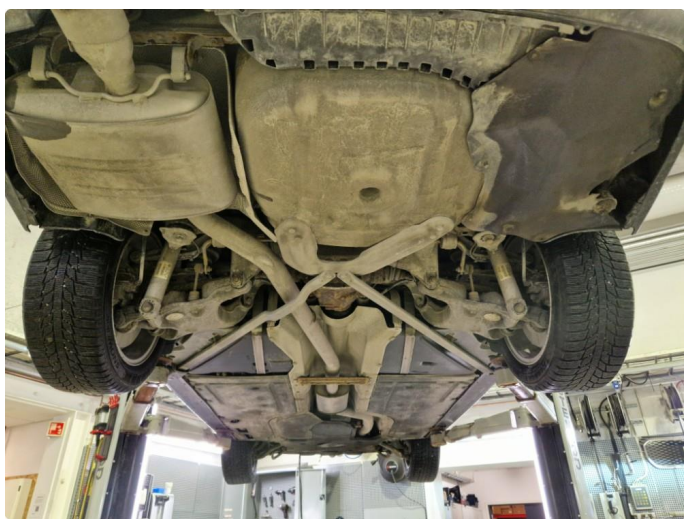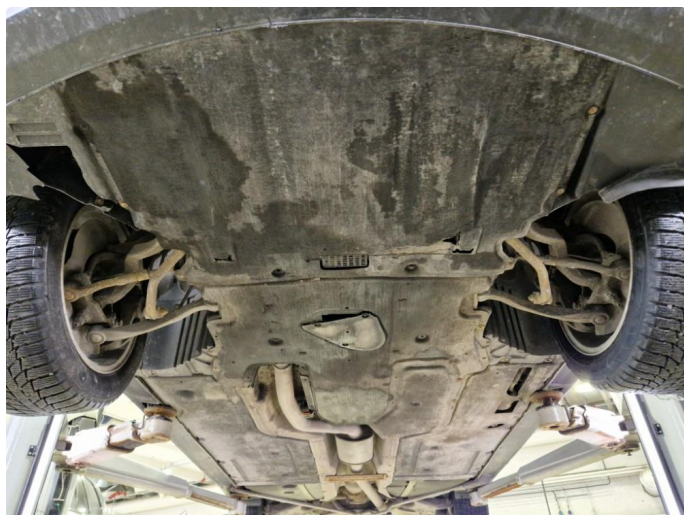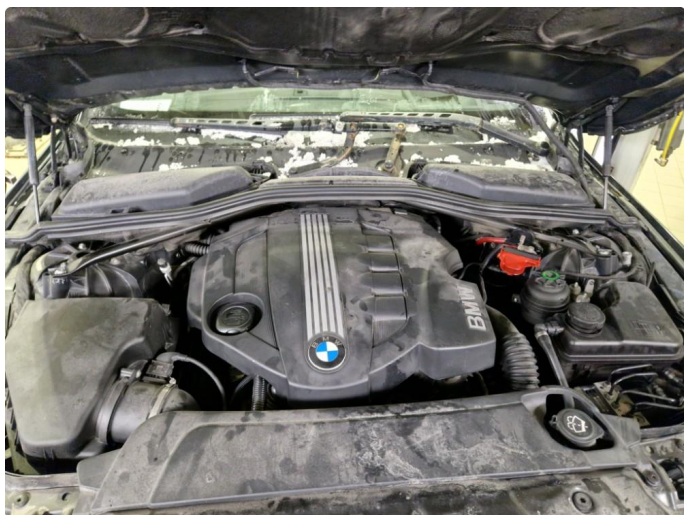

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,5	7,9	8,1	8,2
BREMSESKIVER (MM)	28,6	28,6	17,9	17,9
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	3	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.09.2018	220614
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
24.01.2017	196674
02.09.2015	184120
22.05.2012	138140
17.08.2011	124931
29.03.2010	95751
29.07.2009	62868
23.09.2008	29082

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.