

BMW X5 XDRIVE40E 4WD

TESTDATO: 05.06.2025

KODE: 1731842

 VH77361

 125 724 KM

 08.03.2016
Førstegang registrert

 Bensin hybrid
- Ladbar hybrid

CHASSISNR: WBAKT0102G0S42665

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Feillagring auxiliary batteri.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Panser	Steinsprut panser,	foran
2.2 Dører	Rustbobler + p-bulker vframdør.	venstre foran
2.3 Dører	Rustbobler v-bakdør.	venstre bak
2.4 Dører	Rustbobler h-bakdør.	høyre bak
2.5 Dører	Rustbobler h-framdør.	høyre foran
2.6 Bakluke	Skadet innstegslist h-side bagasjerom.	høyre - bak
2.7 Skjermer	Lakkskader skjermtutbygger h-bak.	høyre bak
2.8 Vinduspussere/-spyler	Utslitte pusserblader.	bak
2.9 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 21.05.2025, 125.724km.	
2.10 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 21.05.2025, 125.724km.	
2.11 Dekk/Felger	Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.	venstre bak - begge foran
2.12 Støtfanger	Lakkskader nedre del h-side frontfanger + løst deksel h-side.	høyre - foran - nede
2.13 Støtfanger	Lakkskader / knekk i lakk h-side bakfanger.	bak
2.14 Grill	Skadet grillnyre h-side.	høyre - foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste service 06/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale.	
3.2 Service	Neste PKK-kontroll: 01.02.2026.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Stabilisatorer/stag	Slakke lenkearm v-fram.	venstre foran
4.2 Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll. Skjeivslitasje vinterdekk innside bak.	
5. BREMSER		
5.1 Skiver	Slitte bremseskiver fram , bremseklosser målt til 4mm.	foran
6. INTERIØR		
6.1 Instrumenter og brytere	Mangler knapp klimastyring h-bak.	bak
6.2 Seter	Skadet / slitt skinn setetrekk v-fram.	venstre foran
6.3 Tepper/bekledning	Misfarget / flekker tepper / bekledning i bil.	

21/05/2025 10:47:06					
Integrated Service Technical 4.53.20					
Application Programming data: 4.53.21					
VIN 0S42665 Vehicle XOF 15off-road vehicle/X5 xDrive40e iPerformance/N20B2000/AUTO/IECELL/2015/11 KL 15: 14.9 V KL 30: 14.9 V					
Mileage 125724 km / 78121 mls i-Level actual F025-20-07-520					
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids	Measuring devices
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description	Mileage	Existent	Class	
2229C8	Starter unit, auxiliary battery: Aged auxiliary battery	125724 km / 78121 mls	yes		

1.1 Feillagring auxiliary batteri.

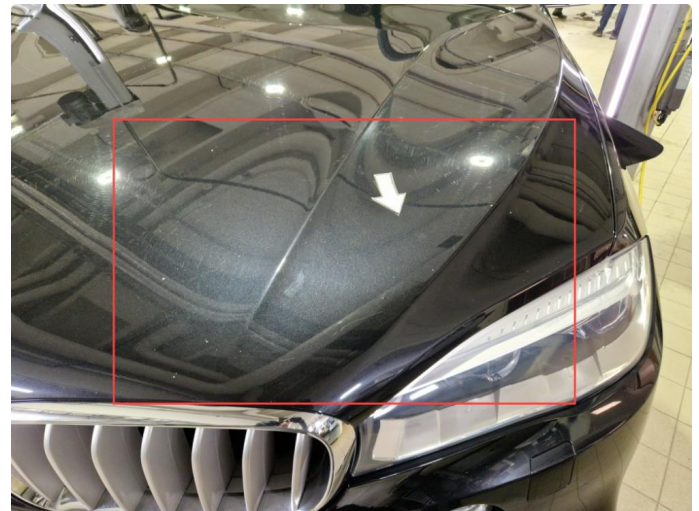

2.1 Steinsprut panser,

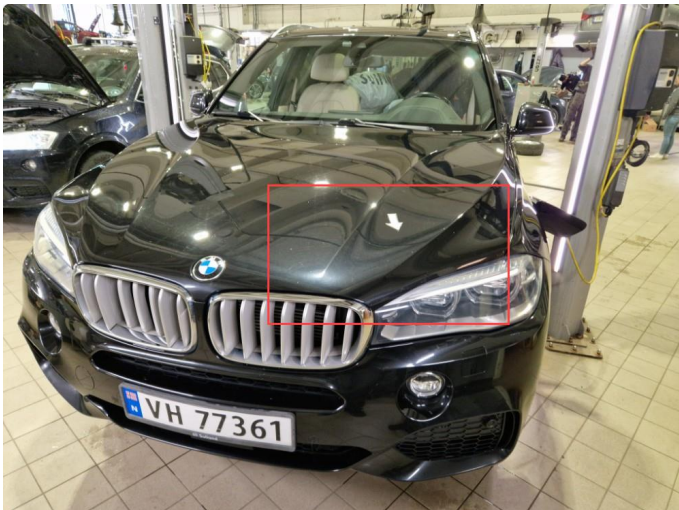

2.1 Steinsprut panser,



2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.




2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.




2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.



2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.

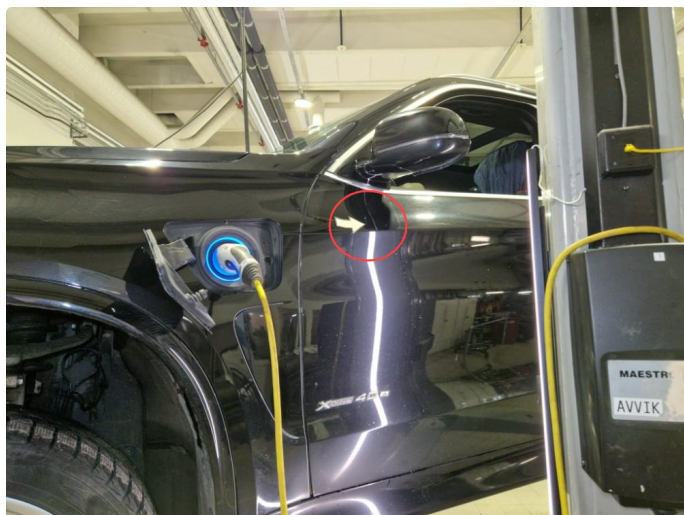

2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.

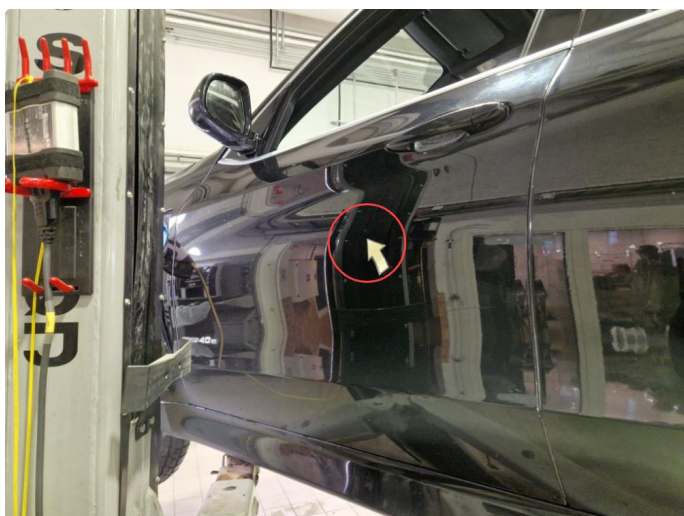


2.2 Rustbobler + p-bulker vframdør.




2.3 Rustbobler v-bakdør.



2.3 Rustbobler v-bakdør.

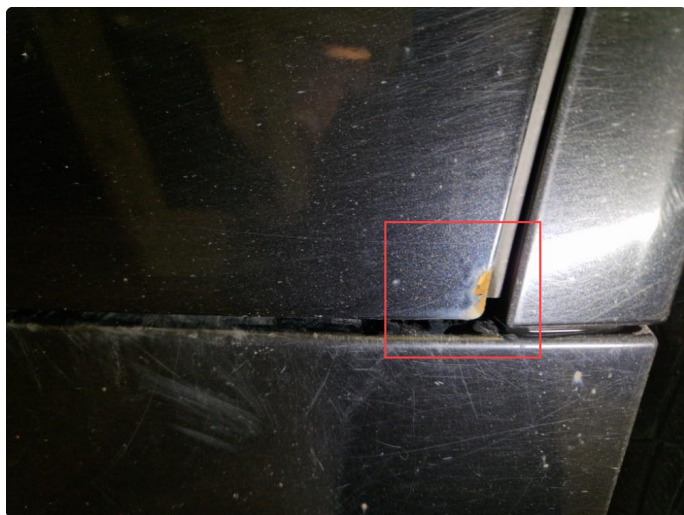


2.3 Rustbobler v-bakdør.

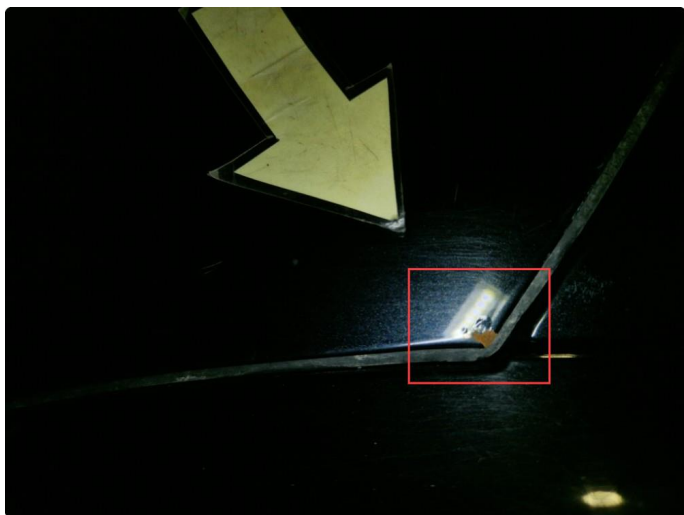


2.3 Rustbobler v-bakdør.



2.3 Rustbobler v-bakdør.

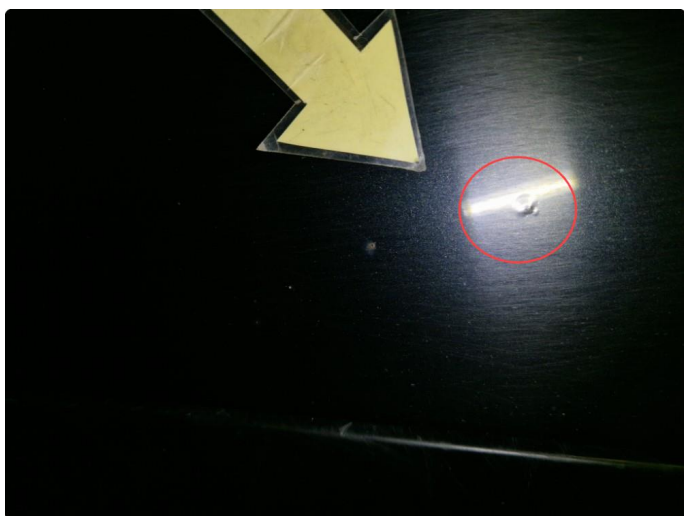

2.3 Rustbobler v-bakdør.

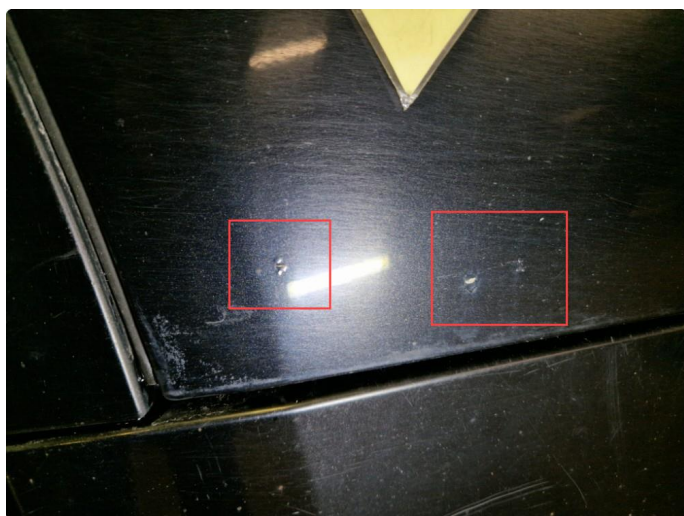


2.4 Rustbobler h-bakdør.




2.4 Rustbobler h-bakdør.



2.4 Rustbobler h-bakdør.

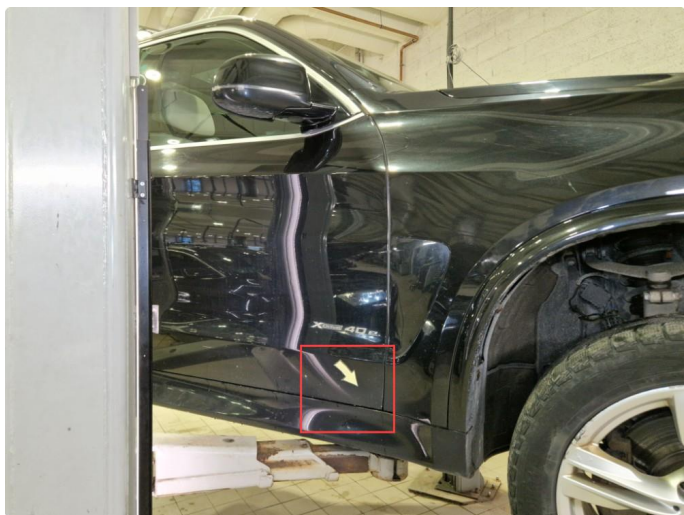


2.5 Rustbobler h-framdør.

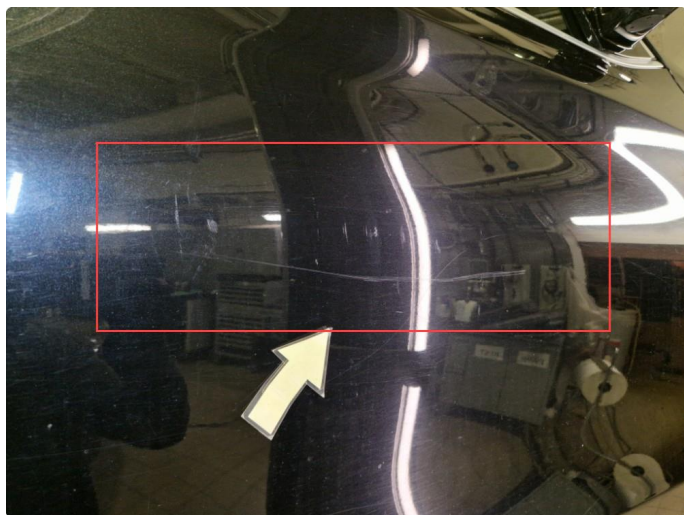


2.5 Rustbobler h-framdør.




2.5 Rustbobler h-framdør.

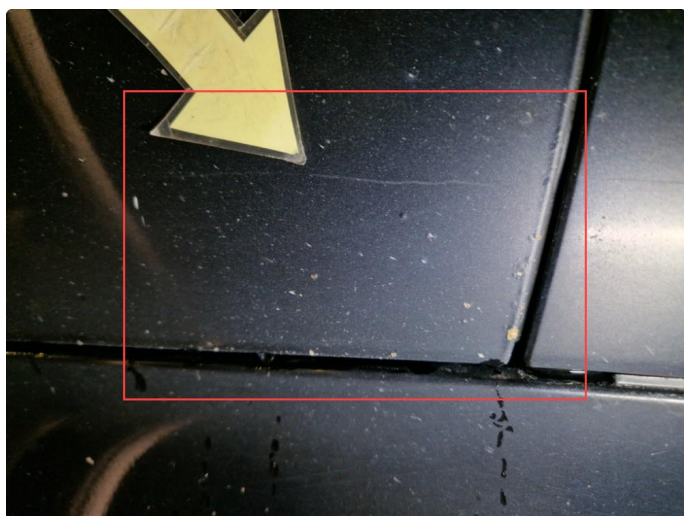

2.5 Rustbobler h-framdør.

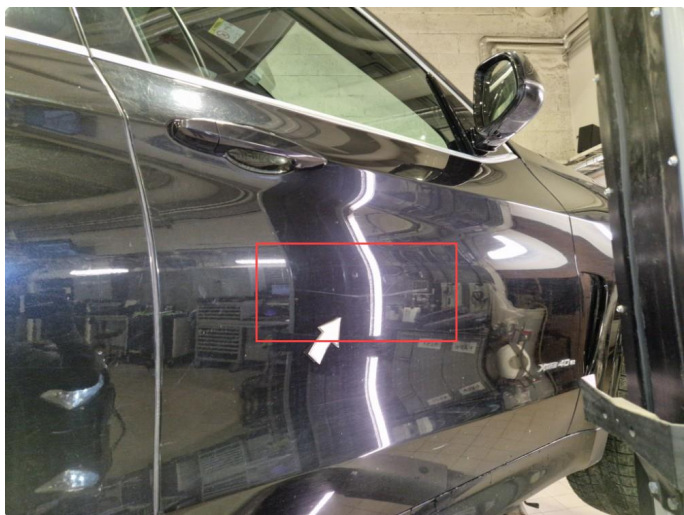

2.5 Rustbobler h-framdør.

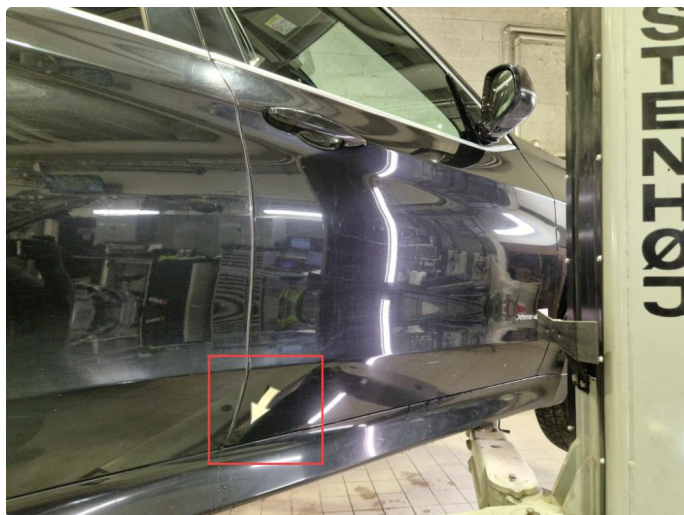

2.5 Rustbobler h-framdør.




2.6 Skadet innstegslist h-side bagasjerom.




2.6 Skadet innstegslist h-side bagasjerom.




2.7 Lakkskader skjermutbygger h-bak.

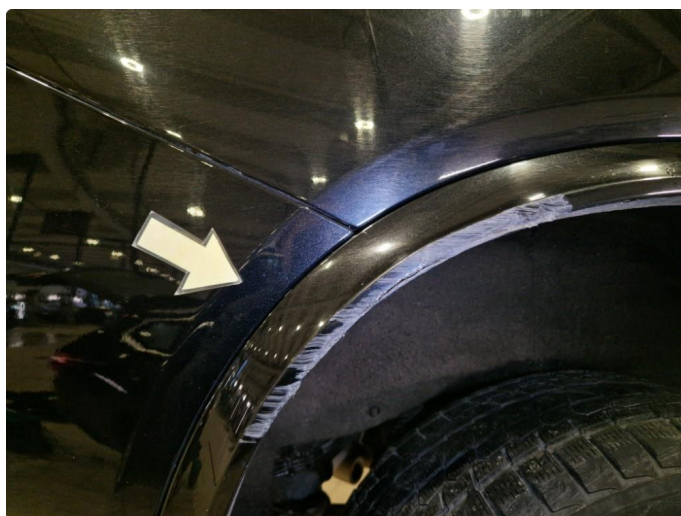


2.7 Lakkskader skjermutbygger h-bak.

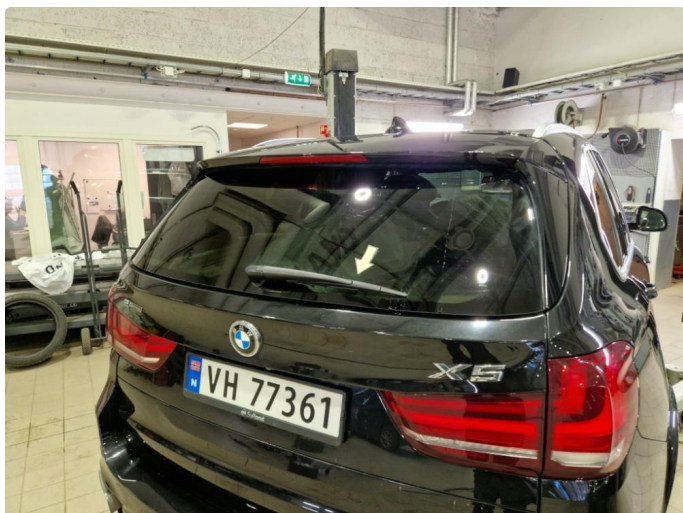

2.8 Utslitte pusserblader.

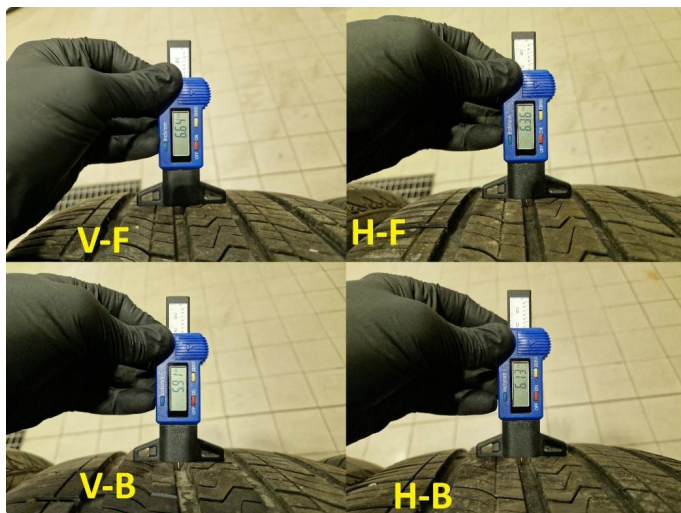

2.9 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 21.05.2025, 125.724km.

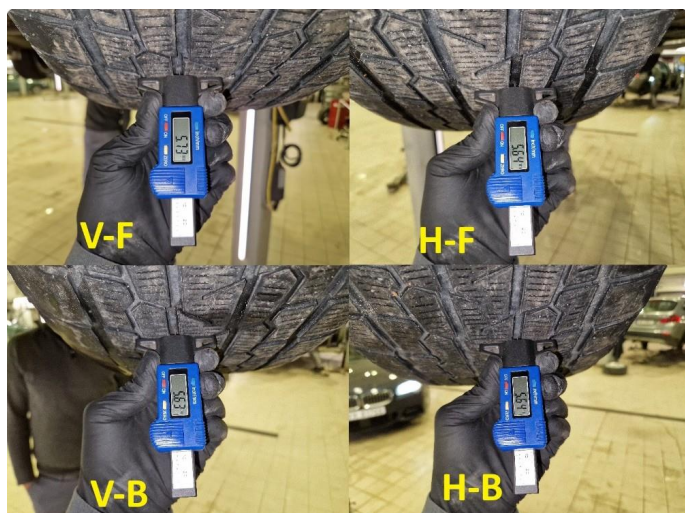


2.10 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst
21.05.2025, 125.724km.




2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.




2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.

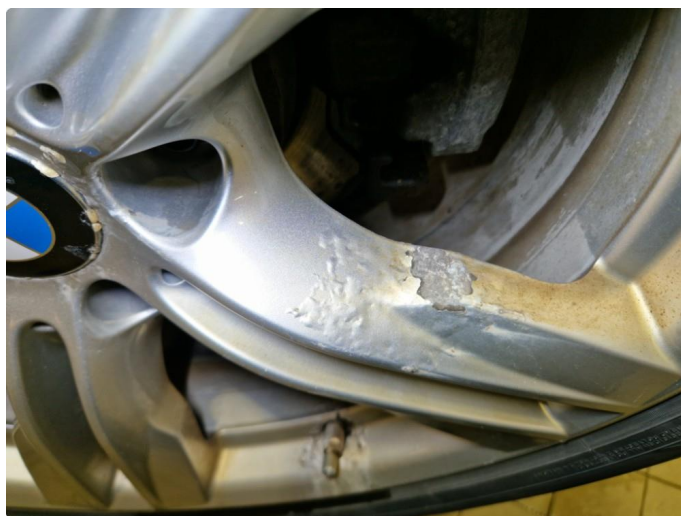

2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.

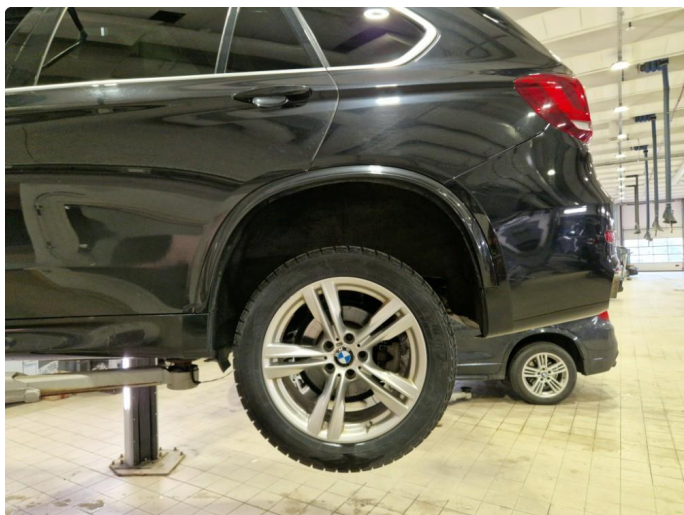

2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.

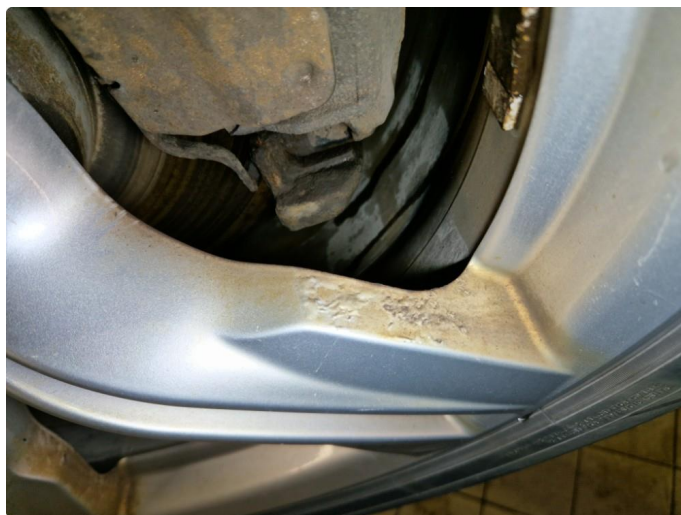

2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.




2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.



2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.



2.11 Korrosjon vinterfelg h+v fram og v-bak.

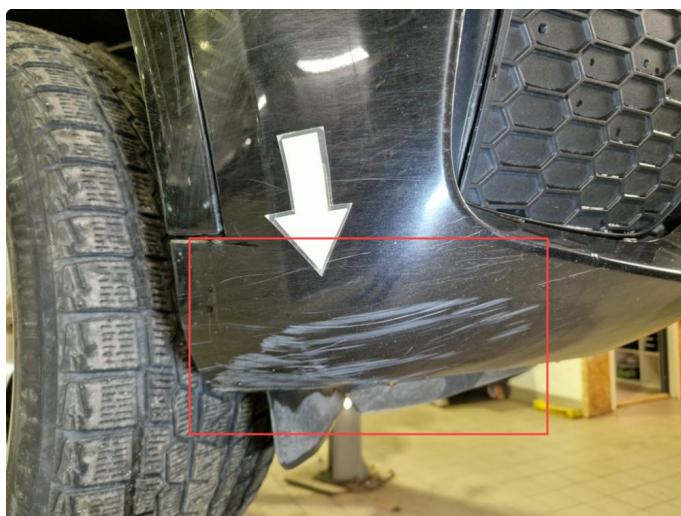

2.12 Lakkskader nedre del h-side frontfanger + løst deksel h-side.



2.12 Lakkskader nedre del h-side frontfanger + løst deksel h-side.




2.12 Lakkskader nedre del h-side frontfanger + løst deksel h-side.




2.12 Lakkskader nedre del h-side frontfanger + løst deksel h-side.




2.13 Lakkskader / knekk i lakk h-side bakfanger.

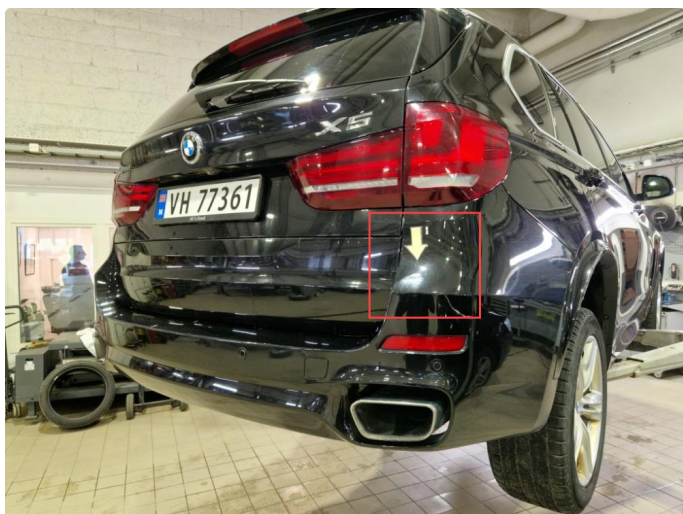


2.13 Lakkskader / knekk i lakk h-side bakfanger.

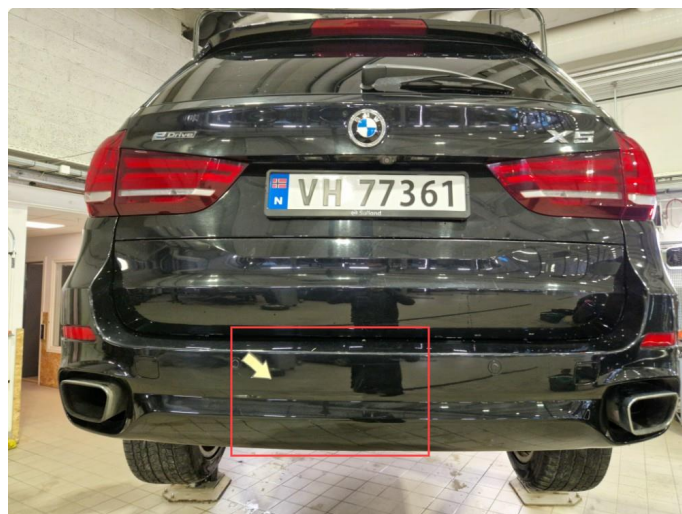

2.13 Lakkskader / knekk i lakk h-side bakfanger.

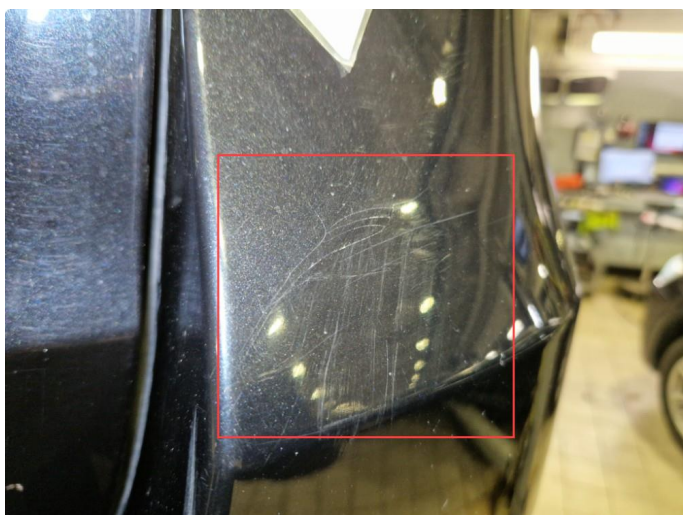

2.13 Lakkskader / knekk i lakk h-side bakfanger.

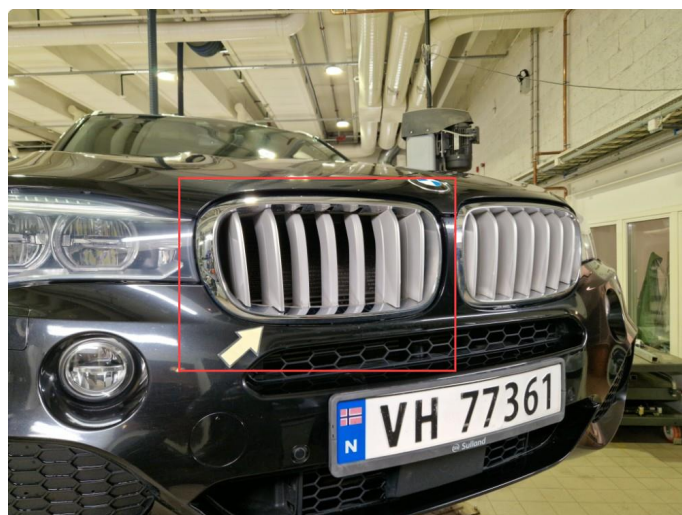

2.14 Skadet grillnyre h-side.



2.14 Skadet grillnyre h-side.

Fordon
BMW X5 xDrive40e iPerformance, 230kW
WBAKT0102G0S42665




Servicekontrakt

Beskrivning	Utfärdat av	Avräkning från	Tidslängd	Körsträcka	Detaljer	Relaterat innehåll
UC Service Inclusive for Used Cars - 3 år / 40,000 km	AG	12 apr. 2024	upp till 11 apr. 2027	upp till 152402 km	🔍	Paket


3.1 Neste service 06/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale.




3.1 Neste service 06/2025. Bilen har en aktiv serviceavtale.

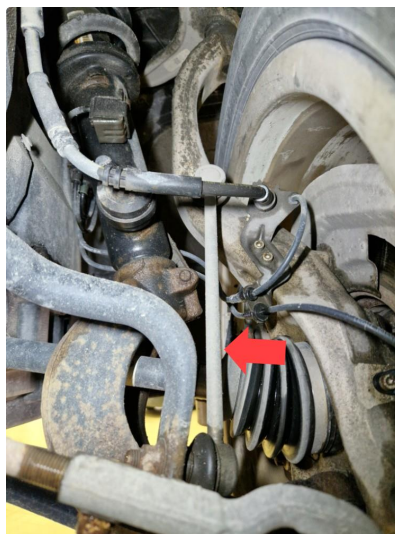

4.1 Slakke lenkearm v-fram.

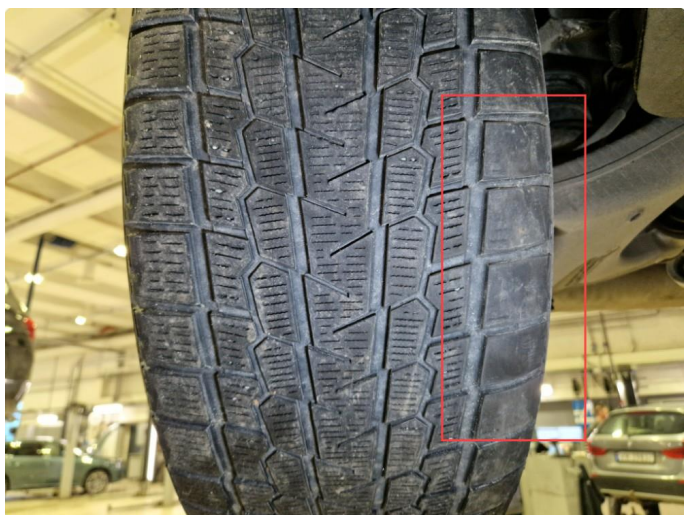

4.2 4-hjulsmåling/forstillingskontroll. Skjeivslitasje vinterdekk inside bak.

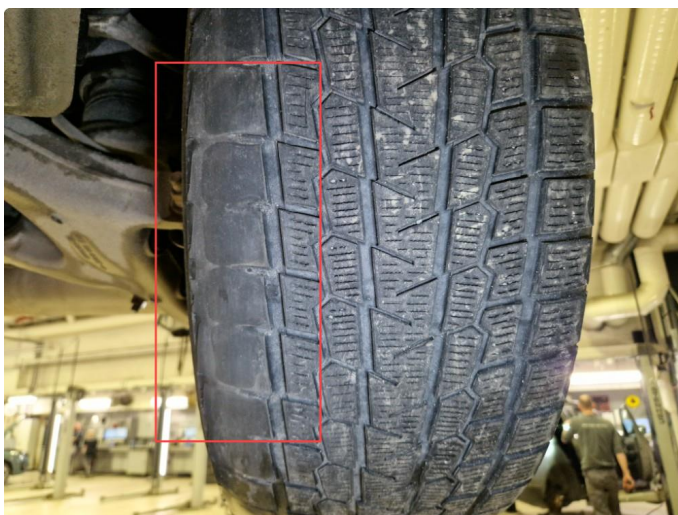

4.2 4-hjulsmåling/forstillingskontroll. Skjeivslitasje vinterdekk inside bak.




5.1 Slitte bremseskiver fram , bremseklosser målt til 4mm.




6.1 Mangler knapp klimastyring h-bak.



6.2 Skadet / slitt skinn setetrekk v-fram.

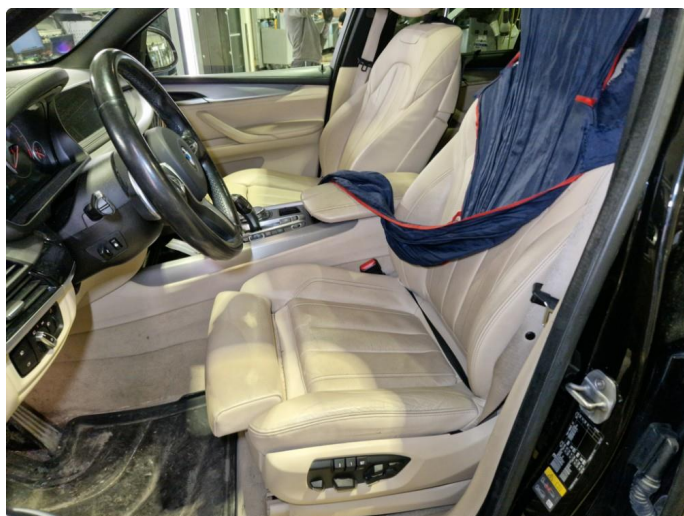

6.2 Skadet / slitt skinn setetrekk v-fram.

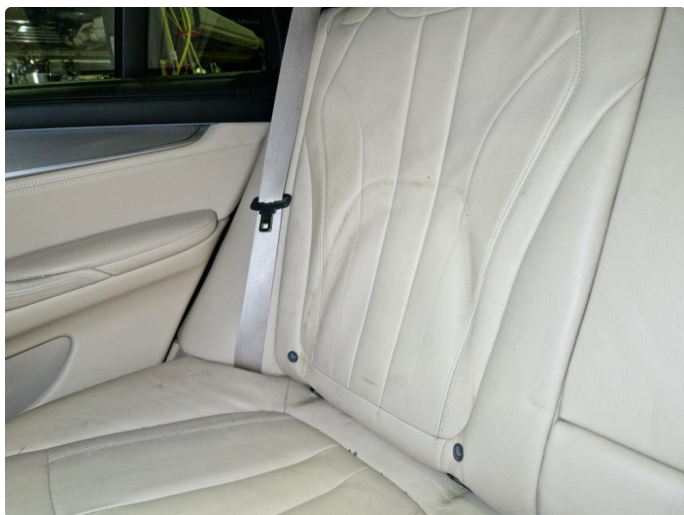


6.3 Misfarget / flekker tepper / bekledning i bil.






6.3 Misfarget / flekker tepper / bekledning i bil.











6.3 Misfarget / flekker tepper / bekledning i bil.



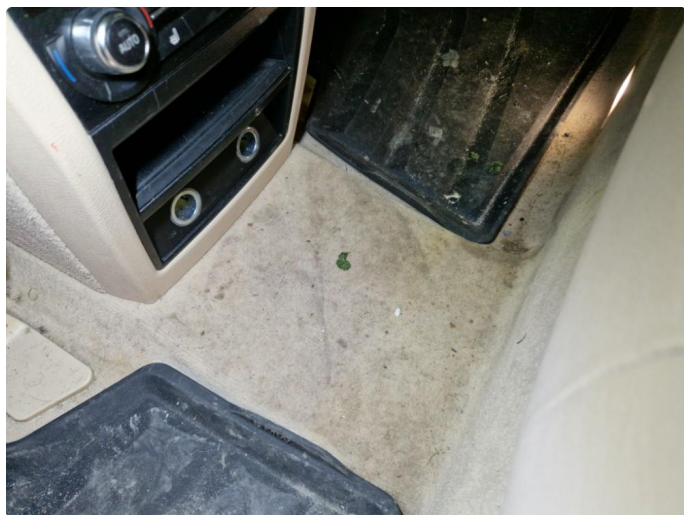


6.3 Misfarget / flekker tepper / bekledning i bil.

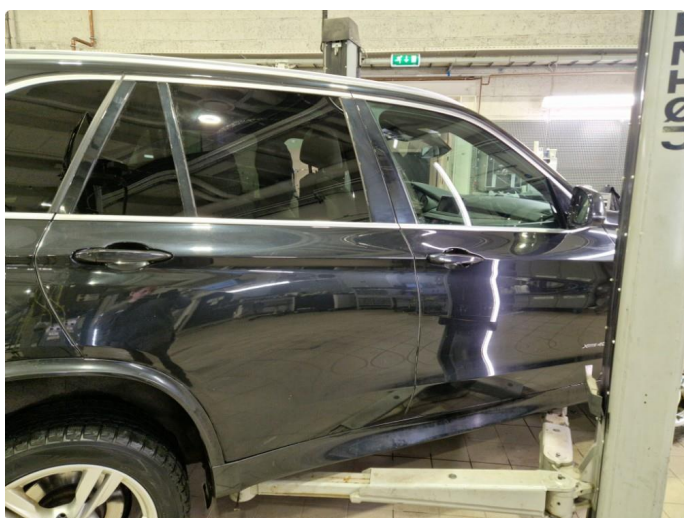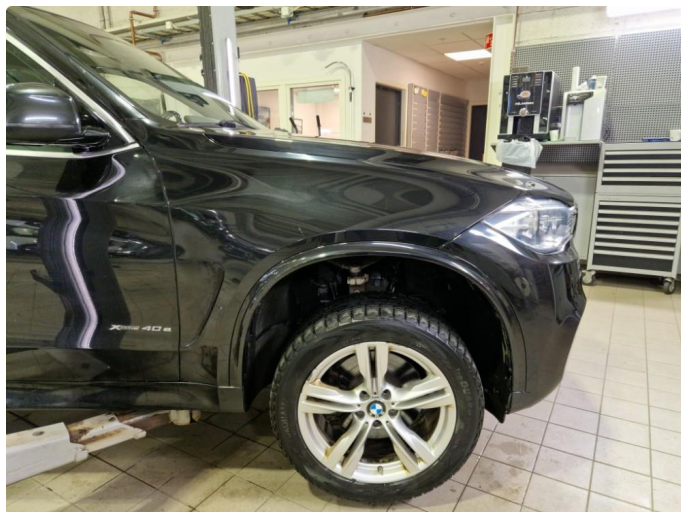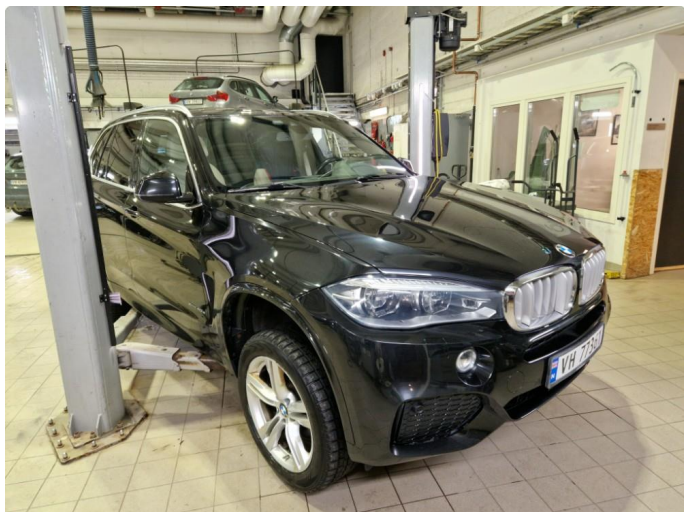

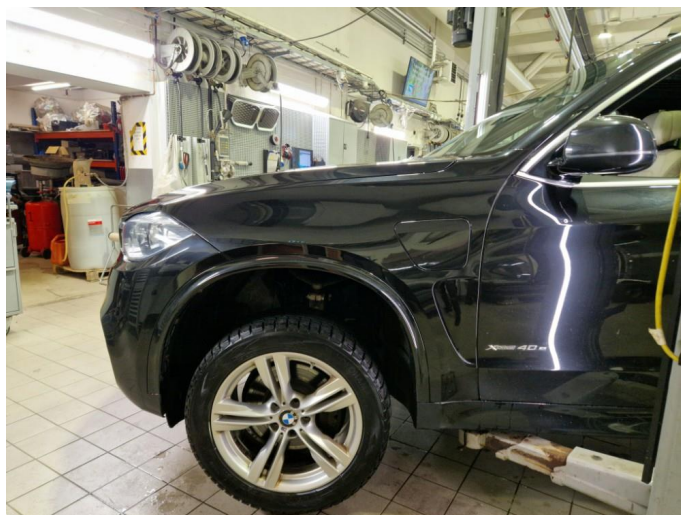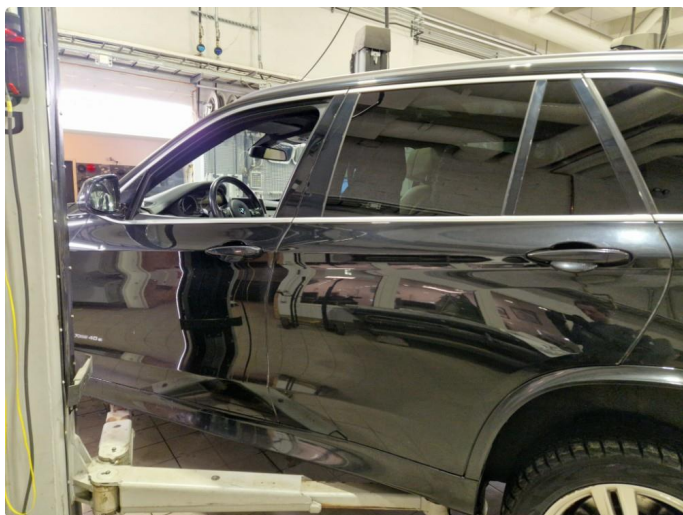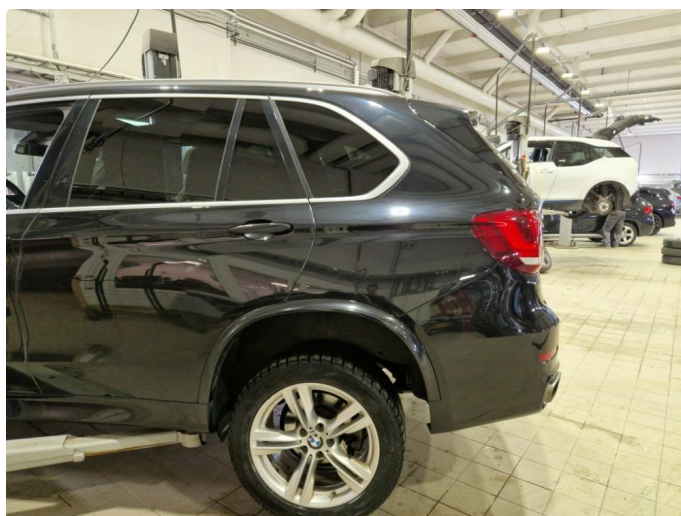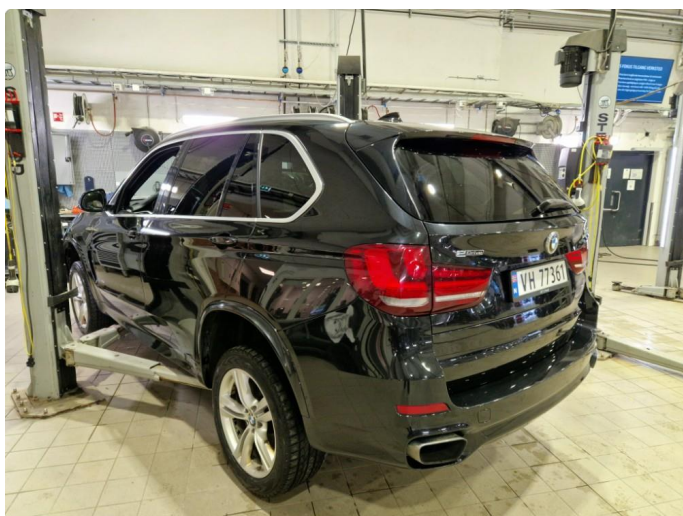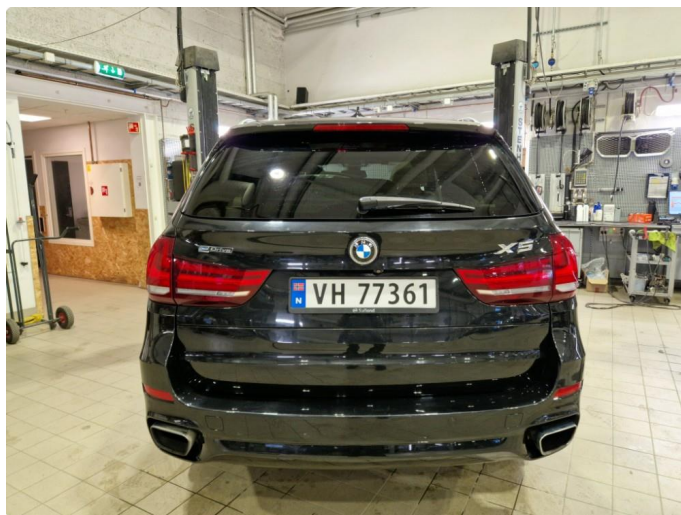

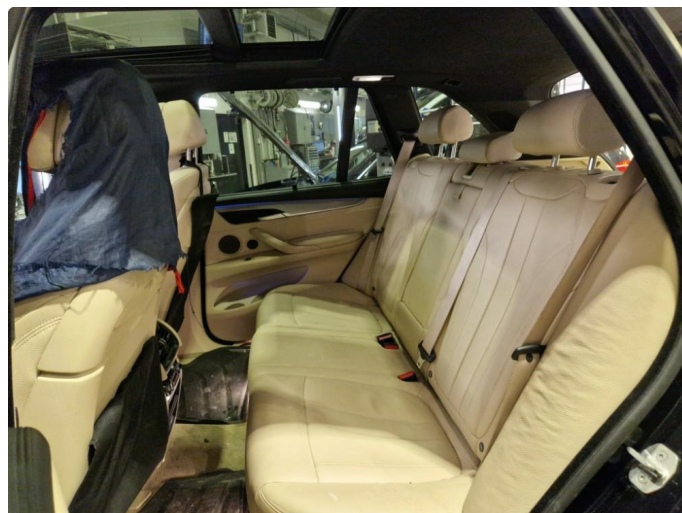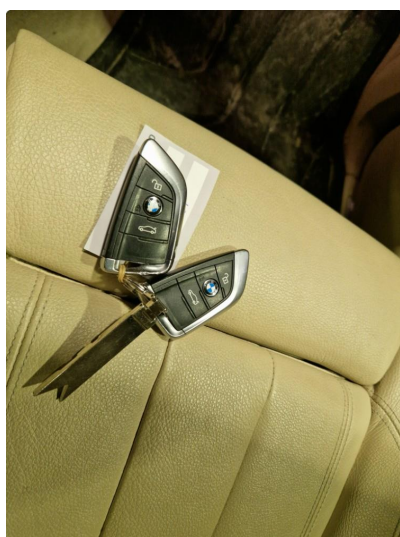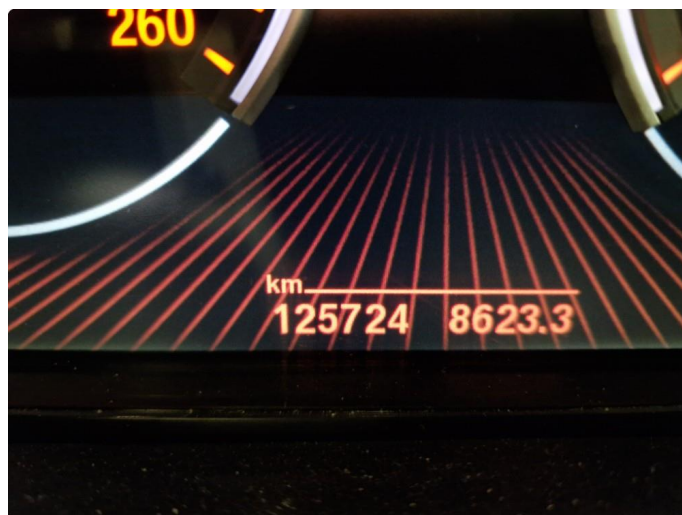

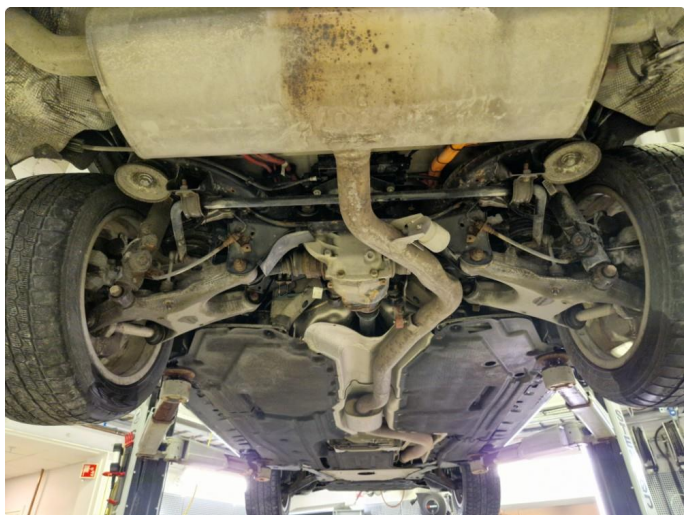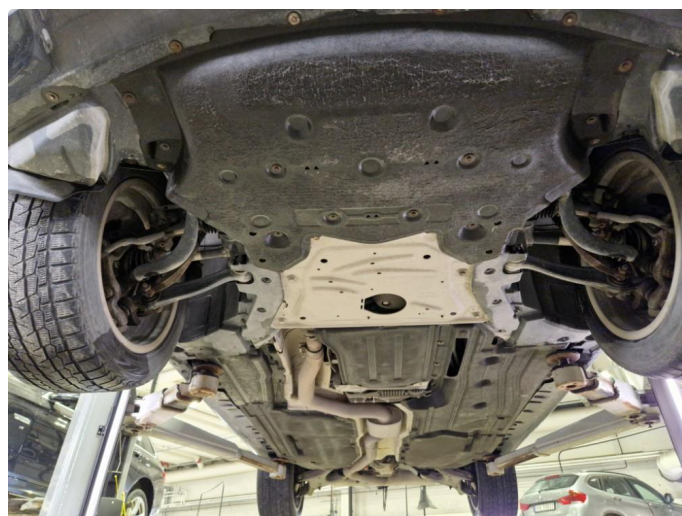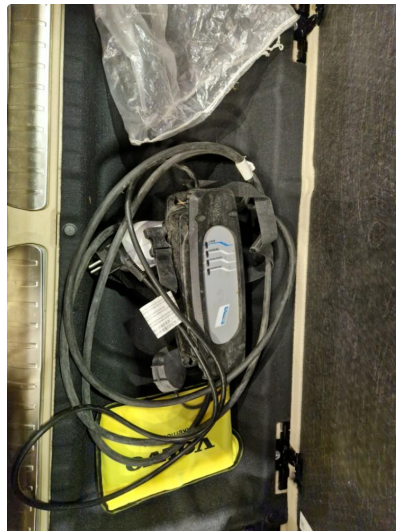

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 4, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2020
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,6	6,3	5,9	6,1
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,7	5,6	5,6	5,6
BREMSESKIVER (MM)	28,7	28,7	18,4	18,4
BREMSEKLOSSER (MM)	4	4	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.04.2024	112402
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.06.2023	103933
02.02.2022	89526
27.04.2021	75654
16.01.2020	59355
01.07.2019	50678
30.01.2019	42535
12.12.2017	27839

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmle
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.