

BMW X1 XDRIVE20D 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 09.12.2025
KODE: 1897419


VJ16098


82 880 KM


05.08.2019
 Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WBAJJ1106K5N86597	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 13.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Serviceinterval panserdemper h+v side 06/2024.	venstre - høyre - foran
1.2 Dører	Noe riper h-bakdør, normal bruksslitasje.	høyre bak
1.3 Bakluke	Noe riper / bruksmerker bakluke. Normal bruksslitasje.	bak
1.4 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 18.11.2025 på km : 82.880	
1.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 18.11.2025 på km : 82.880	
1.6 Dekk/Felger	Noe bruksmerker 1 stk sommerfelg.	
1.7 Støtfanger	Noe bruksmerker underside frontfanger.	foran - nede
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service 07/2026.	
2.2 Service	Neste PKK 13.05.2027.	

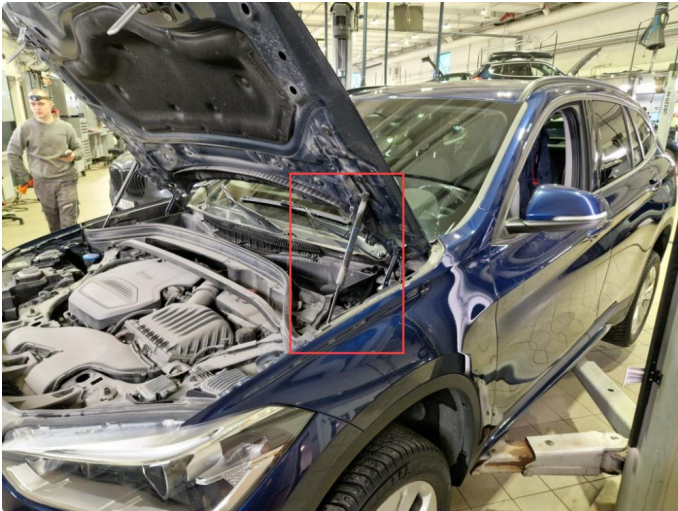

1.1 Serviceinterval panserdemper h+v side 06/2024.



1.1 Serviceinterval panserdemper h+v side 06/2024.



1.2 Noe riper h-bakdør, normal bruksslitasje.




1.2 Noe riper h-bakdør, normal bruksslitasje.




1.3 Noe riper / bruksmerker bakluke. Normal bruksslitasje.



1.3 Noe riper / bruksmerker bakluke. Normal bruksslitasje.

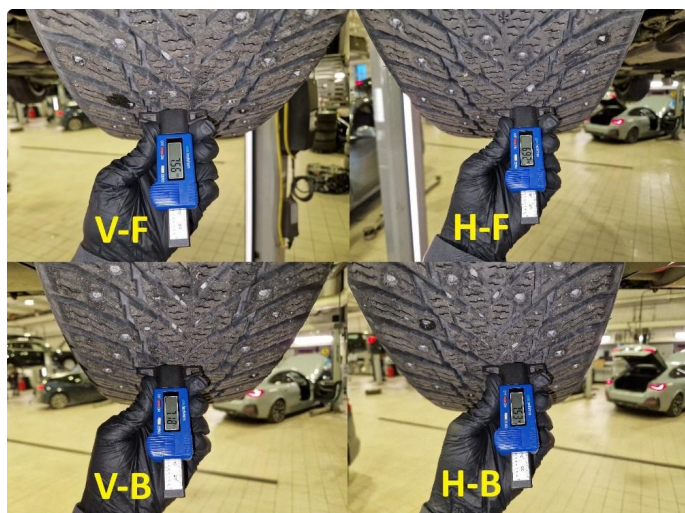

1.4 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
18.11.2025 på km : 82.880

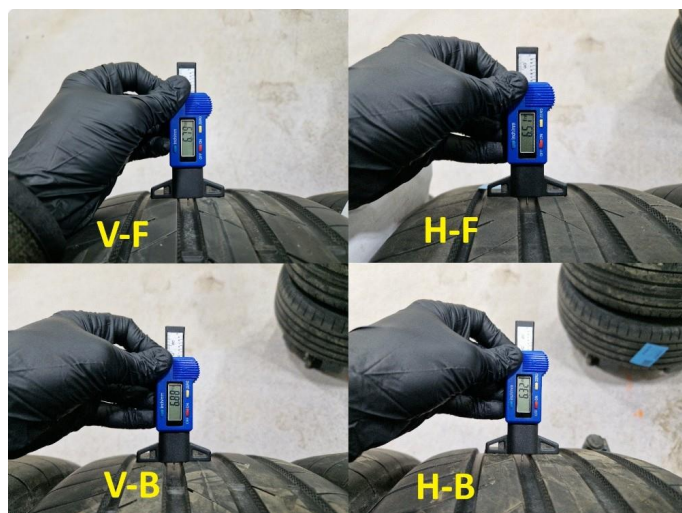

1.5 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
18.11.2025 på km : 82.880



1.6 Noe bruksmerker 1 stk sommerfelg.



1.6 Noe bruksmerker 1 stk sommerfelg.



1.6 Noe bruksmerker 1 stk sommerfelg.



1.6 Noe bruksmerker 1 stk sommerfelg.



1.7 Noe bruksmerker underside frontfanger.

Fordon
BMW X1 xDrive20d, 140kW
WBAJ1106KSNB6597





Servicekontrakt



Beskrivning	Utfärdad av	Avräkning från	Tidslängd	Körsträcka	Detaljer	Relaterat innehåll
UC Service Inclusive for Used Cars - 6 år/ 120.000 km	AG	11 juli 2023	upp till 10 juli 2029	upp till 166023 km		Paket





2.1 Neste service 07/2026.




2.1 Neste service 07/2026.

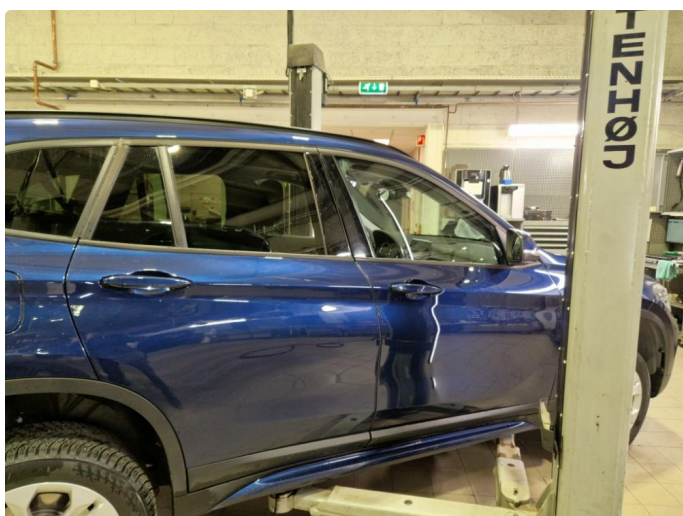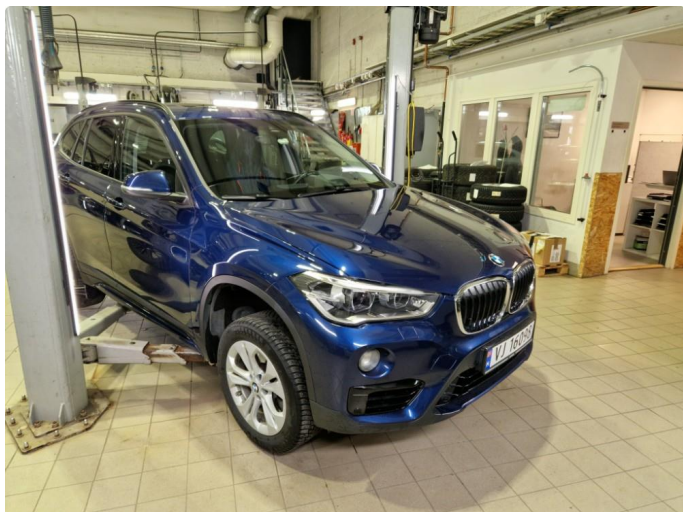

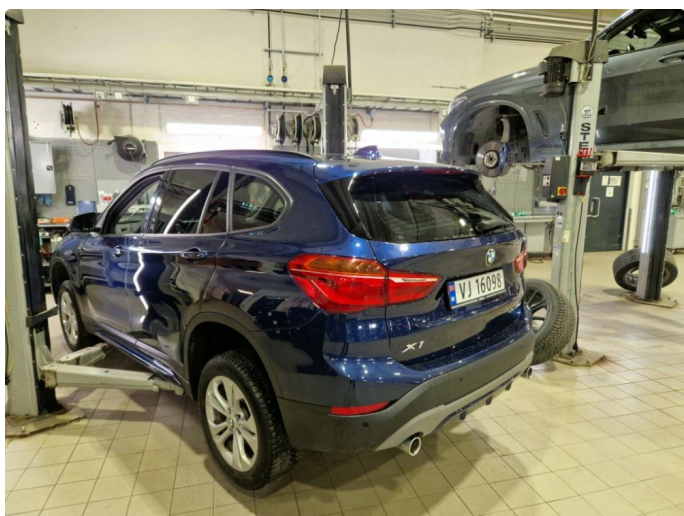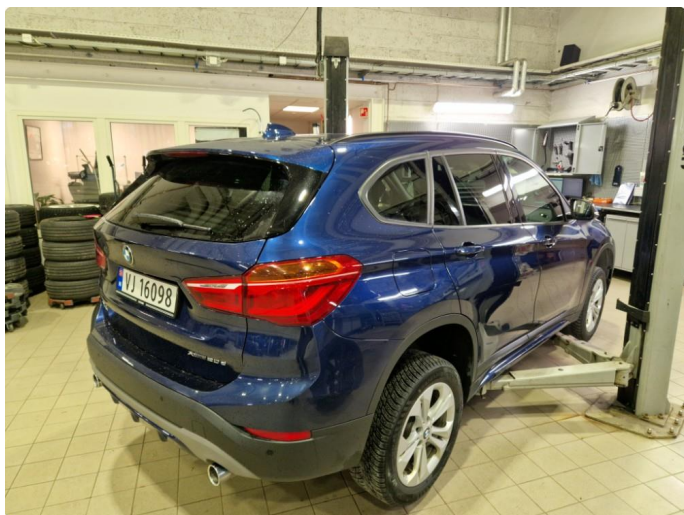

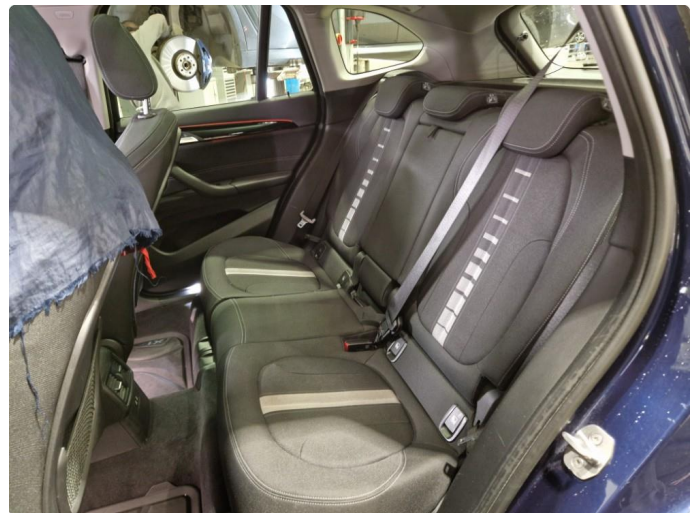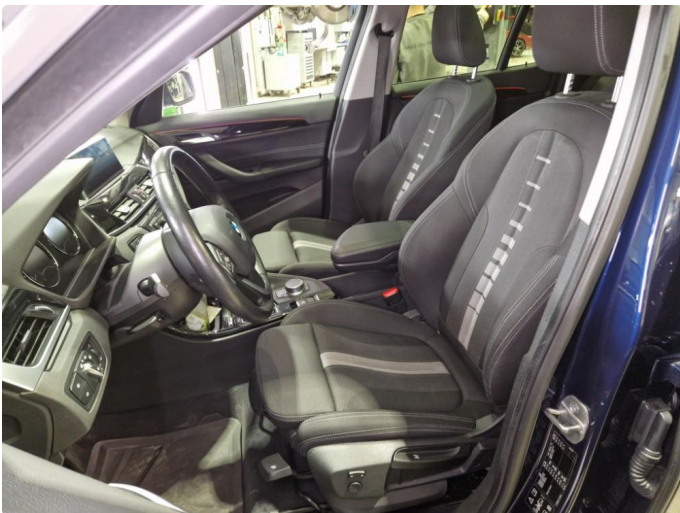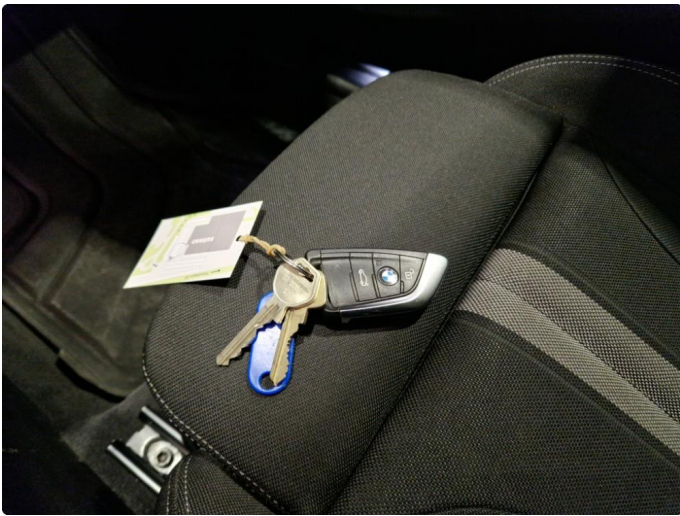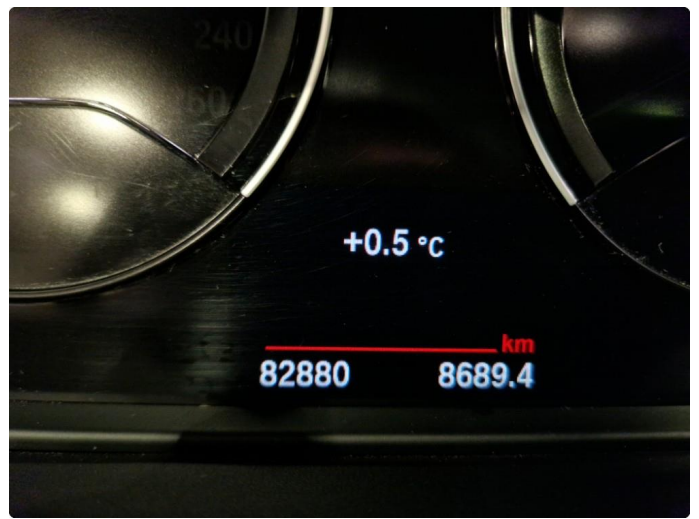

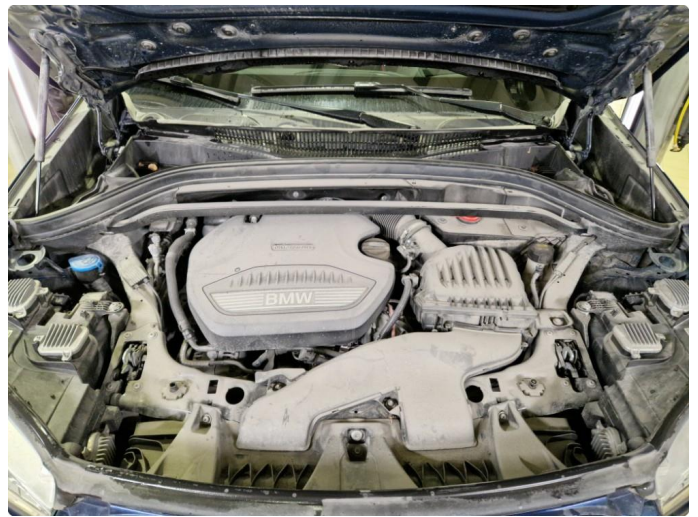

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 7, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 15, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,8	6,5	6,9	6,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	6,9	7,2	7,5
BREMSESKIVER (MM)	22,1	22,1	18,4	18,4
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
31.01.2025	71666
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.10.2024	69107
12.07.2024	64410
11.07.2023	48023
15.06.2022	33537
14.06.2021	20402
31.07.2019	3

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.