

HONDA CR-V / RW 4WD

TESTDATO: 11.09.2026

KODE: 2115838


VJ12928


85 937 KM


28.03.2019
Førstegang registrert


Hybr(B)

CHASSISNR: JHMRT6880KX200545	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 28.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning
🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS ✓
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	Liten p-bulk, ikke ut over normal bruksslitasje.	høyre foran
1.2 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 15.07.2026 på km : 85.937.	
1.3 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 15.07.2026 på km : 85.937.	
1.4 Støtfanger	Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.	bak
1.5 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)	foran
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste PKK 28.03.2027.	
2.2 Service	Neste service 06.02.2027.	




1.1 Liten p-bulk, ikke ut over normal bruksslitasje.



1.1 Liten p-bulk, ikke ut over normal bruksslitasje.

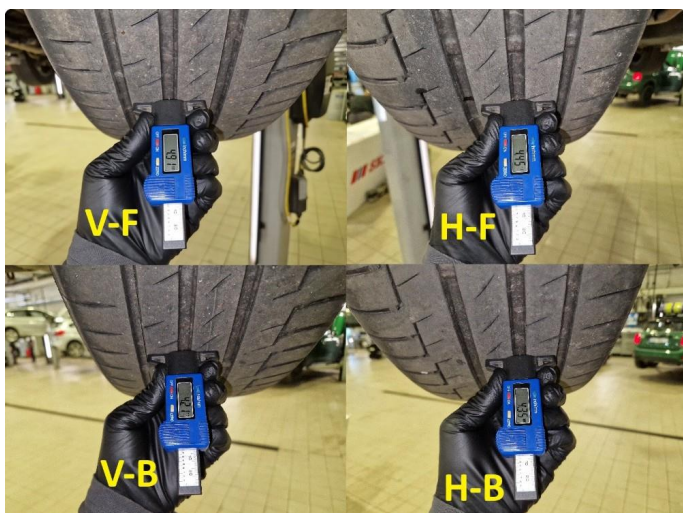

1.2 Dekkdybdmåling sommerdekk utført 15.07.2026 på km : 85.937.

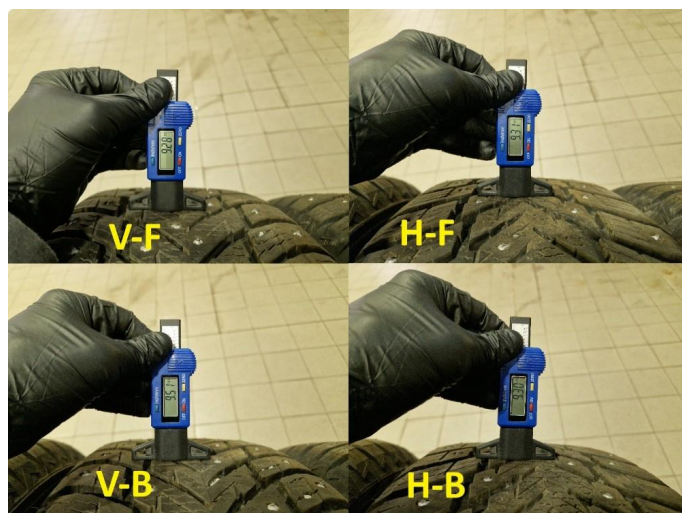

1.3 Dekkdybdmåling vinterdekk utført 15.07.2026 på km : 85.937.



1.4 Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.



1.4 Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.




1.4 Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.




1.4 Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.



1.4 Noen bruksmerker, ikke ut over normalt.

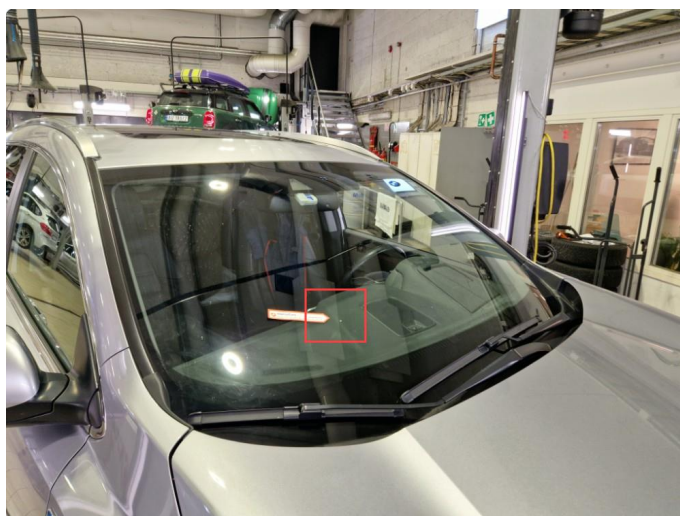


1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)

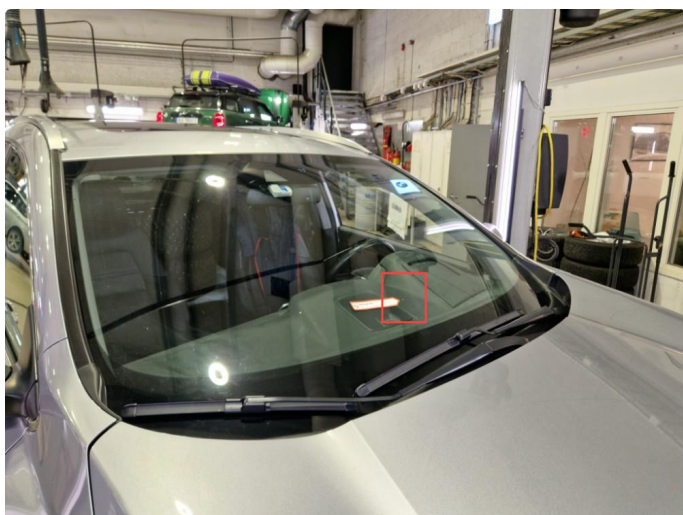


1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)




1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)

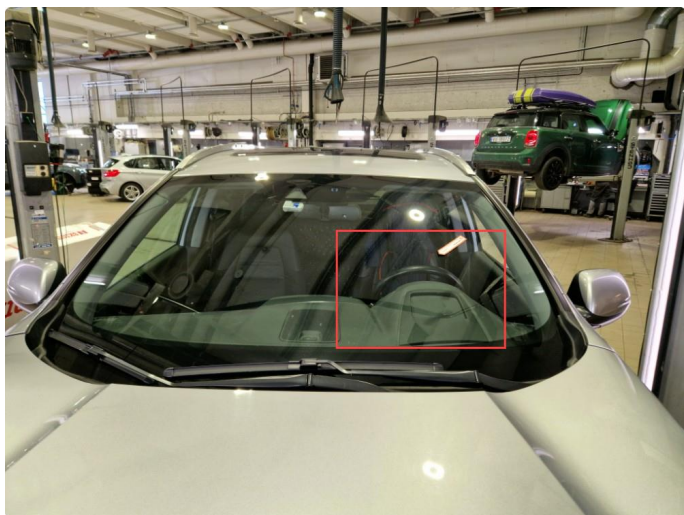


1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)

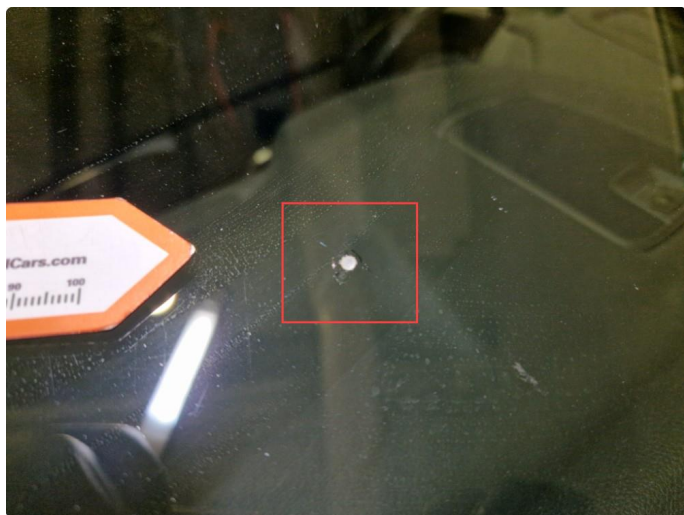



1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)


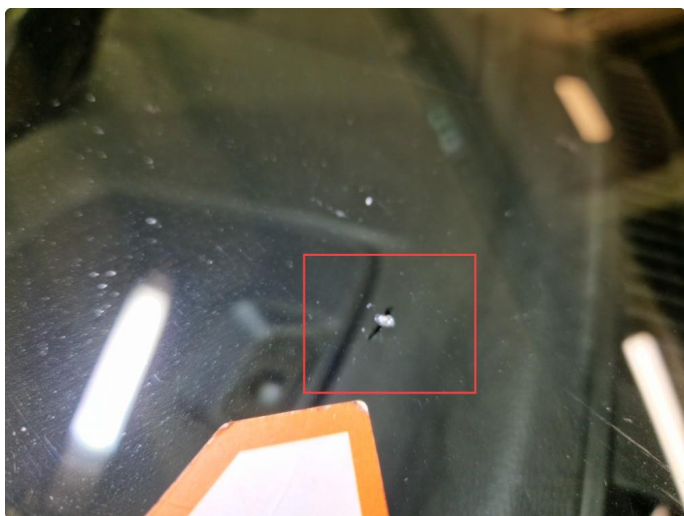


1.5 Flere små steinsprut frontrute, 2 stk større steinsprut er reparert tidligere. (Normal bruksslitasje)

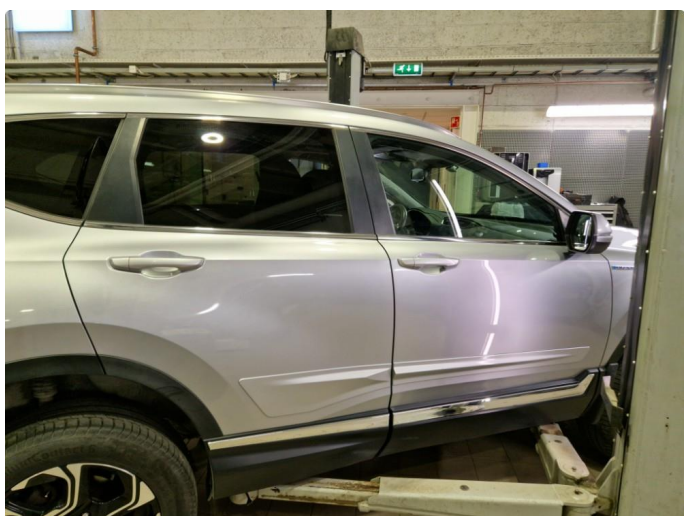

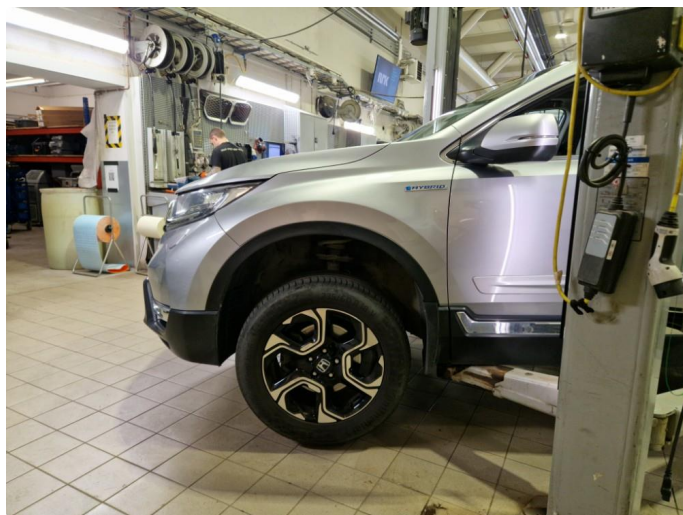

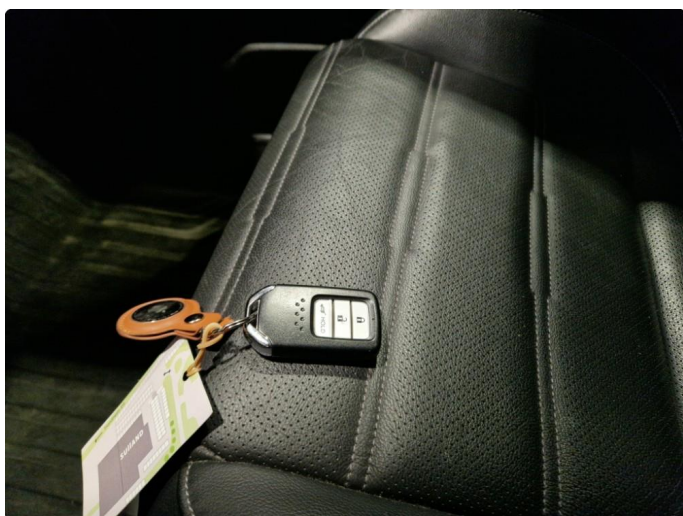

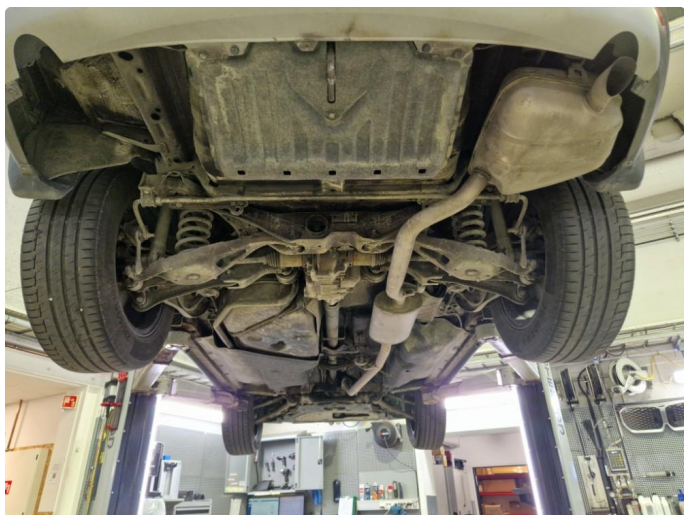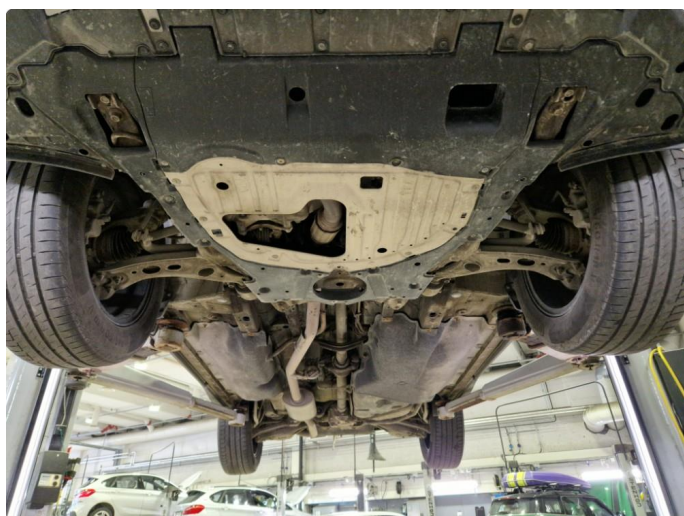

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 4, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2024
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,9	4,4	4,2	4,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9,3	9,3	9,5	9,3
BREMSESKIVER (MM)	26,8	26,8	9	9
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.02.2026	82450
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
06.02.2025	73959
29.07.2024	69018
21.08.2023	59616
06.02.2023	54052
25.02.2022	43313
12.03.2021	31217
26.05.2020	15102

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.