

PEUGEOT 208 82 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 22.10.2025
KODE: 1846900


VH70828


147 779 KM


02.06.2015
Førstegang registrert


Bensin

CHASSISNR: VF3CCHMZ6FT098142	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 07.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 Stk nøkkel med ved taksering.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Panser	Flere små steinsprut fremre del panser.	foran
2.2 Dører	Flere rustbobler nedre del v-framdør.	venstre foran
2.3 Dører	Rustbobler v-bakdør.	venstre bak
2.4 Dører	Rustbobler nedre del h-framdør.	høyre foran
2.5 Bakluke	Rust bakluke.	bak
2.6 Skjermer	Rust v-framskjerm.	venstre foran
2.7 Skjermer	Rust v-bakskjerm.	venstre bak
2.8 Dekk/Felger	Skader sommerfelg h-bak.	høyre bak
2.9 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk, måling utført 05.08.2025 på km : 147779 .	
2.10 Dekk/Felger	Vinterhjul ikke tilstede ved taksering.	
2.11 Støtfanger	Noe steinsprut frontfanger.	foran
2.12 Støtfanger	Noe riper h-side bakfanger.	høyre - bak
2.13 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute.	foran
2.14 Kanal	Noe rust / sluppet bodyshoots nedre bakre del kanal.	høyre - bak
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste service om 21.800 km , fra takstdato.	
3.2 Service	Neste PKK 07.04.2027.	
4. BREMSER		
4.1 Skiver	Slitte / stor slitekant bremseskiver fram , bremseklosser målt til 5mm.	foran

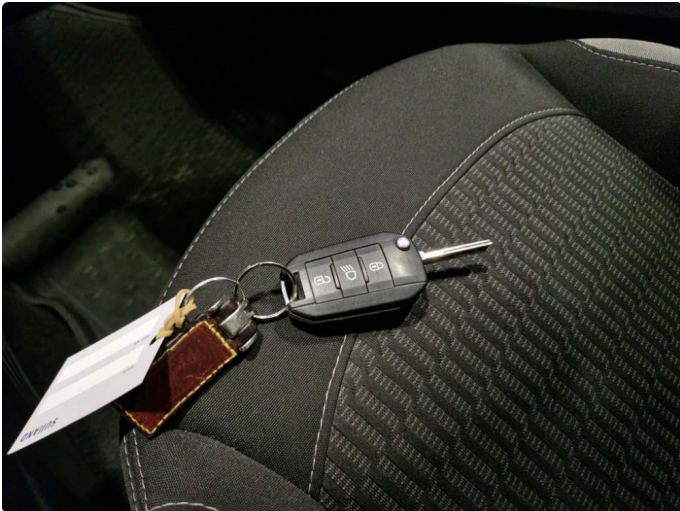

1.1 1 Stk nøkkel med ved taksering.

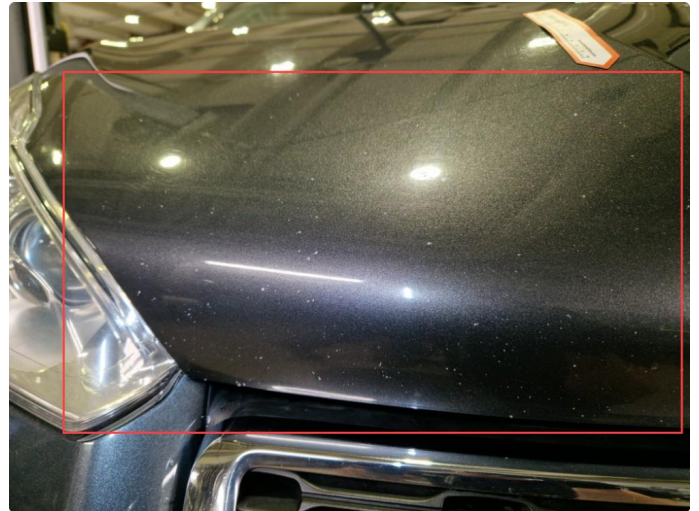

2.1 Flere små steinsprut fremre del panser.



2.1 Flere små steinsprut fremre del panser.



2.1 Flere små steinsprut fremre del panser.



2.2 Flere rustbobler nedre del v-framdør.



2.2 Flere rustbobler nedre del v-framdør.



2.2 Flere rustbobler nedre del v-framdør.



2.3 Rustbobler v-bakdør.



2.3 Rustbobler v-bakdør.



2.4 Rustbobler nedre del h-framdør.



2.4 Rustbobler nedre del h-framdør.



2.5 Rust bakluke.



2.5 Rust bakluke.




2.5 Rust bakluke.



2.5 Rust bakluke.



2.6 Rust v-framskjerm.

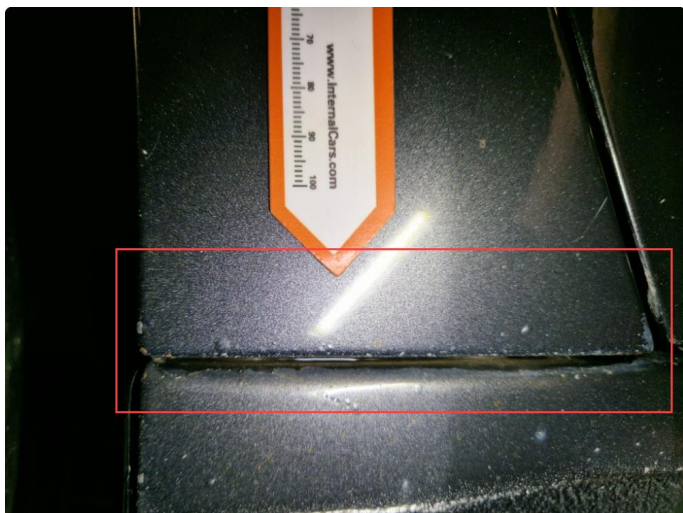

2.6 Rust v-framskjerm.




2.7 Rust v-bakskjerm.



2.7 Rust v-bakskjerm.



2.7 Rust v-bakskjerm.

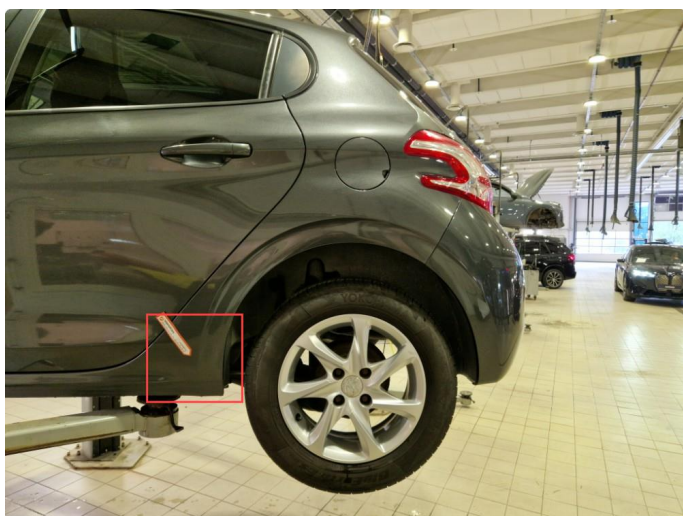

2.7 Rust v-bakskjerm.



2.7 Rust v-bakskjerm.




2.8 Skader sommerfjell h-bak.



2.8 Skader sommerfjell h-bak.



2.9 Dekkdybdemåling sommerdekk, måling utført 05.08.2025 på km : 147779 .

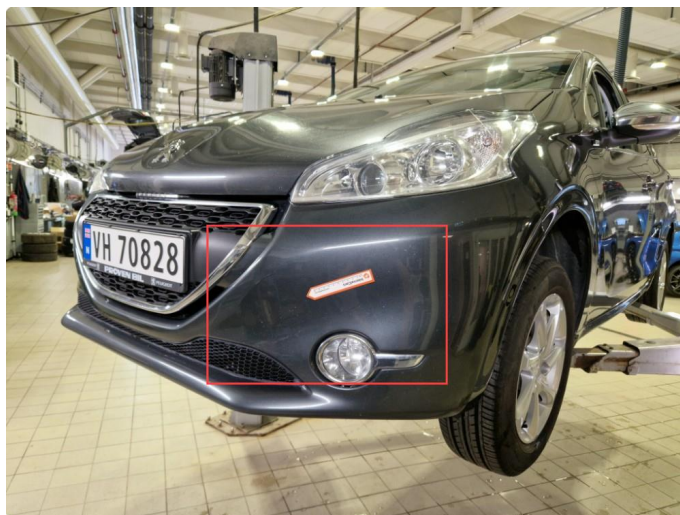


2.11 Noe steinsprut frontfanger.




2.11 Noe steinsprut frontfanger.



2.12 Noe riper h-side bakfanger.

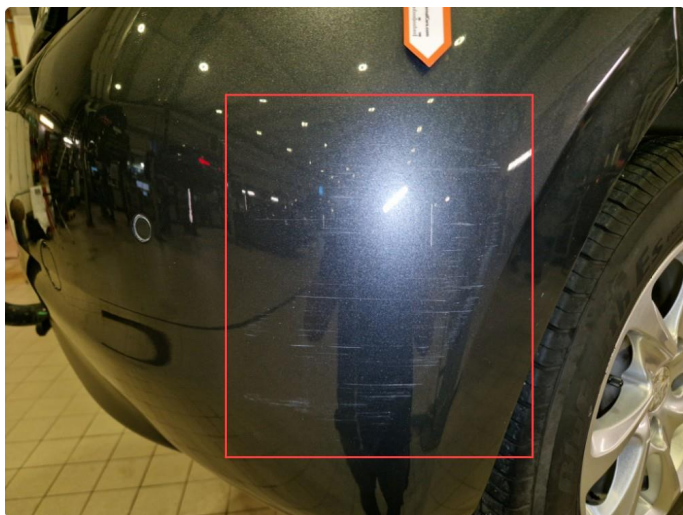

2.12 Noe riper h-side bakfanger.

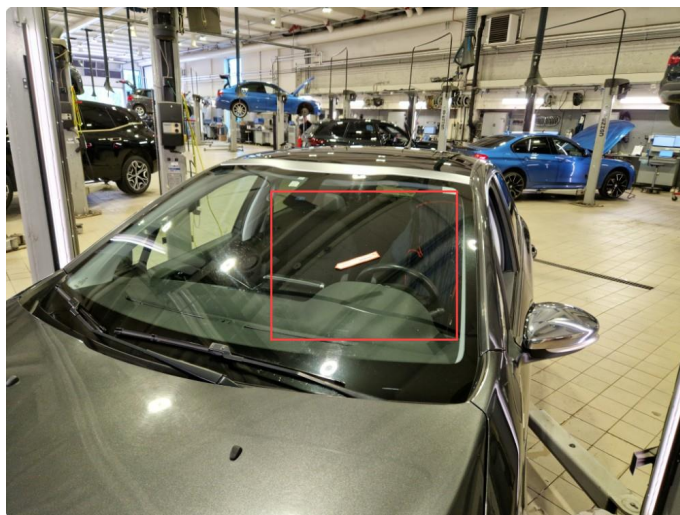


2.13 Flere små steinsprut frontrute.



2.14 Noe rust / sluppet bodyshoots nedre bakre del kanal.




2.14 Noe rust / sluppet bodyshoots nedre bakre del kanal.

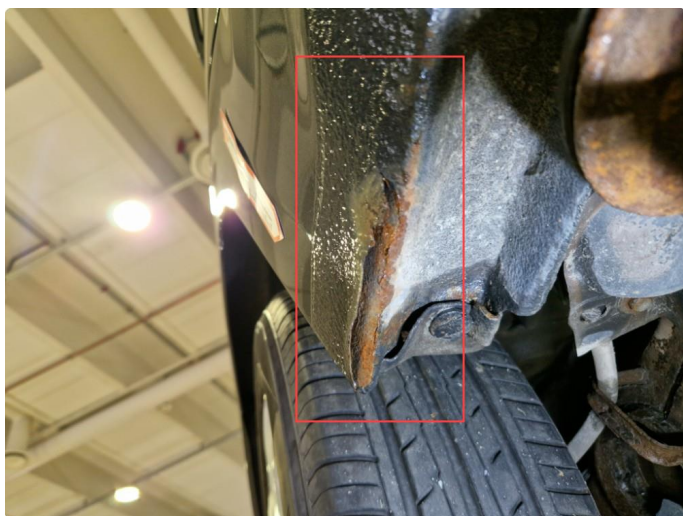

2.14 Noe rust / sluppet bodyshoots nedre bakre del kanal.




3.1 Neste service om 21.800 km , fra takstdato.


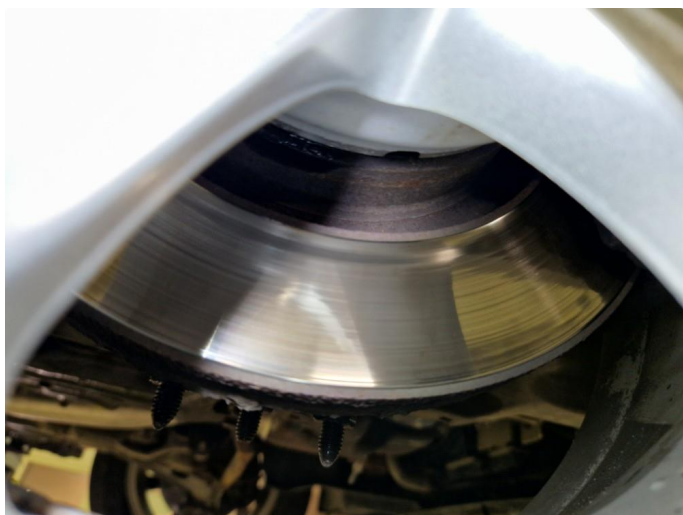








4.1 Slitte / stor slitekant bremseskiver fram , bremseklosser målt til 5mm.





4.1 Slitte / stor slitekant bremseskiver fram , bremseklosser målt til 5mm.

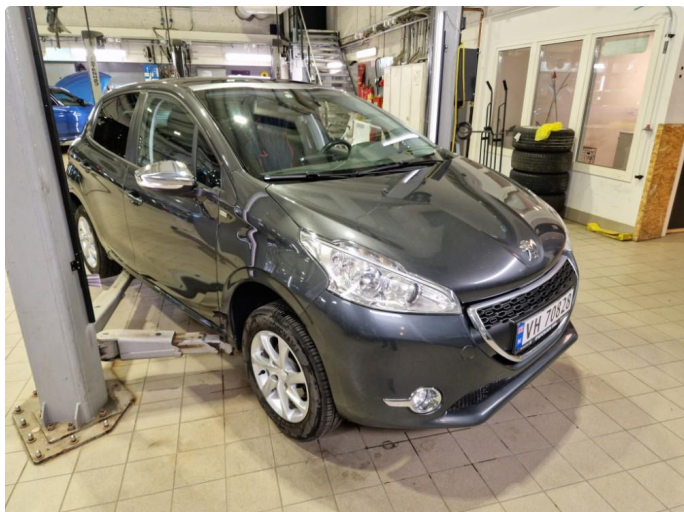

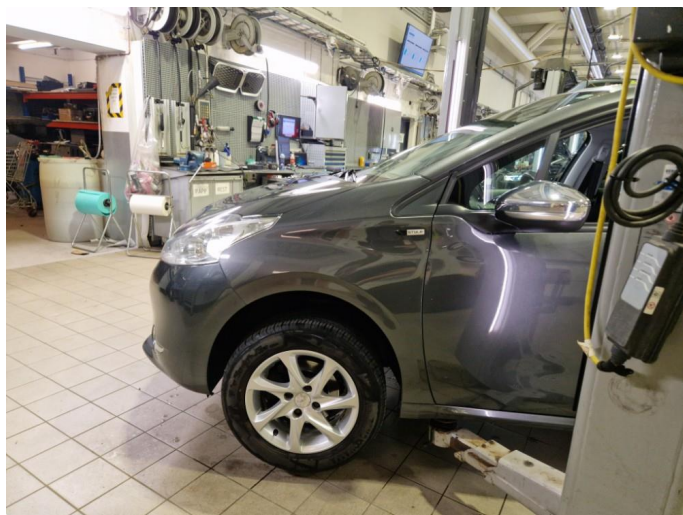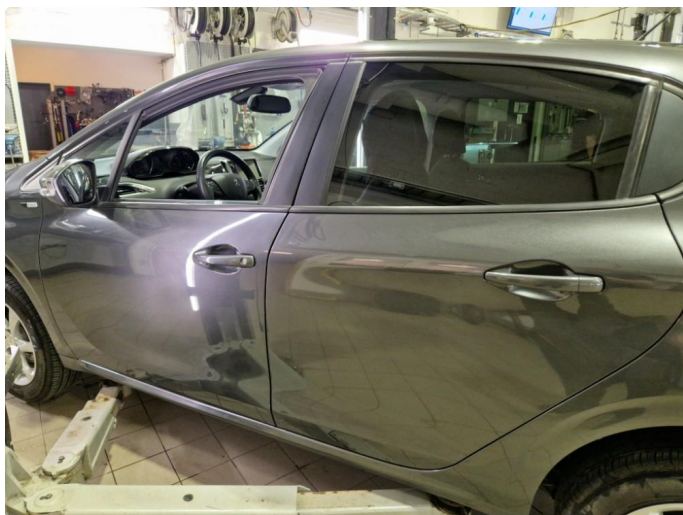

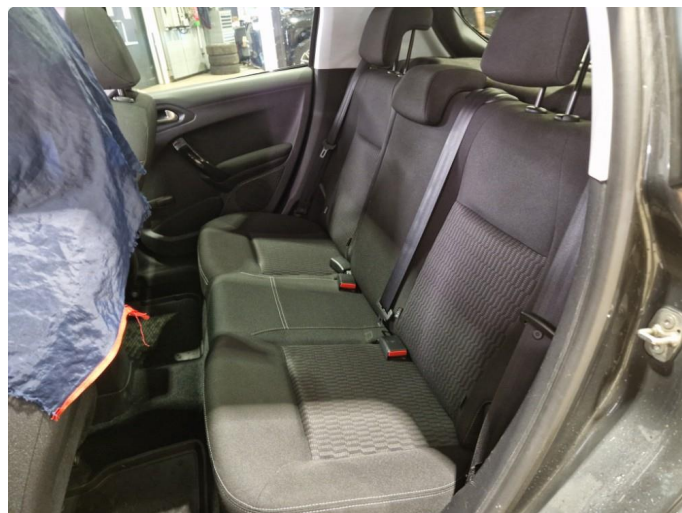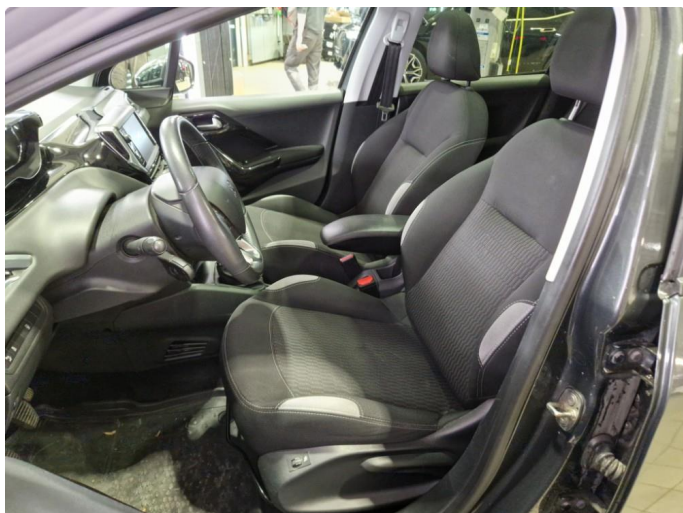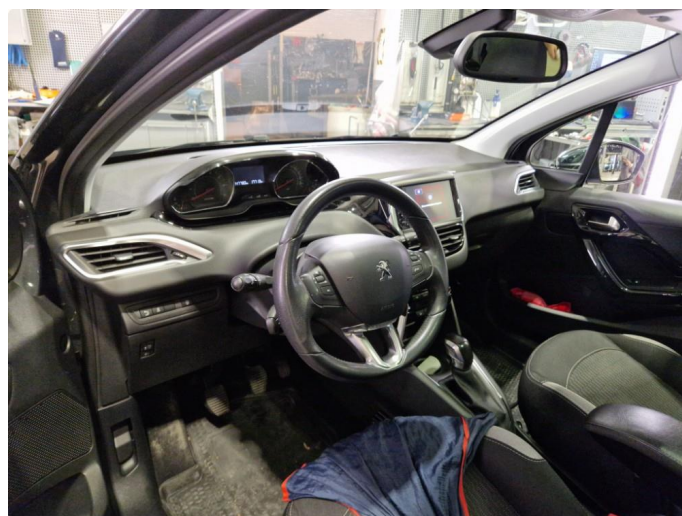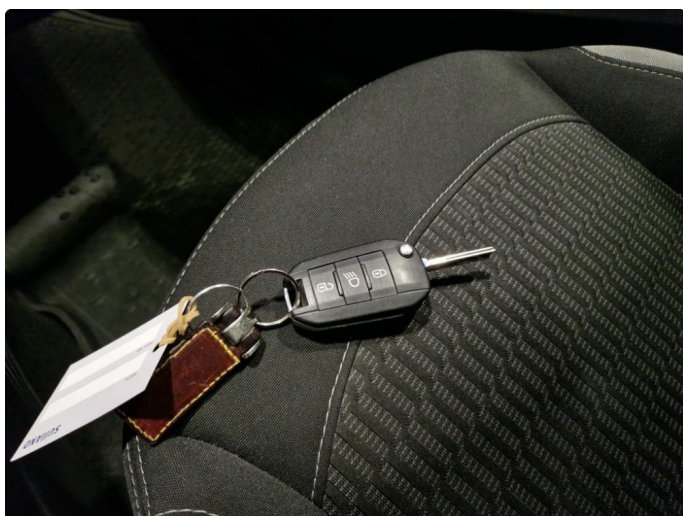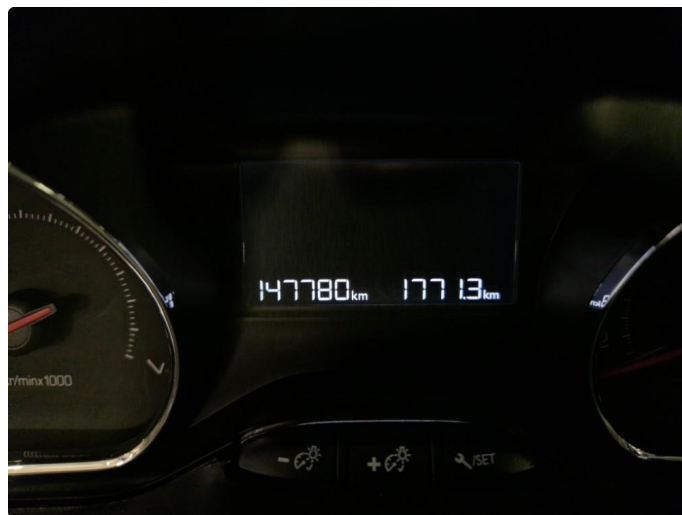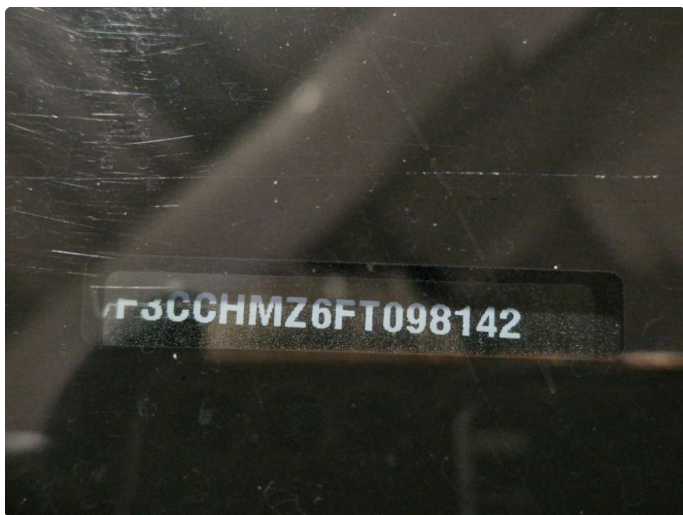

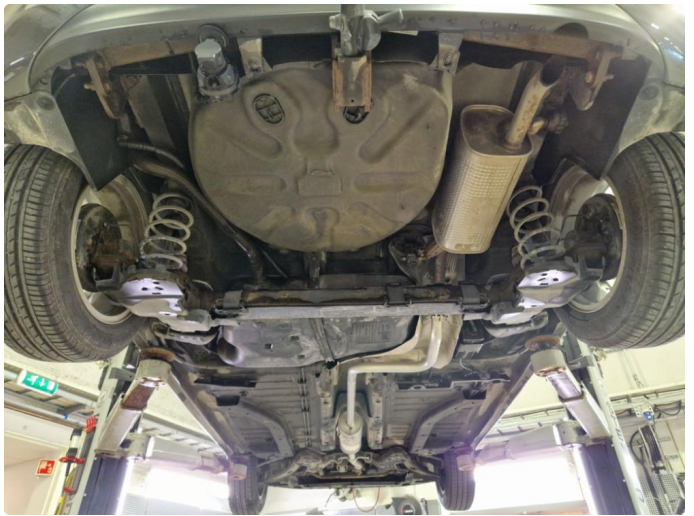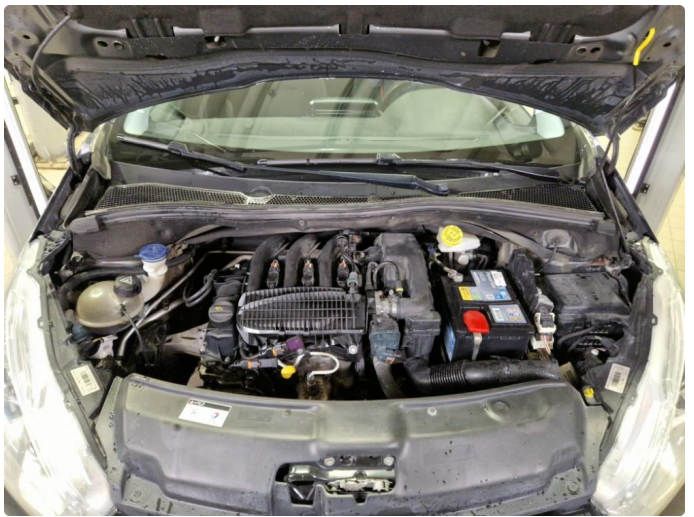

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2021
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,6	5,7	5,6	5,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
BREMSESKIVER (MM)	18,9	18,9		
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.06.2025	146411
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
19.05.2025	145894
03.07.2024	137626
04.07.2023	128084
20.06.2022	115886
25.06.2021	103634
02.06.2020	88412
18.07.2019	75448
23.05.2017	37590
16.06.2016	18801

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.