

HONDA CR-V / RE6 140 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 04.03.2026
KODE: 1964165


XN37097


200 026 KM


04.03.2008
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: SHSRE67707U046005	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 17.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	Korrosjon parksensor h-fram.	høyre - foran
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	Lakksår / bruksmerker bakre del v-framdoor.	venstre foran
2.2 Dører	Rust + bulk h-bakdoor.	høyre bak
2.3 Bakluke	Bakluke er trolig opplakkert da det vises flere støvkorn i lakk og lakksig.	bak
2.4 Skjermer	Bruksmerker skjermutbygger v-bak.	venstre bak
2.5 Speil	Sprekkdannelser blinklykt i speil v-side.	venstre
2.6 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 04.03.2026 på km : 200.026	
2.7 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 04.03.2026 på km : 200.026	
2.8 Frontvindu	Sprukket frontrute v-side i synsfelt.	venstre - foran
3. LYS		
3.1 Lys foran	Matte lykteglass hovedlykt h+v side fram.	venstre - høyre - foran
3.2 Lys foran	Matt lykteglass tykelykt h-side fram.	høyre - foran - nede
3.3 Lys bak	Sprekkdannelser lykteglass h-baklykt.	høyre - bak
4. MOTOR		
4.1 Eksosanlegg	Opprustet bakre skjøt midtre eksospotte / rør.	bak - midten
4.2 Service	Neste PKK 17.09.2026	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.	venstre - høyre - foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Aksler	Utslitt foring mellomakseloppheng.	
7. INTERIØR		
7.1 Dørtrekk	Slitasje skinn dørtrekk h+v side fram .	høyre foran - venstre foran
7.2 Multimedia	DAB+ mangler.	
7.3 Solblending panoramatak	Fremre taktrekk til panoramatak virker ikke.	



1.1 Korrosjon parksensor h-fram.




1.1 Korrosjon parksensor h-fram.



2.1 Lakksår / bruksmerker bakre del v-framdør.



2.1 Lakksår / bruksmerker bakre del v-framdør.

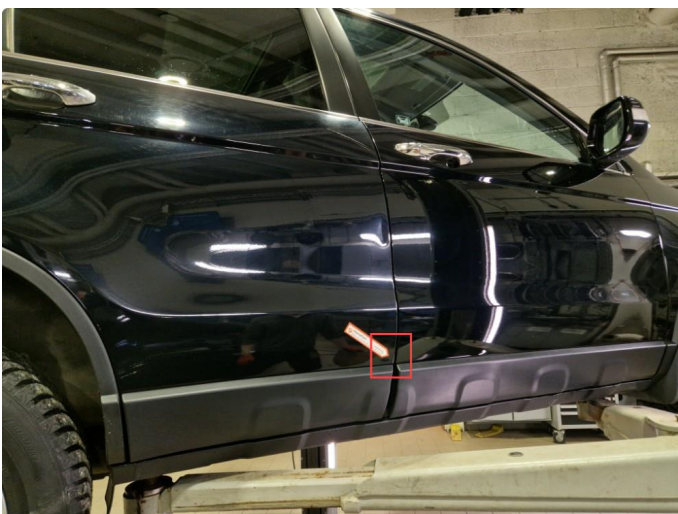

2.2 Rust + bulk h-bakdør.



2.2 Rust + bulk h-bakdør.



2.2 Rust + bulk h-bakdør.



2.3 Bakluke er trolig opplakkert da det vises flere støvkorn i lakk og lakksig.




2.4 Bruksmerker skjermutbygger v₂-bak.




2.4 Bruksmerker skjermutbygger v₂-bak.




2.5 Sprekkdannelser blinklykt i speil v-side.

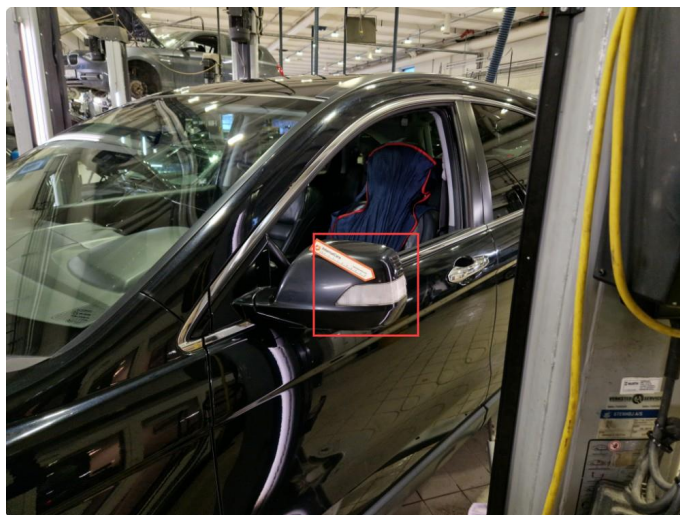


2.5 Sprekkdannelser blinklykt i speil v-side.

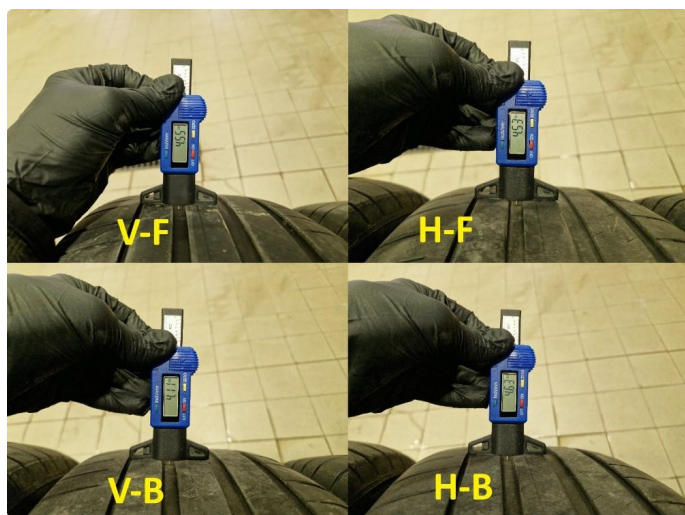


2.6 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
04.03.2026 på km : 200.026

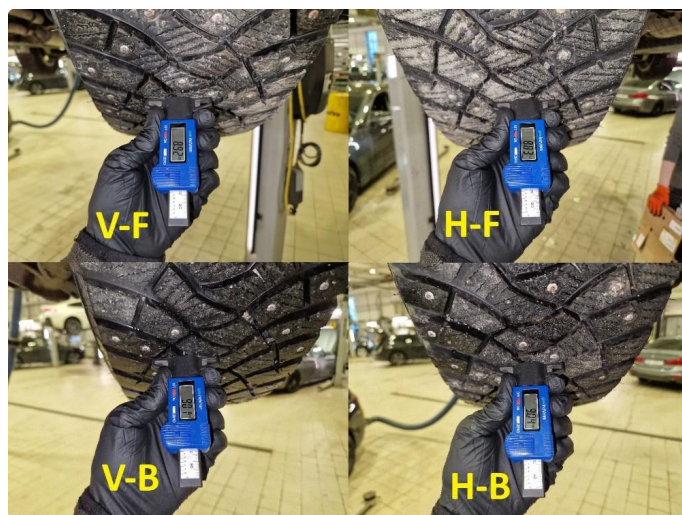


2.7 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
04.03.2026 på km : 200.026

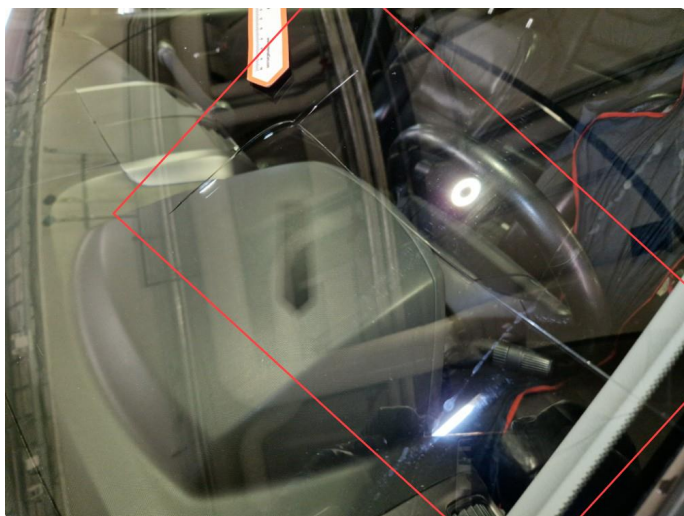

2.8 Sprukket frontrute v-side i synsfelt.

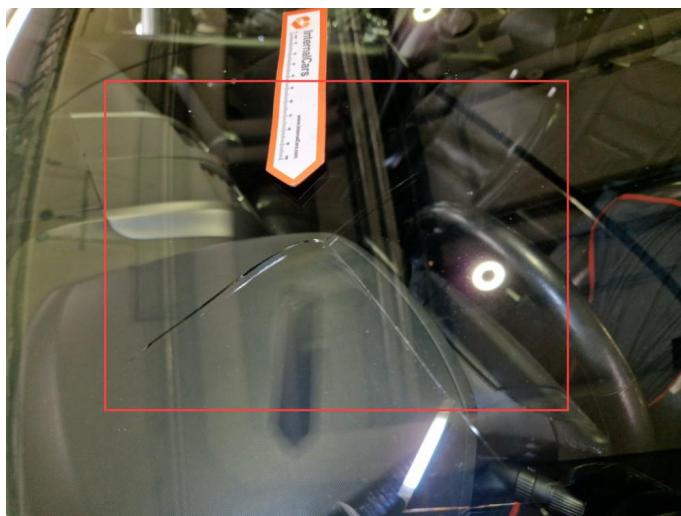

2.8 Sprukket frontrute v-side i synsfelt.

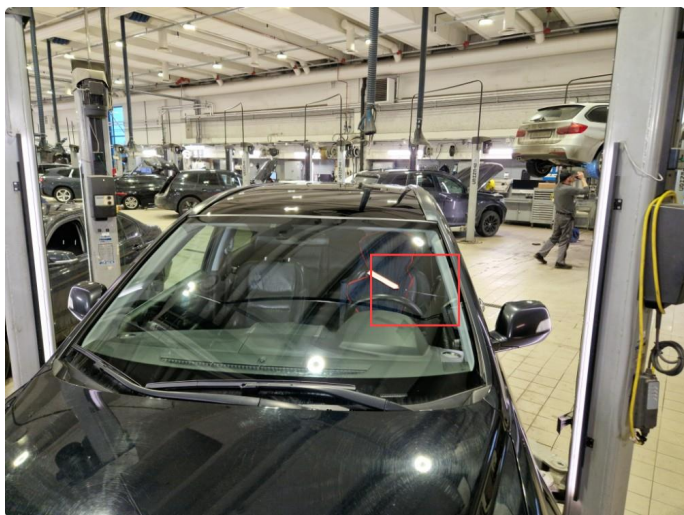


2.8 Sprukket frontrute v-side i synsfelt.




3.1 Matte lykteglass hovedlykt h+v side fram.



3.1 Matte lykteglass hovedlykt h+v side fram.

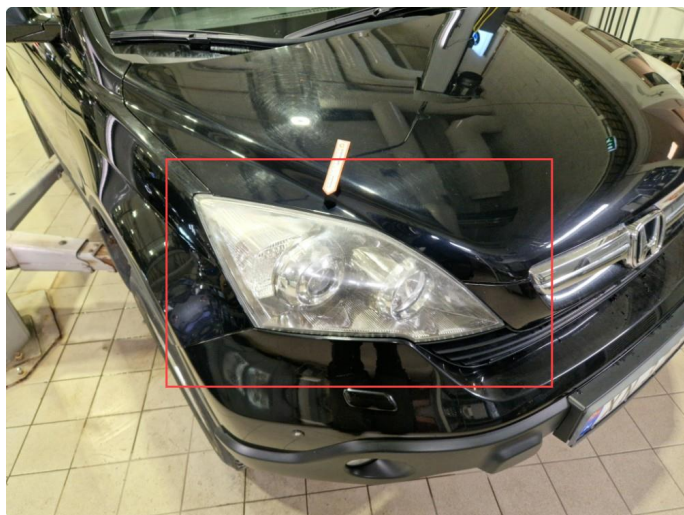

3.1 Matte lykteglass hovedlykt h+v side fram.

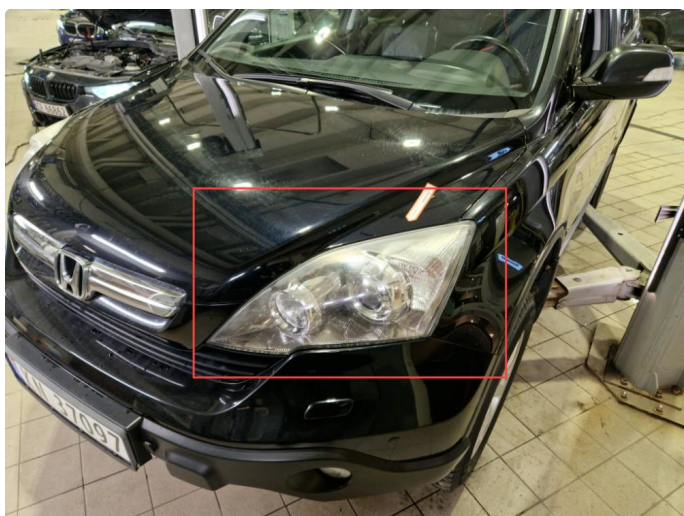

3.1 Matte lykteglass hovedlykt h+v side fram.



3.2 Matt lykteglass tykelykt h-side fram.



3.2 Matt lykteglass tykelykt h-side fram.




3.3 Sprekkdannelser lykteglass h-baklykt.




3.3 Sprekkdannelser lykteglass h- $\bar{v}$ baklykt.




3.3 Sprekkdannelser lykteglass h- $\bar{v}$ baklykt.

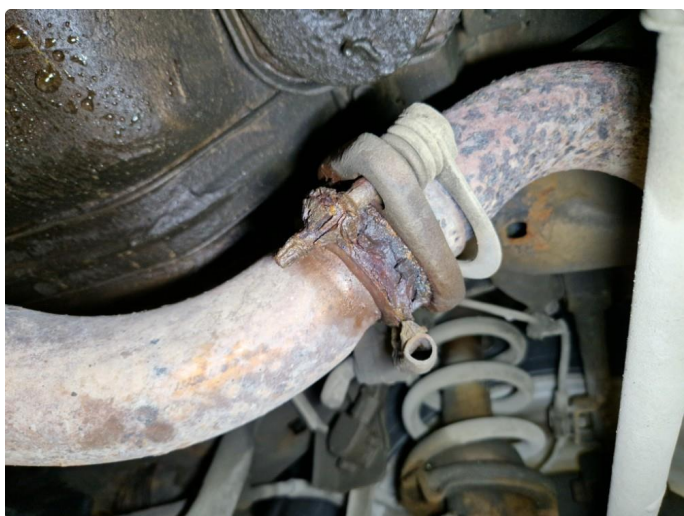

4.1 Opprustet bakre skjõt midtre eksospotte / rør.

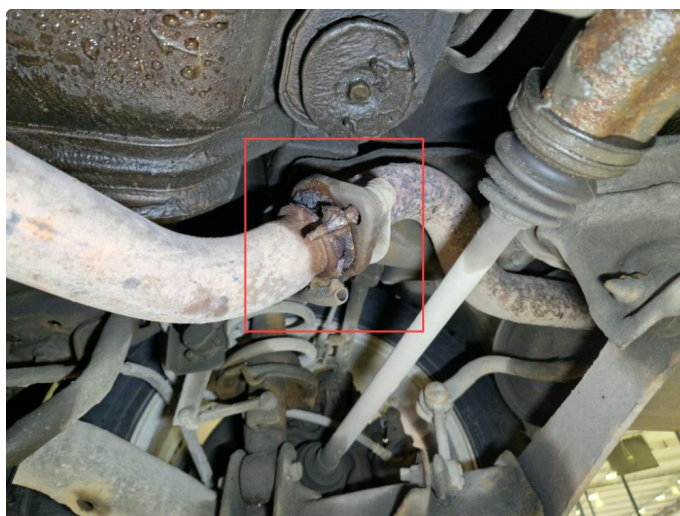

4.1 Opprustet bakre skjõt midtre eksospotte / rør.

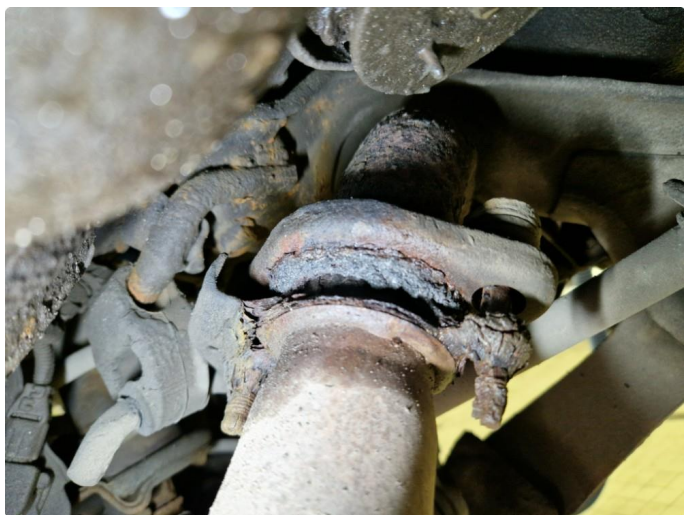


4.1 Opprustet bakre skjõt midtre eksospotte / rør.




5.1 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.




5.1 Sprukket støtdempermansjett h+v side fram.

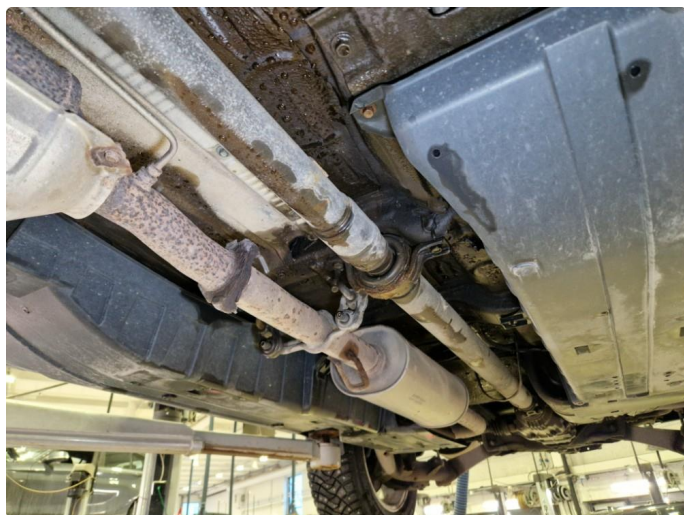

6.1 Utslitt foring mellomakseloppheng.

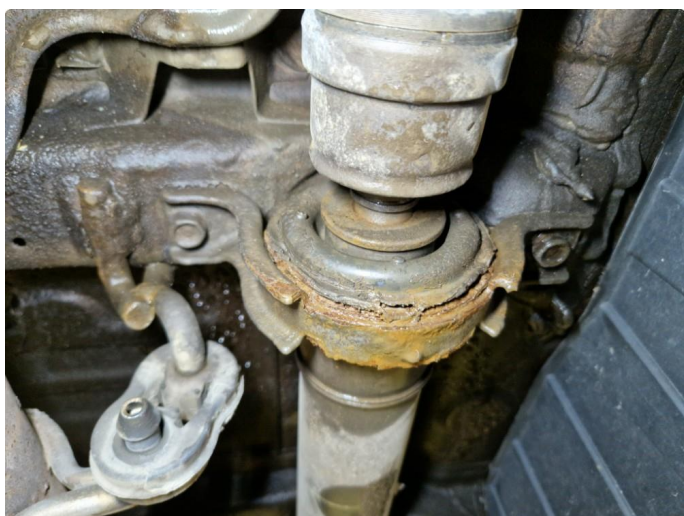

6.1 Utslitt foring mellomakseloppheng.

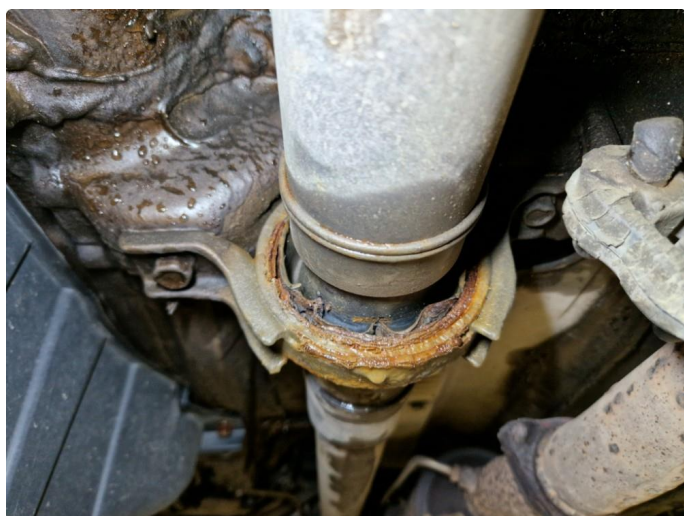

6.1 Utslitt foring mellomakseloppheng.



7.1 Slitasje skinn dørtrekk h+v side fram .



7.1 Slitasje skinn dørtrekk h+v side fram .




7.1 Slitasje skinn dørtrekk h+v side fram .









7.1 Slitasje skinn dørtrekk h+v side fram .






7.3 Fremre taktrekk til panoramatak virker ikke.

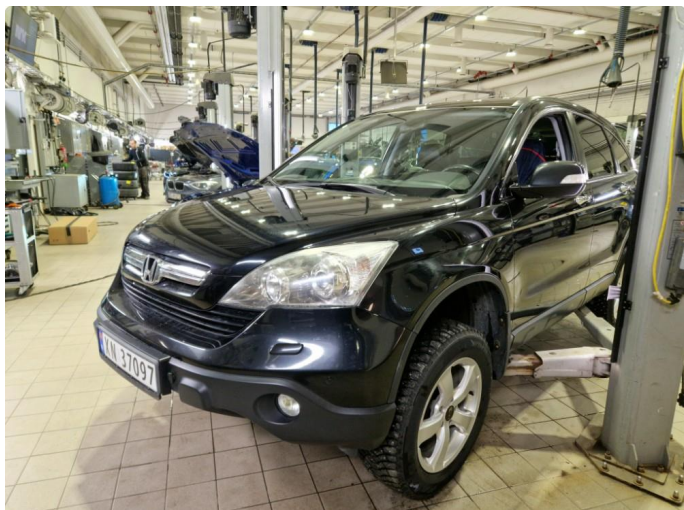

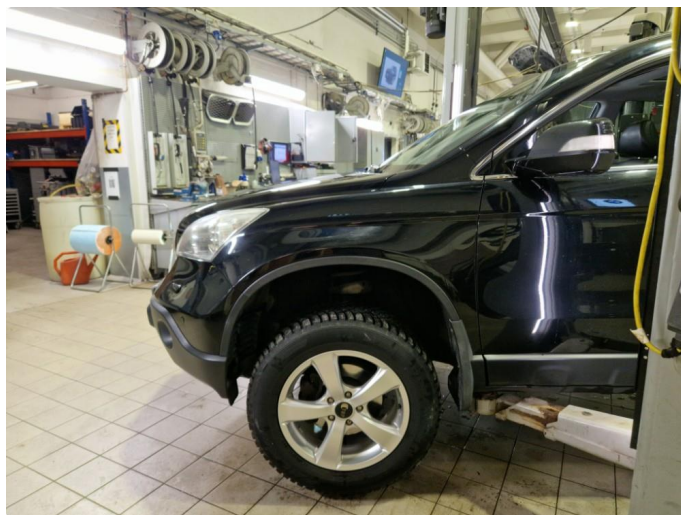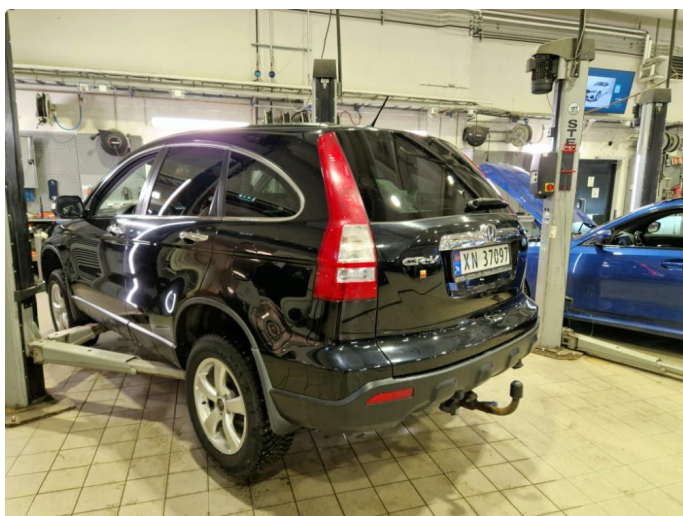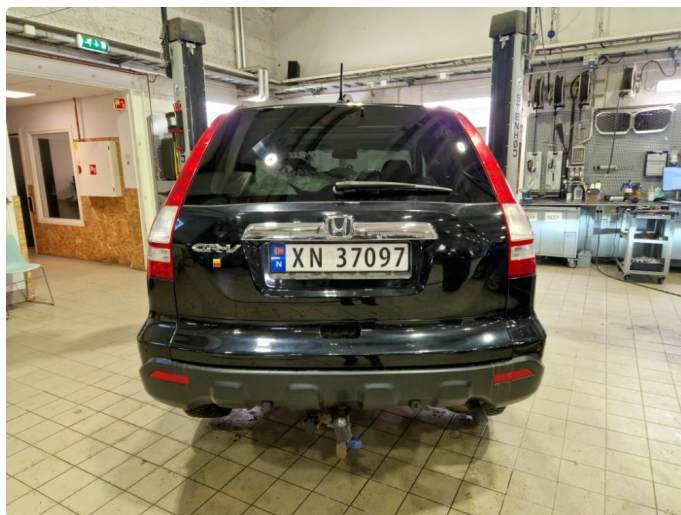

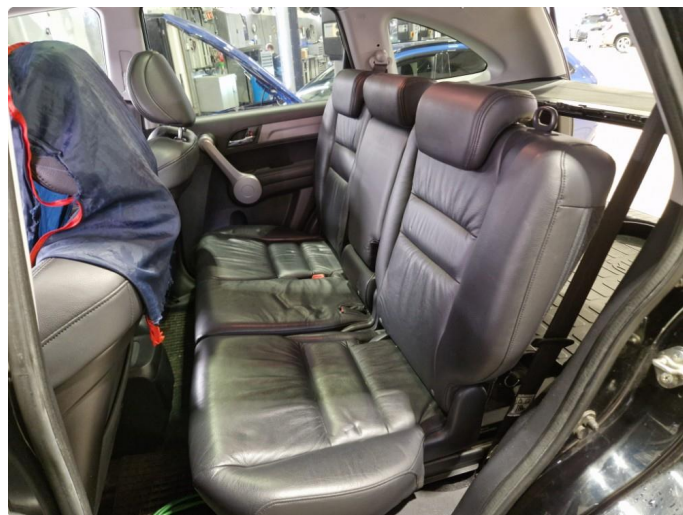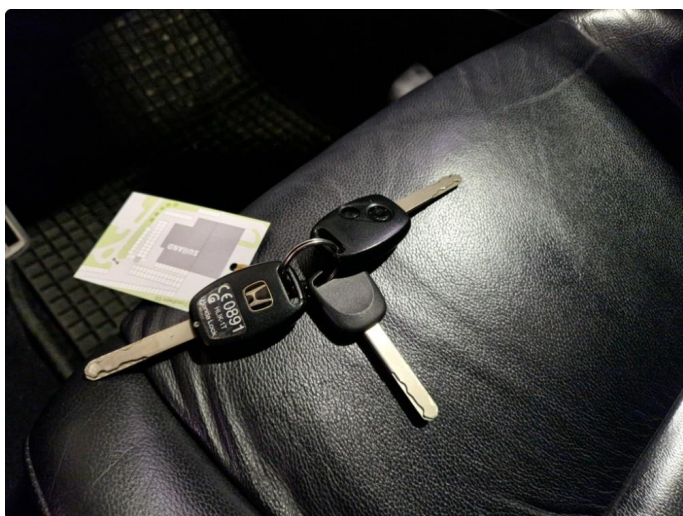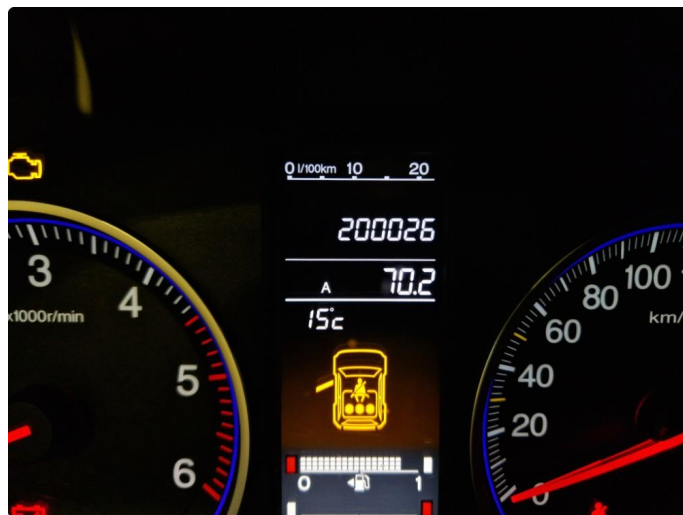

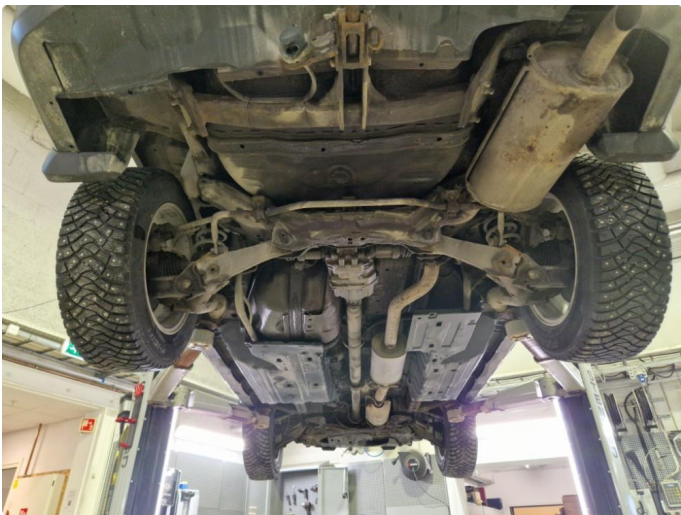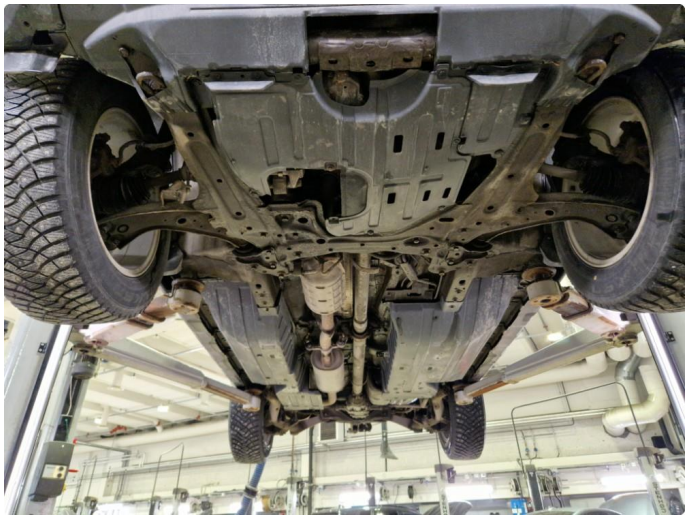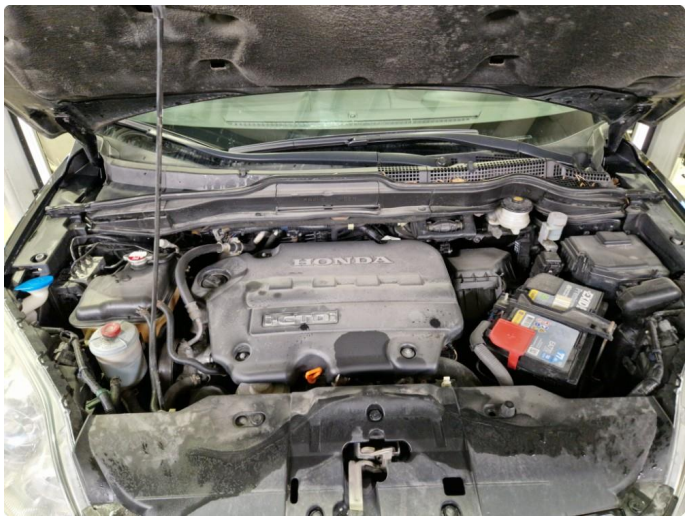

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 14, 2025
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4,1	4,6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,9	8,8	9	9
BREMSESKIVER (MM)	26,1	26,1	8	8
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.12.2022	181378
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.11.2020	167188
11.12.2018	152481
14.12.2017	143624
17.11.2016	135237
25.11.2015	125496
10.12.2014	115568
10.10.2013	103237
25.10.2012	93320
15.09.2011	80519

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✖ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✖ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✖ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✖ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✖ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsesfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✖ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✖ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✖ Multimedia
- ✖ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.