

VOLVO V40 114 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 19.11.2025
KODE: 1876514


VH55165


170 501 KM


21.09.2012
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: YV1MV8451D2008762	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 10.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.


Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
 EKSTERIØR 🔍	 LYS 🔍
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING 🔍
 BREMSER 🔍	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR 🔍	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	Korrosjon indre PDC sensor h+v side bak.	venstre - høyre - bak - indre
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	rustdannelser underside bil.	
2.2 Under bil	Rustdannelse dempertårn h+v side fram.	høyre foran - venstre foran
2.3 Bakluke	Mikrobryter for åpning av bakluke virker ikke.	bak
2.4 Skjermer	Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.	høyre foran - venstre foran - høyre bak - venstre bak
2.5 Tilhengerfeste	nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler	
2.6 Dekk/Felger	Korrosjon alle vinterfelger.	alle
2.7 Dekk/Felger	Noe sår alle sommerfelger.	
2.8 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 10.11.2025, 170.501km.	
2.9 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.11.2025, 170.501km.	
2.10 Støtfanger	ripe(r)	venstre - foran - nede
2.11 Støtfanger	ripe(r)	bak
3. LYS		
3.1 Lys foran	matte glass	venstre - høyre - foran
3.2 Lys bak	defekt / sprukket glass	venstre - høyre - bak - nede
3.3 Lys bak	defekt / sprukket glass	venstre - høyre - bak
4. MOTOR		
4.1 Service	varsler service	
4.2 Service	Neste PKK-kontroll: 10.05.2026.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	Knekt fjær v-bak.	venstre bak
5.2 Forstilling	Slitt bakre bærearmsforing h-fram.	høyre - foran
5.3 Bakstilling	litt fremre bærearmsforing h+v side bak.	venstre - høyre - bak
6. BREMSER		
6.1 Bremseskjold	Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.	høyre bak - venstre bak
7. INTERIØR		
7.1 Seter	Varme i sete v-fram virker ikke.	venstre foran
7.2 Bagasjeromskjuler	mangler	bak
7.3 Multimedia	DAB+ mangler	

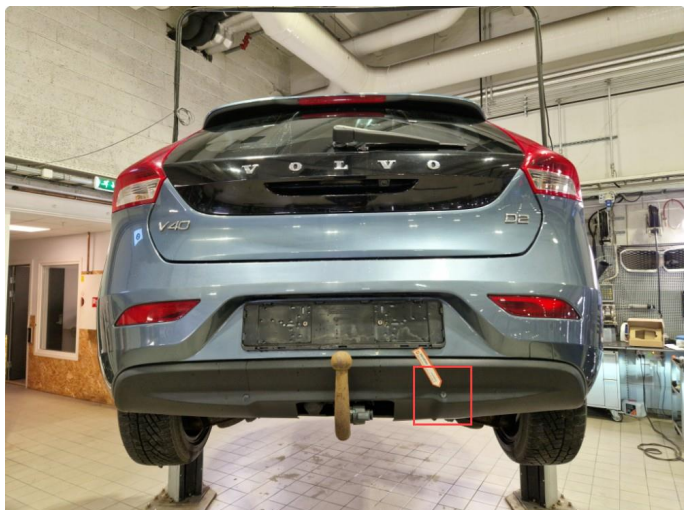


1.1 Korrosjon indre PDC sensor h+v side bak.

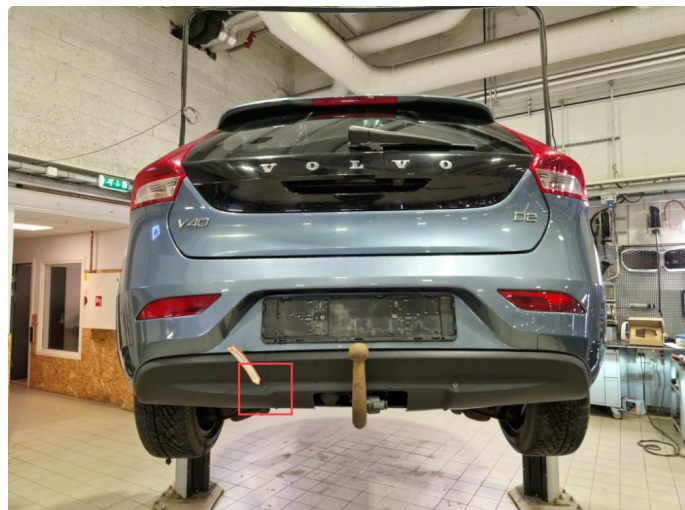


1.1 Korrosjon indre PDC sensor h+v side bak.

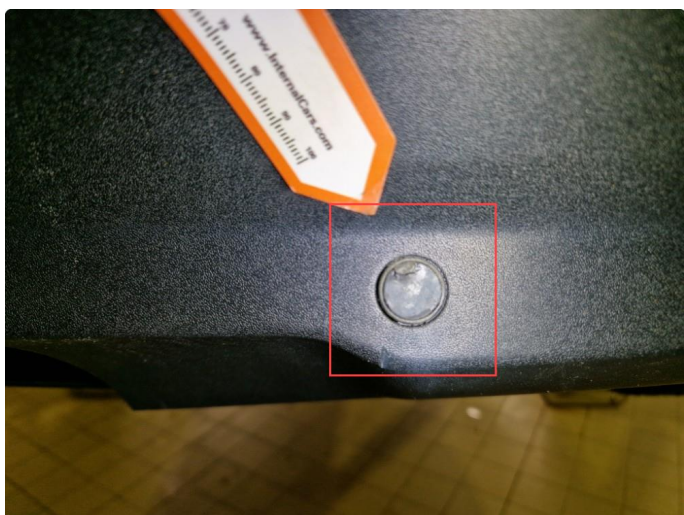

1.1 Korrosjon indre PDC sensor h+v side bak.

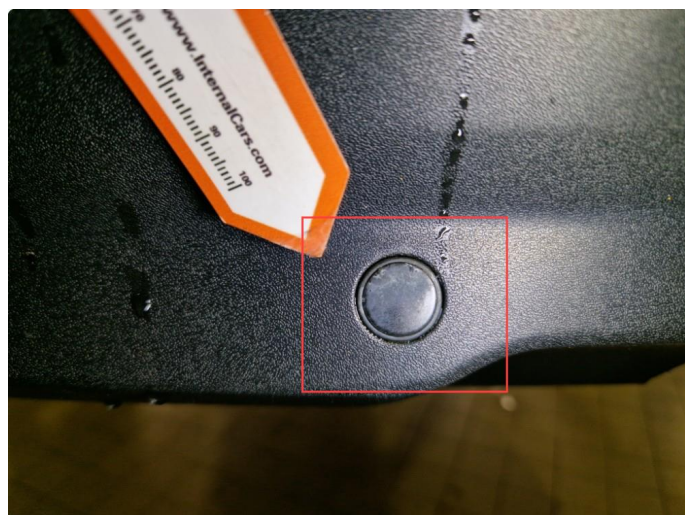

1.1 Korrosjon indre PDC sensor h+v side bak.

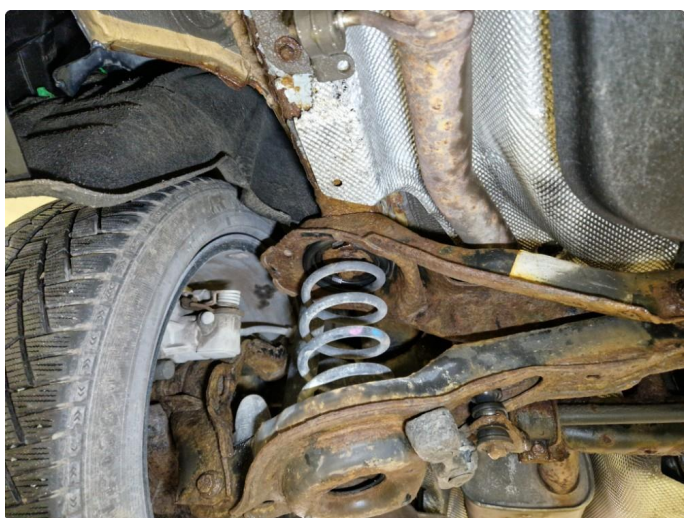


2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.




2.1 Rustdannelser underside bil.

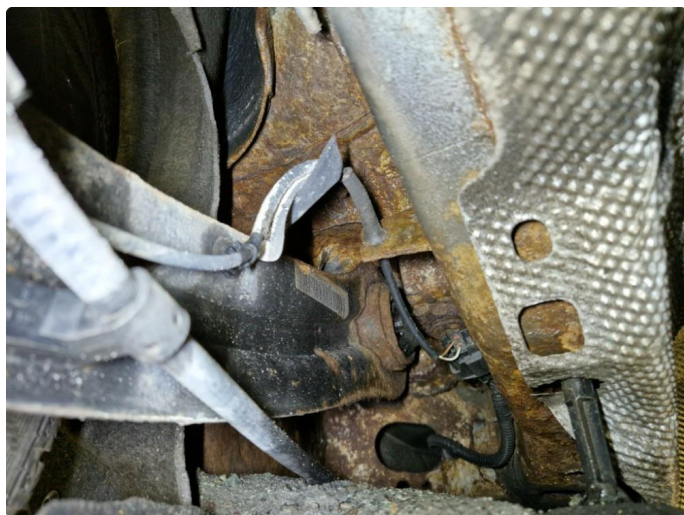

2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.

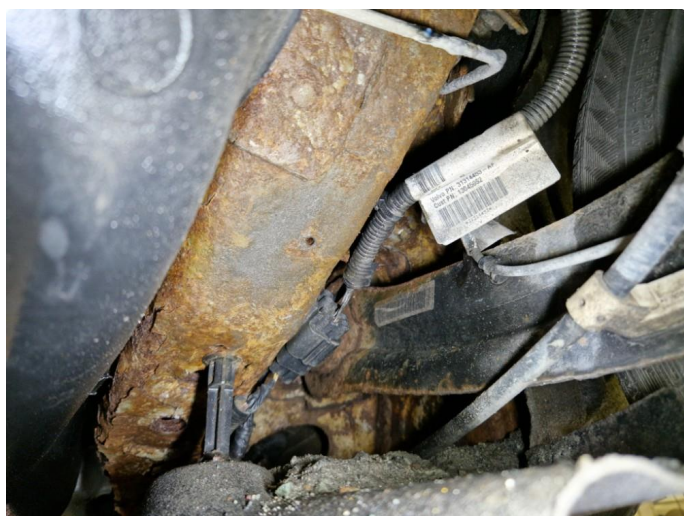


2.1 Rustdannelser underside bil.




2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.

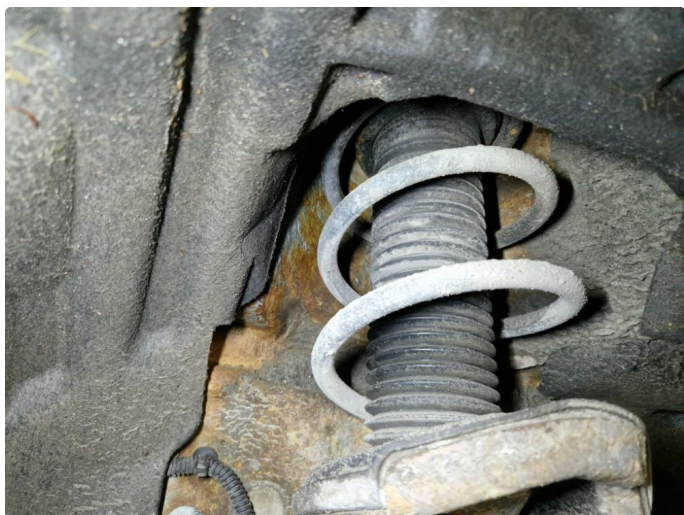

2.1 Rustdannelser underside bil.

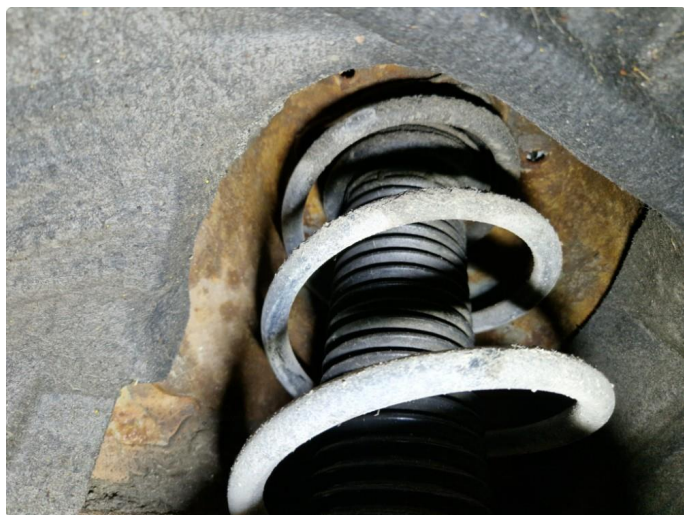

2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.



2.1 Rustdannelser underside bil.




2.1 Rustdannelser underside bil.




2.1 Rustdannelser underside bil.




2.1 Rustdannelser underside bil.

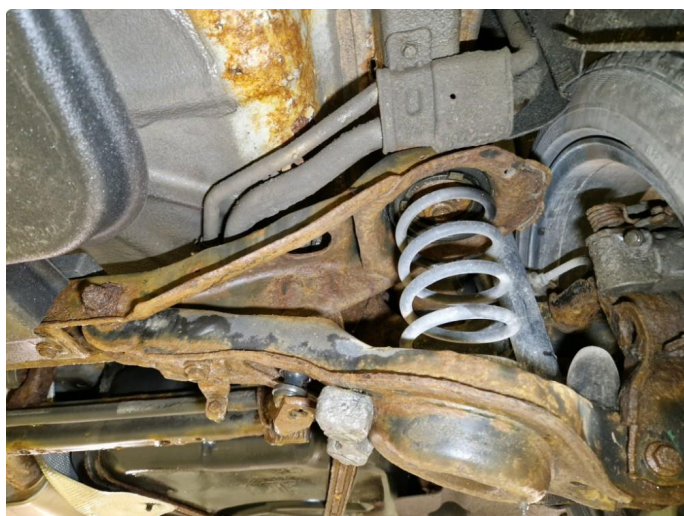

2.1 Rustdannelser underside bil.

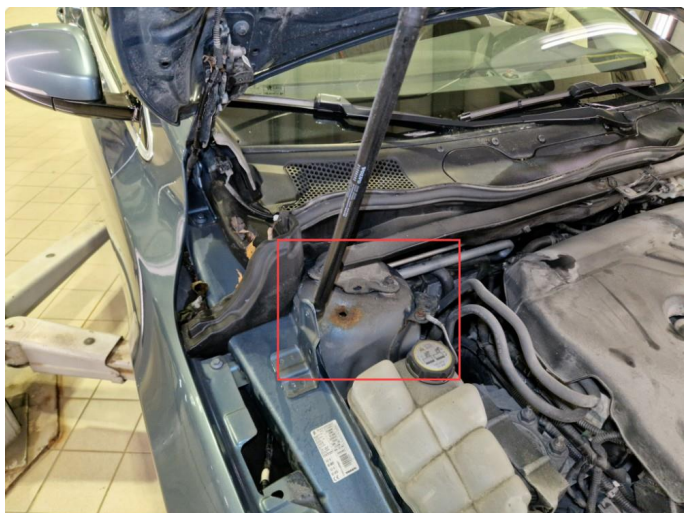

2.2 Rustdannelse dempertårn h+v side fram.

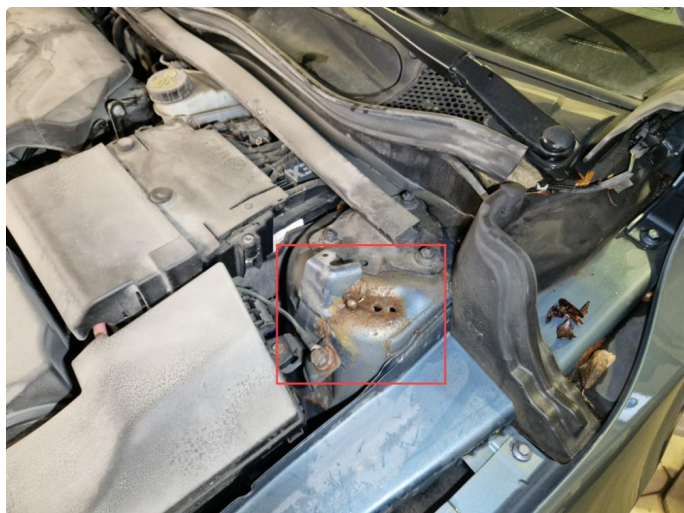


2.2 Rustdannelse dempertårn h+v side fram.



2.2 Rustdannelse dempertårn h+v side fram.




2.2 Rustdannelse dempertårn h+v side fram.

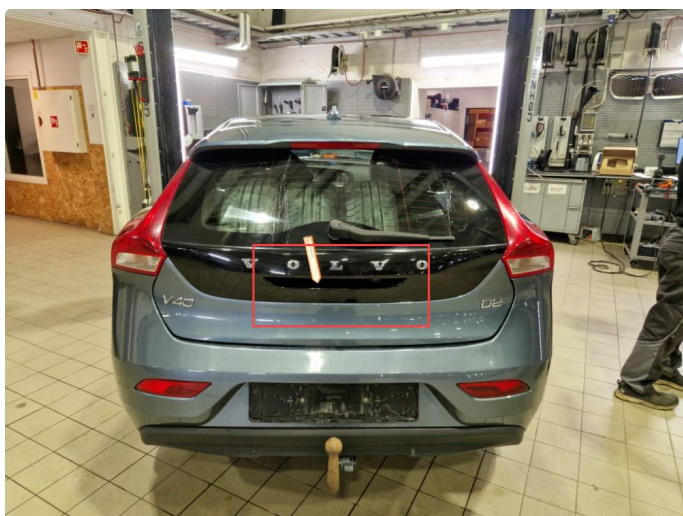

2.3 Mikrobryter for åpning av bakluke virker ikke.



2.3 Mikrobryter for åpning av bakluke virker ikke.

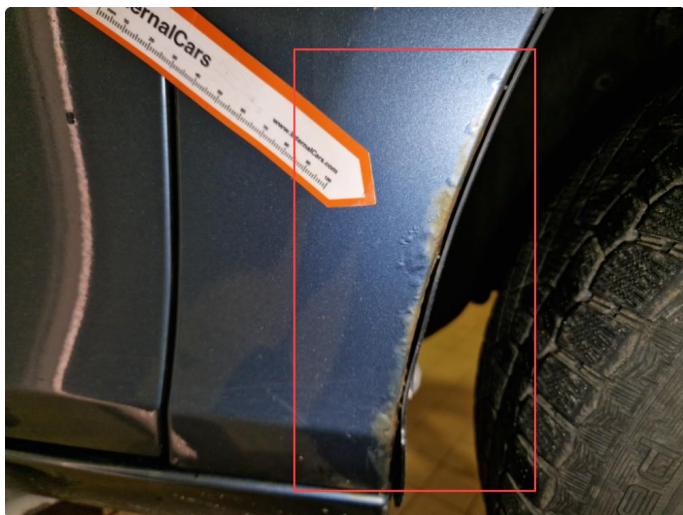

2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.




2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.




2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.



2.4 Rust h+v framskjerm og h+v bakskjerm.

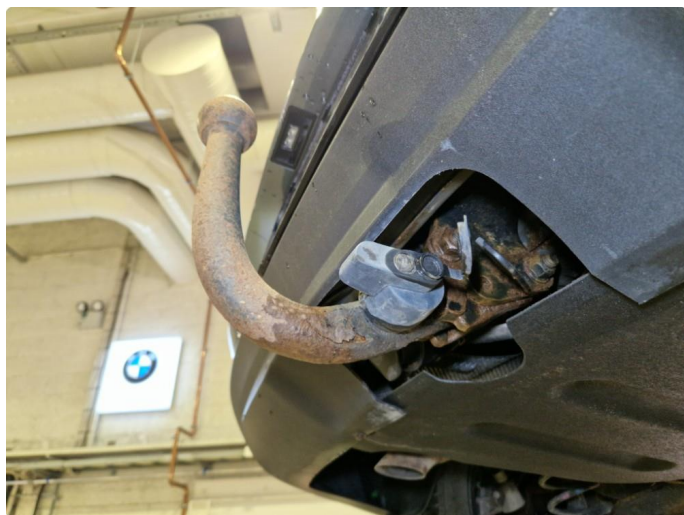

2.5 Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler

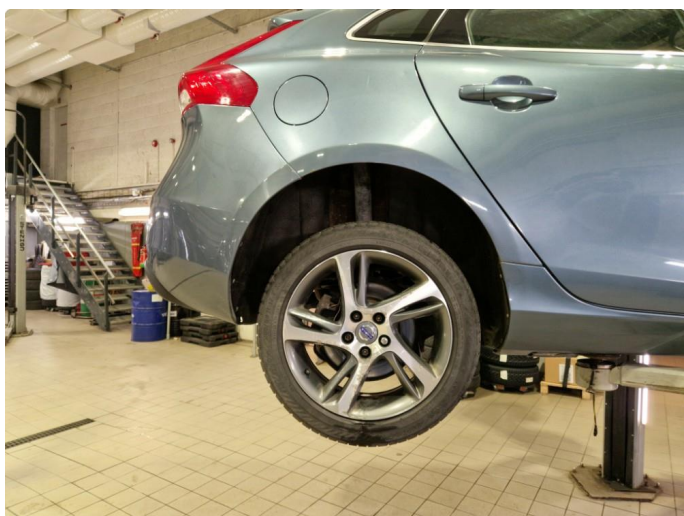

2.6 Korrosjon alle vinterfelger.



2.6 Korrosjon alle vinterfelger.



2.6 Korrosjon alle vinterfelger.




2.6 Korrosjon alle vinterfelger.



2.6 Korrosjon alle vinterfelger.



2.6 Korrosjon alle vinterfelger.

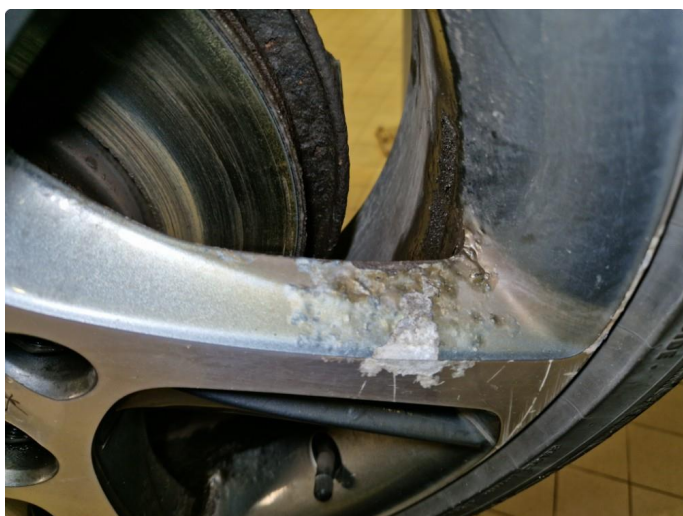

2.6 Korrosjon alle vinterfelger.




2.6 Korrosjon alle vinterfelger.



2.7 Noe sår alle sommerfelger.




2.7 Noe sår alle sommerfelger.

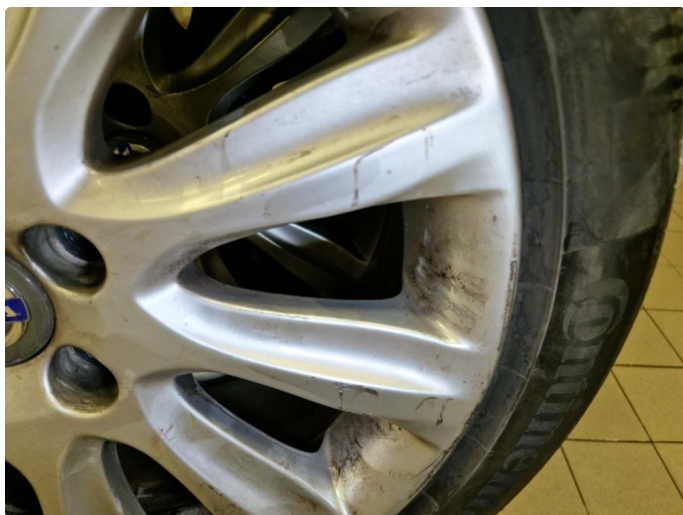

2.7 Noe sår alle sommerfelger.



2.8 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 10.11.2025, 170.501km.

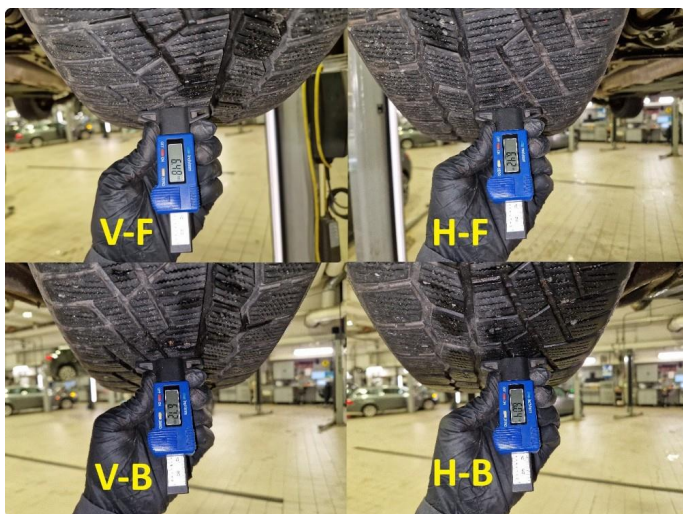


2.9 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.11.2025, 170.501km.



2.10 Ripe(r)




2.10 Ripe(r)

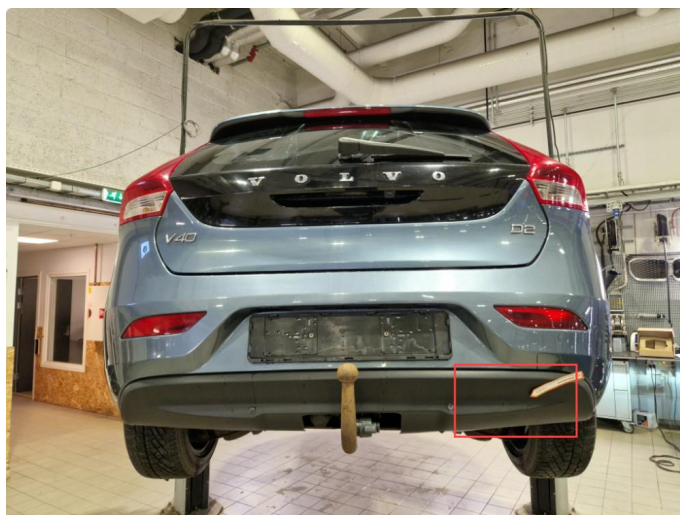

2.11 Ripe(r)




2.11 Ripe(r)

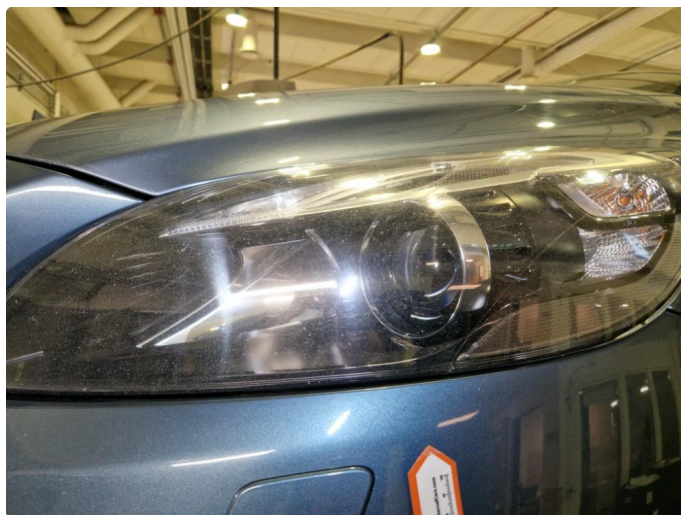

3.1 Matte glass




3.1 Matte glass

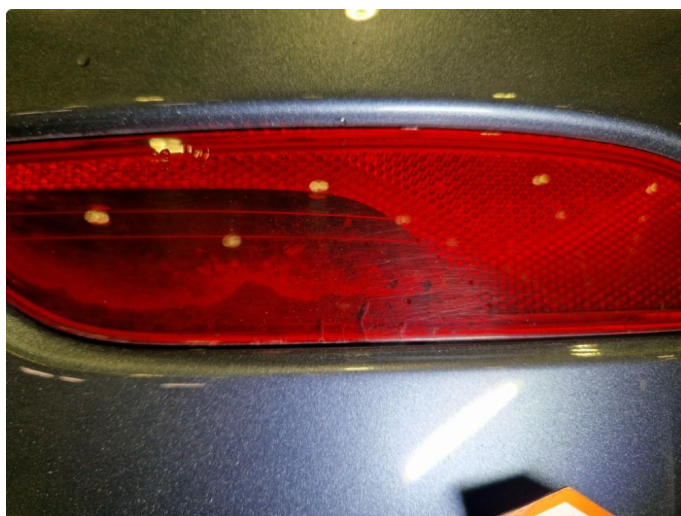


3.2 Defekt / sprukket glass




3.2 Defekt / sprukket glass

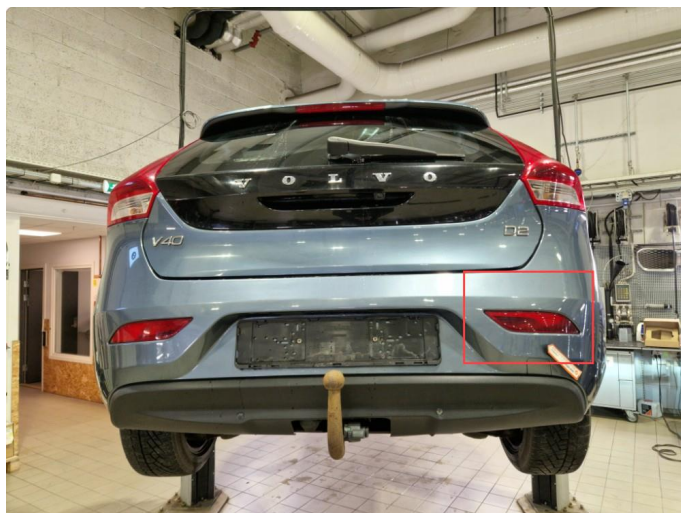

3.2 Defekt / sprukket glass

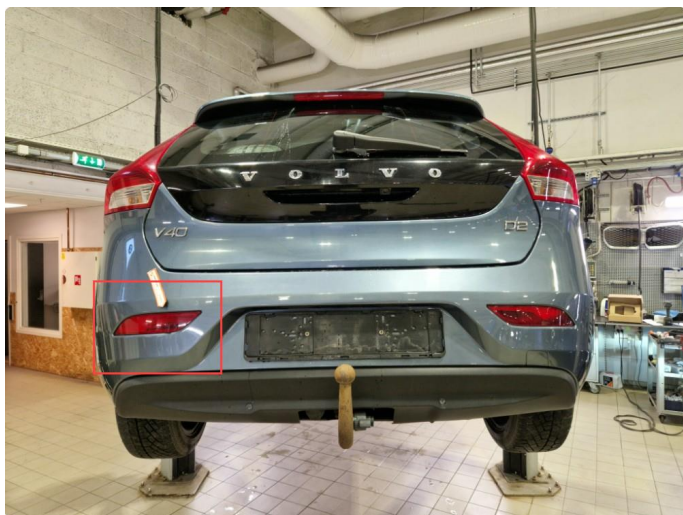


3.2 Defekt / sprukket glass

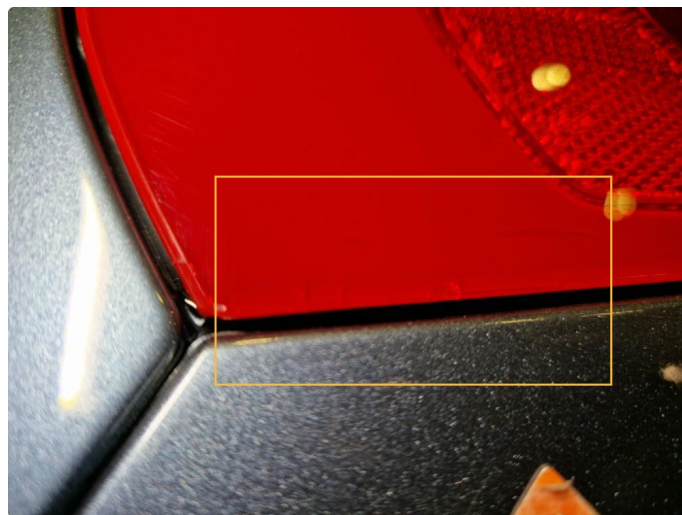

3.3 Defekt / sprukket glass




3.3 Defekt / sprukket glass

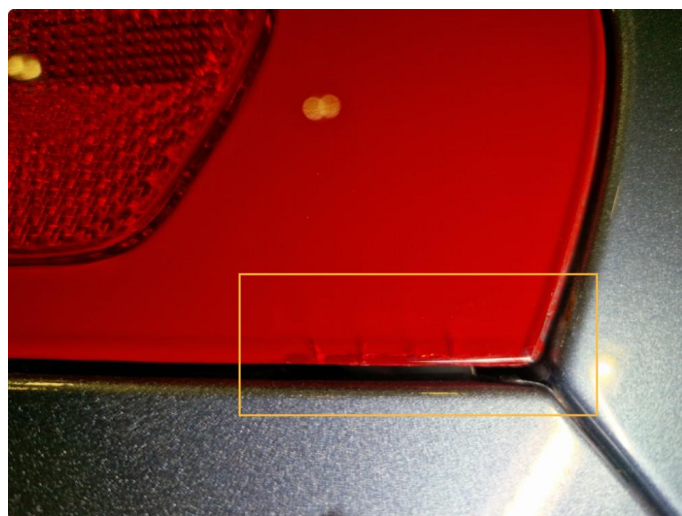

3.3 Defekt / sprukket glass



3.3 Defekt / sprukket glass

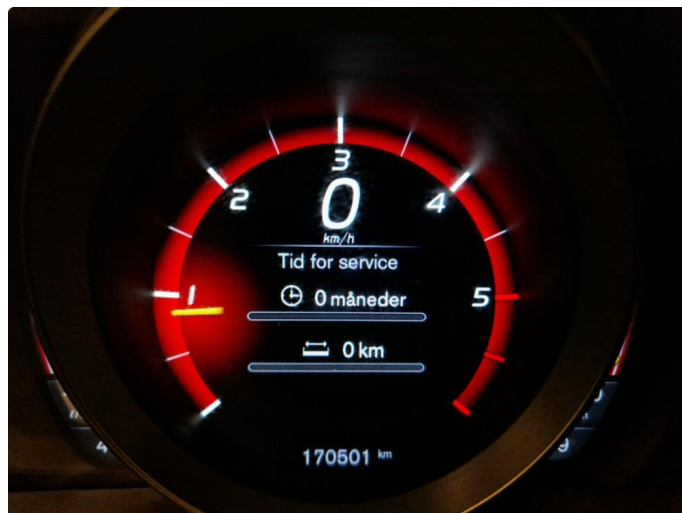


4.1 Varsler service




5.1 Knekt fjær v-bak.




5.2 Slitt bakre bæreamsforing h-fram.

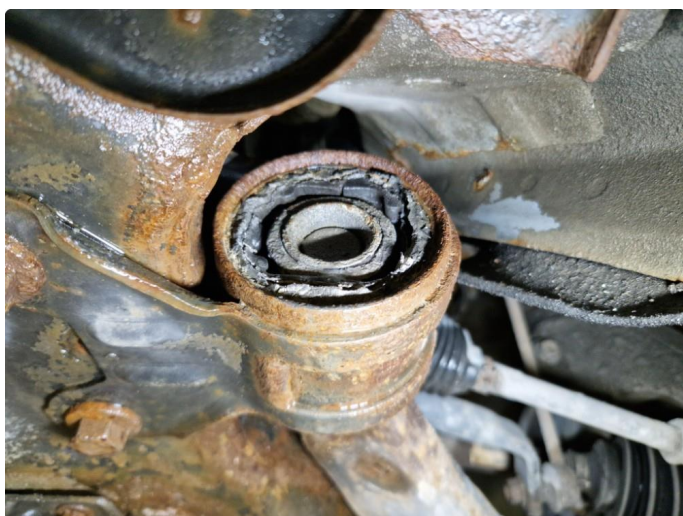


5.2 Slitt bakre bæreamsforing h-fram.

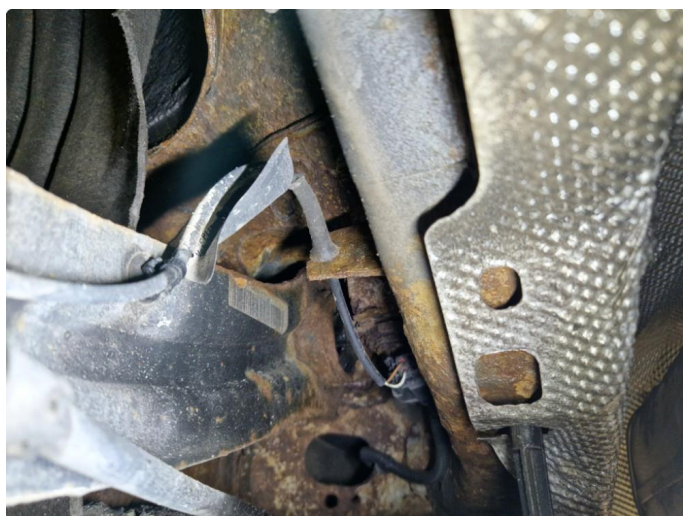


5.3 Litt fremre bæreamsforing h+v side bak.

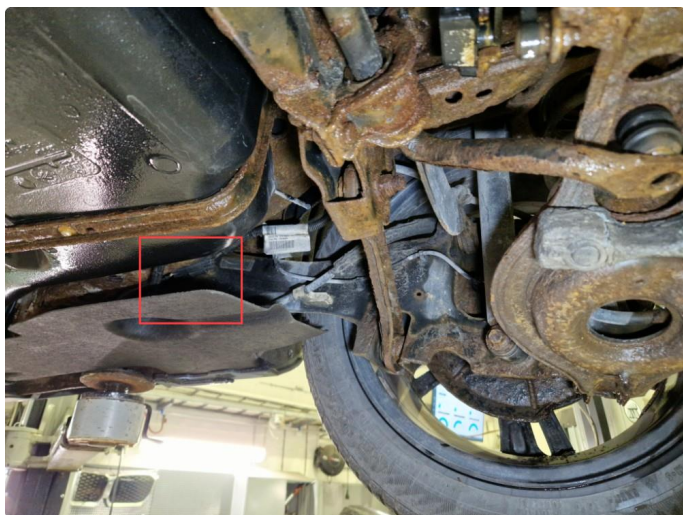


5.3 Litt fremre bæreamsforing h+v side bak.

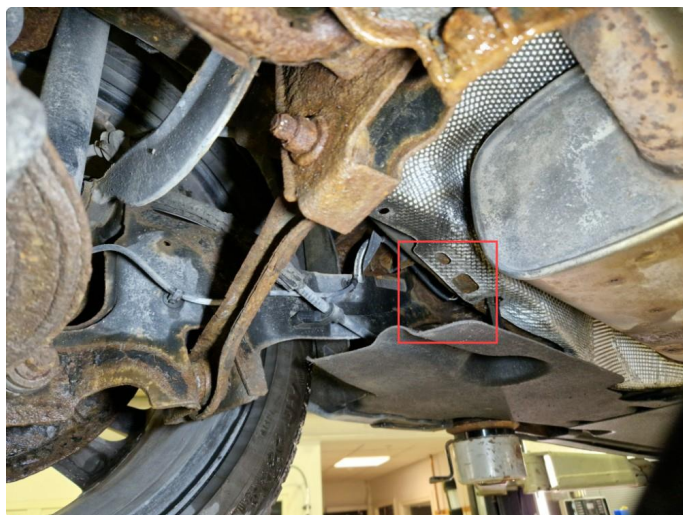


5.3 Litt fremre bæreamsforing h+v side bak.

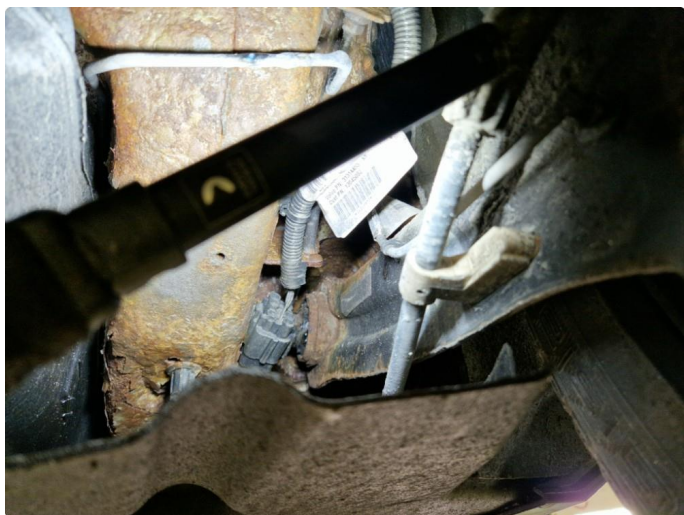

5.3 Litt fremre bærearmsforing h+v side bak.

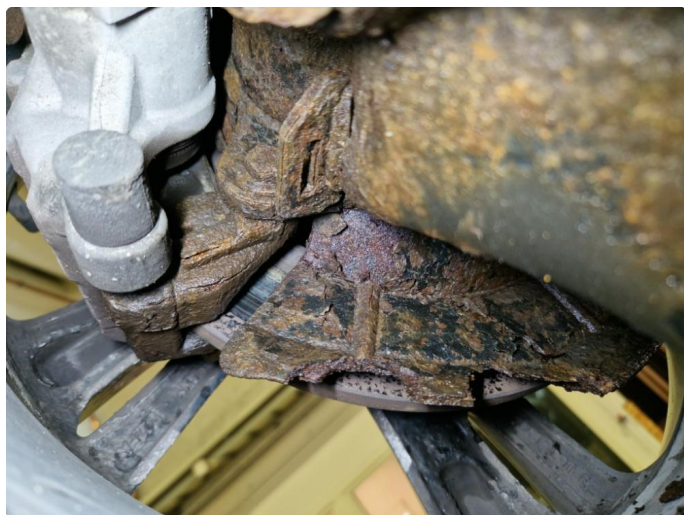

6.1 Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.

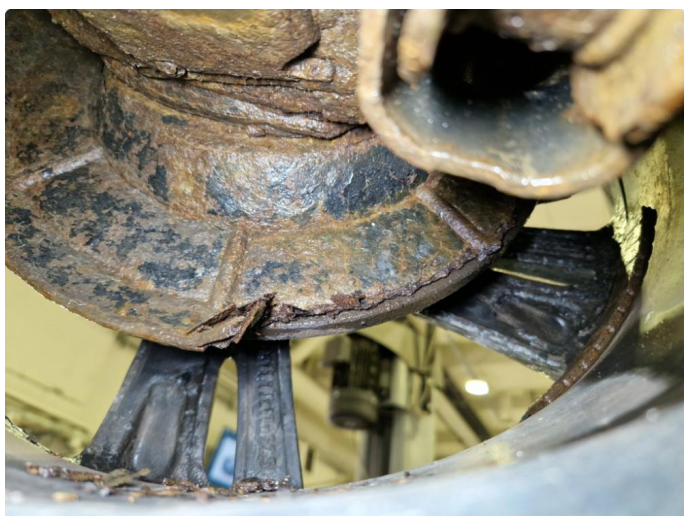




6.1 Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.









7.1 Varme i sete v-fram virker ikke.




7.2 Mangler

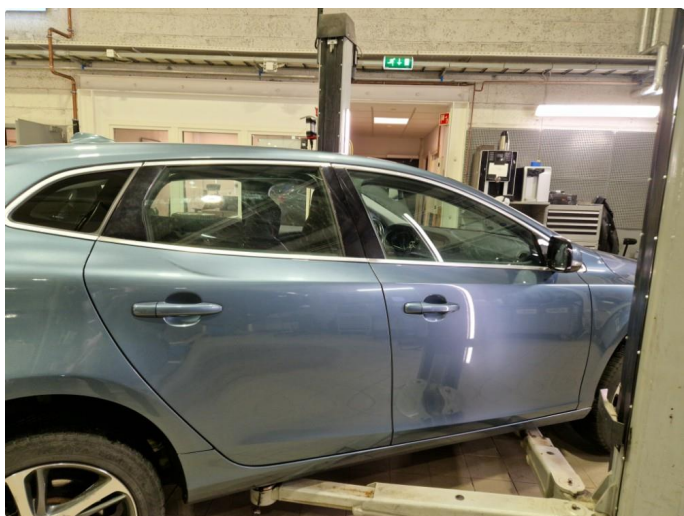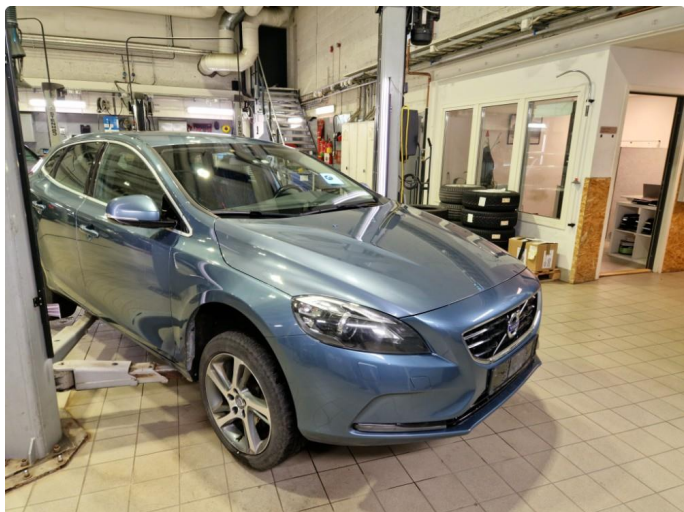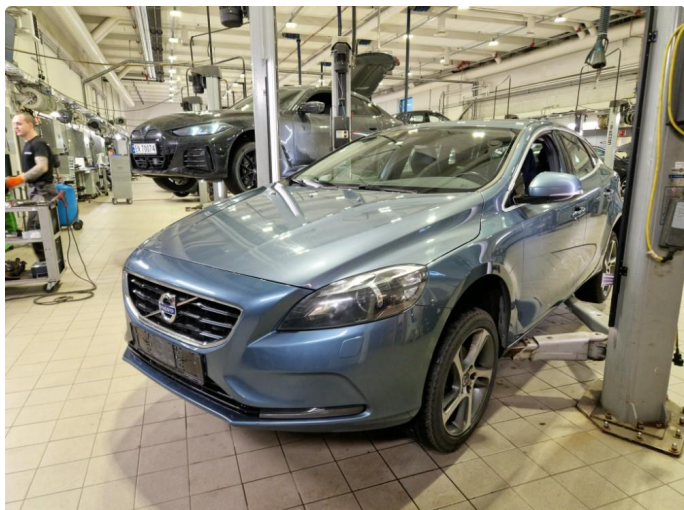

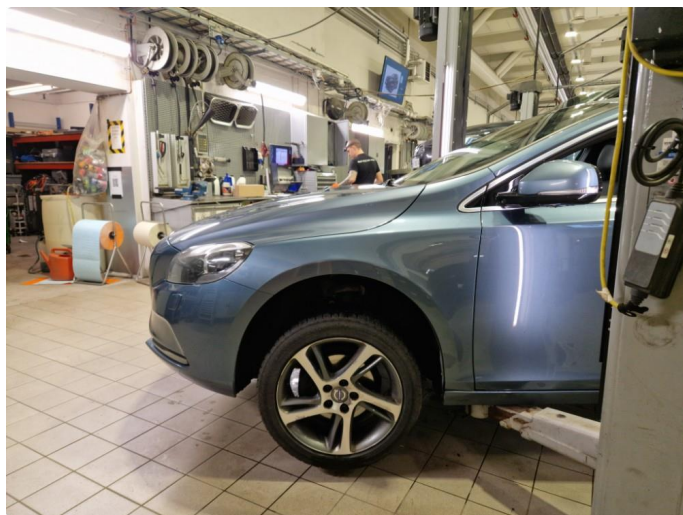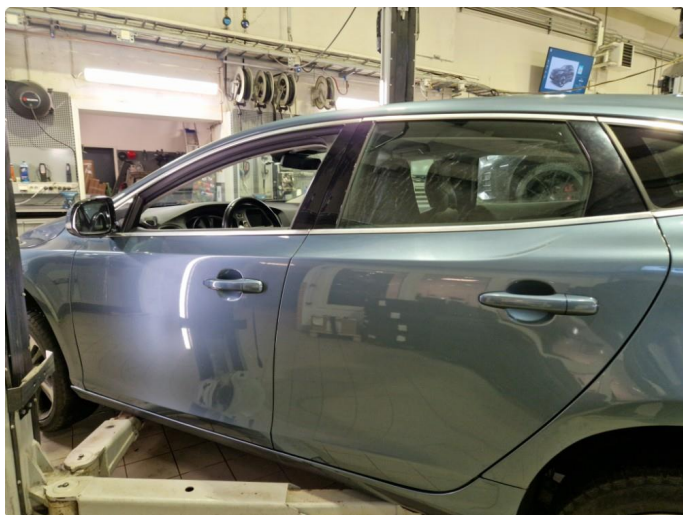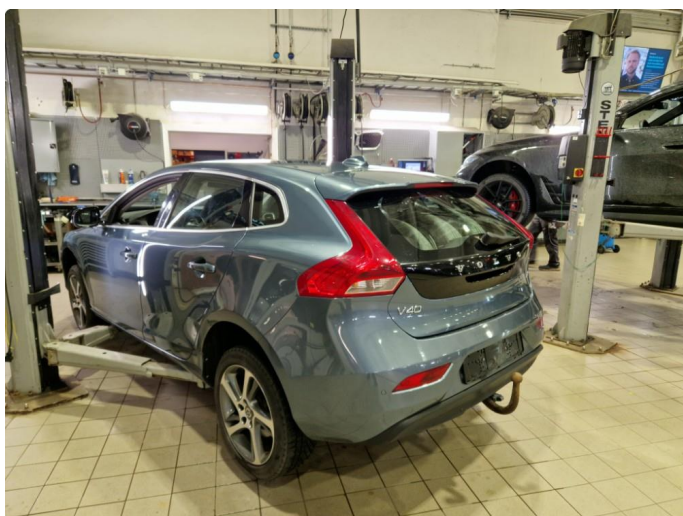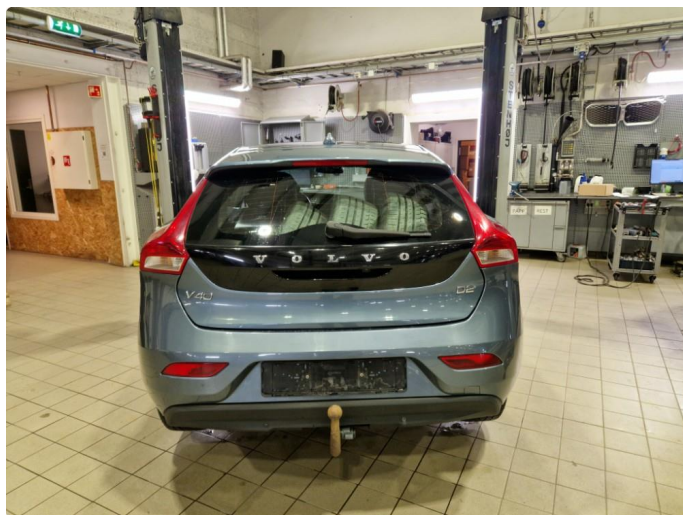

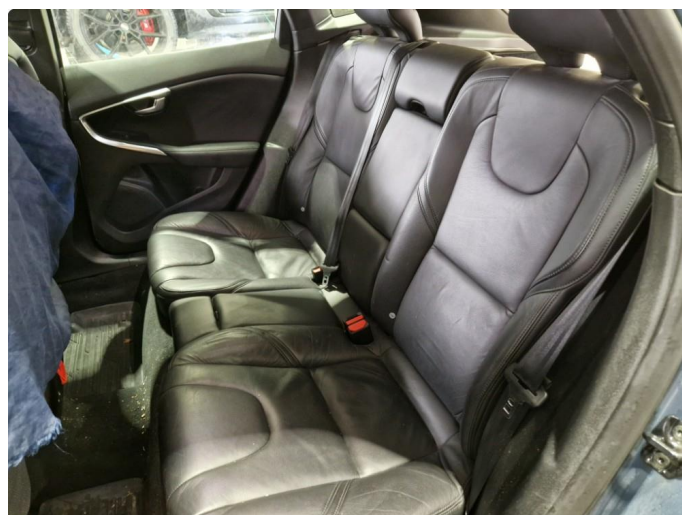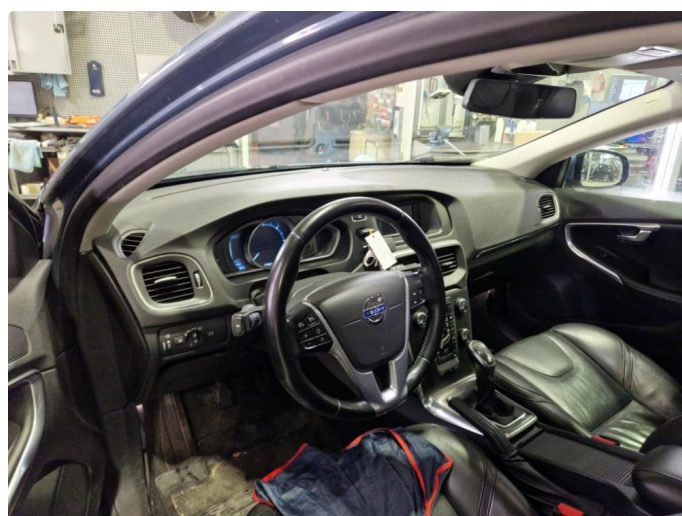

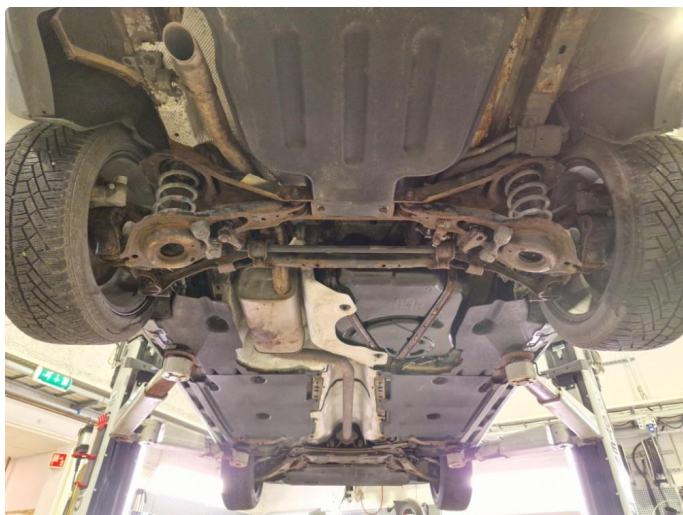

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 10, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	4,6	6,3	5,9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,4	6,7	6
BREMSESKIVER (MM)	23,1	23,1	9,6	9,6
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.12.2022	137638
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.07.2021	126763
20.07.2020	115395
12.09.2019	108965
04.05.2018	43312
09.12.2016	81663
14.09.2015	64004
24.11.2014	41860
21.08.2013	16350

✔ Kontrollert /
 ○ Ikke kontrollert /
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✖ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✖ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✖ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✖ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✖ Forstilling
- ✖ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✖ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✖ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✖ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.