

BMW I I3 2WD
TESTDATO: 21.11.2025
KODE: 1879738

EK15721

102 133 KM

02.09.2016
Førstegang registrert

Elektrisk
CHASSISNR: WBY1Z6102HV547411
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 31.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Airbaglampe lyser i bil. Feillagring ACSM / Crash Safety Modul.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	Hengsler defekt/slitt. Defekt dørstopper v-ram , veldig treg.	venstre foran
2.2 Verktøy/nødutstyr	dekkettemiddel utgått/mangler	
2.3 Dekk/Felger	Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)	alle
2.4 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 17.10.2025, 102.133km.	
2.5 Dekk/Felger	sommerhjul ikke målt	
2.6 Terskler/innlastningssone	Skadet dørkarmlist v-side.	venstre
2.7 Støtfanger	ripe(r)	bak
2.8 Frontvindu	Steinsprut frontrute , er reparert tidligere.	foran
2.9 Vinduer	Varmetråder i bakrute virker ikke , trolig kortslutning i tråder. Radiosignal kutter ved bruk av varmetråder.	bak
3. MOTOR		
3.1 Motorfester/-demper	Defekt motorfeste v-bak , sluppet i vulking.	venstre bak
3.2 Service	Neste service 12/2026. bilen har en serviceavtale.	
3.3 Service	Neste PKK-kontroll: 31.01.2026.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	fjærbeinslager slitt/defekt	venstre - høyre - foran
4.2 Stabilisatorer/stag	slakk i lenkearmer	venstre foran
5. BREMSER		
5.1 Skiver	Rust bremseskiver fram , flak av bremseskive har løsnet . Bremseklosser målt til 4mm.	foran
6. INTERIØR		
6.1 Seter	Mangler seleguide v-bak.	venstre bak
6.2 Tepper/bekledning	Skadet takluketrekk h-side.	høyre
6.3 Varme/AC/Klima	Klimapanel lever sitt eget liv, ledlys som indikerer av og på funksjon av komponenter blinker.	
7. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
7.1 Opplysninger	ladekabel mangler	

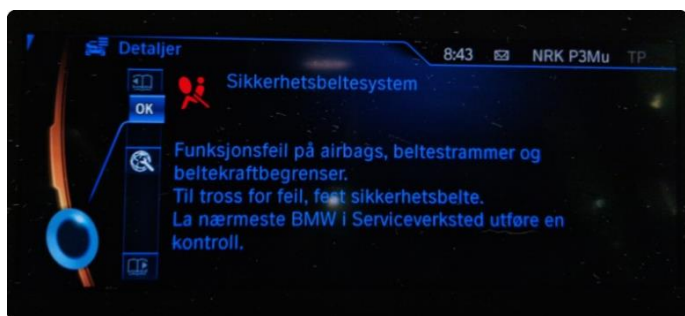

17/10/2025 08:46:22					
Integrated Service Technical 4.55.40					
Application Programming data: 4.55.41					
VIN V547411 Vehicle I701HAT63 94/BI1P23M0/AUT/OEC/LL/2016/07					
Mileage 102133 km / 63462 mls i-Level actual I001-16-07-503					
KL 15: 14.7 V KL 30: 14.7 V					
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Workshop/ Operating fluids	Measuring devices
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input
Code	Description	Mileage	Existent	Class	
930B44	ACSM: Internal control unit fault	-1 km / 0 mls	yes		


1.1 Airbaglampe lyser i bil. Feillagring ACSM / Crash Safety Modul.

1.1 Airbaglampe lyser i bil. Feillagring ACSM / Crash Safety Modul.




2.1 Hengsler defekt/slitt. Defekt dørstopper v- fram , veldig treg.

2.1 Hengsler defekt/slitt. Defekt dørstopper v- fram , veldig treg.

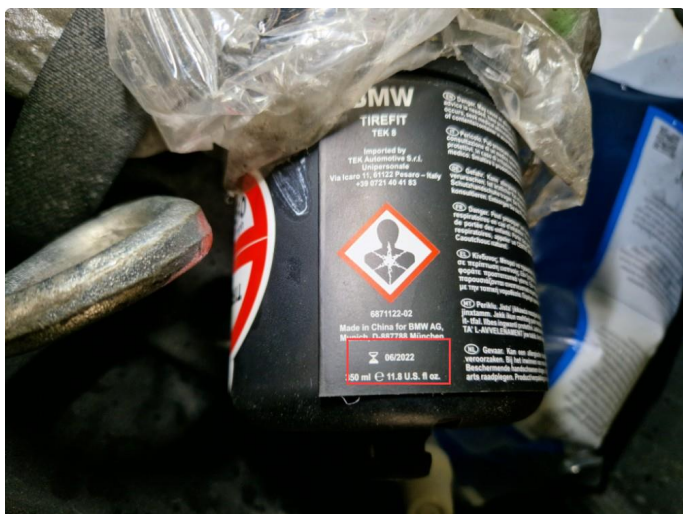

2.2 Dekktettemiddel utgått/mangler

2.2 Dekktettemiddel utgått/mangler

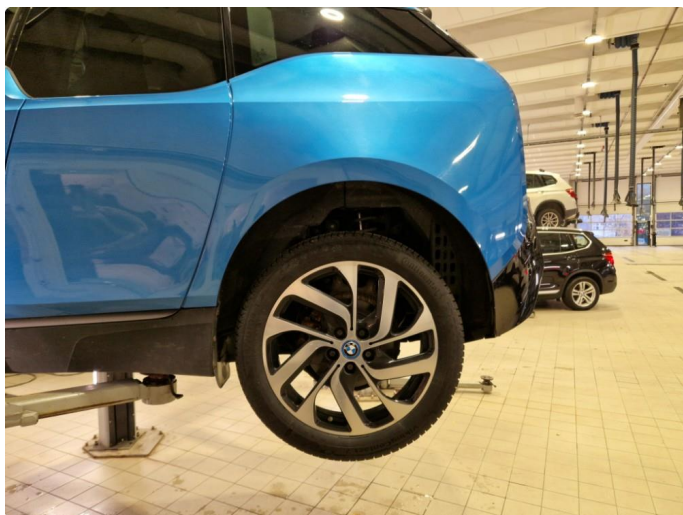


2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)



2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)




2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)

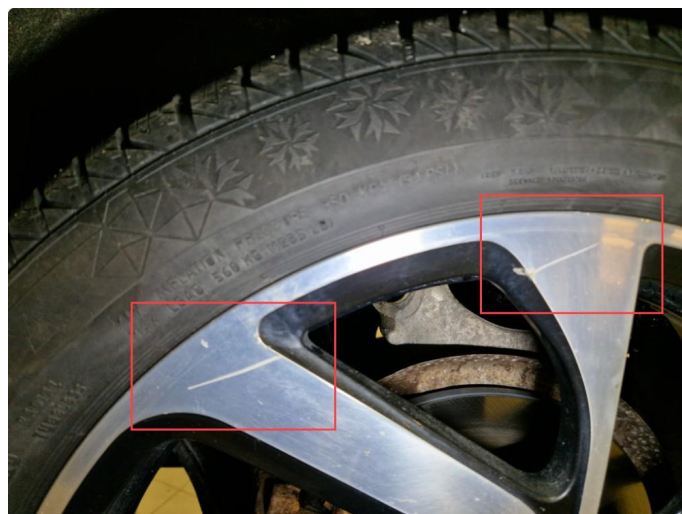

2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)



2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)

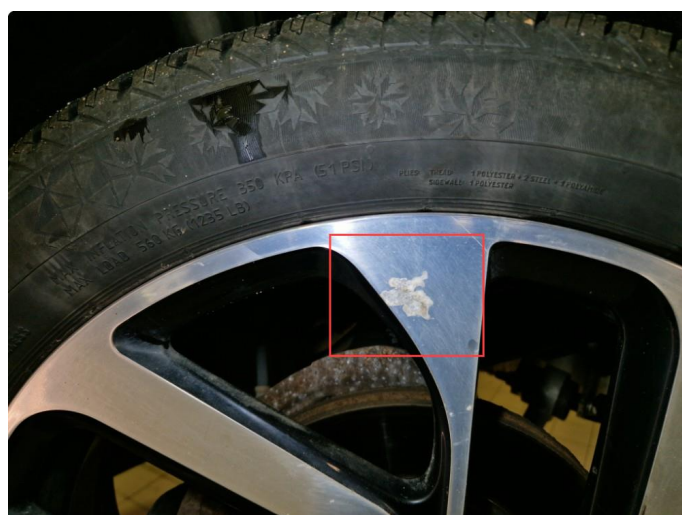

2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)



2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)



2.3 Noe sår / små skader alle vinterfelger (Normal bruksslitasje)




2.4 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 17.10.2025, 102.133km.



2.6 Skadet dørkarmlist v-side.




2.6 Skadet dørkarmlist v-side.

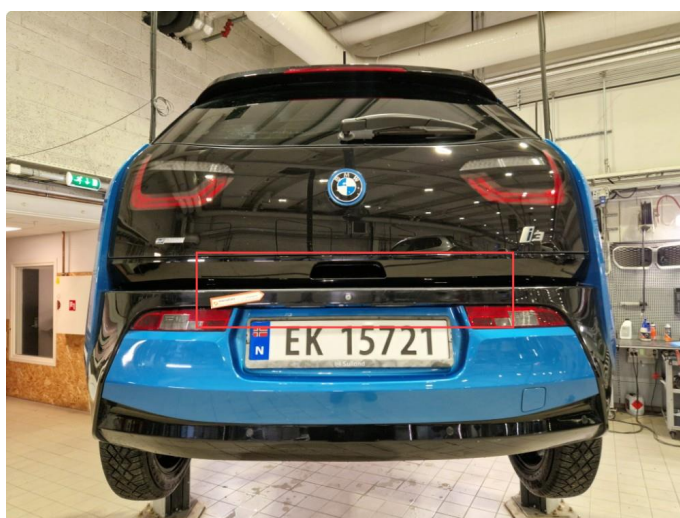

2.7 Ripe(r)



2.7 Ripe(r)

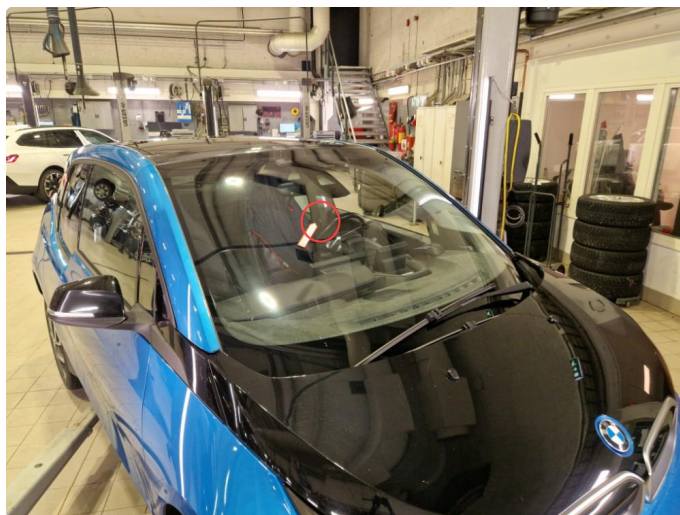

2.8 Steinsprut frontrute , er reparert tidligere.




2.8 Steinsprut frontrute , er reparert tidligere.



2.9 Varmetråder i bakrute virker ikke , trolig kortslutning i tråder. Radiosignal kutter ved bruk av varmetråder.



3.1 Defekt motorfeste v-bak , sluppet i vulking.

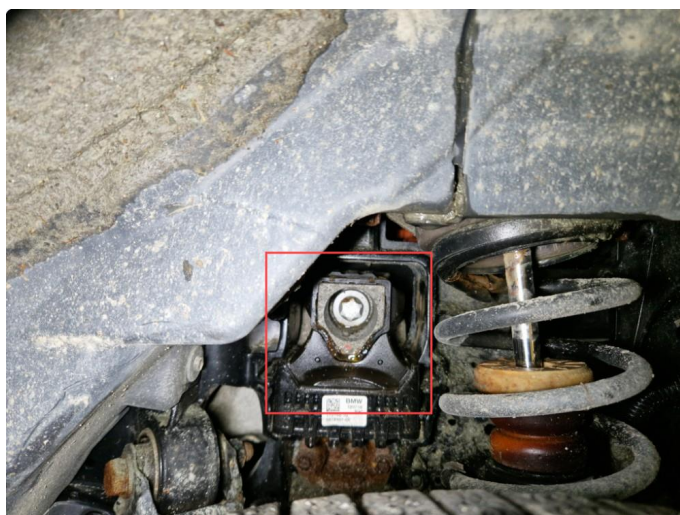

3.1 Defekt motorfeste v-bak , sluppet i vulking.

Fordon
BMW i3 94, 125kW
WBY1Z6102HV547411




Servicekontrakt

Beskrivning	Utfärdat av	Avräkning från	Tidslängd	Körsträcka	Detaljer	Relaterat innehåll
UC	AG	22 dec. 2022	upp till 21 dec. 2026	upp till 999999 km		Paket




3.2 Neste service 12/2026. bilen har en serviceavtale.

3.2 Neste service 12/2026. bilen har en serviceavtale.

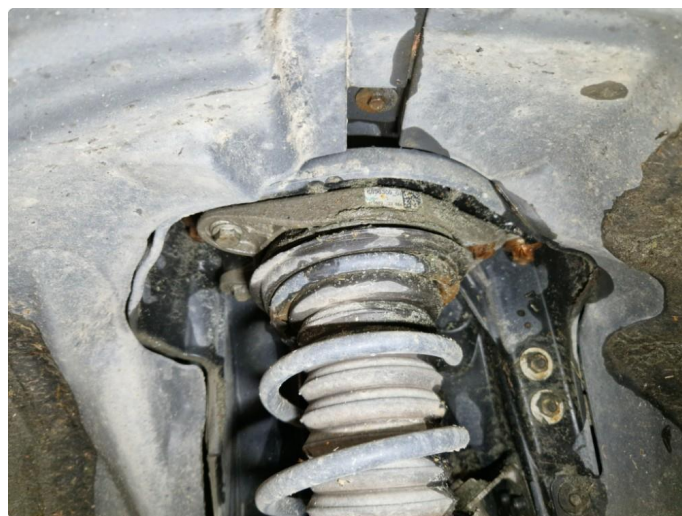


3.2 Neste service 12/2026. bilen har en serviceavtale.

4.1 Fjærbeinslager slitt/defekt

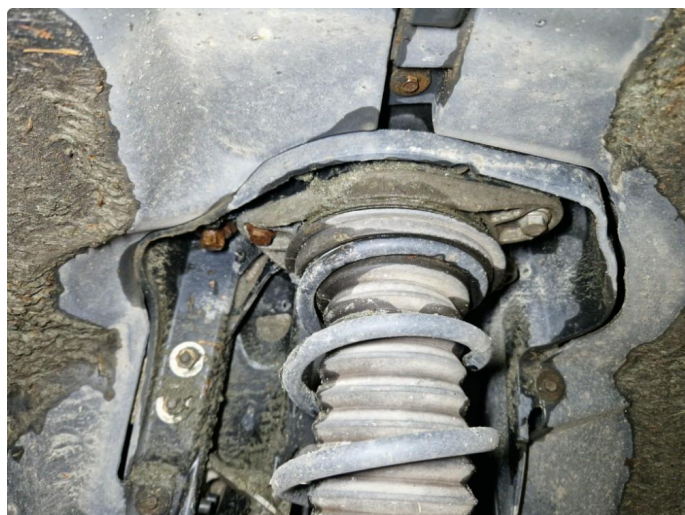

4.1 Fjærbeinslager slitt/defekt

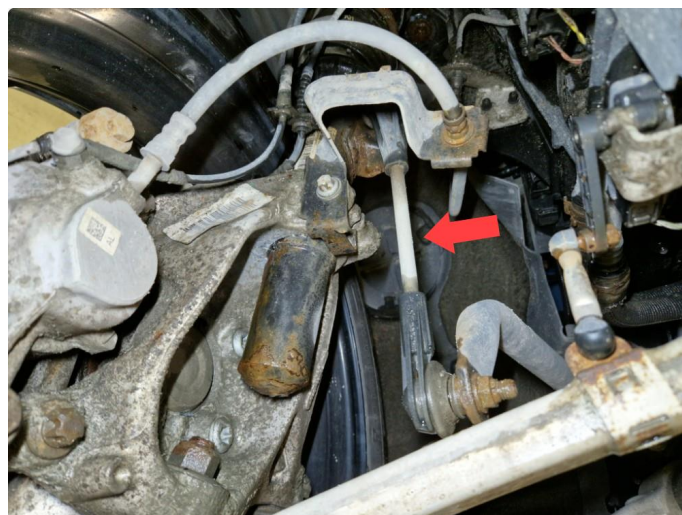


4.2 Slakk i lenkearmer



5.1 Rust bremseskiver fram , flak av bremseskive har løsnet . Bremseklosser målt til 4mm.



5.1 Rust bremseskiver fram , flak av bremseskive har løsnet . Bremseklosser målt til 4mm.

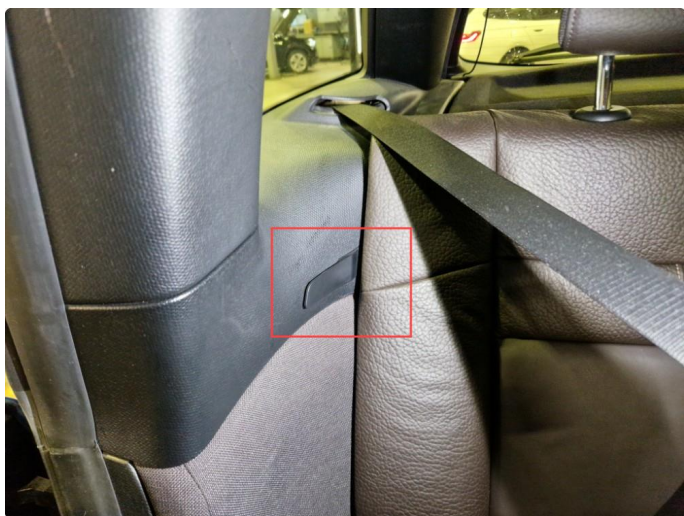

6.1 Mangler seleguide v-bak.






6.1 Mangler seleguide v-bak.







6.2 Skadet takluketrek h-side.





6.3 Klimapanel lever sitt eget liv, ledlys som indikerer av og på funksjon av komponenter blinker.

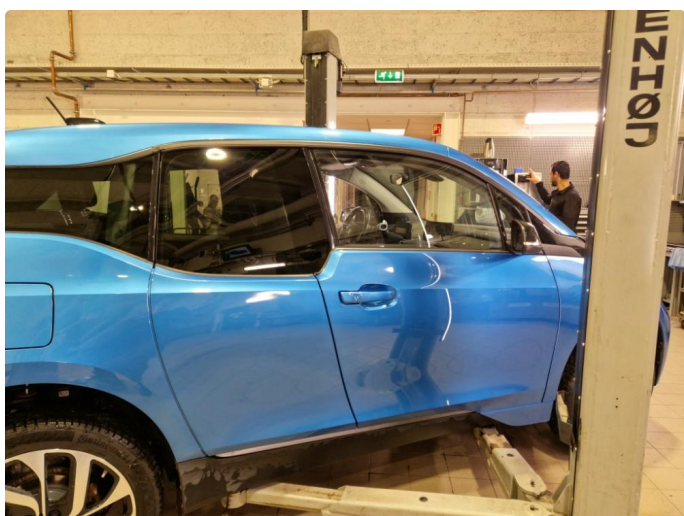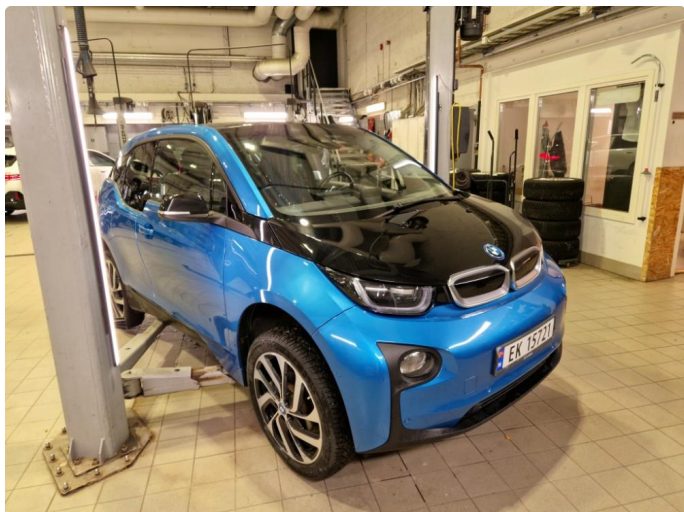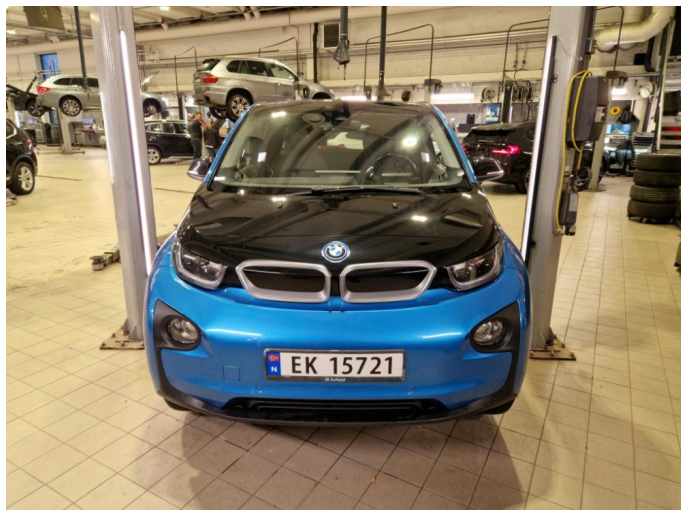

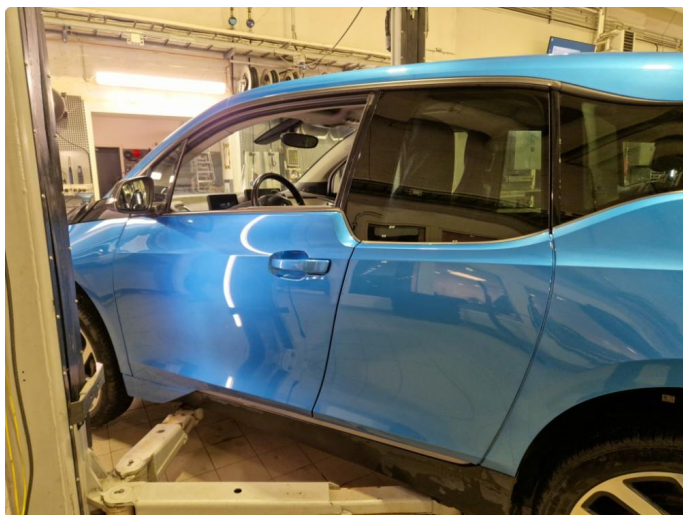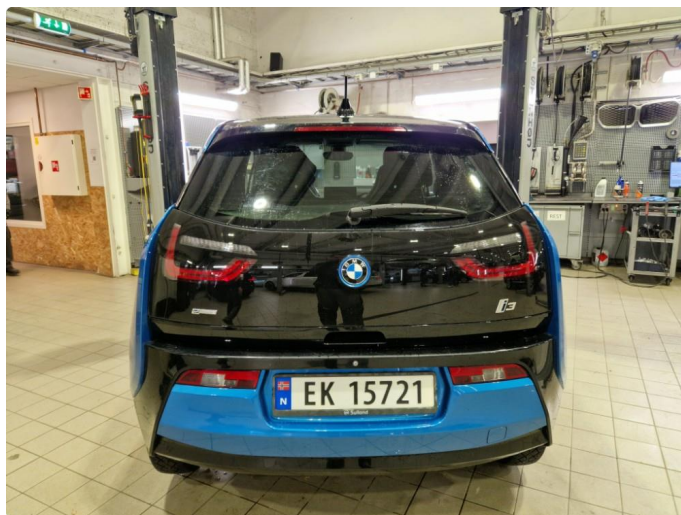

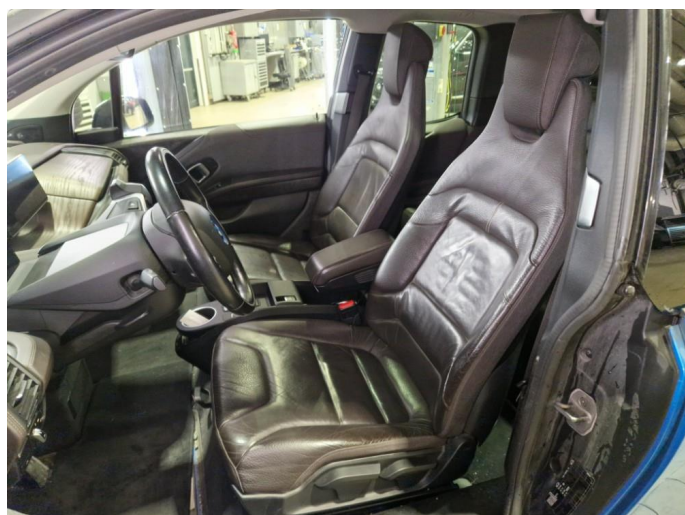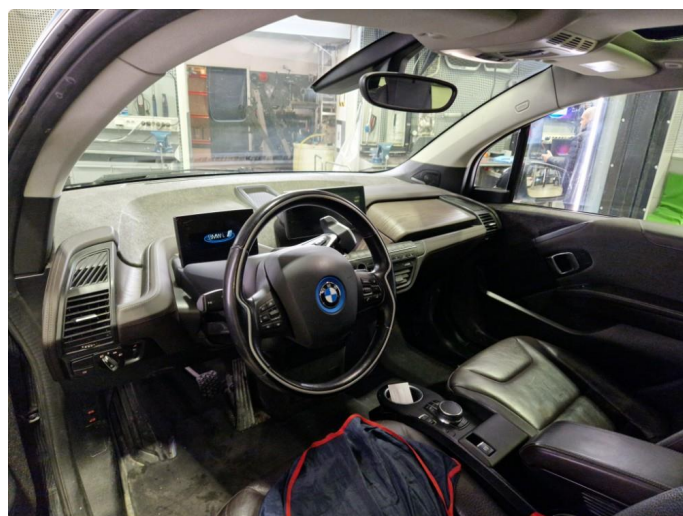

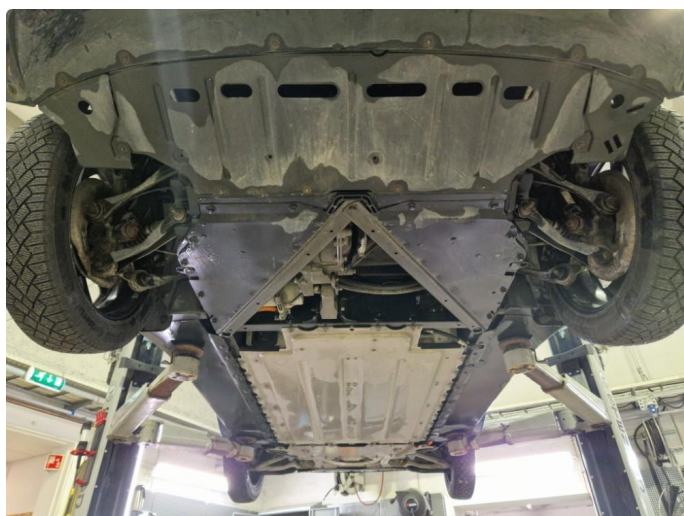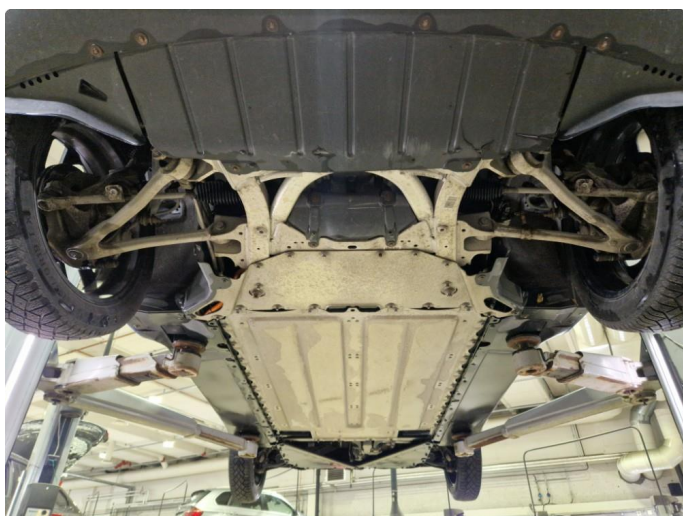

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 5, 2021
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,4	6	5,5	5,7
BREMSESKIVER (MM)	19,2	19,2	9,1	9,1
BREMSEKLOSSER (MM)	4	4	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.12.2024	90872
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.12.2022	74222
20.08.2020	48208
06.08.2018	24134

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.