

NISSAN NISSAN LEAF 2WD

TESTDATO: 22.10.2025

KODE: 1846751

 EL34748

 160 116 KM

 24.03.2014
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: SJNFAAZE0U6010604

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 12.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Flere små steinsprut med rustdannelser panser.	foran
1.2 Panser	Treghet åpning av ladeluke.	foran
1.3 Dører	Rustbobler nedre fremre del v-framtdør.	venstre foran
1.4 Dører	Rustbobler h-bakdør .	høyre bak
1.5 Dører	Skadet dørkarmist h-bak.	høyre bak
1.6 Dører	Korrosjon nedre chromelist alle dører.	begge foran - begge bak
1.7 Bakluke	Korrosjon chromelist bakluke.	bak
1.8 Skjermer	Rustbobler + liten p-bulk h-bakskjerm.	høyre bak
1.9 Speil	Treghet innfelling av speil h+v side.	venstre - høyre
1.10 Dekk/Felger	Sommerdekk produsert 01/2014 Michelin Energy Saver 205/55R 16 91V.	alle
1.11 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 21.10.2025 på km : 160116	
1.12 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 21.10.2025 på km : 160116	
1.13 Dekk/Felger	Korrosjon alle vinterfelger.	alle
1.14 Støtfanger	Lakkskader h-side frontfanger + steinsprut v-side.	foran
1.15 Støtfanger	Riper bakfanger h-side.	bak
1.16 Tak	Steinsprut med rustdannelser fremre del tak.	
2. LYS		
2.1 Lys bak	Sprekkdannelser h-baklykt.	høyre - bak
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste PKK 12.10.2026	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Rust fjærbein h+v side fram.	høyre foran - venstre foran
4.2 Fjærer/støtdemper	Treghet / lugging fjærbeinslager h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4.3 Forstilling	Slakke nedre opphengskule h+v side fram.	venstre - høyre - foran - nede
4.4 Forstilling	Slitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.	venstre - høyre - foran
5. BREMSER		
5.1 Bremseskjold	Opprustet bremseskjold h+v side bak.	høyre - venstre - bak
6. INTERIØR		
6.1 Bagasjeromskjuler	Hatthylle ikke tilstede ved taksering.	bak




1.1 Flere små steinsprut med rustdannelser panser.




1.1 Flere små steinsprut med rustdannelser panser.



1.2 Treghet åpning av ladeluke.

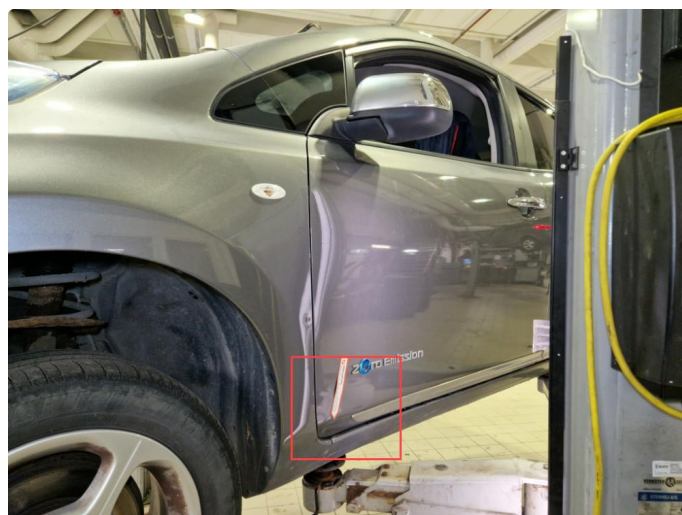

1.3 Rustbobler nedre fremre del v-framdør.

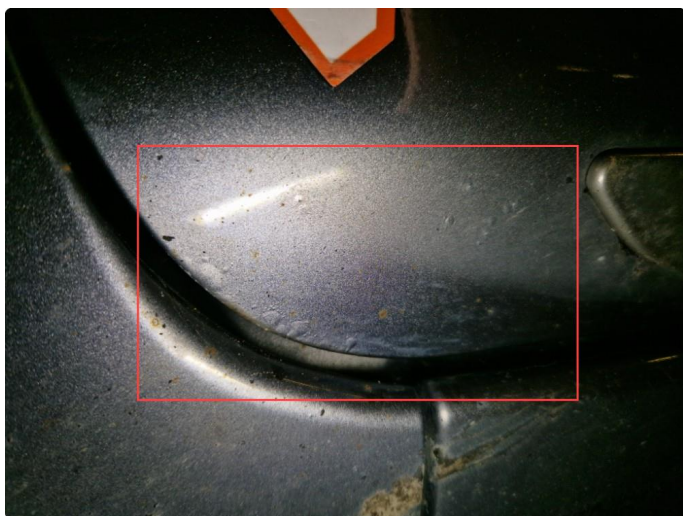

1.3 Rustbobler nedre fremre del v-framdør.



1.4 Rustbobler h-bakdør .



1.4 Rustbobler h-bakdør .



1.5 Skadet dørkarmlist h-bak.




1.5 Skadet dørkarmlist h-bak.




1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.

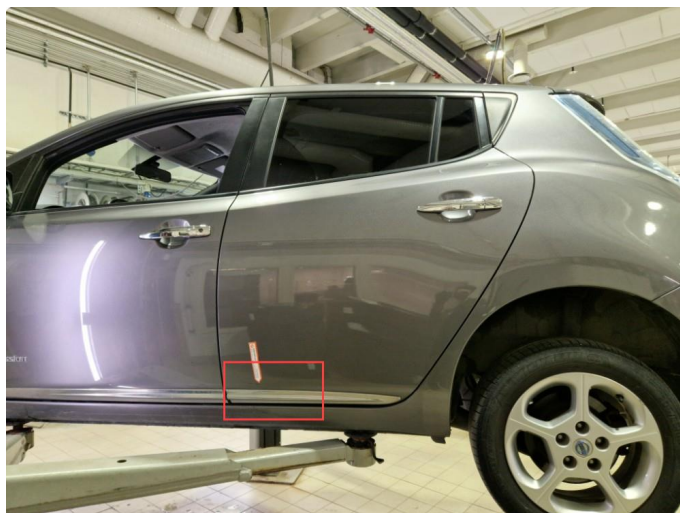

1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.

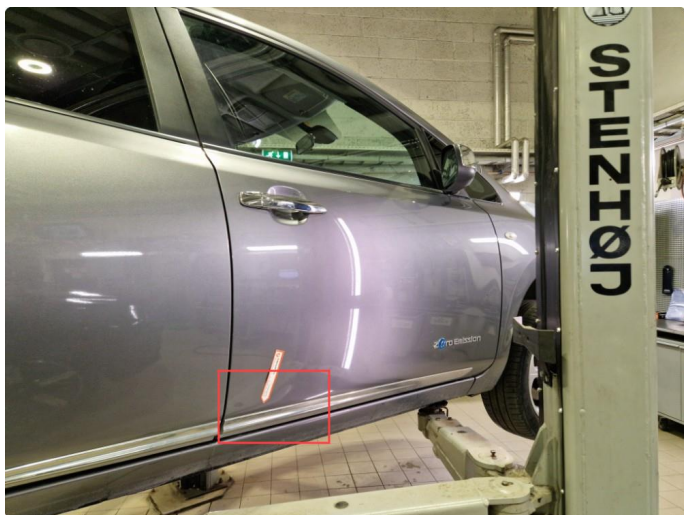

1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.6 Korrosjon nedre chromelist alle dører.



1.7 Korrosjon chromelist bakluke.



1.7 Korrosjon chromelist bakluke.



1.7 Korrosjon chromelist bakluke.



1.7 Korrosjon chromelist bakluke.




1.8 Rustbobler + liten p-bulk h-bakskjerm.



1.8 Rustbobler + liten p-bulk h-bakskjerm.



1.8 Rustbobler + liten p-bulk h-bakskjerm.

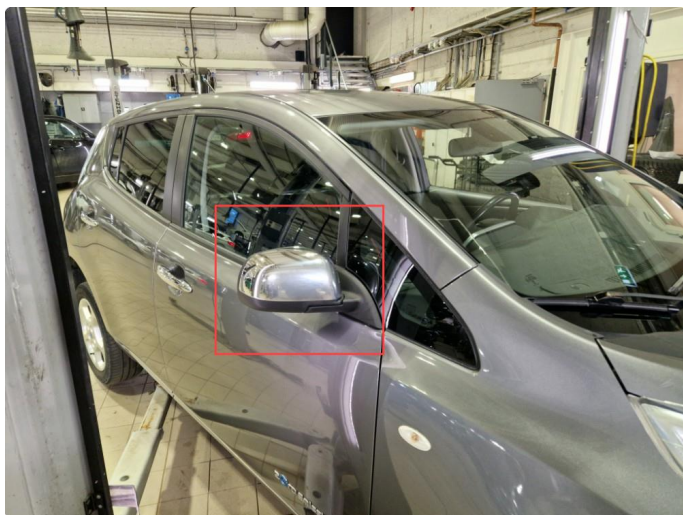

1.9 Treghet innfelling av speil h+v side.



1.10 Sommerdekk produsert 01/2014 Michelin Energy Saver 205/55R 16 91V.




1.10 Sommerdekk produsert 01/2014 Michelin Energy Saver 205/55R 16 91V.




1.10 Sommerdekk produsert 01/2014 Michelin Energy Saver 205/55R 16 91V.



1.10 Sommerdekk produsert 01/2014 Michelin Energy Saver 205/55R 16 91V.

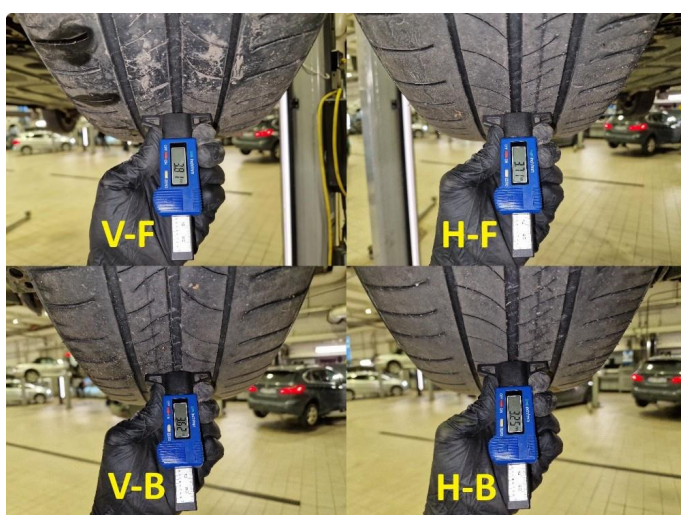

1.11 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 21.10.2025 på km : 160116

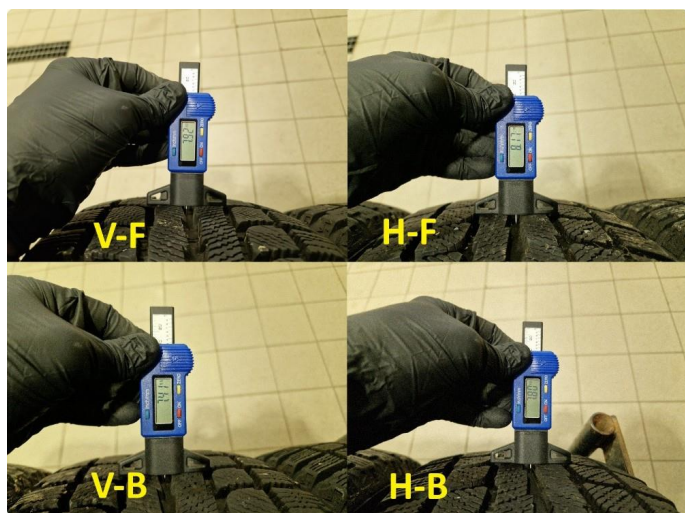

1.12 Dekkdybdemåling vinterdekk utført
21.10.2025 på km : 160116




1.13 Korrosjon alle vinterfelger.



1.13 Korrosjon alle vinterfelger.



1.14 Lakkskader h-side frontfanger + steinsprut v-side.

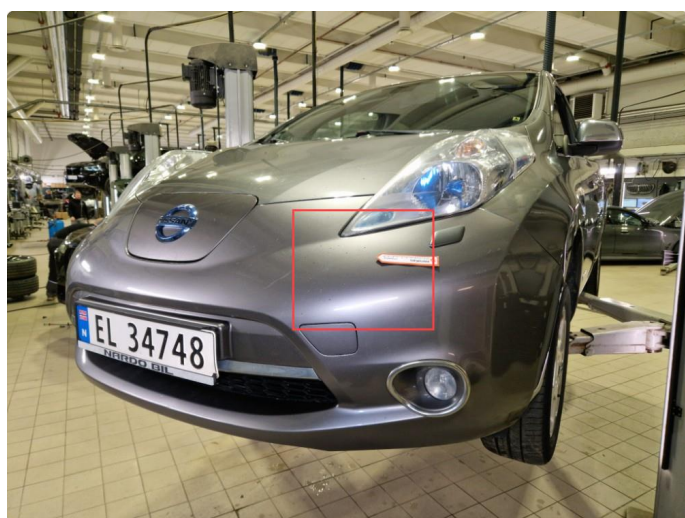

1.14 Lakkskader h-side frontfanger + steinsprut v-side.



1.14 Lakkskader h-side frontfanger + steinsprut v-side.



1.14 Lakkskader h-side frontfanger + steinsprut v-side.




1.15 Riper bakfanger h-side.



1.15 Riper bakfanger h-side.




1.16 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak.

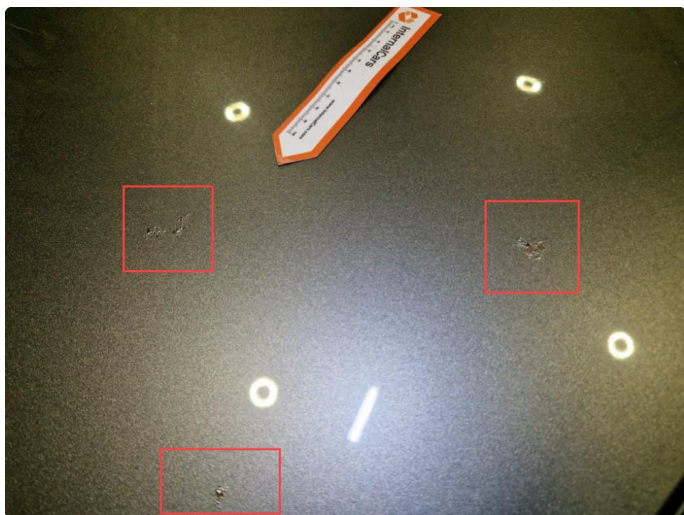

1.16 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak.



1.16 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak.

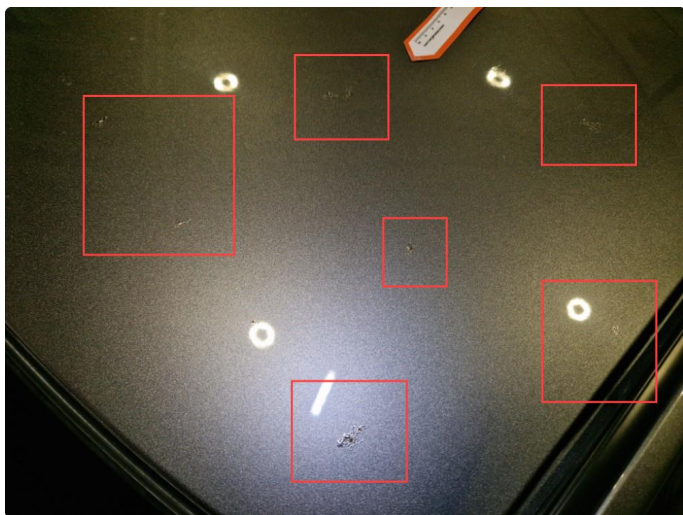


1.16 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak.




2.1 Sprekkdannelser h-baklykt.




2.1 Sprekkdannelser h-baklykt.

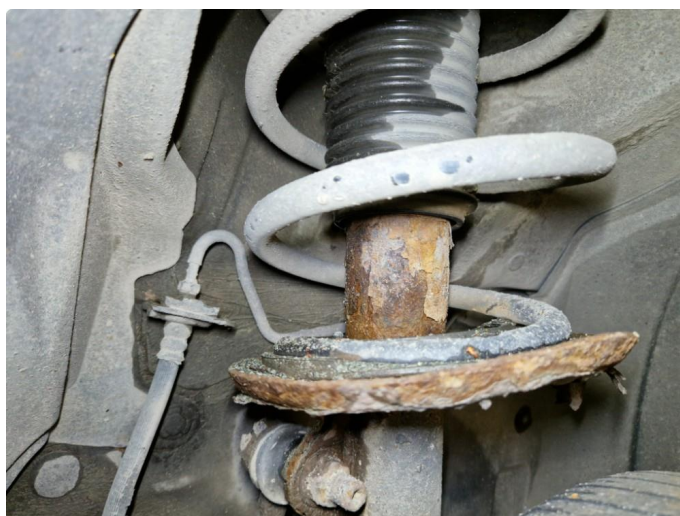

4.1 Rust fjærbein h+v side fram.

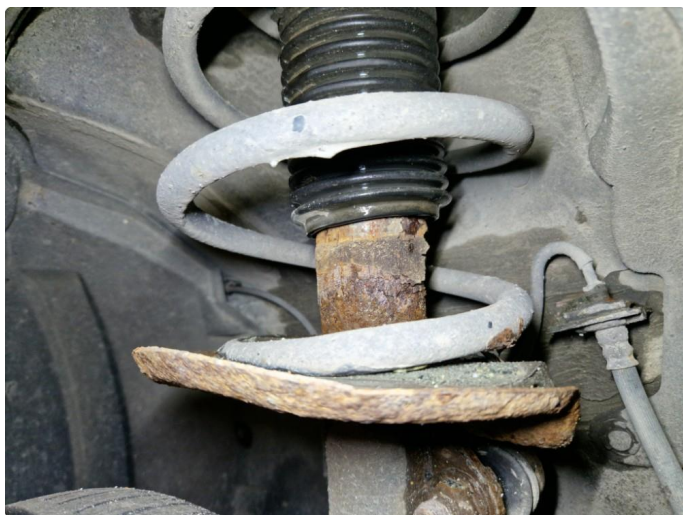


4.1 Rust fjærbein h+v side fram.

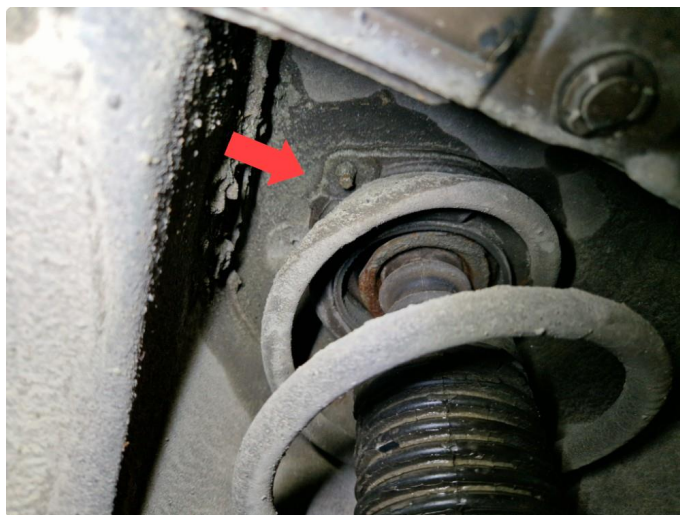

4.2 Treghet / lugging fjærbeinslager h+v side fram.



4.3 Slakke nedre opphengskule h+v side fram.

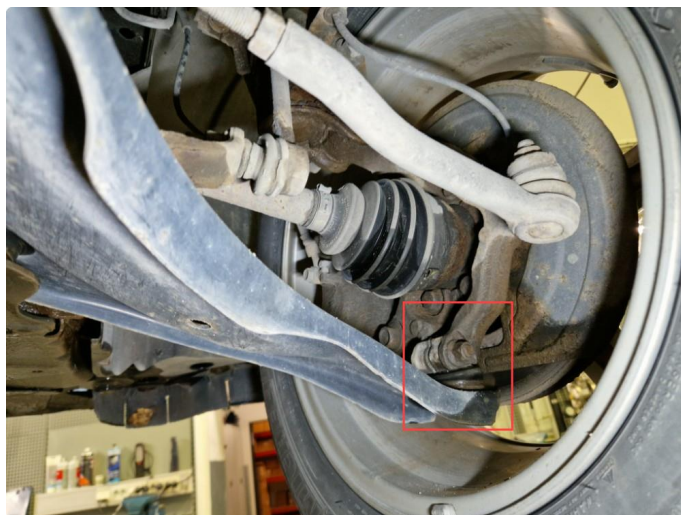

4.3 Slakke nedre opphengskule h+v side fram.



4.4 Slitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



4.4 Slitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



4.4 Slitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



4.4 Slitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.




5.1 Opprustet bremseskjold h+v side bak.







5.1 Opprustet bremseskjold h+v side bak.






6.1 Hatthylle ikke tilstede ved taksering.

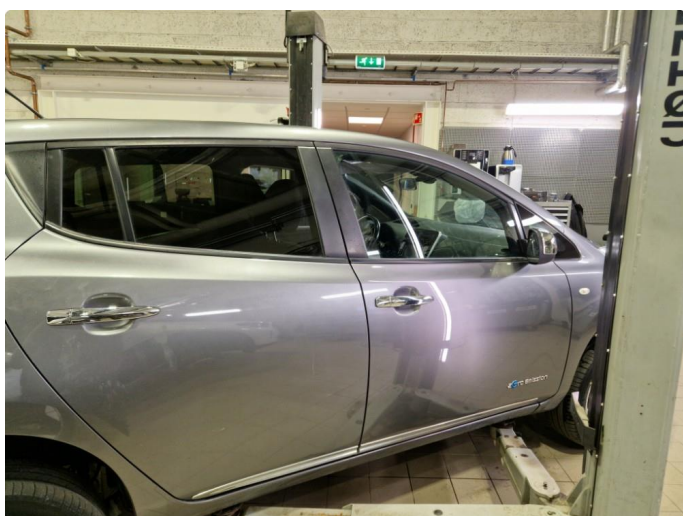

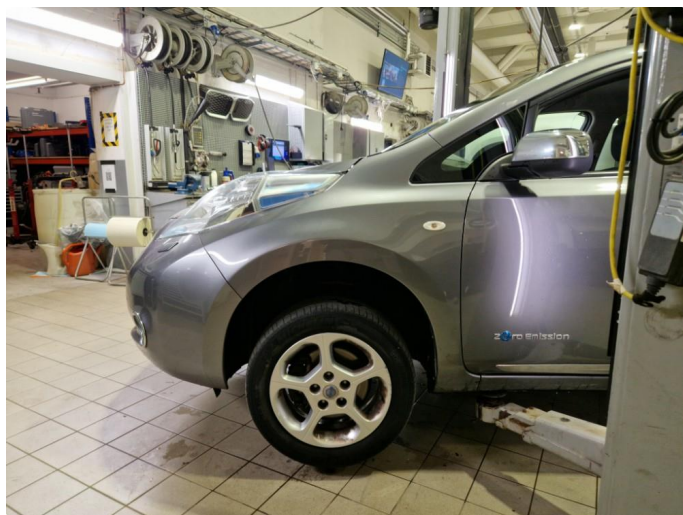

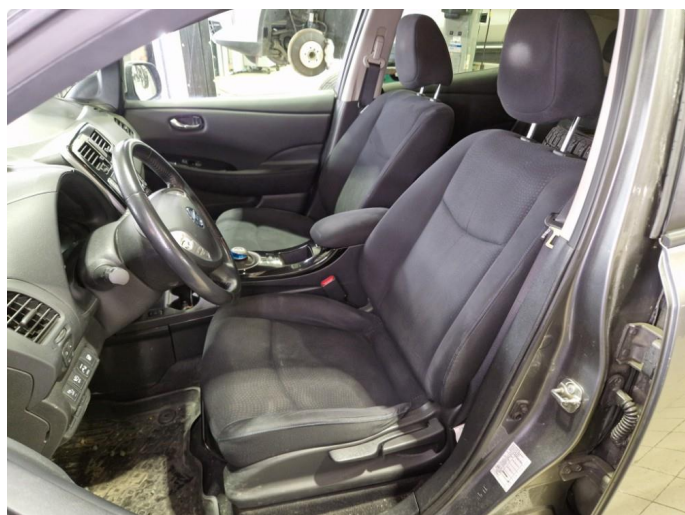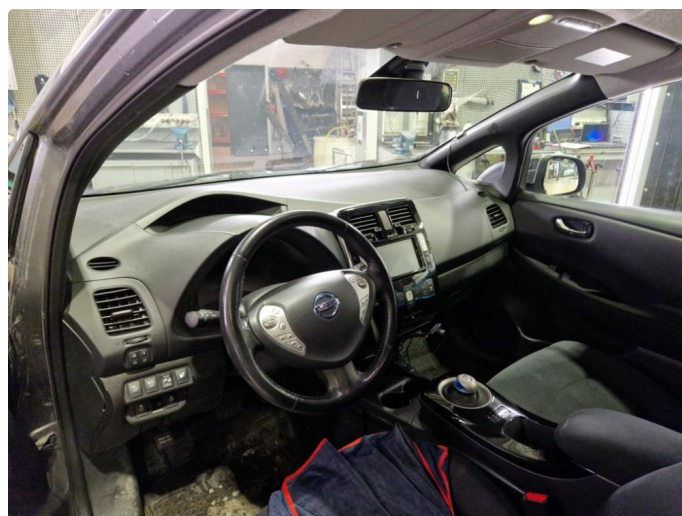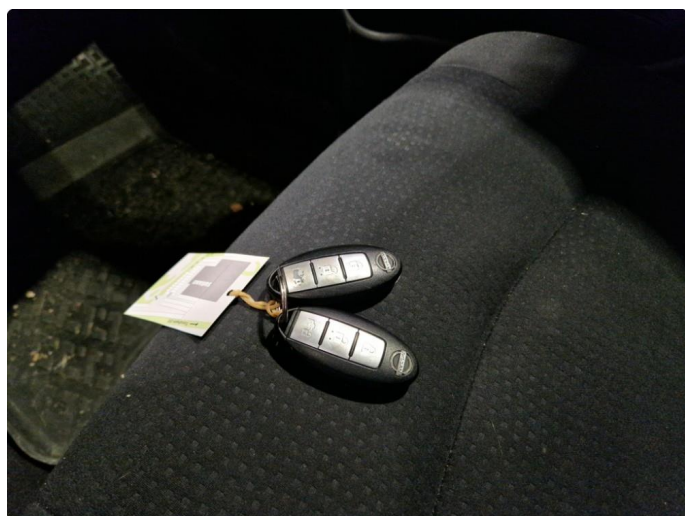

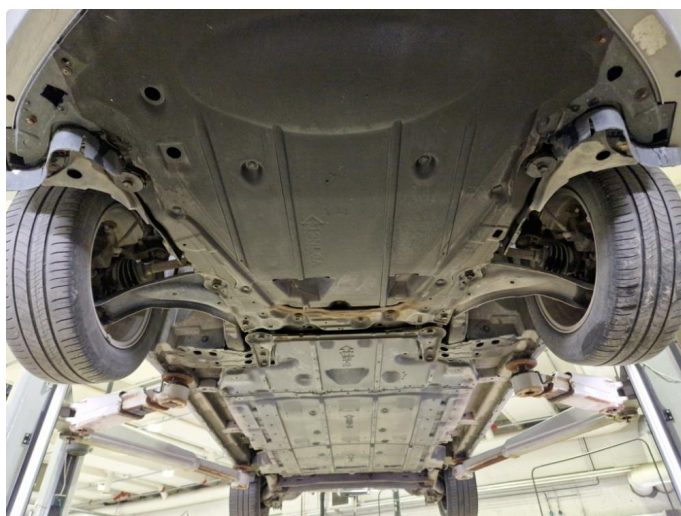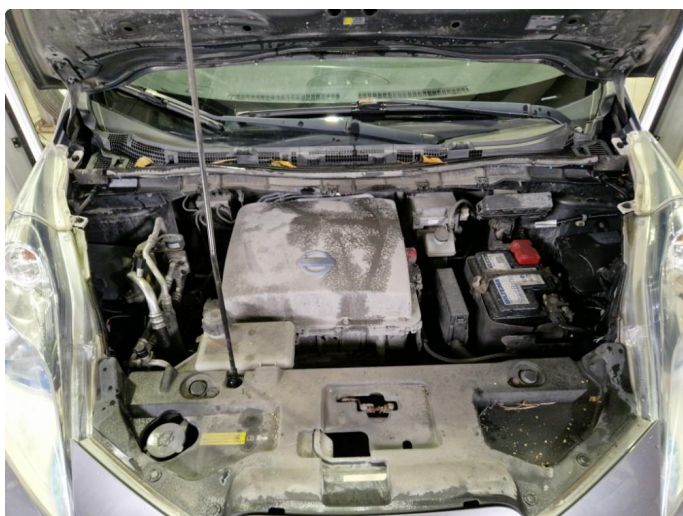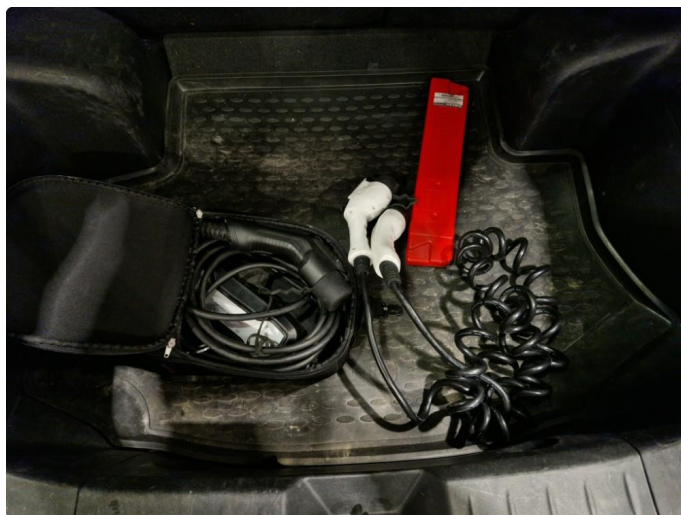

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2014	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2024
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,8	3,7	3,6	3,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,9	8,1	7,4	7,8
BREMSESKIVER (MM)	22,4	22,4	14,9	14,9
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.11.2022	114138
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
26.06.2019	85512
11.03.2015	20596

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.