

VOLKSWAGEN TOURAN 105 HK MANUELL
TESTDATO: 13.02.2026
KODE: 1948888


XA18585


219 501 KM


27.09.2012
Førstegang registrert


Diesel

CHASSISNR: WVGZZZ1TZDW031024	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 27.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	Noe rustdannelser ved bakstilling.	bak
1.2 Panser	Flere små steinsprut panser	foran
1.3 Dører	Rustdannelser alle 4 stk dører.	alle
1.4 Bakluke	Rustdannelser bakluke.	bak
1.5 Skjermer	Rustdannelser alle 4 stk skjermer.	alle
1.6 Speil	Lakkskader speilkåpe h-side.	høyre
1.7 Dekk/Felger	Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H	alle
1.8 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 13.02.2026 på km : 219.501	
1.9 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 13.02.2026 på km : 219.501	
1.10 Støtfanger	Steinsprut / bruksmerker frontfanger.	foran
1.11 Støtfanger	Riper / bruksmerker bakfanger.	bak
1.12 Tak	Steinsprut med rustdannelser fremre del tak v-side.	venstre - foran
1.13 Kanal	Rustdannelser fremre del kanal h+v side.	venstre - høyre
2. LYS		
2.1 Lys bak	Sprekkdannelser midtre bremselykt.	bak - midten - oppe
3. MOTOR		
3.1 Service	Servicelampe lyser for 138 dager og 2.700 km siden.	
3.2 Service	Neste PKK 27.03.2026.	
3.3 Turbo	Oljelekkasje turbo, må feilsøkes for og fastslå omfanget.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Forstilling	Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.	venstre - høyre - foran
5. BREMSER		
5.1 Skiver	Slitte / stor slitekant + rust bremseskiver fram , bremseklosser målt til 7mm.	foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Aksler	Skadet ytre drivakselmansjett h-fram.	høyre - foran - ytre
7. INTERIØR		
7.1 Varme/AC/Klima	Skadet / mangler flere kjøleribber AC-radiator.	



1.1 Noe rustdannelser ved bakstilling.



1.1 Noe rustdannelser ved bakstilling.

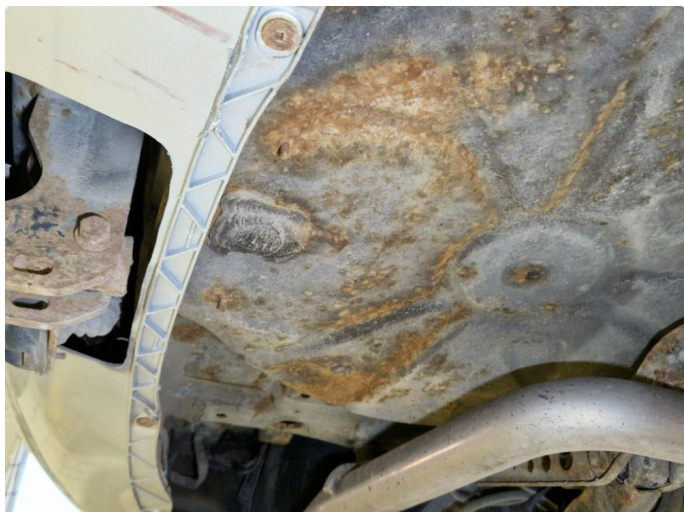


1.1 Noe rustdannelser ved bakstilling.



1.1 Noe rustdannelser ved bakstilling.




1.2 Flere små steinsprut panser

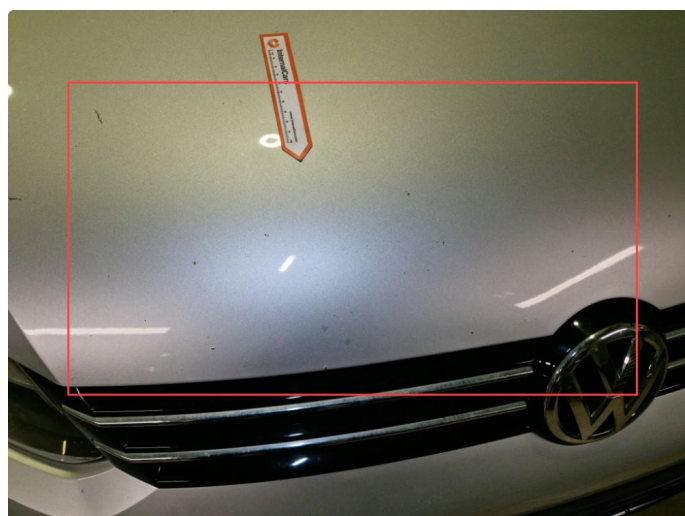


1.2 Flere små steinsprut panser




1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.

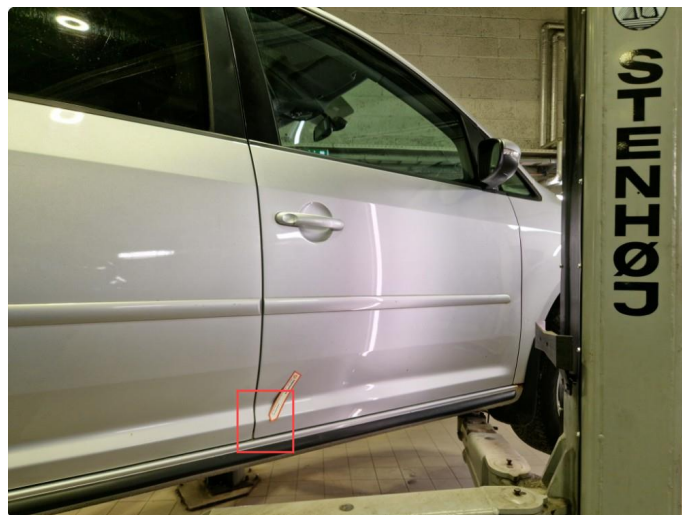

1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.

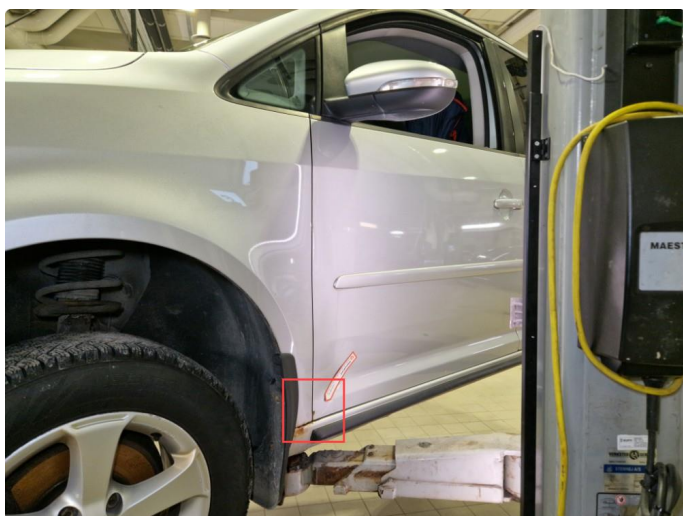

1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.

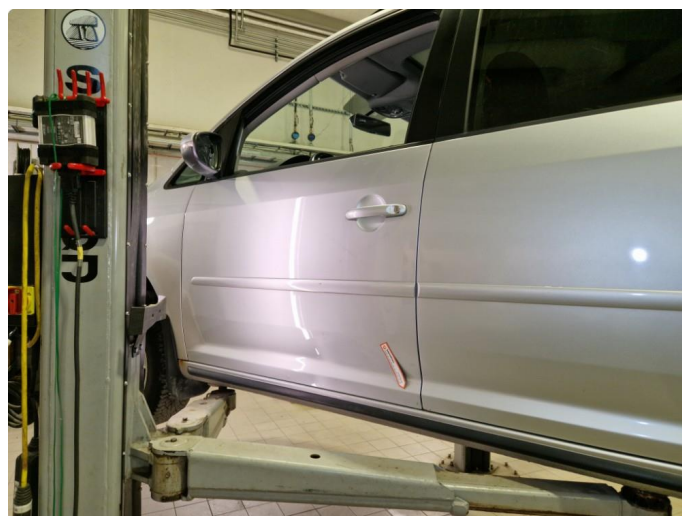

1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.




1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.

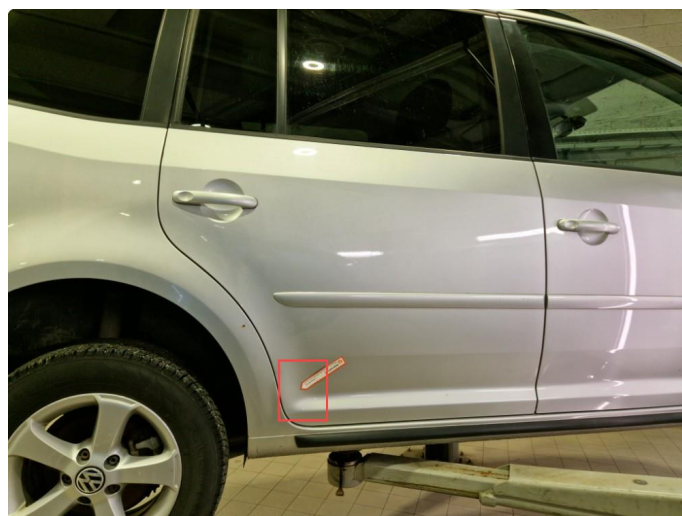

1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.




1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.




1.3 Rustdannelser alle 4 stk dører.



1.4 Rustdannelser bakluke.

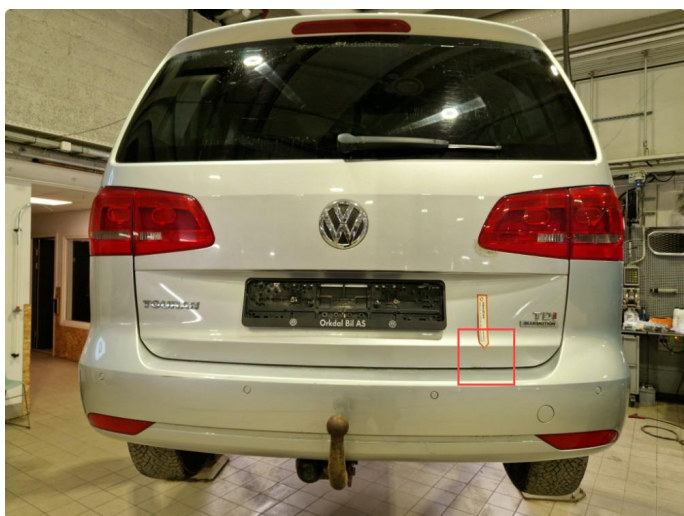

1.4 Rustdannelser bakluke.

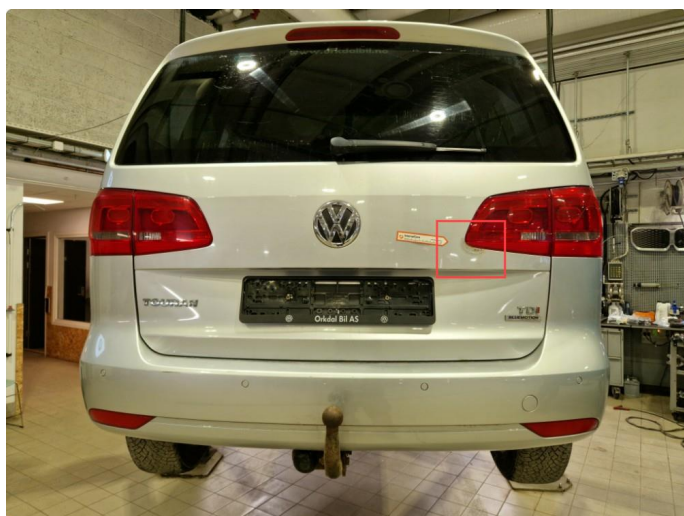

1.4 Rustdannelser bakluke.




1.4 Rustdannelser bakluke.



1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.




1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.

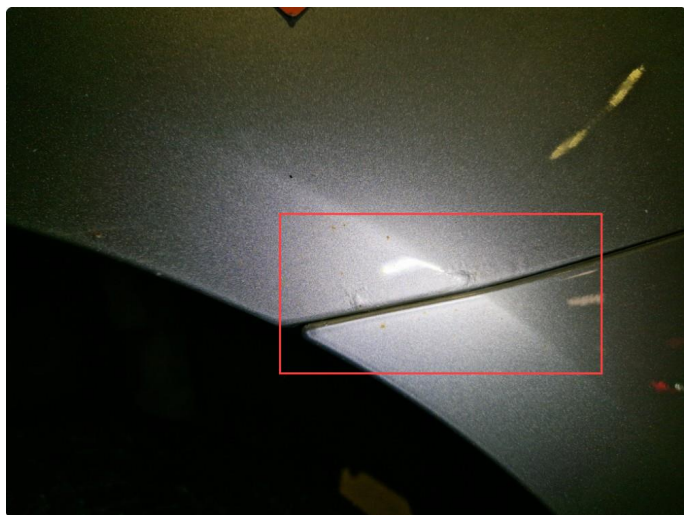

1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.




1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.

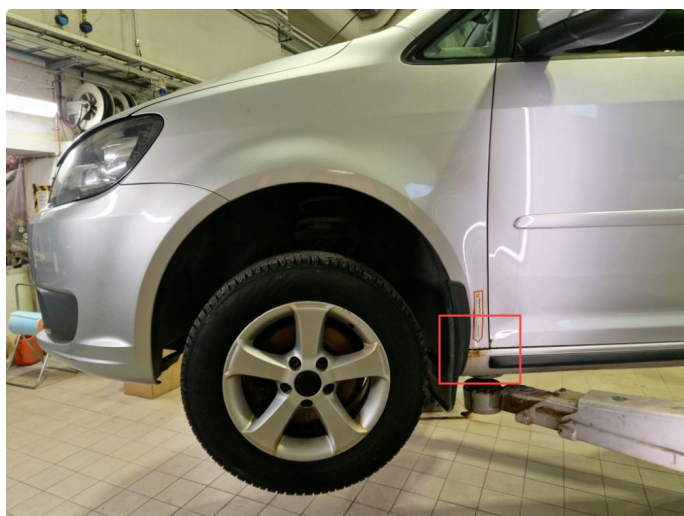

1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.



1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.

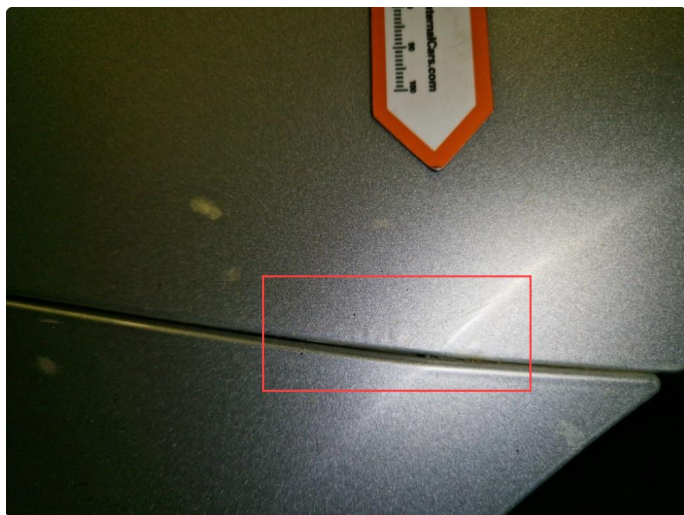

1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.




1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.



1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.



1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.

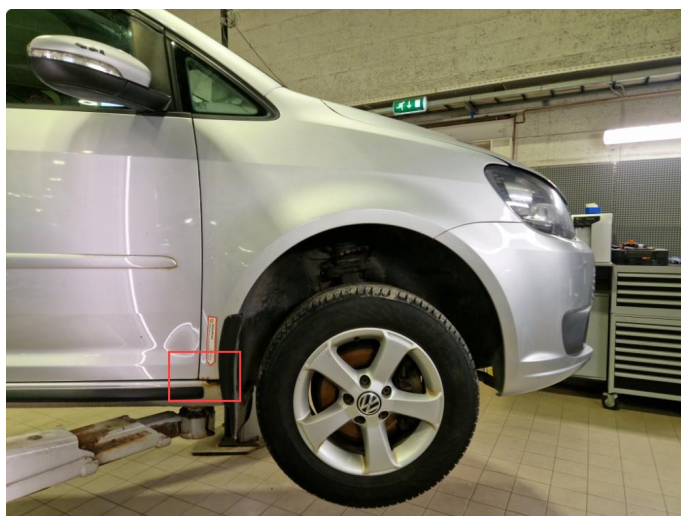


1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.



1.5 Rustdannelser alle 4 stk skjermer.



1.6 Lakkskader speilkåpe h-side.

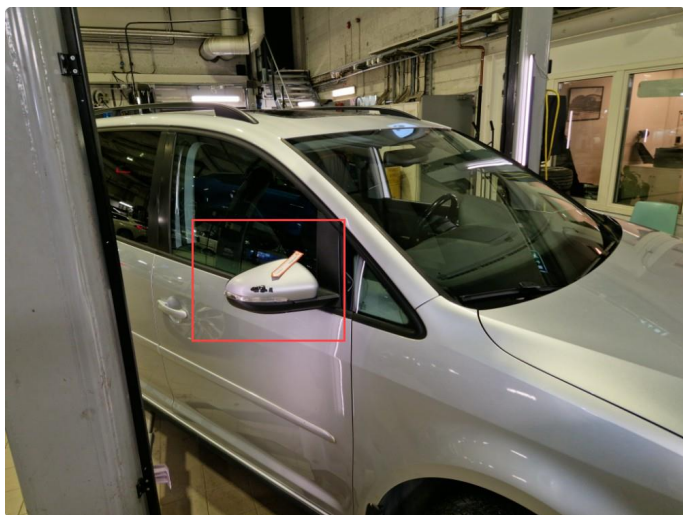

1.6 Lakkskader speilkåpe h-side.



1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H



1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H



1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H




1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H




1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H



1.7 Sommerdekk slitt / skjeivslitt innside. Nokian Nordman SX2 205/55R 16 91H

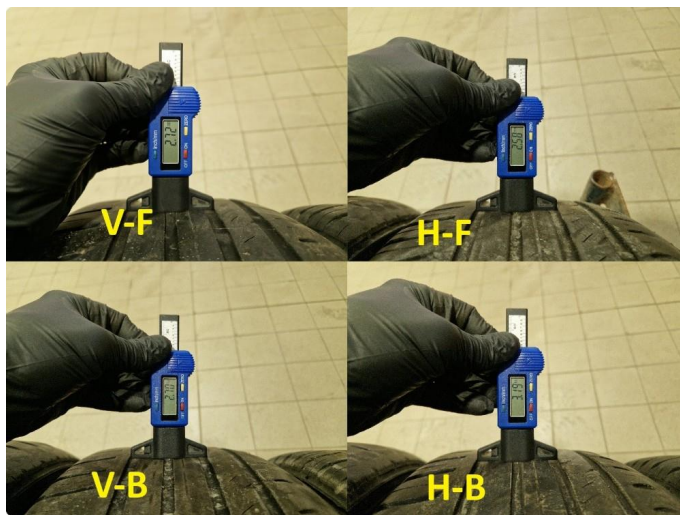

1.8 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 13.02.2026 på km : 219.501

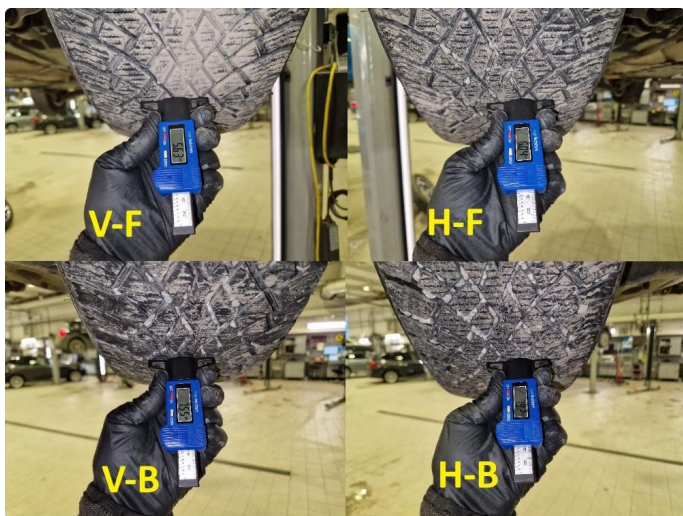

1.9 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 13.02.2026 på km : 219.501



1.10 Steinsprut / bruksmerker frontfanger.




1.10 Steinsprut / bruksmerker frontfanger.




1.11 Riper / bruksmerker bakfanger.



1.11 Riper / bruksmerker bakfanger.

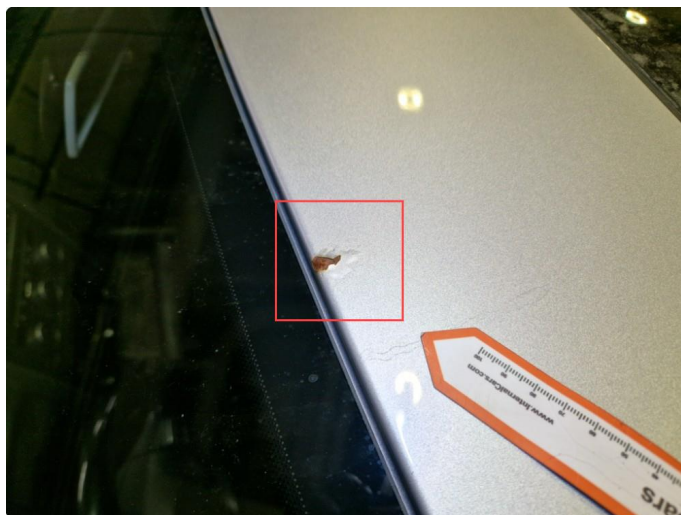


1.12 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak v-side.

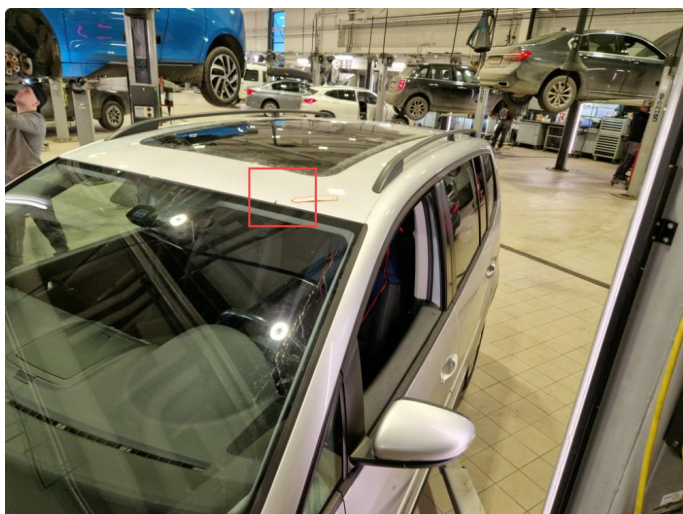

1.12 Steinsprut med rustdannelser fremre del tak v-side.



1.13 Rustdannelser fremre del kanal h+v side.

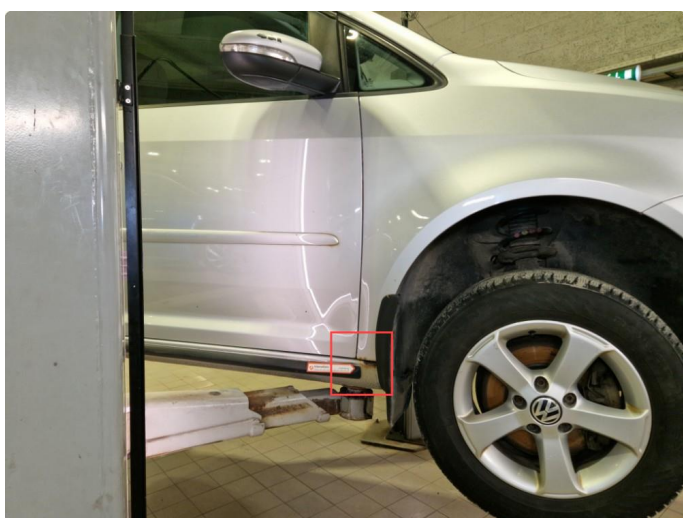

1.13 Rustdannelser fremre del kanal h+v side.



1.13 Rustdannelser fremre del kanal h+v side.




1.13 Rustdannelser fremre del kanal h+v side.



2.1 Sprekkdannelser midtre bremselykt.



2.1 Sprekkdannelser midtre bremselykt.

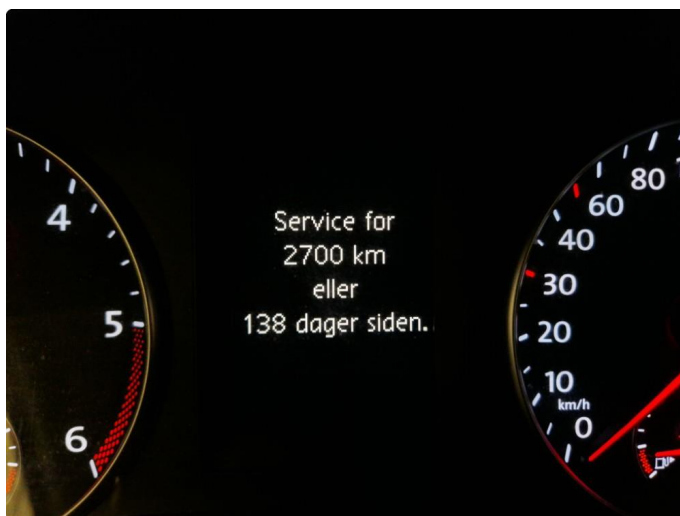

3.1 Servicelampe lyser for 138 dager og 2.700 km siden.



3.3 Oljelekkasje turbo, må feilsøkes for og fastslå omfanget.



3.3 Oljelekkasje turbo, må feilsøkes for og fastslå omfanget.



3.3 Oljelekkasje turbo, må feilsøkes for og fastslå omfanget.



4.1 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.




4.1 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.



4.1 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.




4.1 Slitt bakre bæreamsforing h+v side fram.

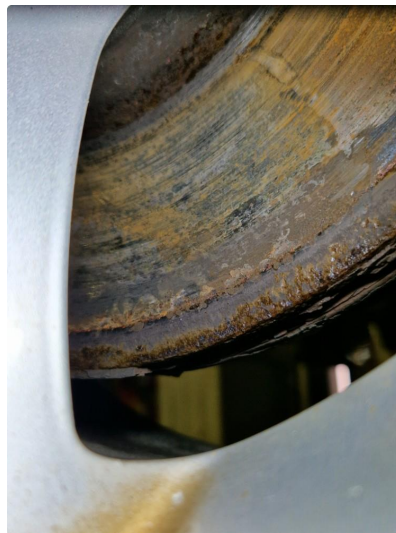

5.1 Slitte / stor slitekant + rust bremseskiver fram , bremseklosser målt til 7mm.




5.1 Slitte / stor slitekant + rust bremseskiver fram , bremseklosser målt til 7mm.

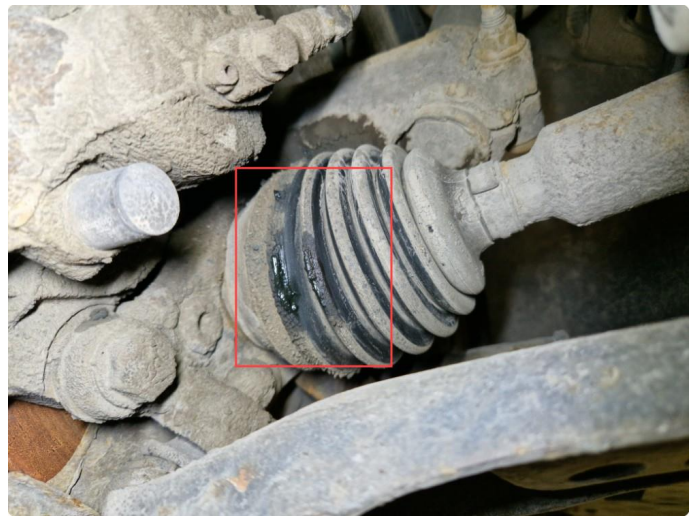




6.1 Skadet ytre drivakselmansjett h2-fram.









7.1 Skadet / mangler flere kjøleribber AC-radiator.

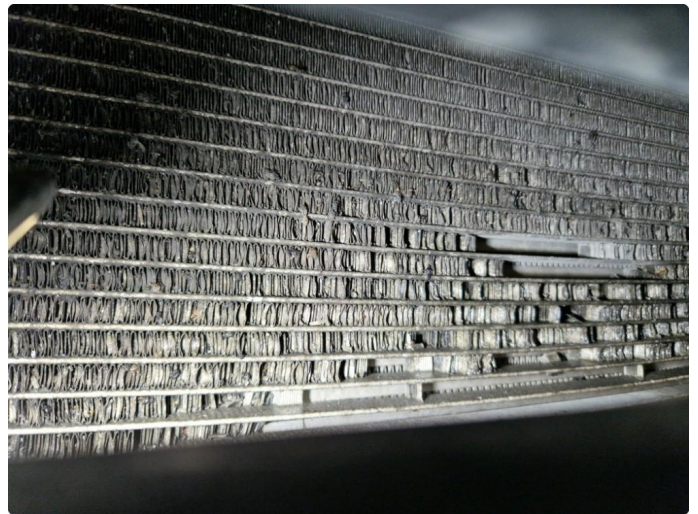

7.1 Skadet / mangler flere kjøleribber AC-radiator.

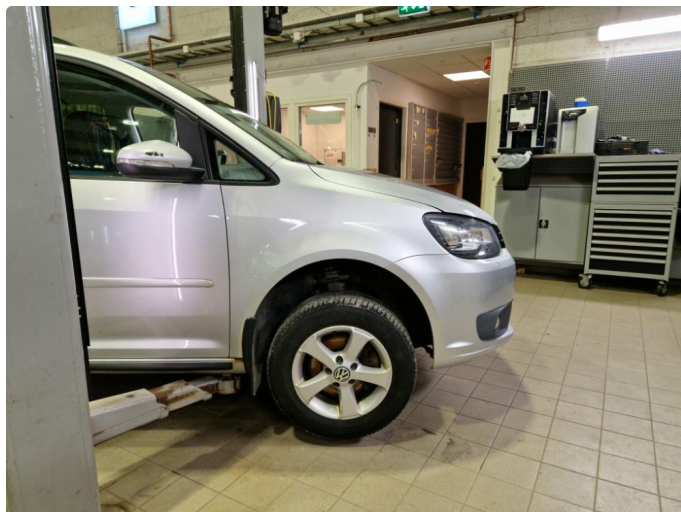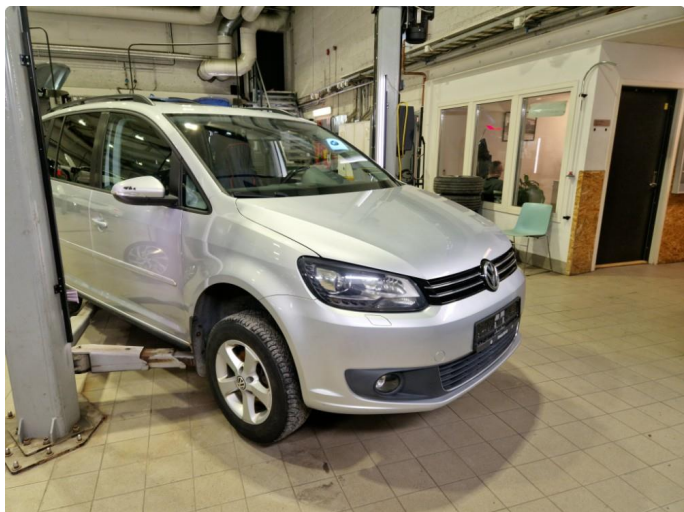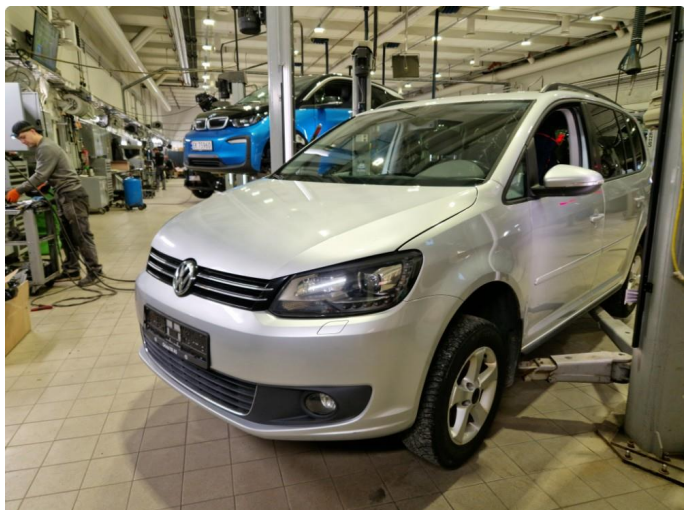

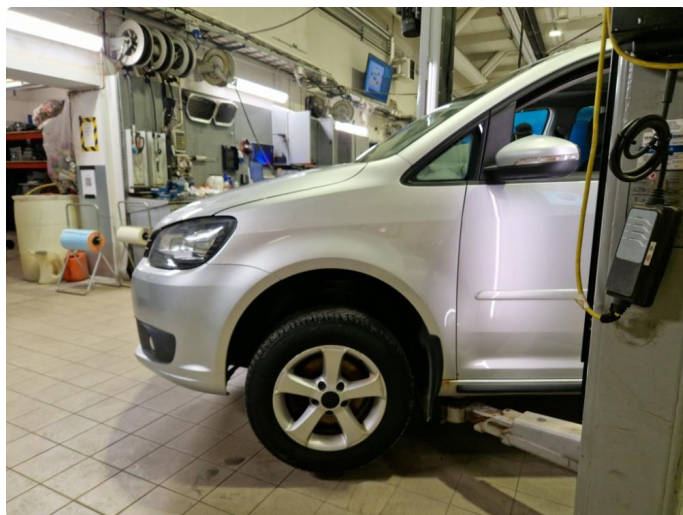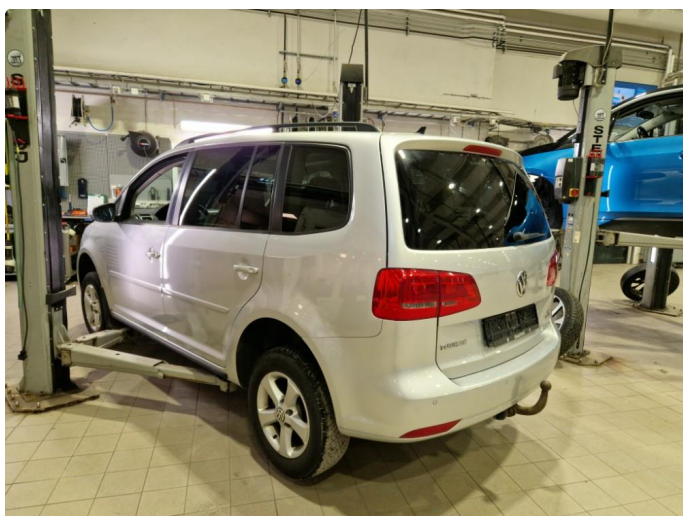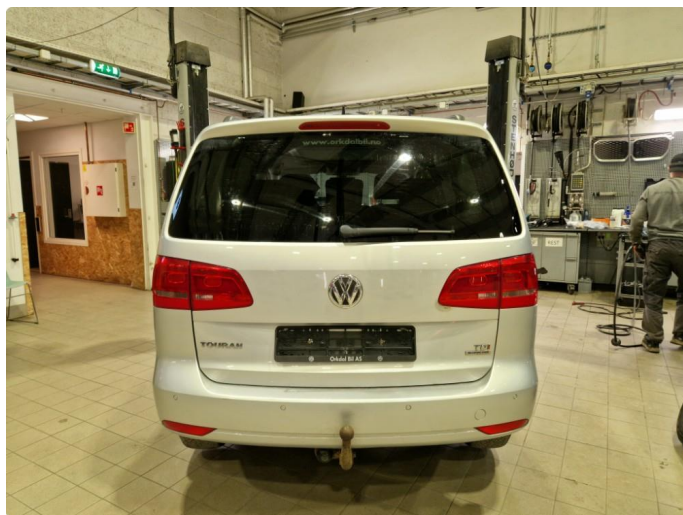

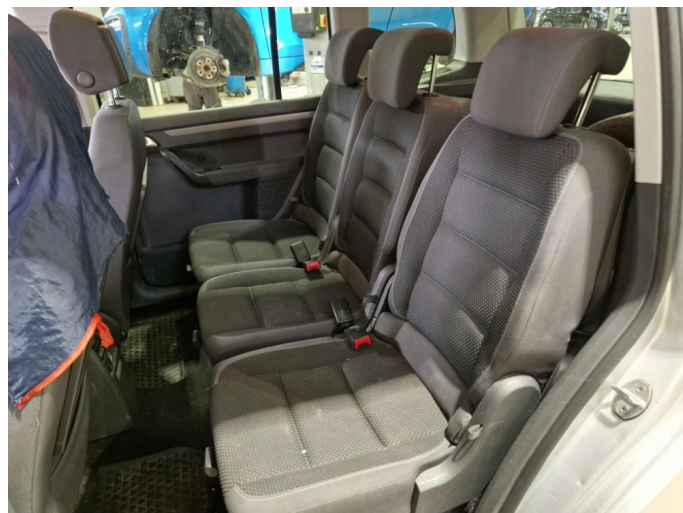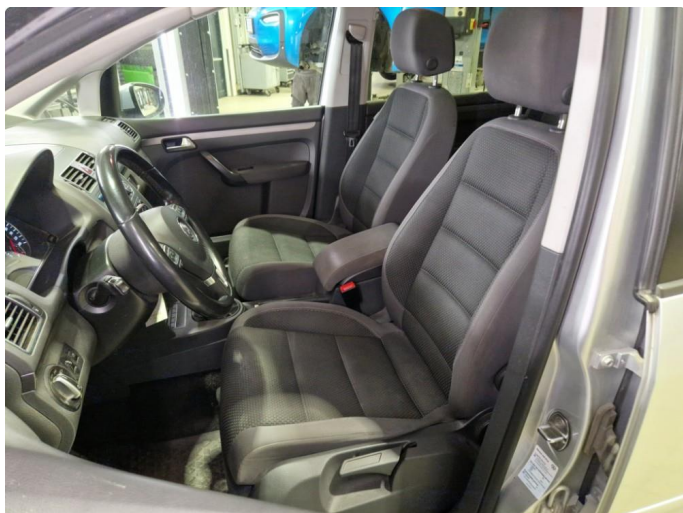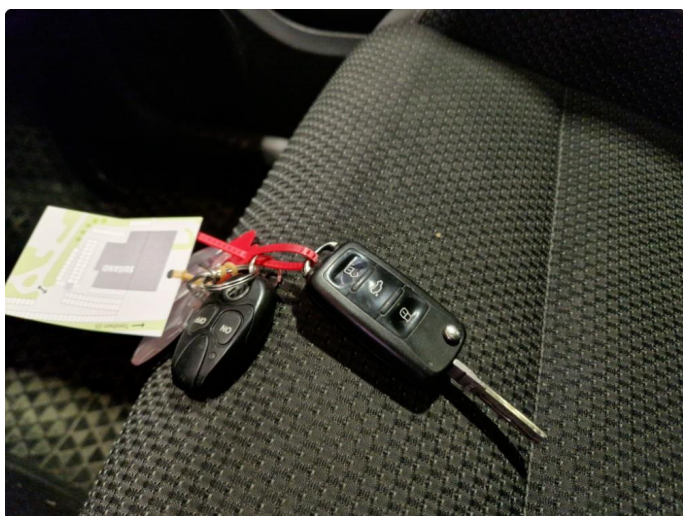



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	2,7	2,6	2,7	3,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,6	6	7,5	7,9
BREMSESKIVER (MM)	23,8	23,8	9,1	9,1
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.09.2023	188127
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.10.2021	157175
25.03.2020	125775
15.08.2018	95399
08.11.2016	63561
22.10.2014	31850

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.