

VOLKSWAGEN PASSAT 140 HK MANUELL

TESTDATO: 09.05.2025

KODE: 1703127

 NF49713

 241 611 KM

 01.08.2011
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WVVZZZ3CZCE019598

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Under bil	Rust underside bil ved bakstilling.	bak
1.2 Panser	Rust + mye steinsprut panser.	foran
1.3 Dører	Rust h+v framdør.	høyre foran - venstre foran
1.4 Dører	Rust h+v bakdør.	høyre bak - venstre bak
1.5 Dører	Bulker pyntedeksel fremre del v-bakdør.	venstre bak
1.6 Skjermer	Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.	høyre foran - venstre foran
1.7 Skjermer	Rust h+v bakskjerm.	høyre bak - venstre bak
1.8 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 25.04.2025, 241.611km.	
1.9 Dekk/Felger	hjulsett mangler - sommer	
1.10 Støtfanger	Mye steinsprut / Lakkslitasje frontfanger + løst feste til indre parksensor vfram.	foran
1.11 Støtfanger	Riper / lakkskader bakfanger.	bak
1.12 Tak	Rust fremre del h-side tak + bulker bakre del v-side.	
2. LYS		
2.1 Lys foran	Matte lykteglass h+v framlykt.	høyre foran - venstre foran
3. MOTOR		
3.1 Lekkasjer	Oljelekkasje bakkant motor.	
3.2 Motorfester/-demper	Slitasje bakre nedre motorfeste.	
3.3 Service	Neste service om 75 Dager / 10.600 km.	
3.4 Service	Neste PKK-kontroll: 19.12.2026.	
3.5 Dieselpumpe/dyser/gløding	Lekkasje 2 stk dyser.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Defekt støtdempermansjett h+v fram , sprukket øvre del.	høyre foran - venstre foran
4.2 Stabilisatorer/stag	Slakke lenkearm h+v side fram.	høyre foran - venstre foran
4.3 Forstilling	Slitt bakre bæreamsforing h+v fram.	høyre foran - venstre foran
4.4 Bakstilling	Slitt fremre bæreamsforing h+v bak.	høyre bak - venstre bak
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Svak pulsering bremseskiver fram + rust / slitasje.	foran
6. INTERIØR		
6.1 Seter	Slitasje skinn førerstol nedre v-side.	venstre foran
6.2 Multimedia	DAB+ fungerer ikke tilfredsstillende	



1.1 Rust underside bil ved bakstilling.

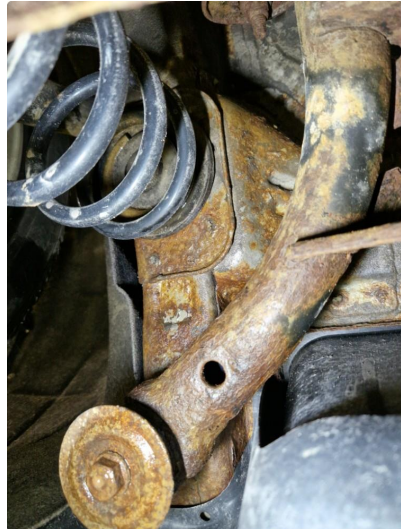


1.1 Rust underside bil ved bakstilling.

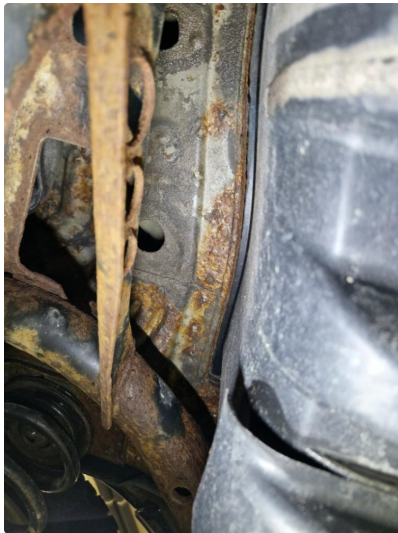


1.1 Rust underside bil ved bakstilling.



1.1 Rust underside bil ved bakstilling.

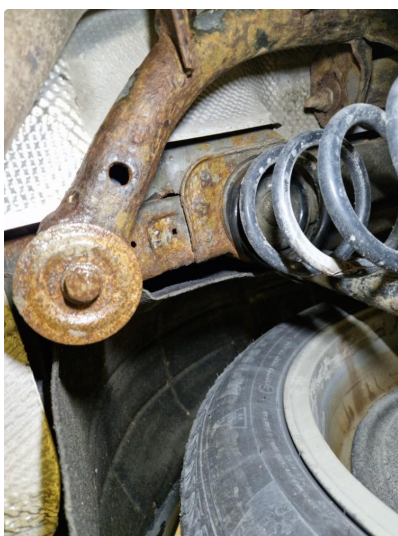

1.1 Rust underside bil ved bakstilling.

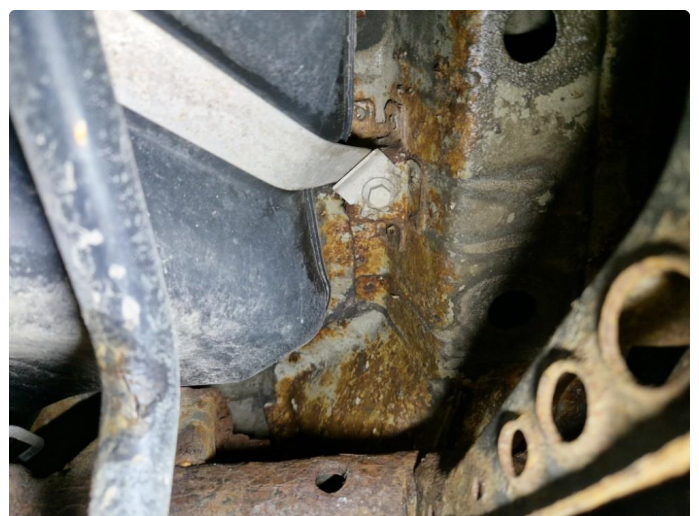

1.1 Rust underside bil ved bakstilling.



1.2 Rust + mye steinsprut panser.




1.2 Rust + mye steinsprut panser.




1.3 Rust h+v framdør.



1.3 Rust h+v framdør.

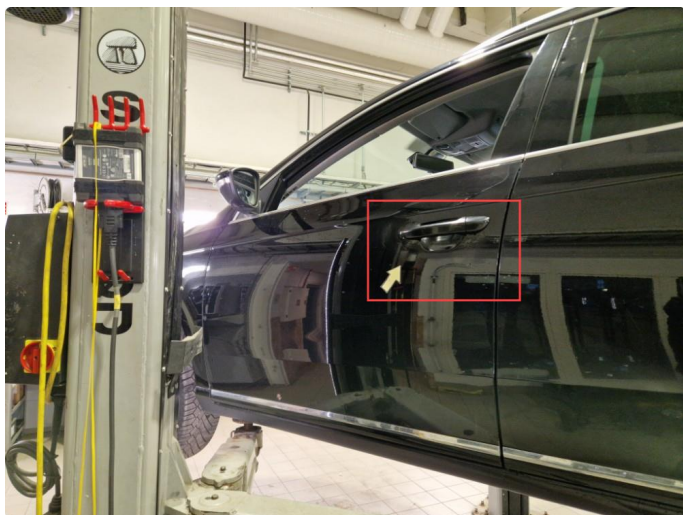

1.3 Rust h+v framdør.

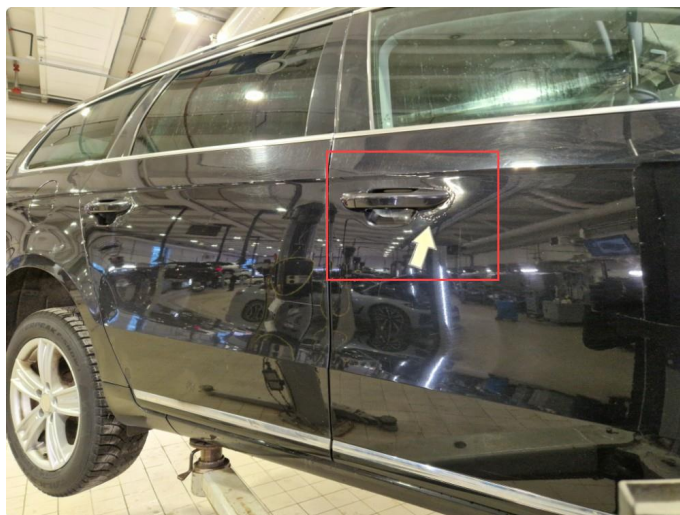


1.3 Rust h+v framdør.



1.3 Rust h+v framdør.




1.3 Rust h+v framdør.

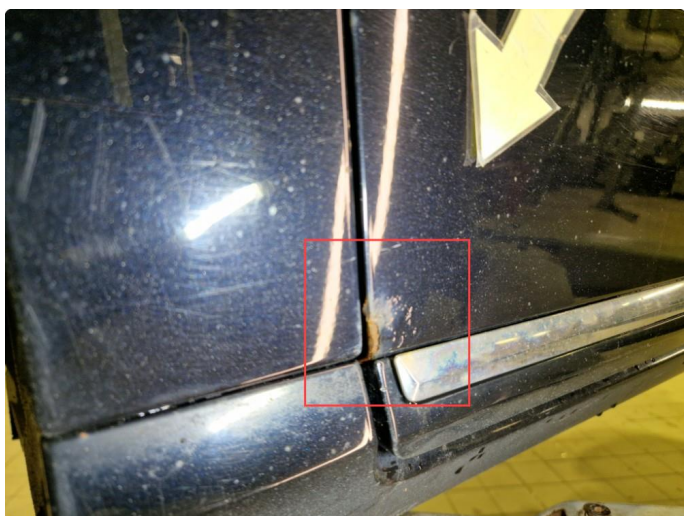

1.3 Rust h+v framdør.



1.3 Rust h+v framdør.

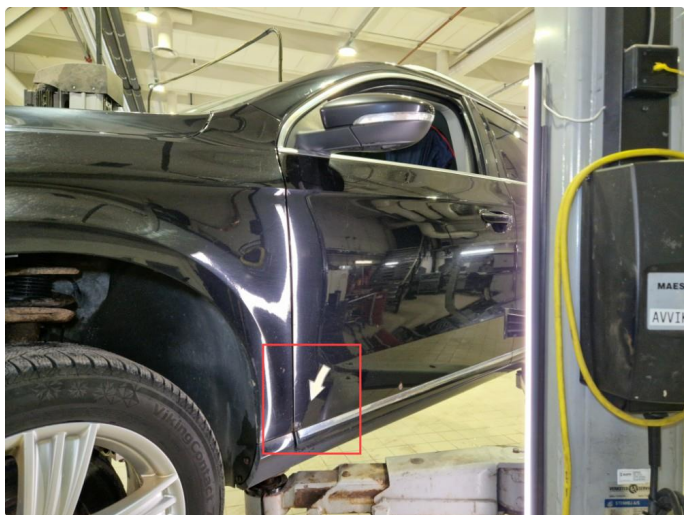

1.3 Rust h+v framdør.




1.3 Rust h+v framdør.



1.3 Rust h+v framdør.



1.4 Rust h+v bakdør.

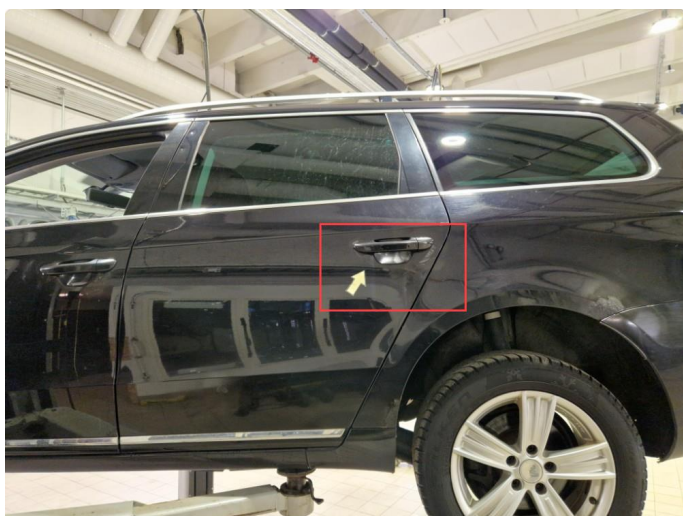


1.4 Rust h+v bakdør.



1.4 Rust h+v bakdør.



1.4 Rust h+v bakdør.

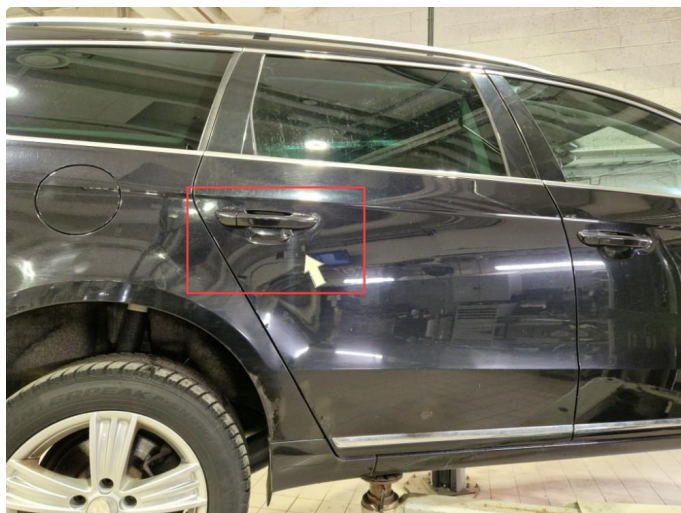


1.4 Rust h+v bakdør.



1.4 Rust h+v bakdør.



1.4 Rust h+v bakdør.

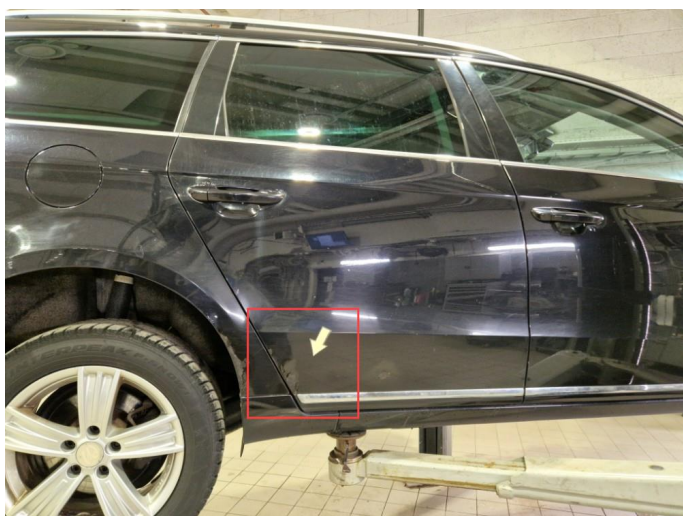

1.4 Rust h+v bakdør.




1.4 Rust h+v bakdør.



1.4 Rust h+v bakdør.




1.4 Rust h+v bakdør.

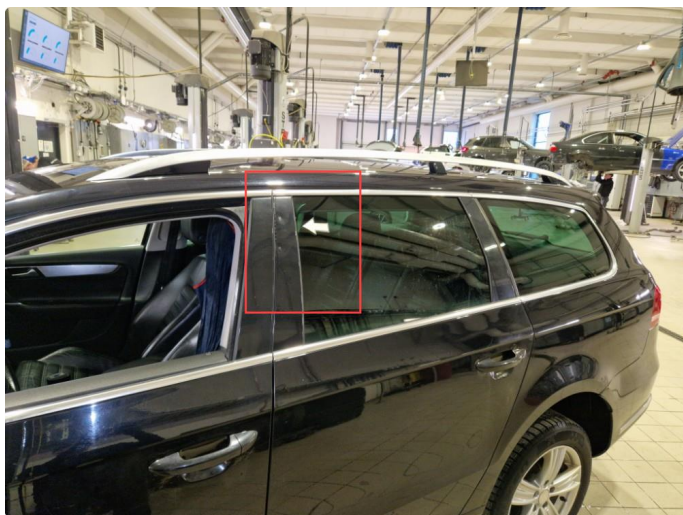


1.5 Bulker pyntedeksel fremre del v-bakdør.



1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.

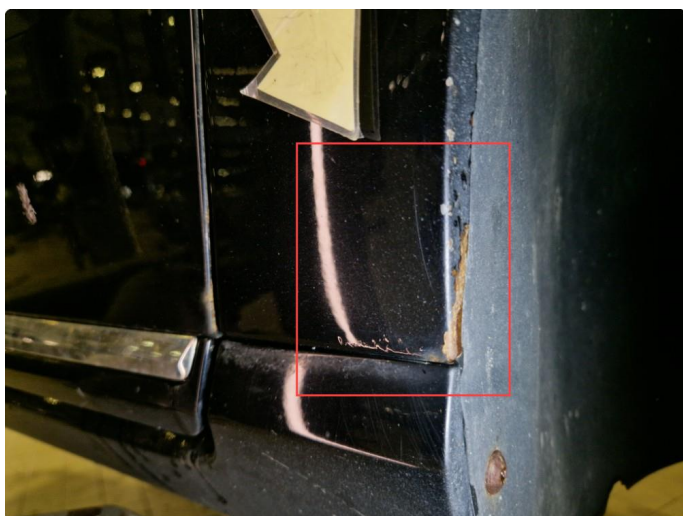

1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.

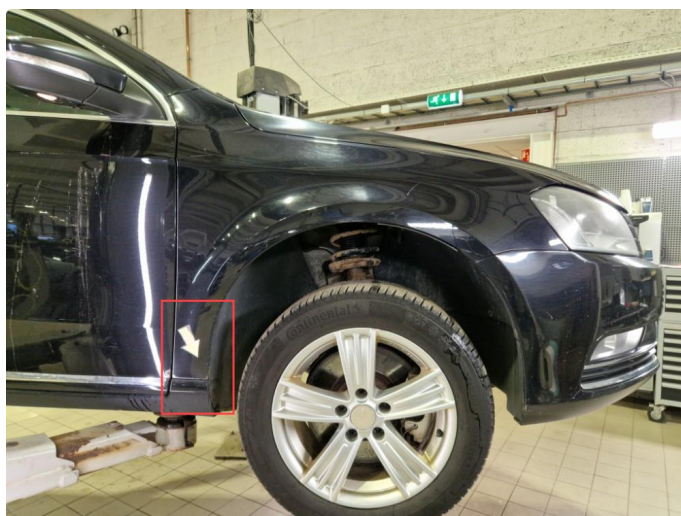

1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.



1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.




1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.



1.6 Rust + bulk v-framskjerm, rust hframskjerm.



1.7 Rust h+v bakskjerm.

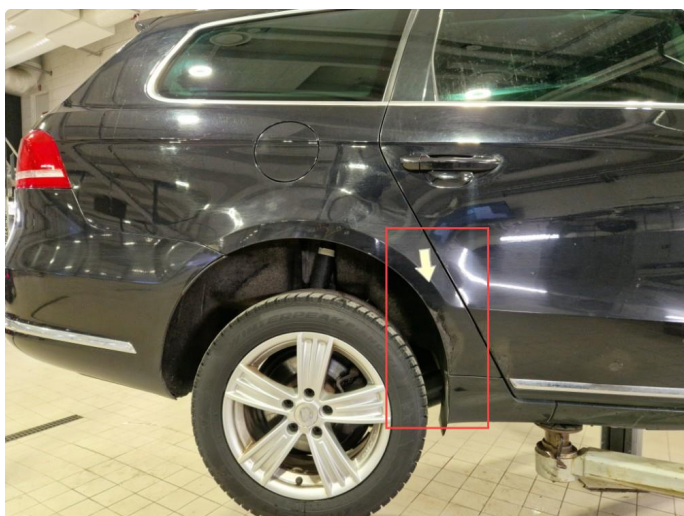


1.7 Rust h+v bakskjerm.



1.7 Rust h+v bakskjerm.



1.7 Rust h+v bakskjerm.

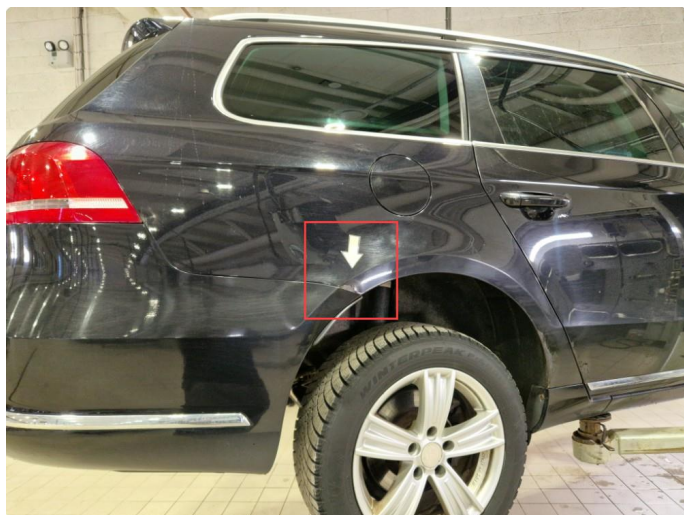

1.7 Rust h+v bakskjerm.




1.7 Rust h+v bakskjerm.




1.7 Rust h+v bakskjerm.



1.7 Rust h+v bakskjerm.

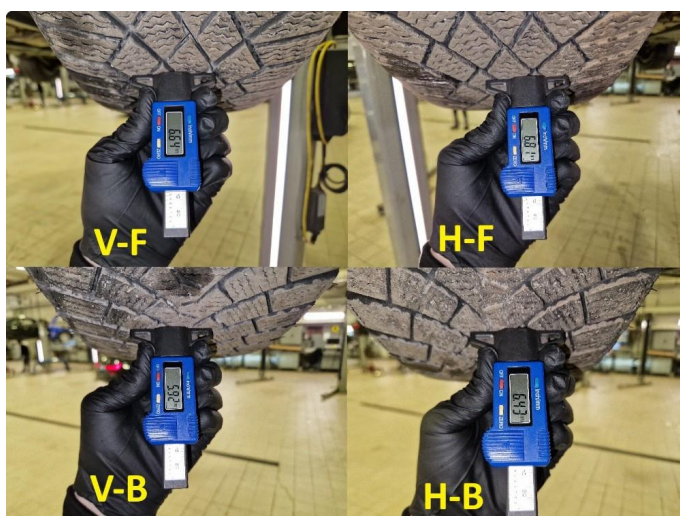


1.8 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst
25.04.2025, 241.611km.

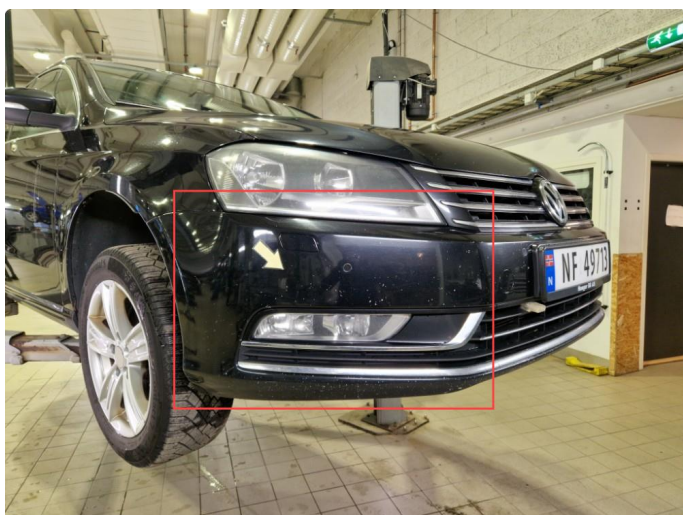

1.10 Mye steinsprut / Laksklitasje frontfanger +
løst feste til indre parksensor vfram.



1.10 Mye steinsprut / Laksklitasje frontfanger +
løst feste til indre parksensor vfram.

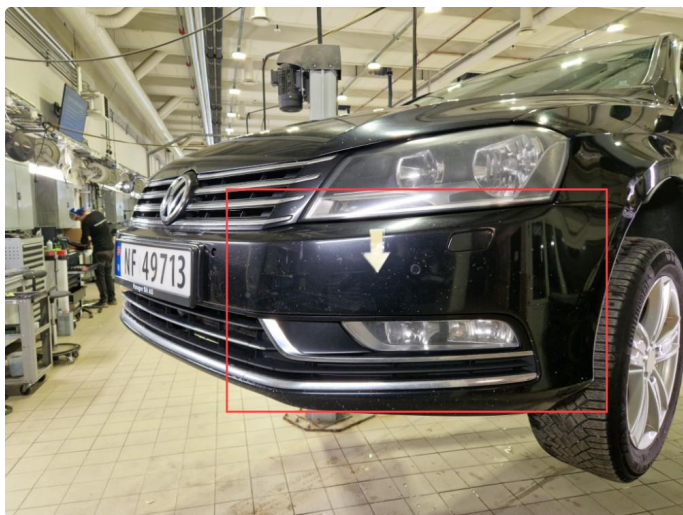

1.10 Mye steinsprut / Lakkslitasje frontfanger + løst feste til indre parksensor vfram.



1.10 Mye steinsprut / Lakkslitasje frontfanger + løst feste til indre parksensor vfram.




1.10 Mye steinsprut / Lakkslitasje frontfanger + løst feste til indre parksensor vfram.




1.10 Mye steinsprut / Lakkslitasje frontfanger + løst feste til indre parksensor vfram.




1.11 Riper / lakkskader bakfanger.

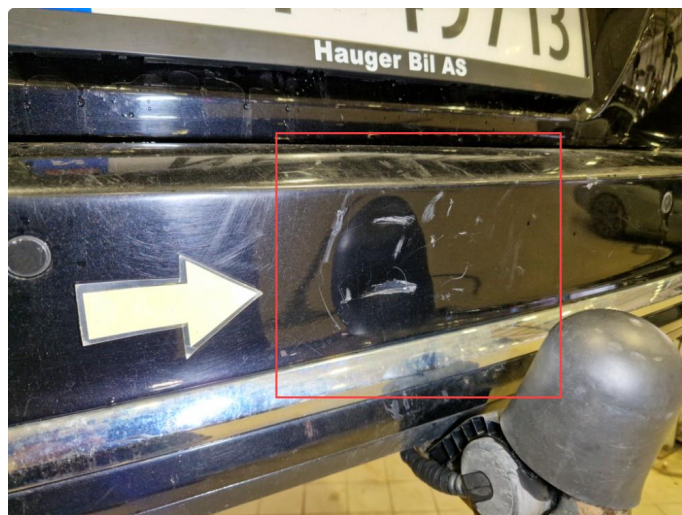


1.11 Riper / lakkskader bakfanger.

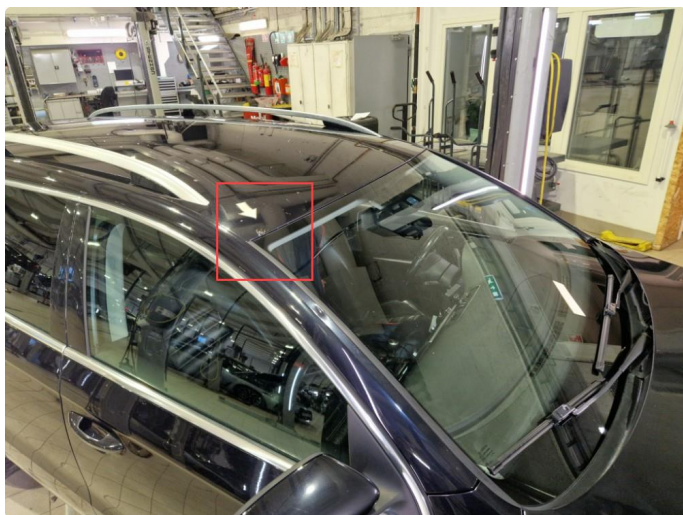

1.12 Rust fremre del h-side tak + bulker bakre del v-side.

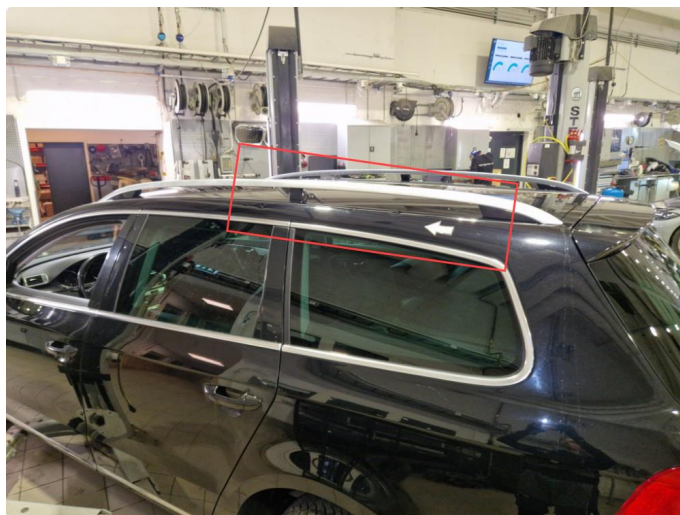


1.12 Rust fremre del h-side tak + bulker bakre del v-side.

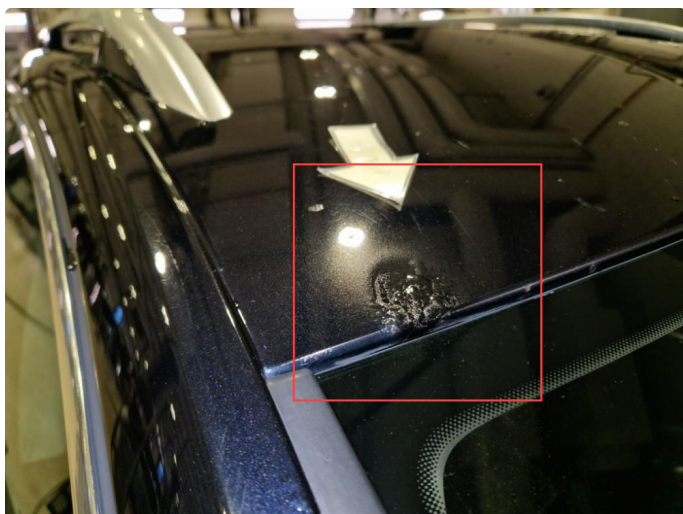


1.12 Rust fremre del h-side tak + bulker bakre del v-side.




1.12 Rust fremre del h-side tak + bulker bakre del v-side.

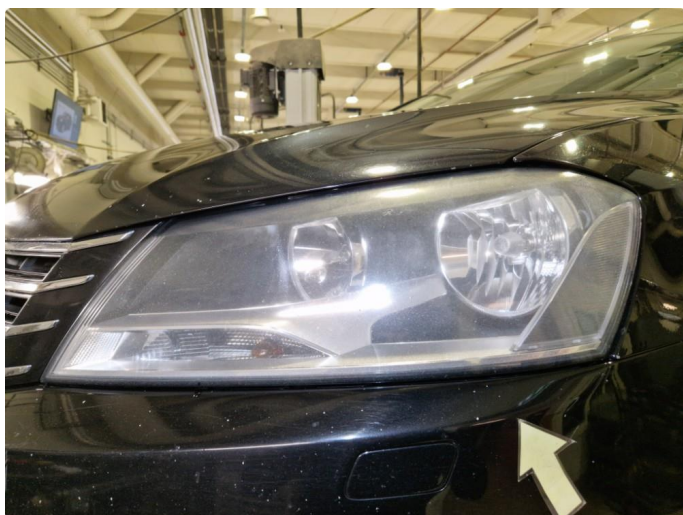

2.1 Matte lykteglass h+v framlykt.

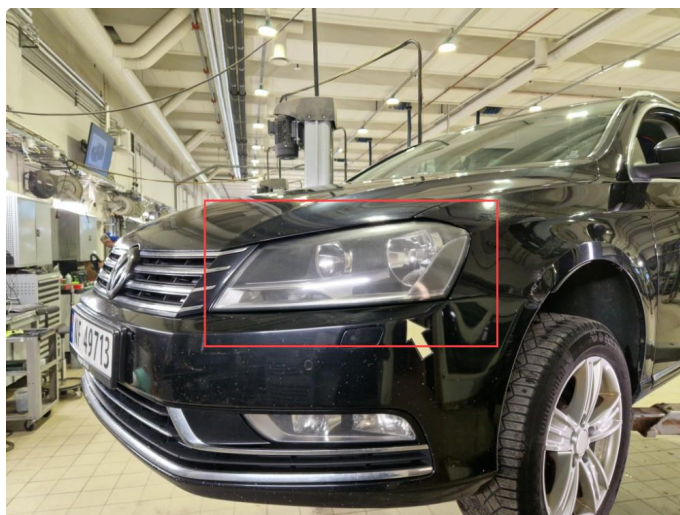


2.1 Matte lykteglass h+v framlykt.

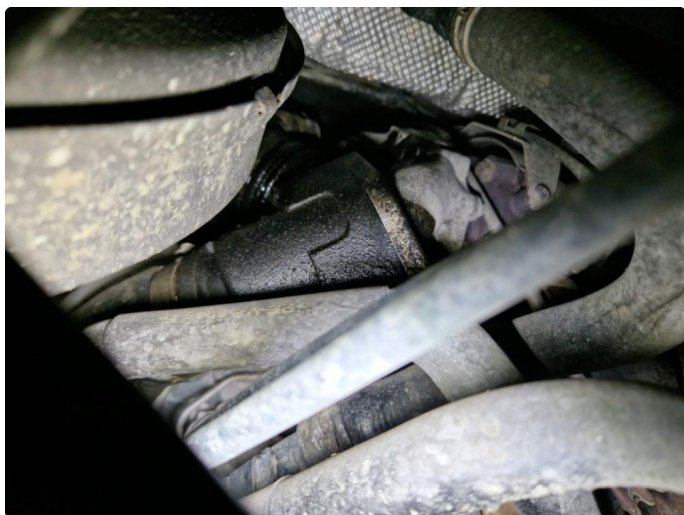

3.1 Oljelekkasje bakkant motor.



3.1 Oljelekkasje bakkant motor.

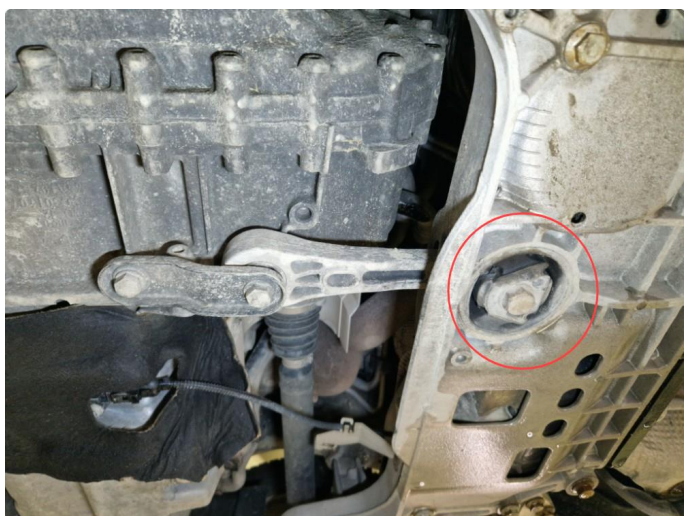

3.2 Slitasje bakre nedre motorfeste.




3.2 Slitasje bakre nedre motorfeste.



3.3 Neste service om 75 Dager / 10.600 km.




3.5 Lekkasje 2 stk dyser.

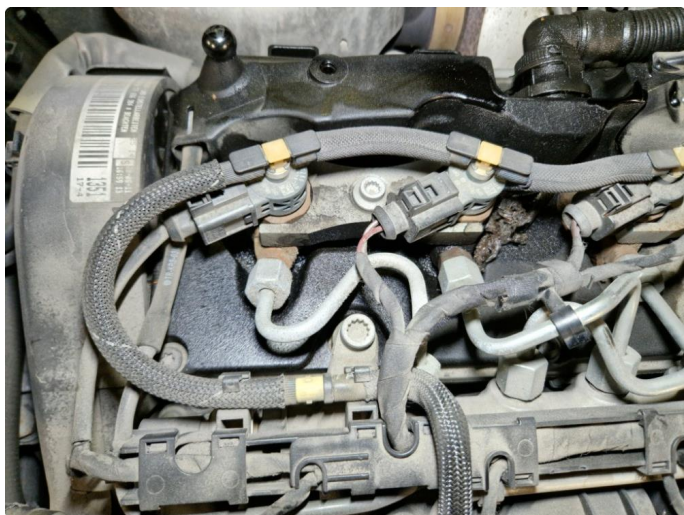


3.5 Lekkasje 2 stk dyser.




4.1 Defekt støtdempersjett h+v fram ,
sprukket øvre del.

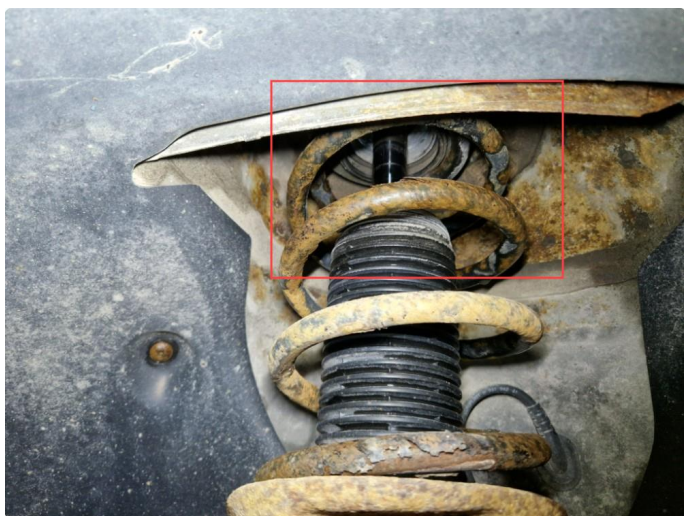


4.1 Defekt støtdempersjett h+v fram ,
sprukket øvre del.

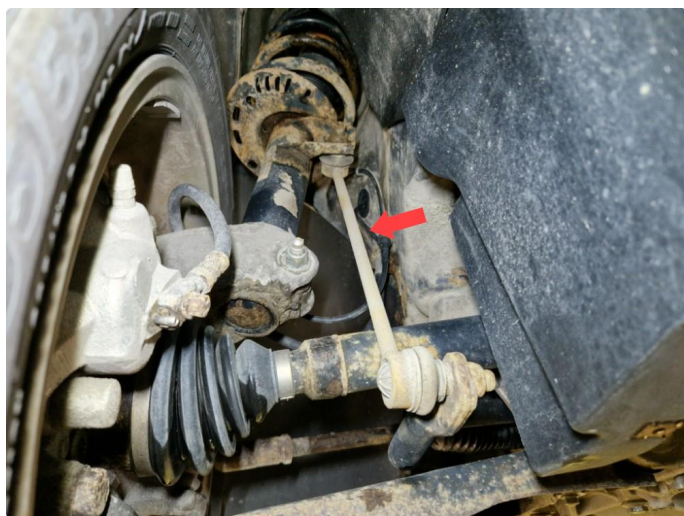

4.2 Slakke lenkearm h+v side fram.

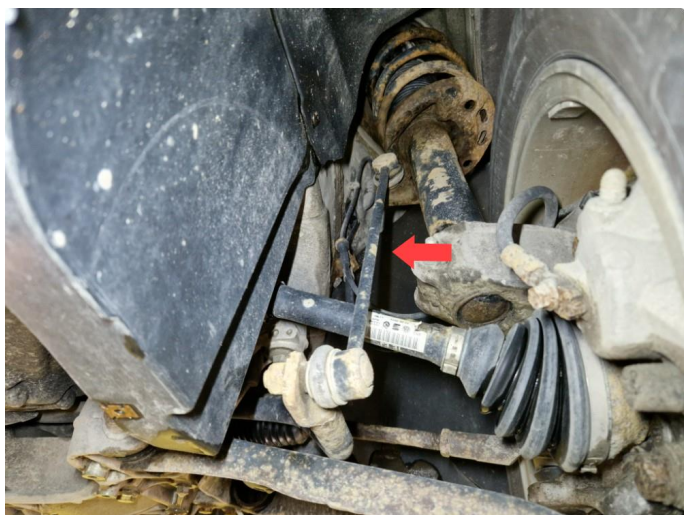


4.2 Slakke lenkearm h+v side fram.

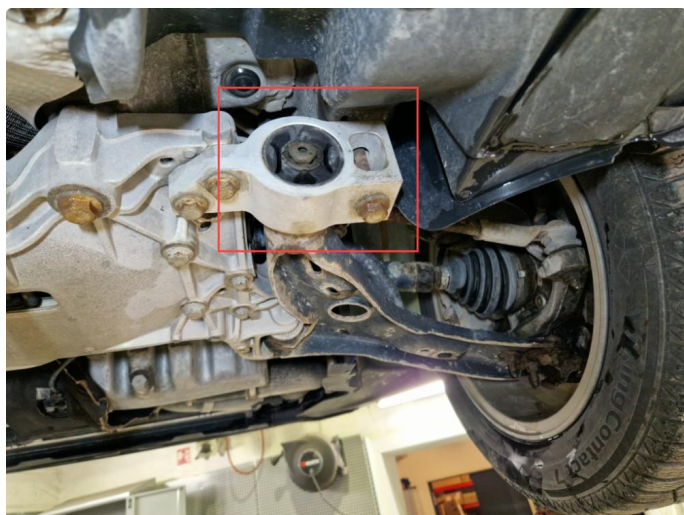

4.3 Slitt bakre bærearmsforing h+v fram.




4.3 Slitt bakre bærearmsforing h+v fram.

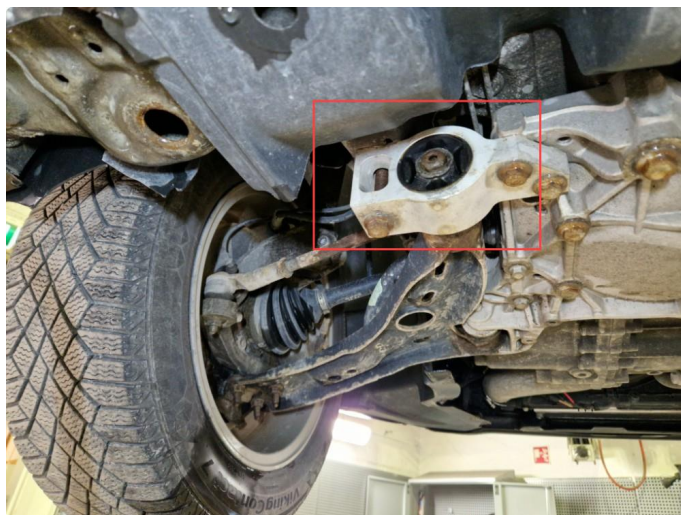


4.3 Slitt bakre bærearmsforing h+v fram.



4.4 Slitt fremre bærearmsforing h+v bak.

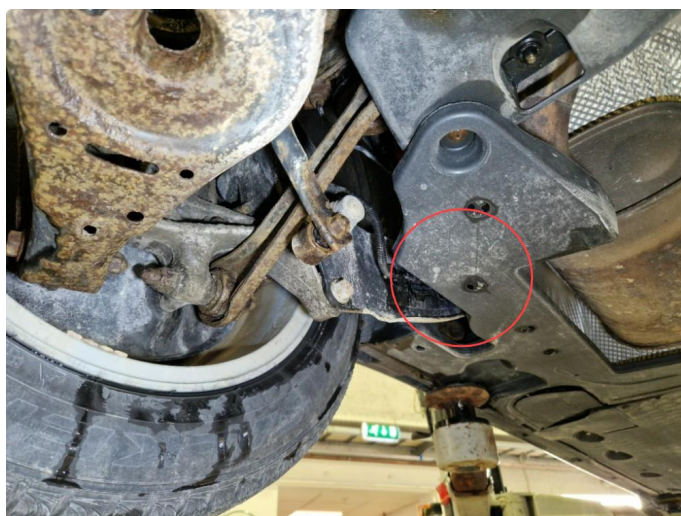

4.4 Slitt fremre bærearmsforing h+v bak.

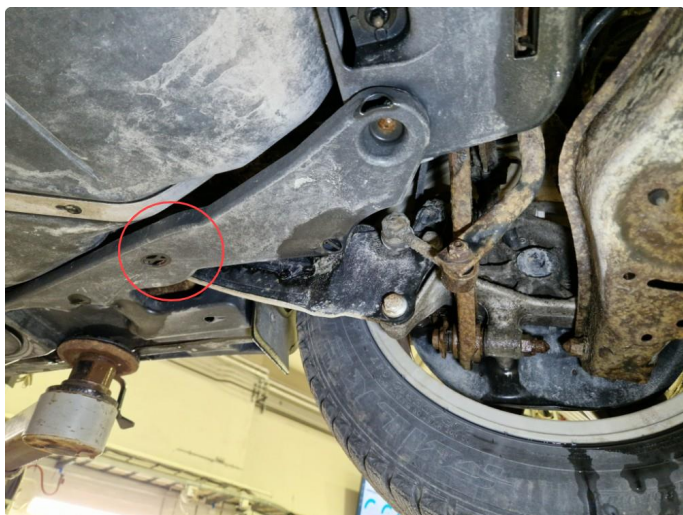

4.4 Slitt fremre bærearmsforing h+v bak.



4.4 Slitt fremre bærearmsforing h+v bak.







5.1 Svak pulsering bremseskiver fram + rust / slitasje.











6.1 Slitasje skinn førerstol nedre v-side.




6.1 Slitasje skinn førerstol nedre v-side.

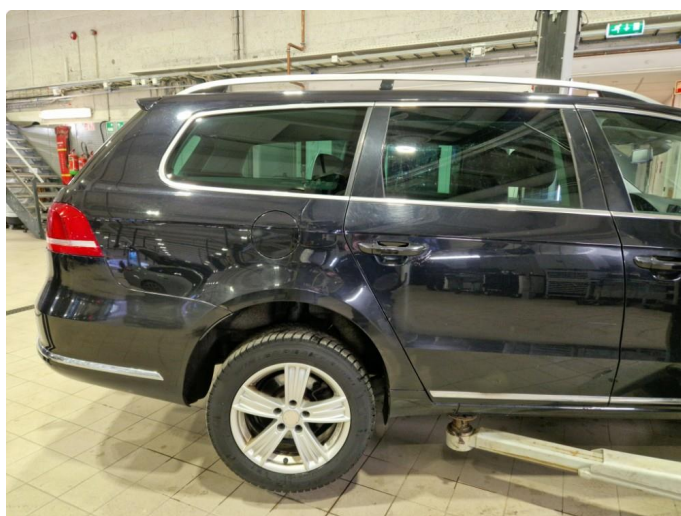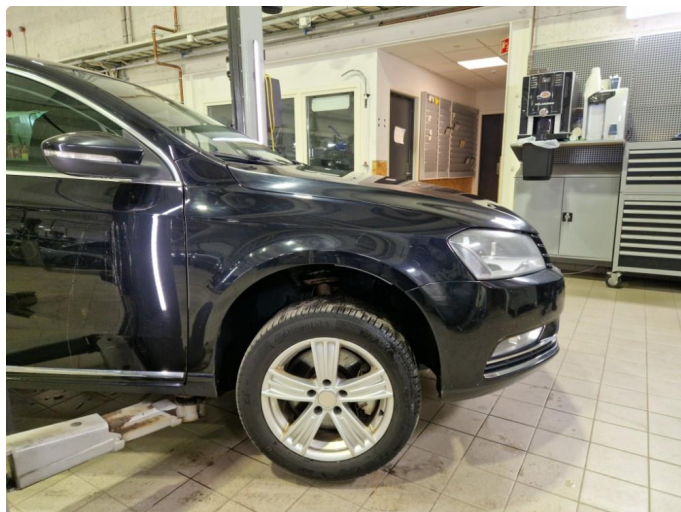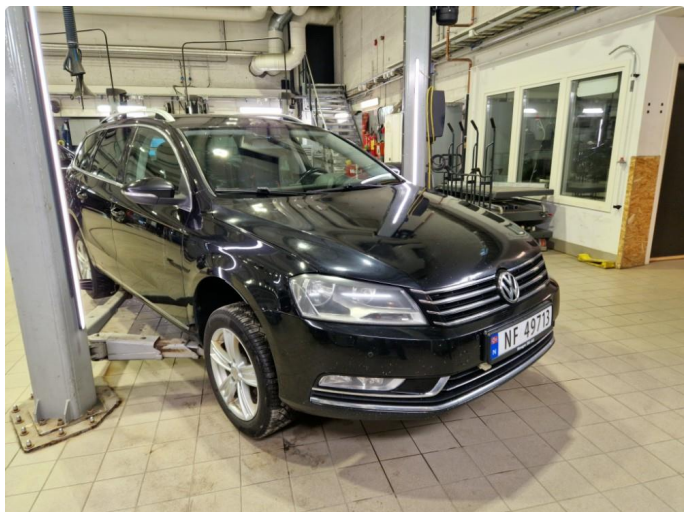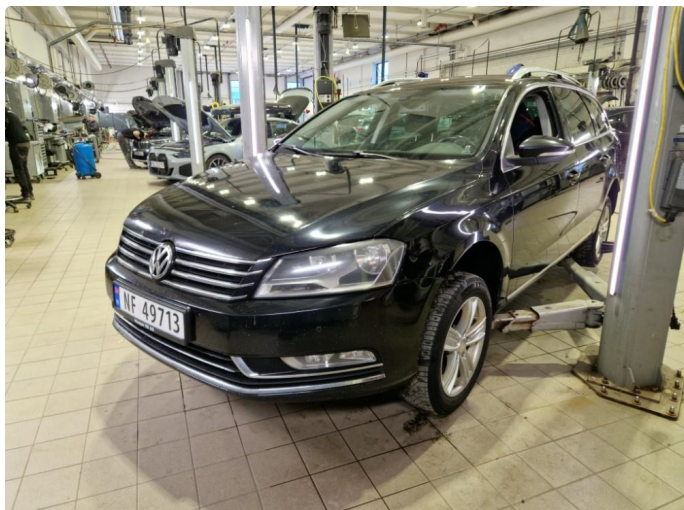

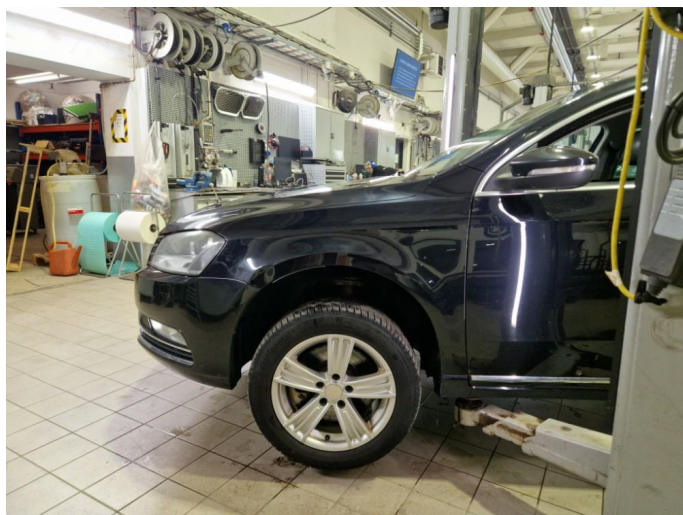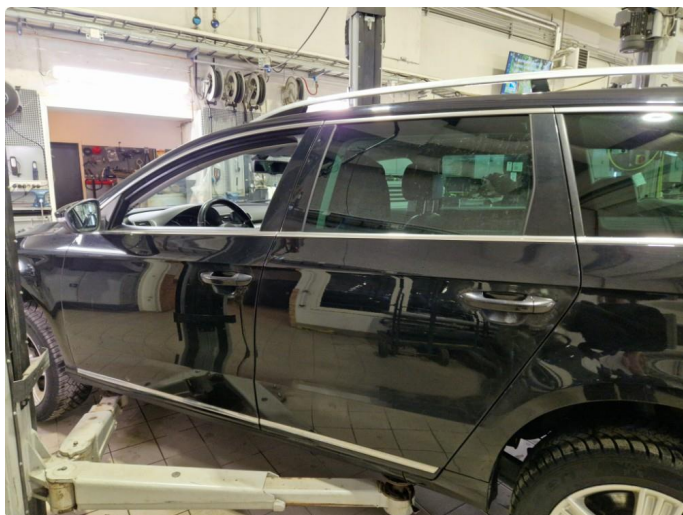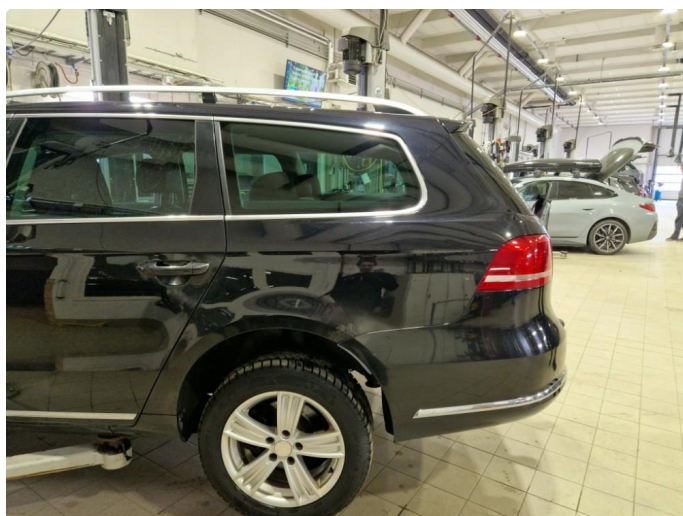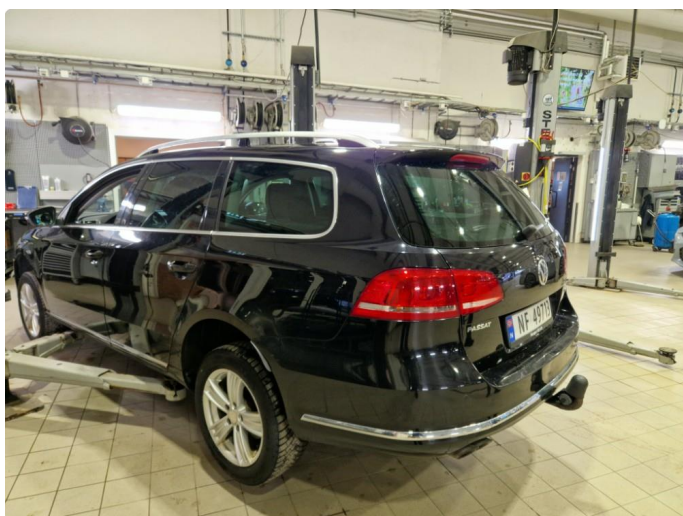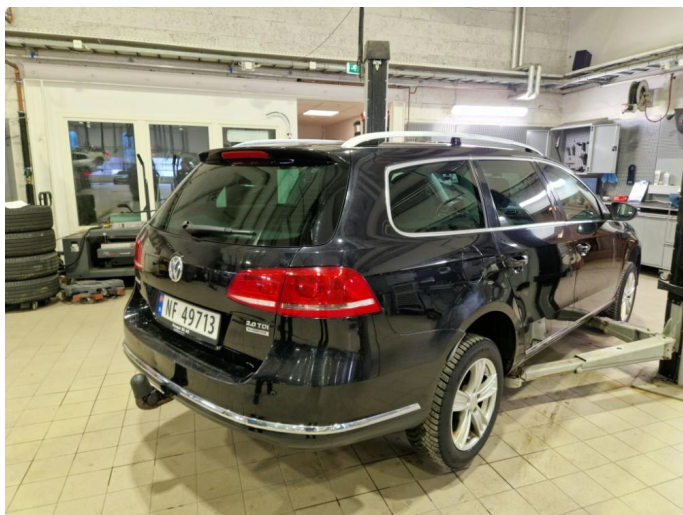

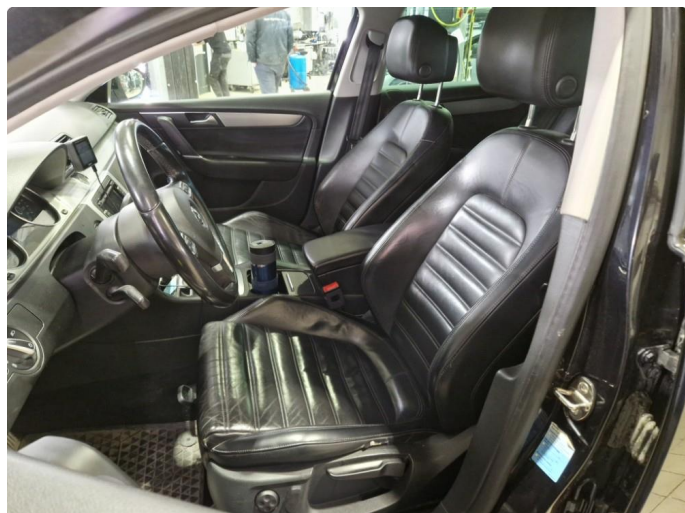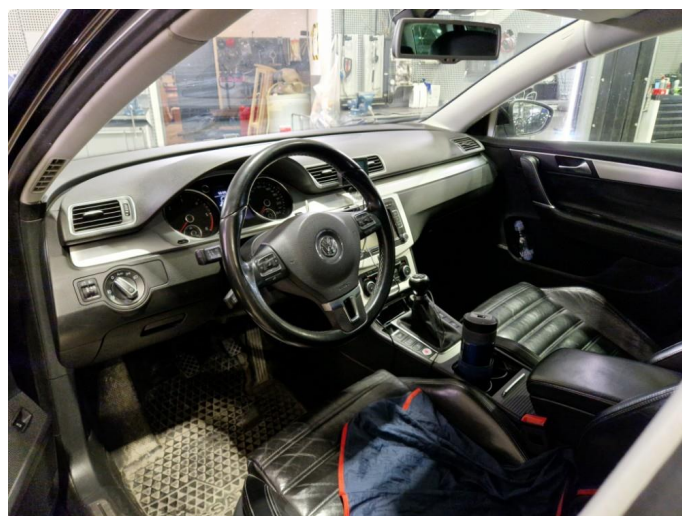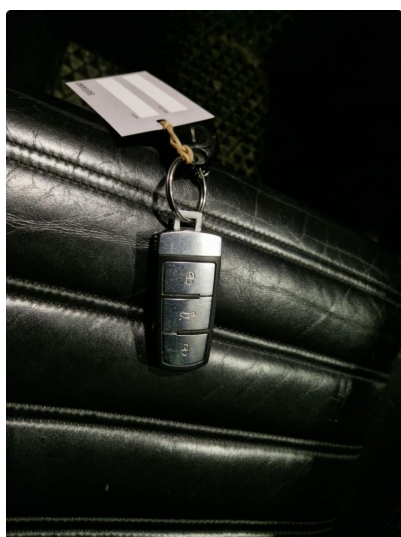

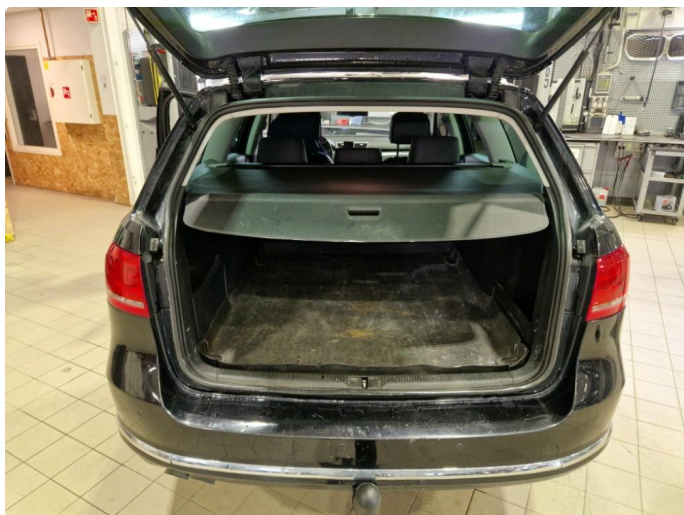

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2023
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,6	6,8	5,9	6,4
BREMSESKIVER (MM)	24	24	10,8	10,8
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
29.06.2022	204420
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
14.01.2021	174249
19.12.2018	144369
03.05.2017	114956
28.01.2016	73644
02.09.2013	23070

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✖ Under bil
- ✖ Panser
- ✖ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✖ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✖ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✖ Lekkasjer
- ✖ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✖ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✖ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✖ Stabilisatorer/stag
- ✖ Forstilling
- ✖ Bakstilling

BREMSER

- ✖ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✖ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✖ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.