

BMW X3 XDRIVE20D 163 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 23.12.2025

KODE: 1910515



VH42177



148 595 KM



25.05.2012

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WBAWY310400A53674

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 13.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	feilkoder	
1.2 Diagnose	feilkoder	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Noe rust underside ved bakstilling.	bak
2.2 Panser	Mye steinsprut / lakkslitasje panser.	foran
2.3 Dører	Rustbobler + p-bulk v-framdør.	venstre foran
2.4 Dører	Rustbobler v-bakdør.	venstre bak
2.5 Dører	Rustbobler h-bakdør.	høyre bak
2.6 Dører	Rustbobler h-framdør.	høyre foran
2.7 Bakluke	Rustbobler bakluke.	bak
2.8 Bakluke	Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.	bak
2.9 Skjermer	Rustbobler nedre del h-framskjerm.	høyre - foran
2.10 Tilhengerfeste	Funksjonsfeil hengerfeste, innfelling virker ikke.	bak
2.11 Dekk/Felger	kantkjørt felg	alle
2.12 Dekk/Felger	Korrosjon 1 vinterfelg.	venstre bak
2.13 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 19.12.2025, 148.595km.	
2.14 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 19.12.2025, 148.595km.	
2.15 Støtfanger	Lakkskader / riper bakfanger.	bak
2.16 Støtfanger	skrubbermerker underkant	foran - nede
2.17 Kanal	Skade bakre del kanalskjørt h-side.	høyre
3. LYS		
3.1 Lys bak	Fukt indre baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak - indre
3.2 Retningslys	Fukt blinklykt h+v framskjerm.	venstre - høyre
4. MOTOR		
4.1 Service	Manglende servicehistorikk mellom service utført 28.09.2020 på km : 74.750 og service utført 15.05.2025 på km : 137.830.	
4.2 Service	Neste PKK 13.06.2026.	
4.3 Service	Neste service 05.2027 / 17.000 km.	
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Pulsering i bremseskiver fram , avdekket ved både prøvekjøring og bremseprøver. Bremseskiver målt til 5mm.	foran

1	2	3	
Integrated Service Technical 4.57.21			
Application Programming data: 4.57.21			
VIN 0A53674 Vehicle X/F25/off-road vehicle/X3 xDrive20d/N47D2001/AUTO/ECE/LL/2012/04			
Mileage 148595 km / 92332 mls I-Level actual F025-25-11-510			
Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan
Repair/maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update
Fault memory	Fault pattern	Function Structure	Component Structure
Code ▲		Description	
48006E		ICM: Rear left ride-height sensor, measuring voltage	


1.1 Feilkoder

1	2	3	
Integrated Service Technical 4.57.21			
Application Programming data: 4.57.21			
VIN 0A53674 Vehicle X/F25/off-road vehicle/X3 xDrive20d/N47D2001/AUTO/ECE/LL/2012/04			
Mileage 148595 km / 92332 mls I-Level actual F025-25-11-510			
ABL-DIT-AS1214 TD BASIC - Checking engine tuning - V.32			
Procedure			
Warning! Engine tuning detected by the automated test			
Notice! Possible effect on the warranty or goodwill			
The fault memory entry S 0777 "Engine tuning detected by automated check" has been set: - Inform the customer and obtain their written consent in the event of a software update. Reason: Any software update using ISTA can remove the engine tuning software. - The software update does not restore the warranty or goodwill claims. It must be assumed that the damage was already caused due to engine tuning.			
1 Data collected for engine tuning test. D1214_00000000_90_912			

1.2 Feilkoder



1.1 Feilkoder

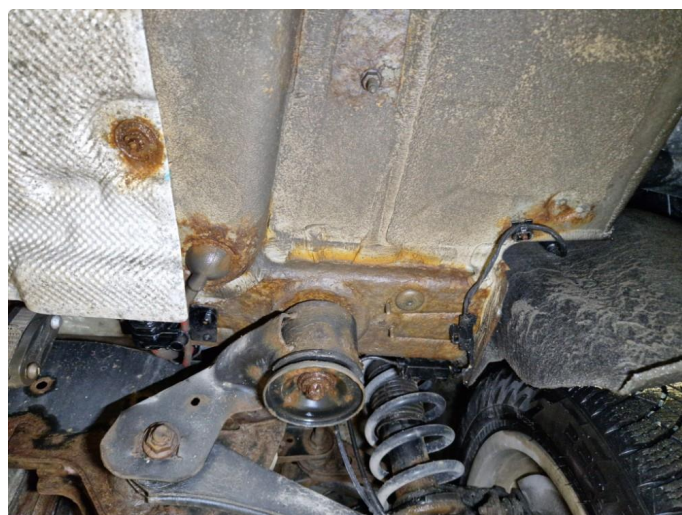

2.1 Noe rust underside ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside ved bakstilling.

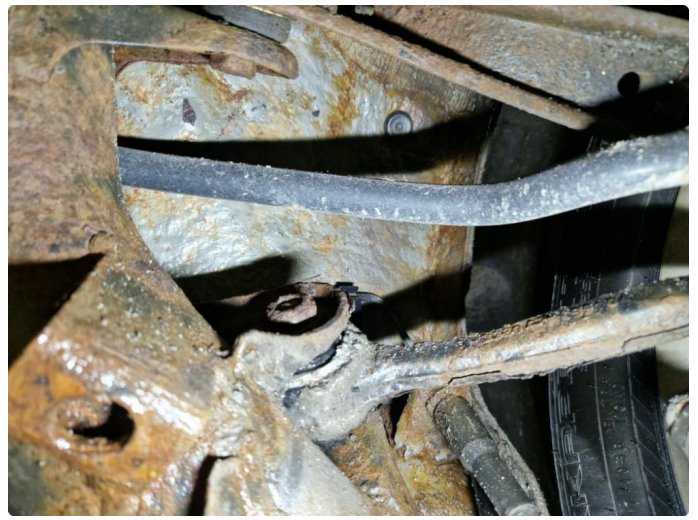


2.1 Noe rust underside ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside ved bakstilling.

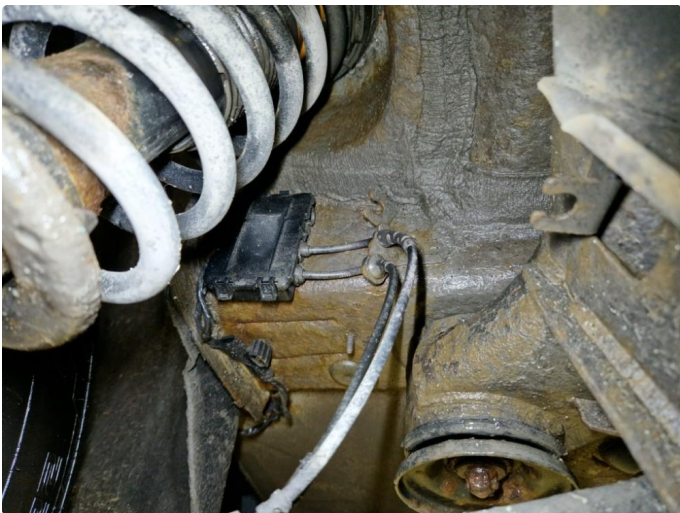

2.1 Noe rust underside ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside ved bakstilling.

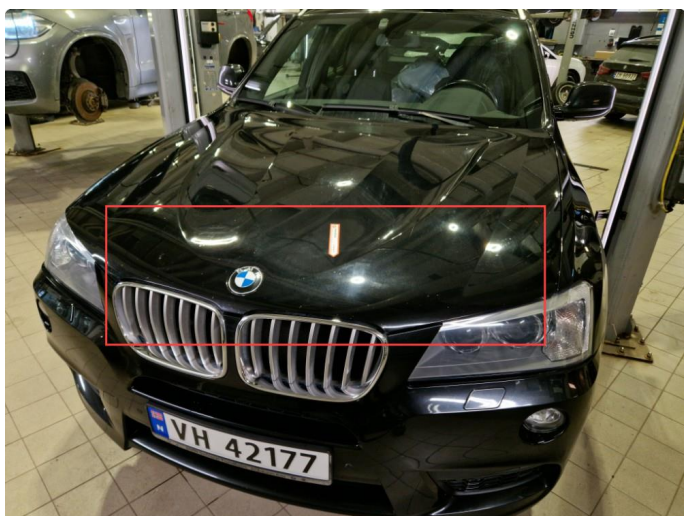


2.2 Mye steinsprut / lakkslitasje panser.



2.2 Mye steinsprut / lakkslitasje panser.

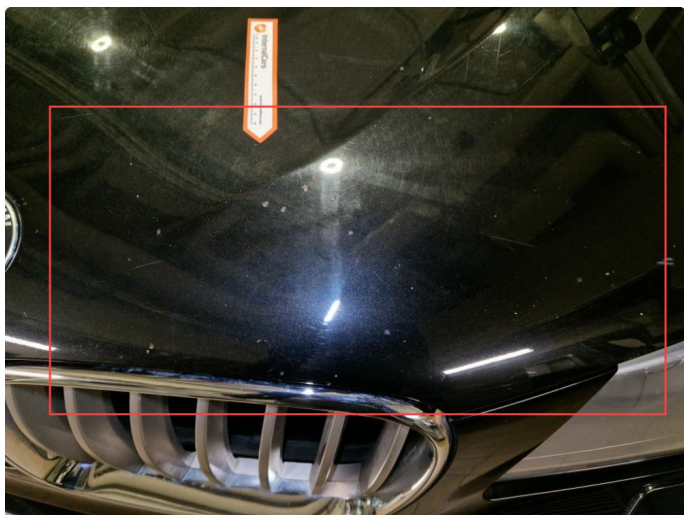

2.2 Mye steinsprut / lakkslitasje panser.

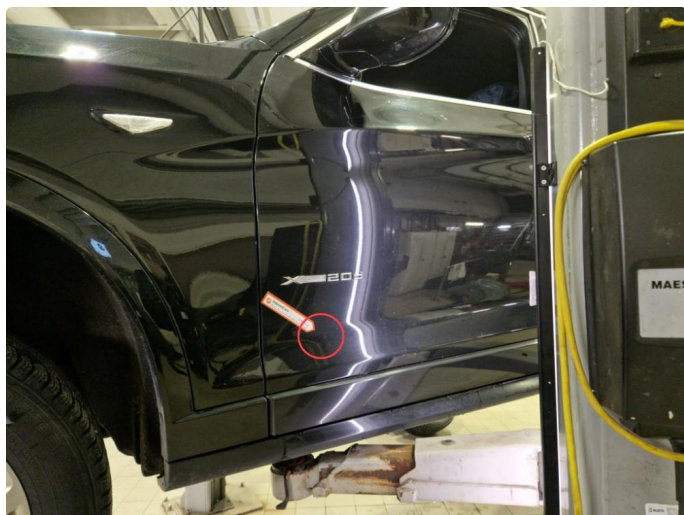

2.3 Rustbobler + p-bulk v-framdør.




2.3 Rustbabler + p-bulk v-framdør.



2.3 Rustbabler + p-bulk v-framdør.



2.3 Rustbabler + p-bulk v-framdør.

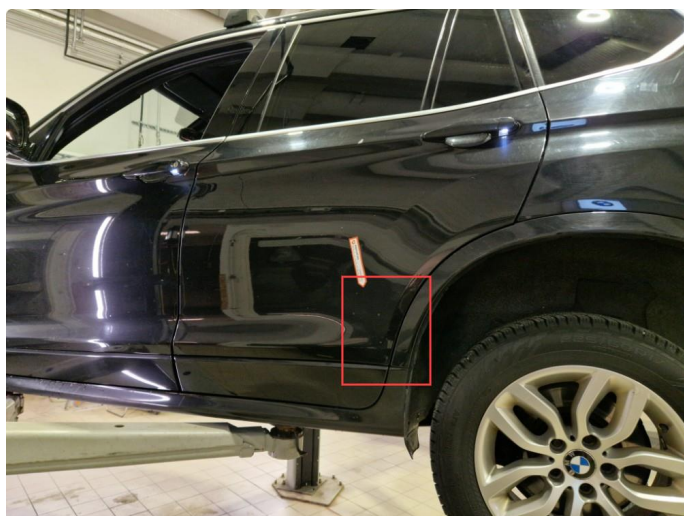

2.4 Rustbabler v-bakdør.



2.4 Rustbabler v-bakdør.




2.4 Rustbabler v-bakdør.




2.4 Rustbobler v-bakdør.



2.4 Rustbobler v-bakdør.

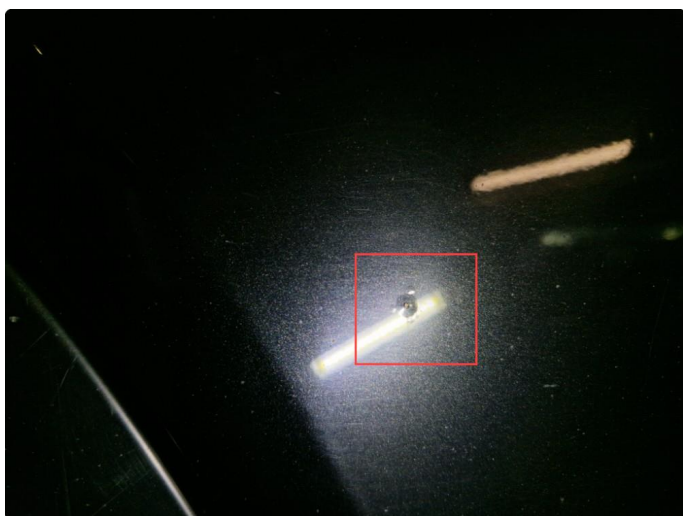


2.5 Rustbobler h-bakdør.

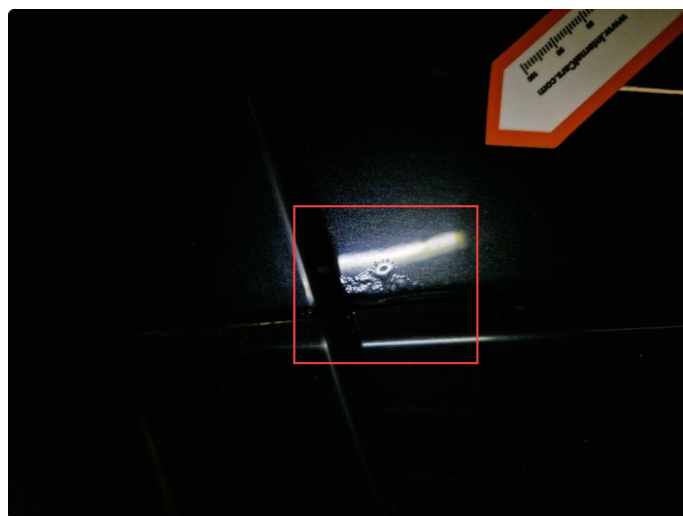


2.5 Rustbobler h-bakdør.



2.5 Rustbobler h-bakdør.

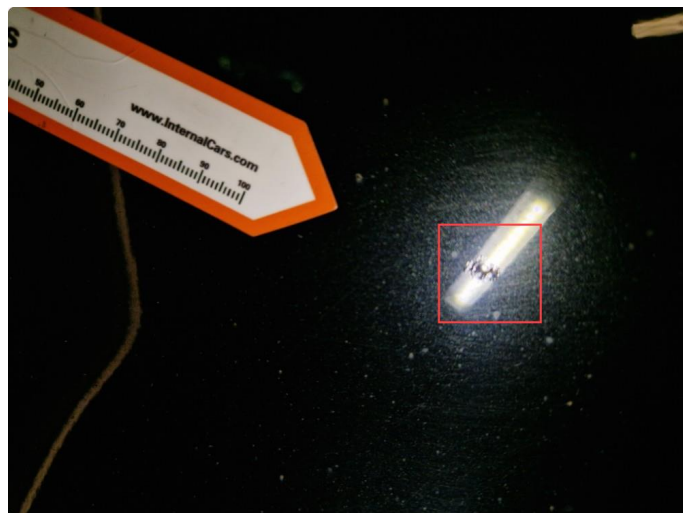


2.6 Rustbobler h-framdør.

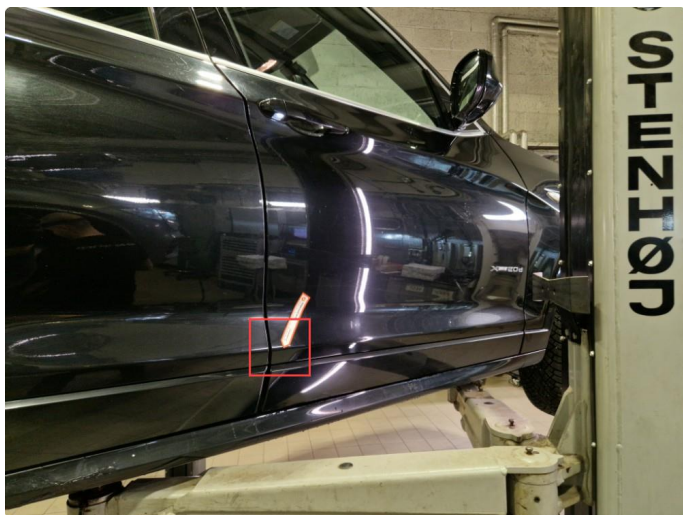


2.6 Rustbobler h-framdør.



2.6 Rustbobler h-framdør.

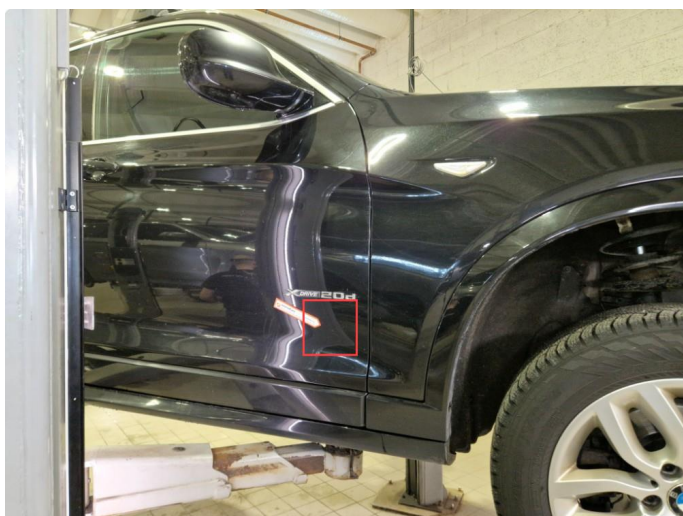

2.6 Rustbobler h-framdør.

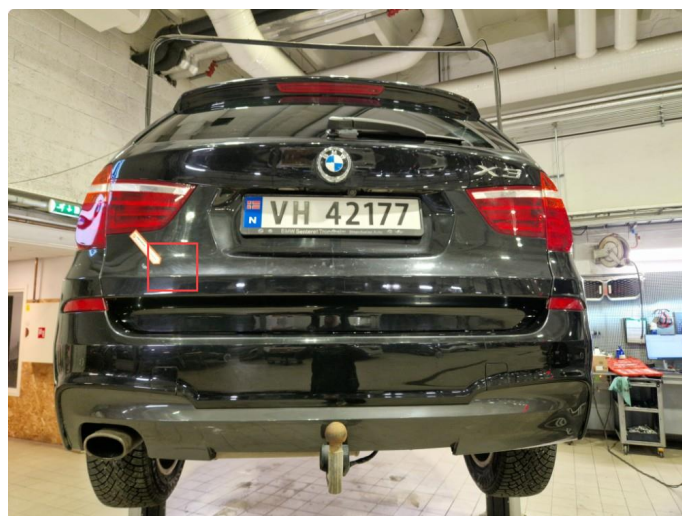


2.7 Rustbobler bakluke.




2.7 Rustbobler bakluke.



2.7 Rustbobler bakluke.

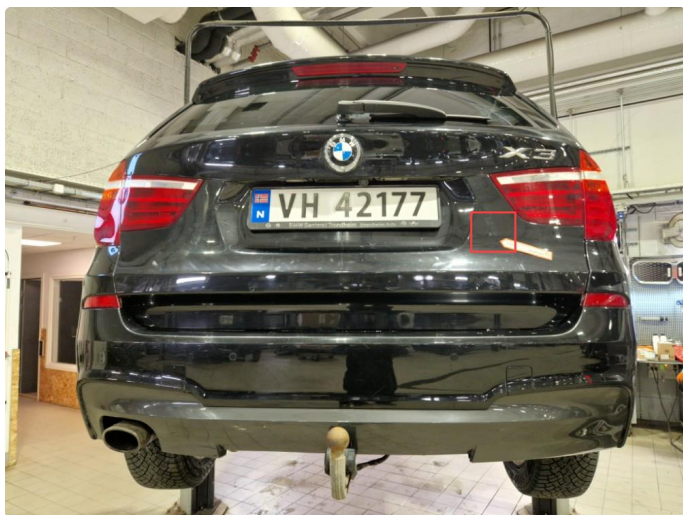


2.7 Rustbobler bakluke.

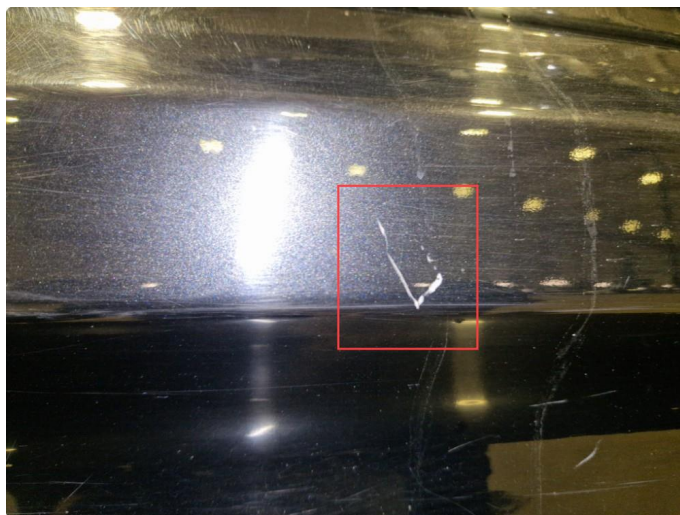

2.7 Rustbobler bakluke.



2.8 Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.

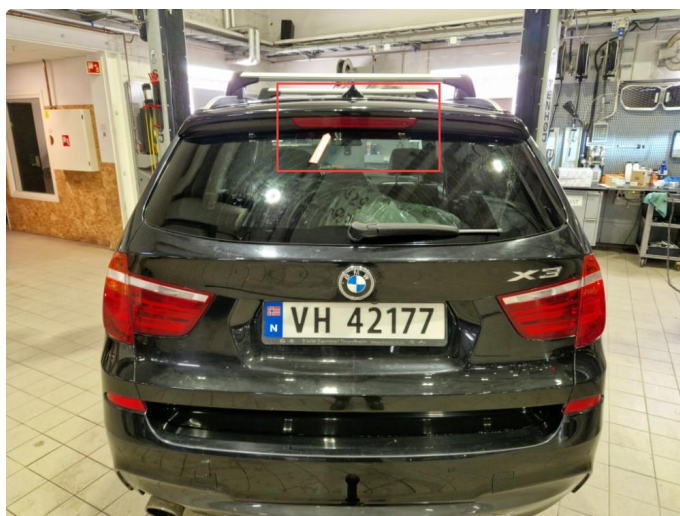

2.8 Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.



2.8 Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.




2.8 Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.




2.8 Lekkasje bakluke, trolig gjennom midtre bremselykt.



2.9 Rustbobler nedre del h-framskjerm.

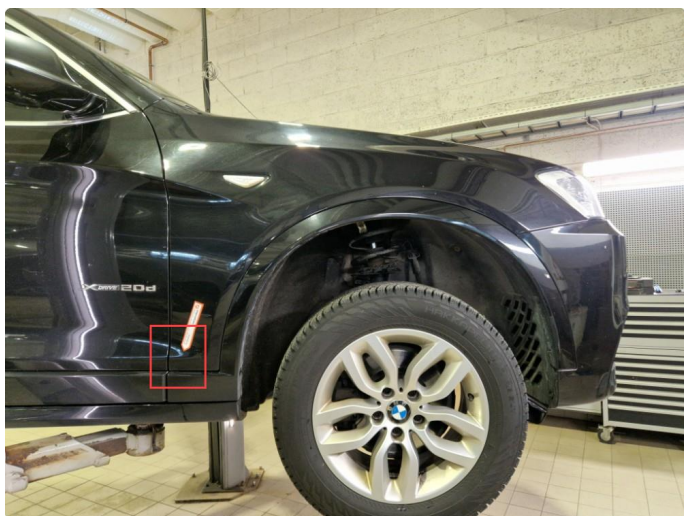


2.9 Rustbobler nedre del h-framskjerm.

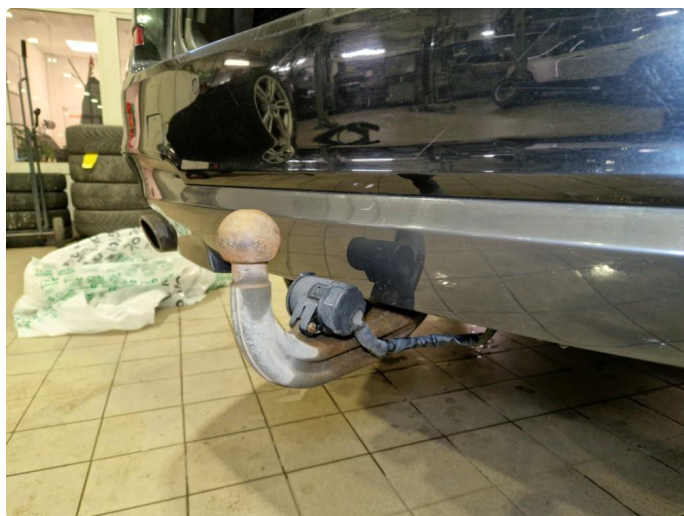

2.10 Funksjonsfeil hengerfeste, innfelling virker ikke.



2.11 Kantkjørt felg

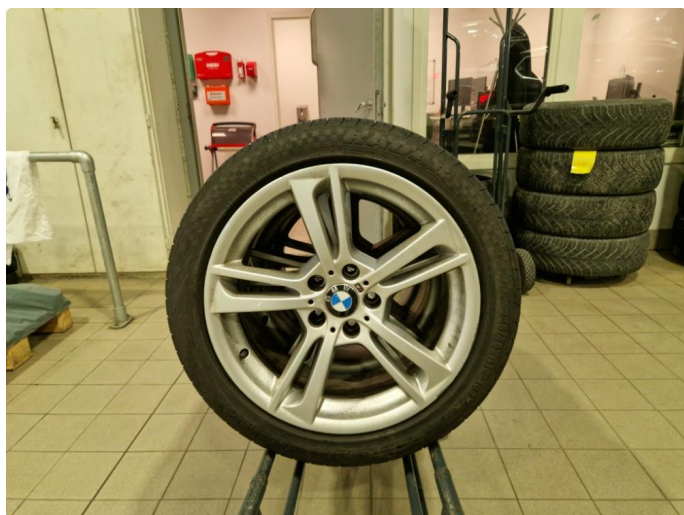

2.11 Kantkjørt felg




2.11 Kantkjørt felg




2.11 Kantkjørt felg




2.12 Korrosjon 1 vinterfelg.

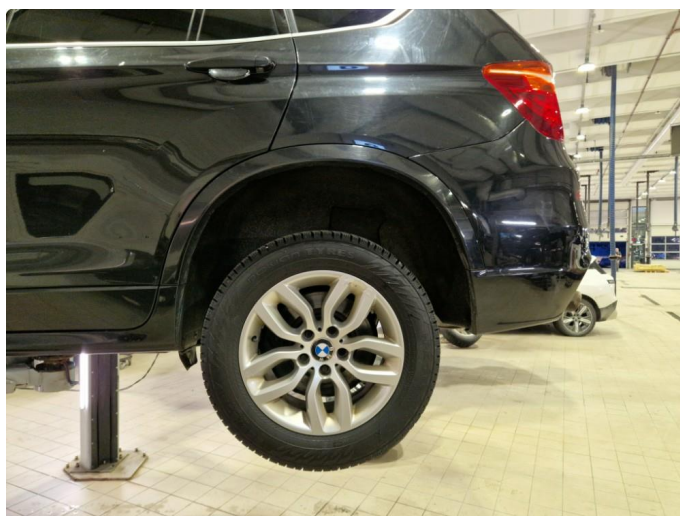


2.12 Korrosjon 1 vinterfelg.

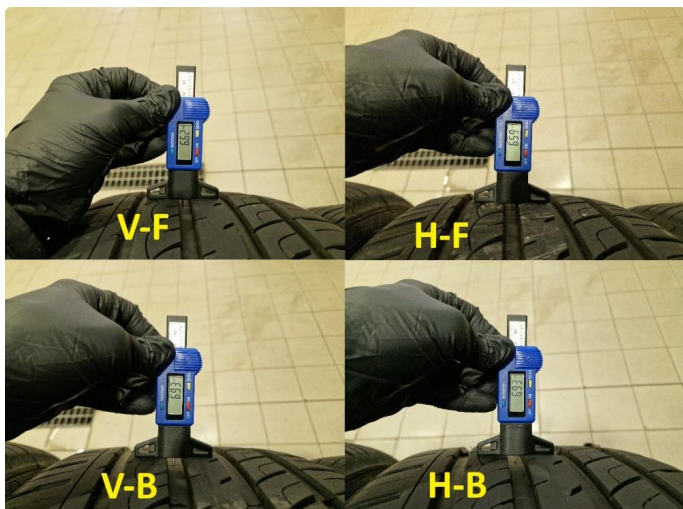


2.13 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 19.12.2025, 148.595km.

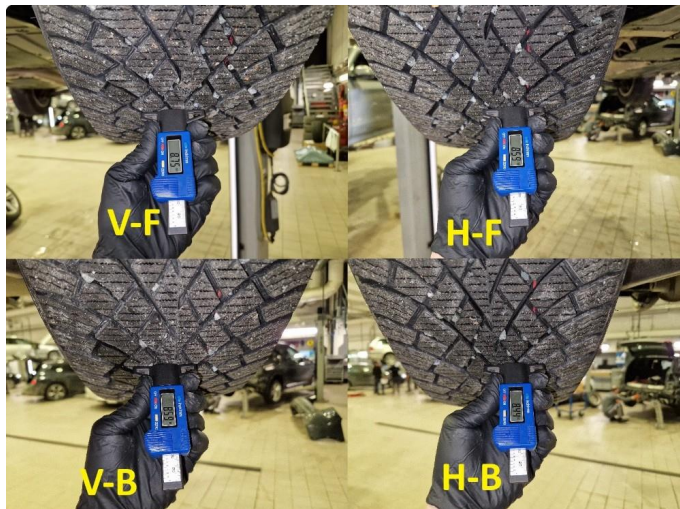


2.14 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 19.12.2025, 148.595km.

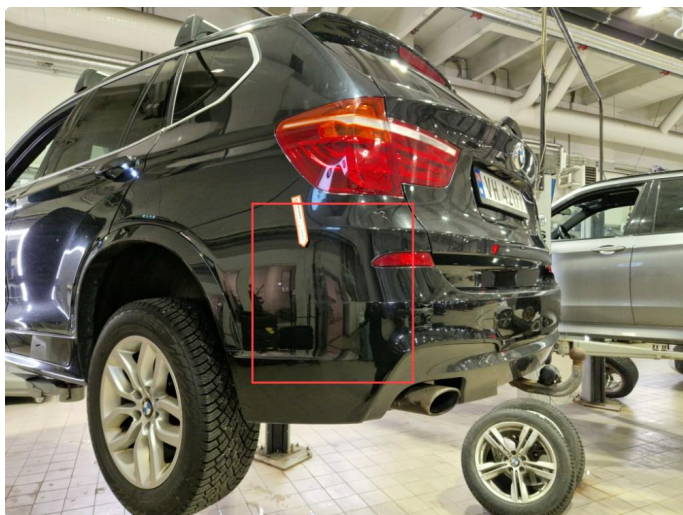


2.15 Lakkskader / riper bakfanger.

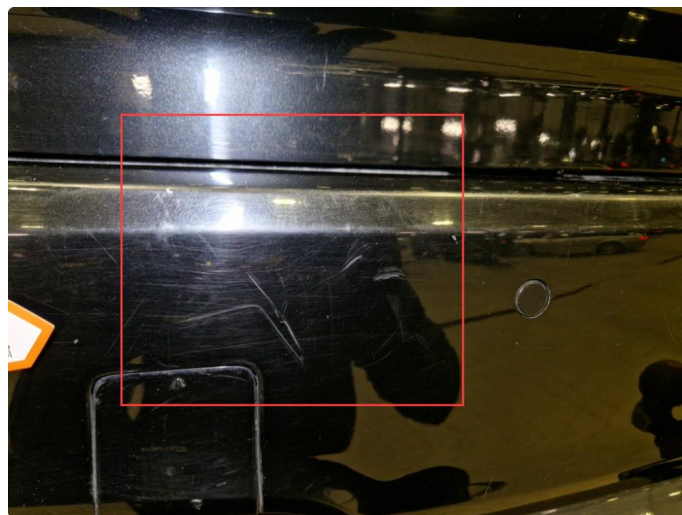


2.15 Lakkskader / riper bakfanger.

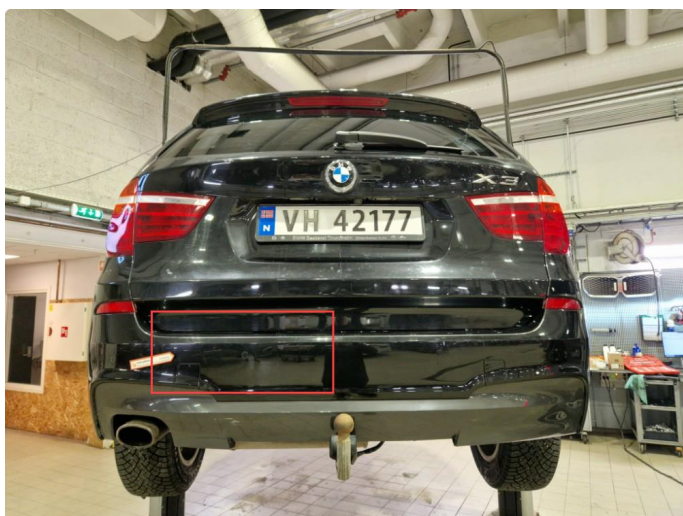


2.15 Lakkskader / riper bakfanger.

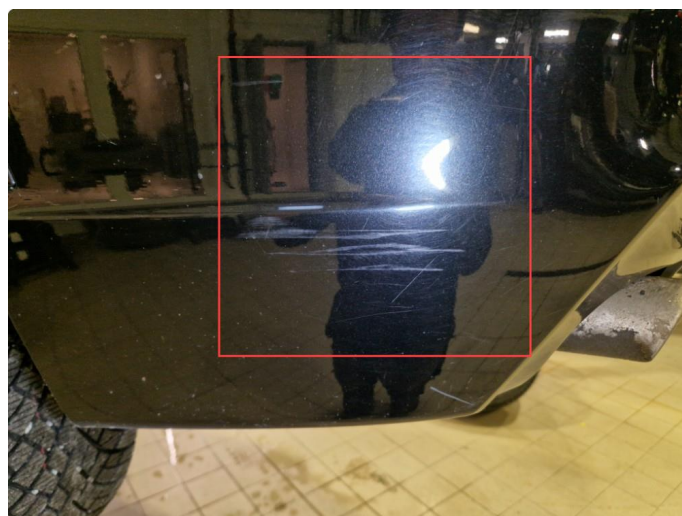

2.15 Lakkskader / riper bakfanger.

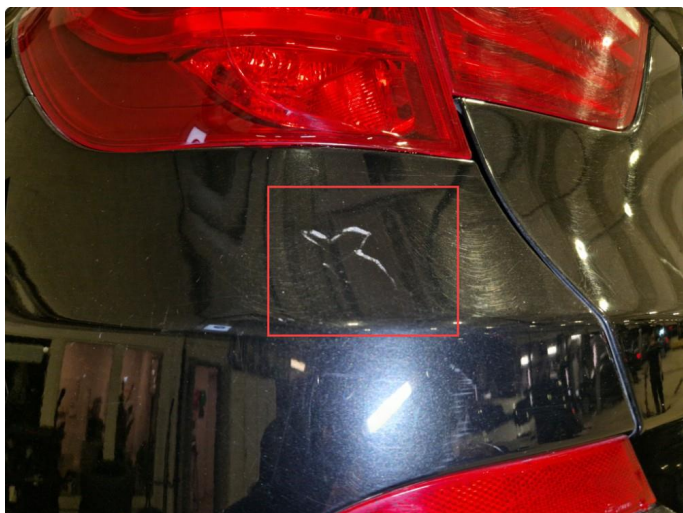

2.15 Lakkskader / riper bakfanger.

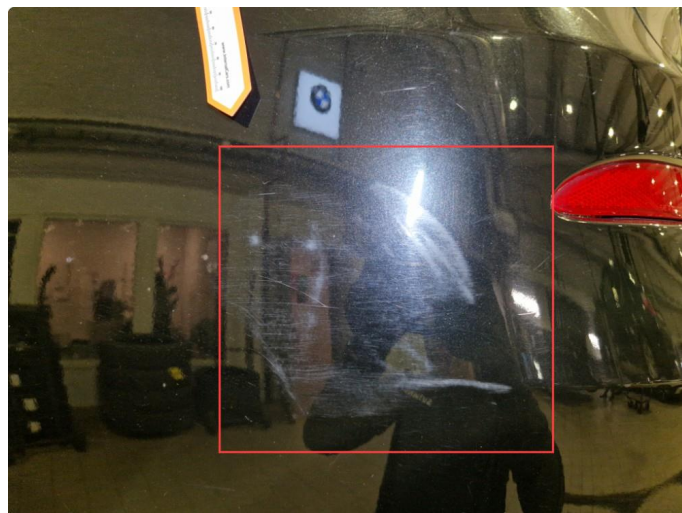

2.15 Lakkskader / riper bakfanger.




2.16 Skrubbermerker underkant



2.17 Skade bakre del kanalskjørt h-side.



2.17 Skade bakre del kanalskjørt h-side.

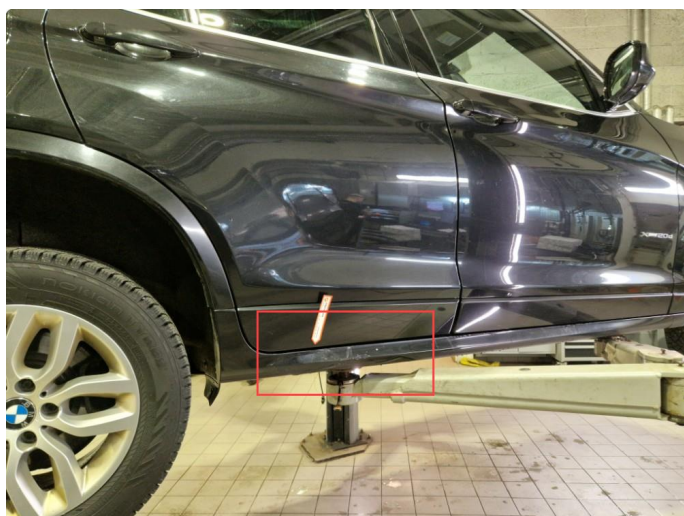

2.17 Skade bakre del kanalskjørt h-side.




3.1 Fukt indre baklykt h+v side.



3.1 Fukt indre baklykt h+v side.




3.1 Fukt indre baklykt h+v side.

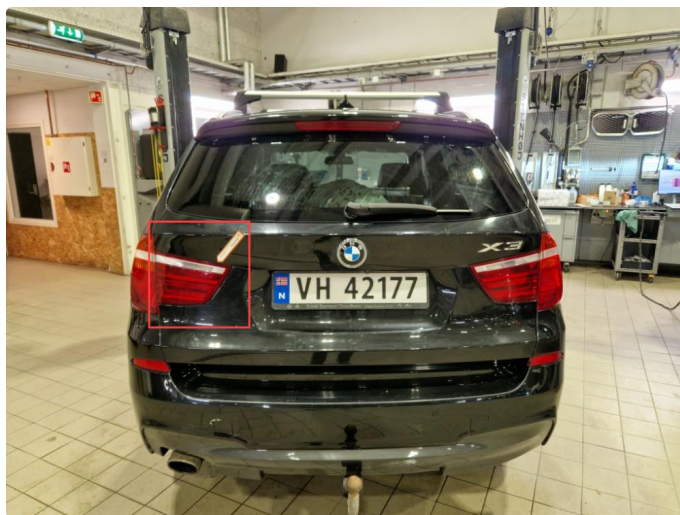

3.1 Fukt indre baklykt h+v side.



3.2 Fukt blinklykt h+v framskjerm.

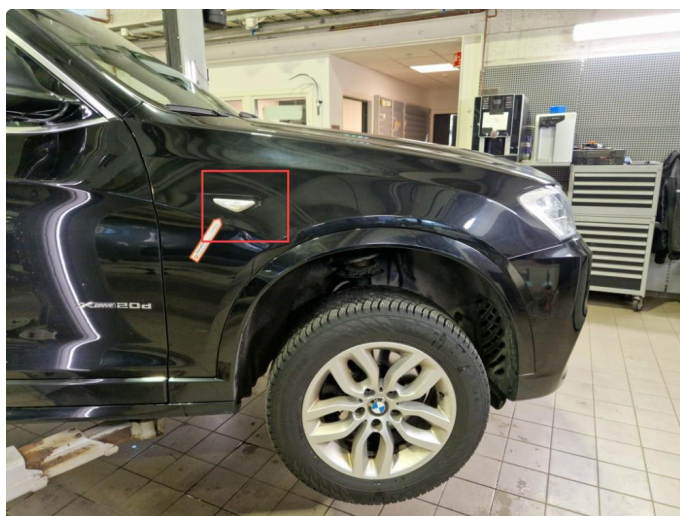

3.2 Fukt blinklykt h+v framskjerm.



3.2 Fukt blinklykt h+v framskjerm.



3.2 Fukt blinklykt h+v framskjerm.







4.1 Manglende servicehistorikk mellom service utført 28.09.2020 på km : 74.750 og service utført 15.05.2025 på km : 137.830.



4.1 Manglende servicehistorikk mellom service utført 28.09.2020 på km : 74.750 og service utført 15.05.2025 på km : 137.830.






5.1 Pulsering i bremseskiver fram , avdekket ved både prøvekjøring og bremseprøver. Bremseskiver målt til 5mm.

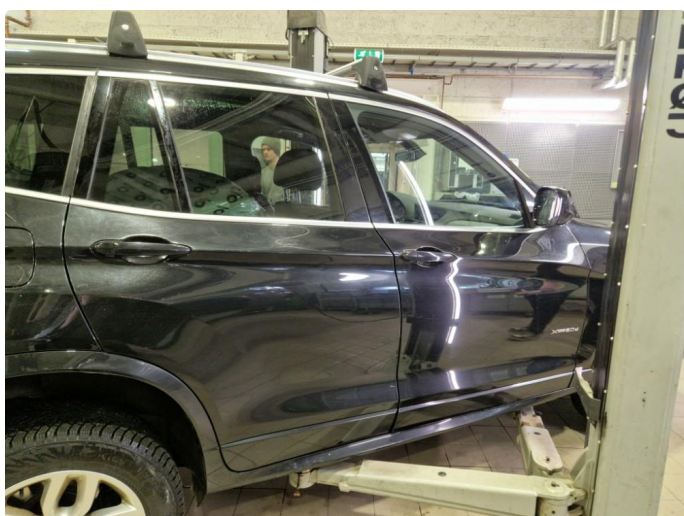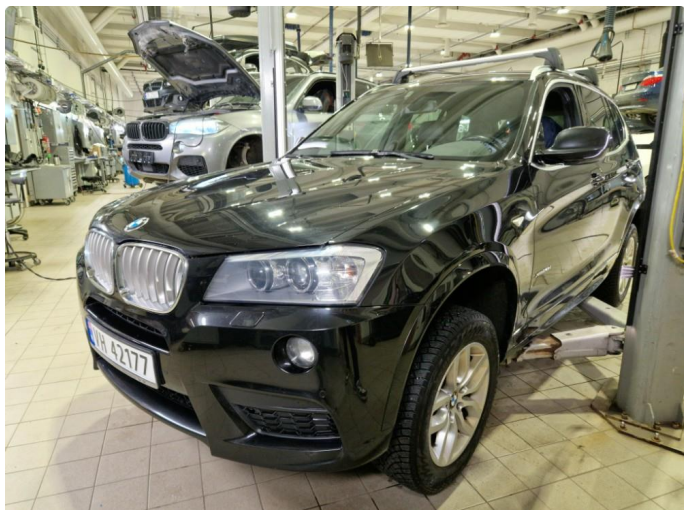

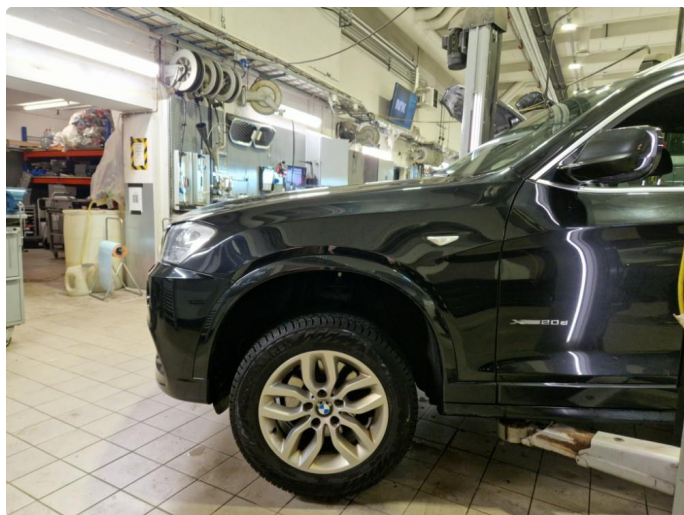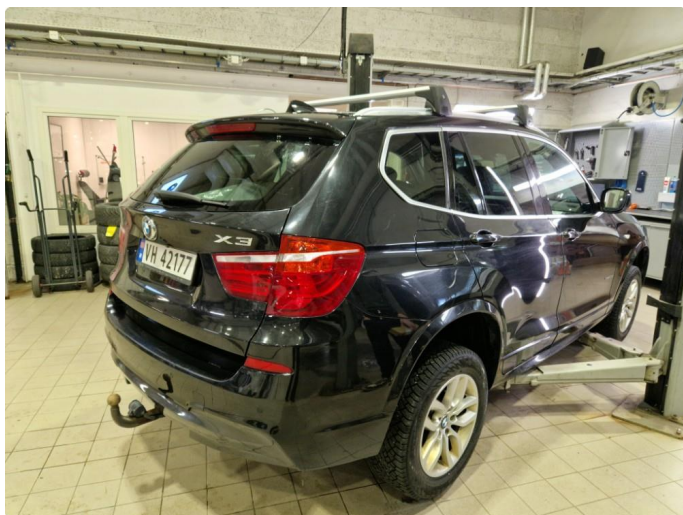

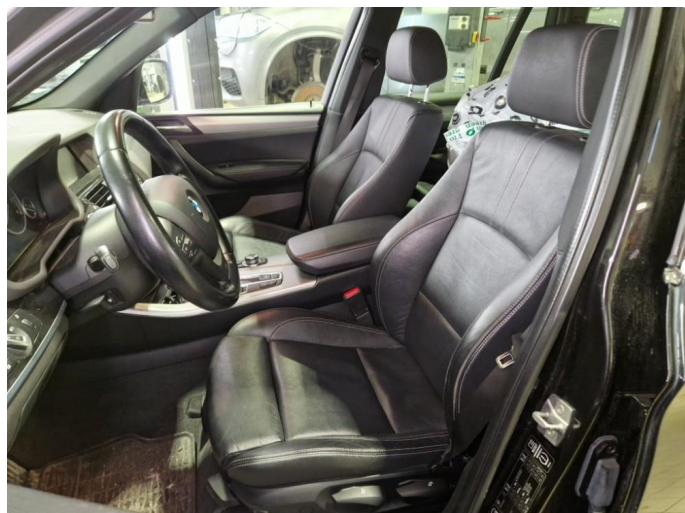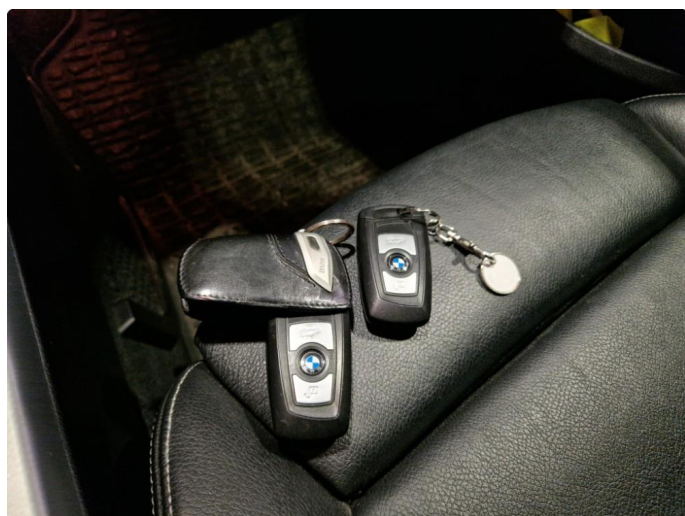

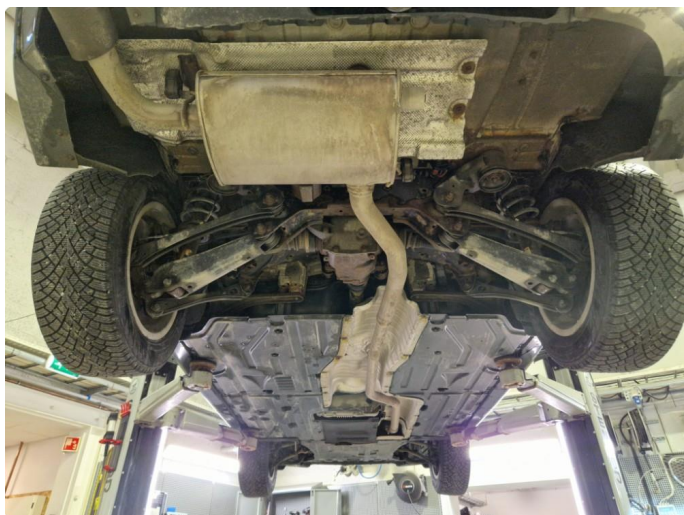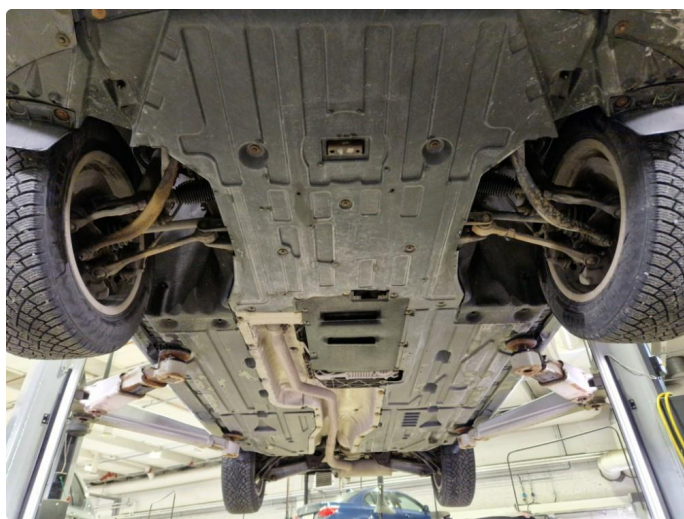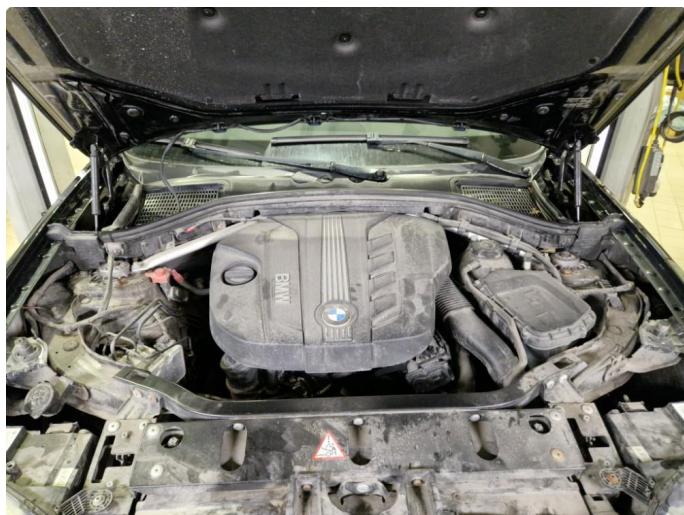

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 45, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,6	6,6	6,9	6,9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,7	8,6	8,6	8,4
BREMSESKIVER (MM)	26,6	26,6	19,1	19,1
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.05.2025	137830
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
28.09.2020	74750
22.08.2018	64101
19.04.2017	58365
08.03.2016	49865
28.04.2015	42450
04.03.2014	25453

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.