

BMW I I3 2WD

TESTDATO: 09.11.2025

KODE: 1865715

 EK74822

 175 261 KM

 08.02.2018
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: WBY7Z2108J7B24378

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 nøkkel	
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1 Sensor	Skadet stag til nivåsensor v-fram.	venstre foran
3. EKSTERIØR		
3.1 Under bil	Skadet fremre midtre beskyttelsesplate.	foran - midten
3.2 Panser	Steinsprut panser.	foran
3.3 Dører	Løs list.	venstre bak
3.4 Dører	Skadede lister.	venstre
3.5 Skjermer	Riper.	høyre bak
3.6 Verktøy/nødutstyr	dekkettemiddel utgått på dato.	
3.7 Dekk/Felger	2 sett med vinterdekk, ikke sommerdekk.	
3.8 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 23.10.2025, 175.261km.	
3.9 Støtfanger	Steinsprut fremfanger.	foran
3.10 Støtfanger	Bruksmerker innlastingssone.	bak
3.11 Tak	Skadet dekor h+v side ved tak.	venstre - høyre
3.12 Frontvindu	sprekk i frontrute.	venstre - foran
4. LYS		
4.1 Retningslys	Defekt blinklykt i frontfanger v-side.	venstre foran
5. MOTOR		
5.1 Service	varsler service	
5.2 Service	Neste PKK-kontroll: 24.11.2025.	
6. HJULOPPHENG/STYRING		
6.1 Fjærer/støtdemper	fjærbeinslager slitt/defekt	venstre - høyre - foran
6.2 Fjærer/støtdemper	støvmansjett defekt	venstre - høyre - foran
7. INTERIØR		
7.1 Seter	misfarget	alle




1.1 1 nøkkel

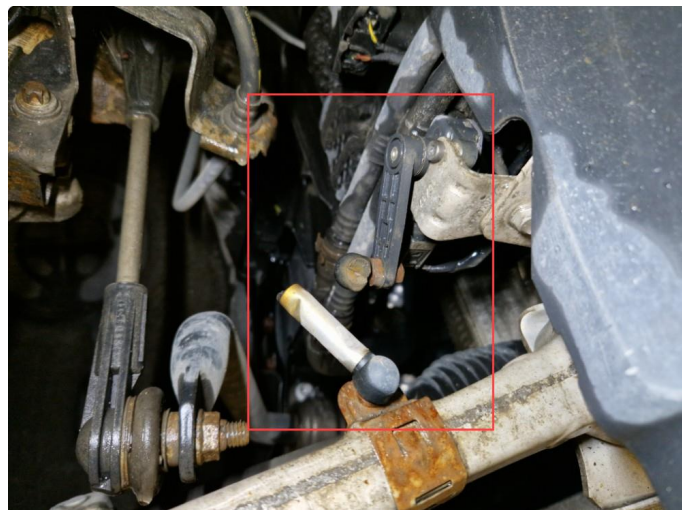

2.1 Skadet stag til nivåsensor v-fram.




2.1 Skadet stag til nivåsensor v-fram.

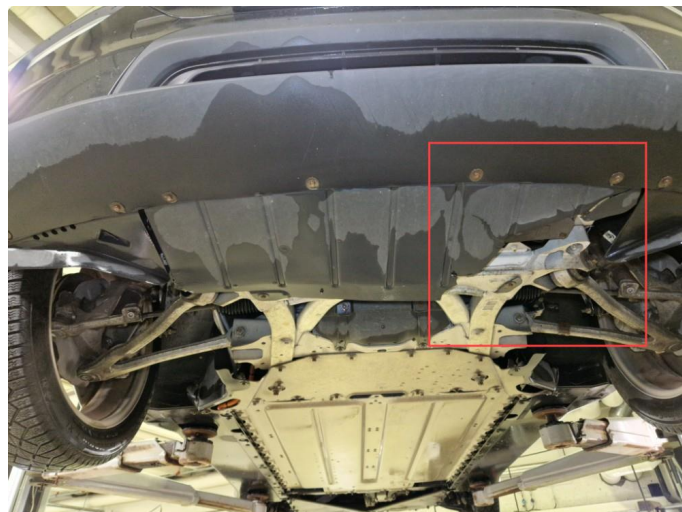


3.1 Skadet fremre midtre beskyttelsesplate.




3.1 Skadet fremre midtre beskyttelsesplate.

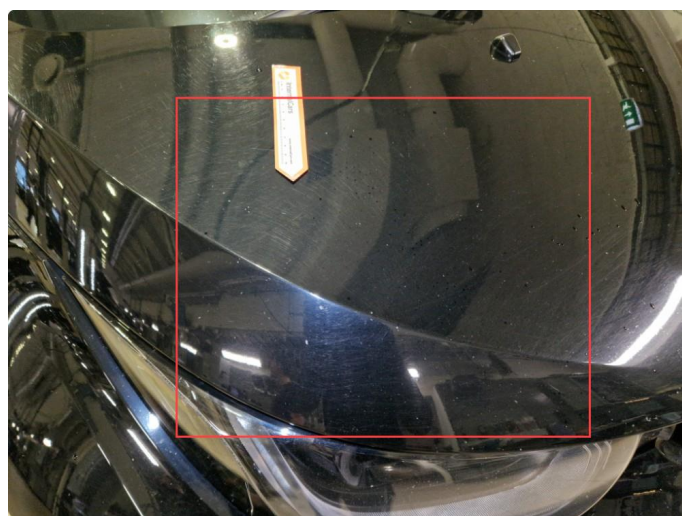


3.2 Steinsprut panser.

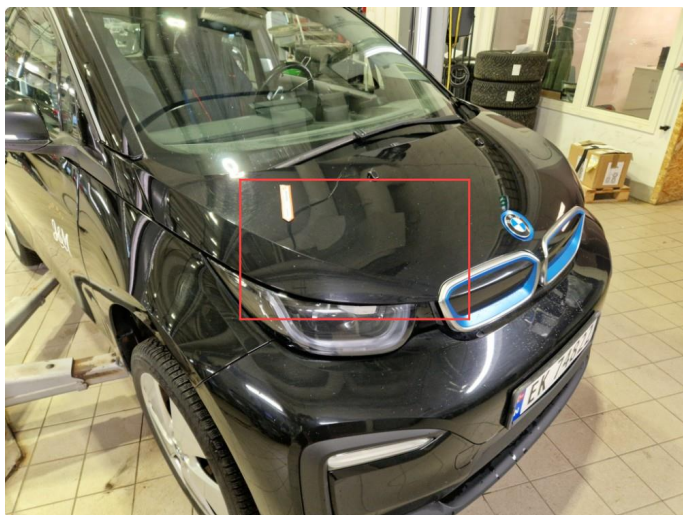


3.2 Steinsprut panser.

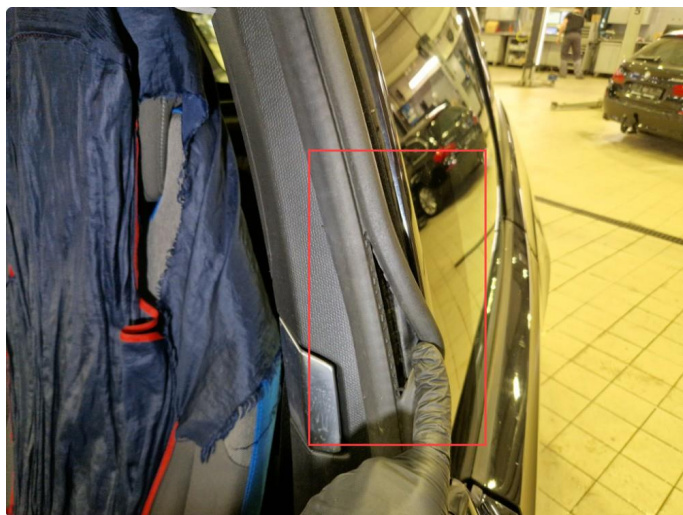

3.3 Løs list.

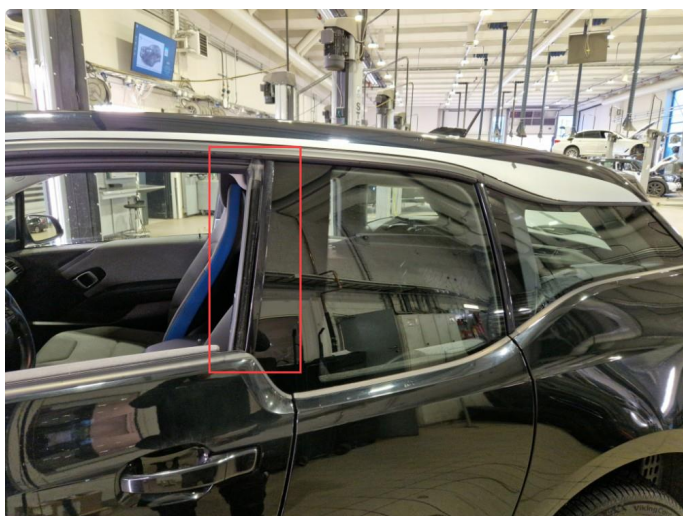

3.3 Løs list.

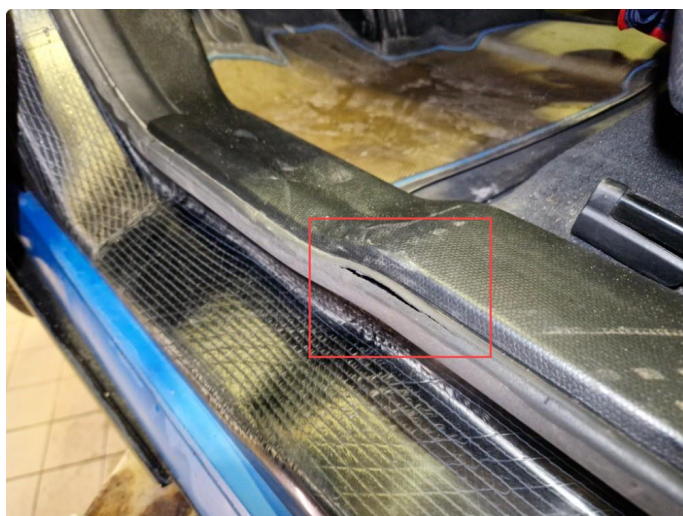

3.4 Skadede lister.



3.4 Skadede lister.




3.5 Riper.



3.5 Riper.



3.6 Dekktettemiddel utgått på dato.

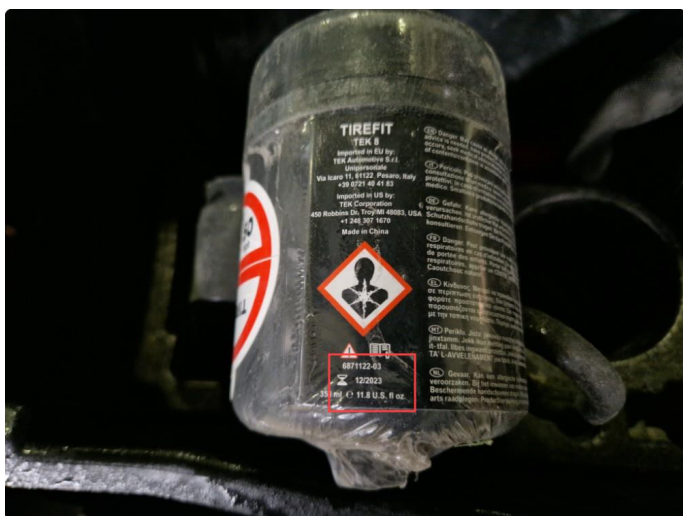


3.6 Dekktettemiddel utgått på dato.



3.7 2 sett med vinterdekk, ikke sommerdekk.




3.7 2 sett med vinterdekk, ikke sommerdekk.

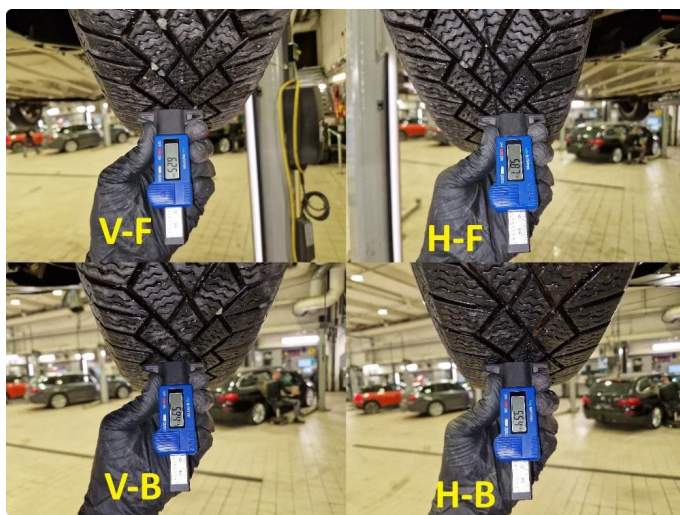


3.8 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 23.10.2025, 175.261km.



3.9 Steinsprut fremfanger.

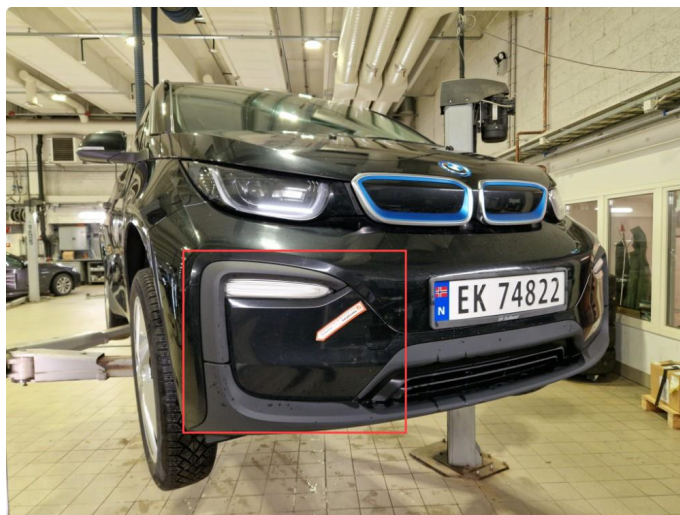


3.9 Steinsprut fremfanger.

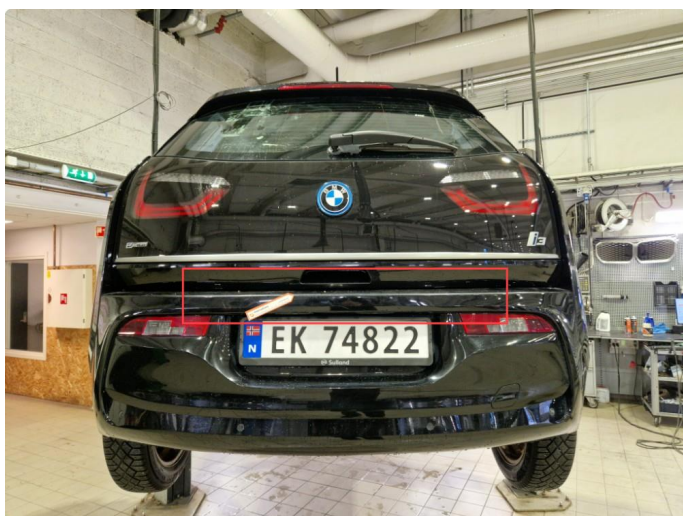

3.10 Bruksmerker innlastingsone.




3.10 Bruksmerker innlastingsone.

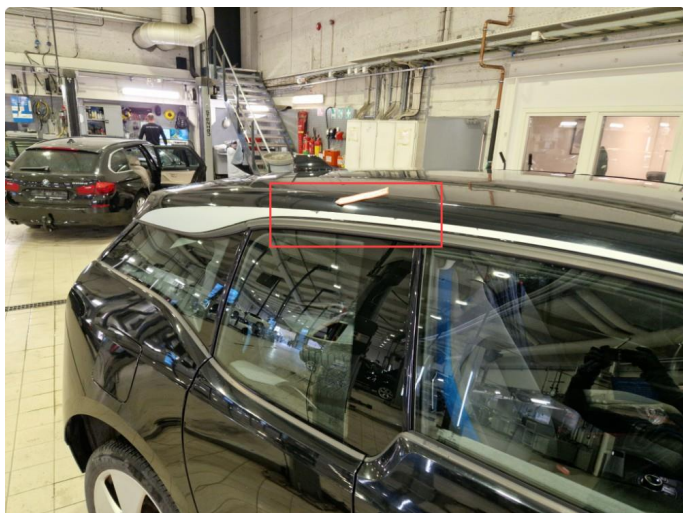


3.11 Skadet dekor h+v side ved tak.




3.11 Skadet dekor h+v side ved tak.

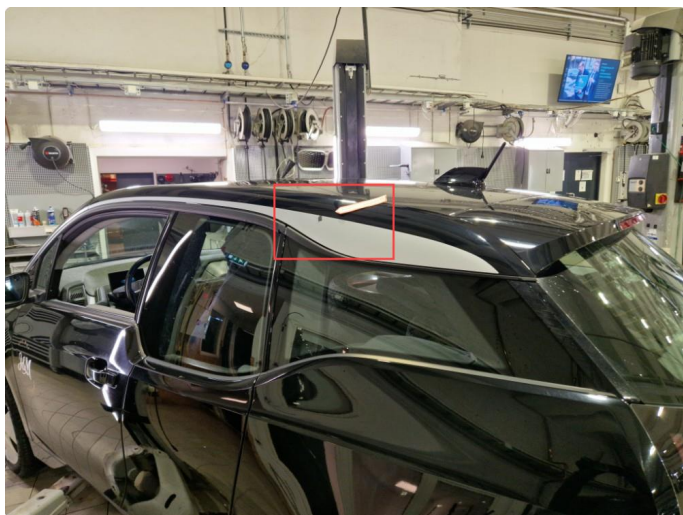


3.11 Skadet dekor h+v side ved tak.

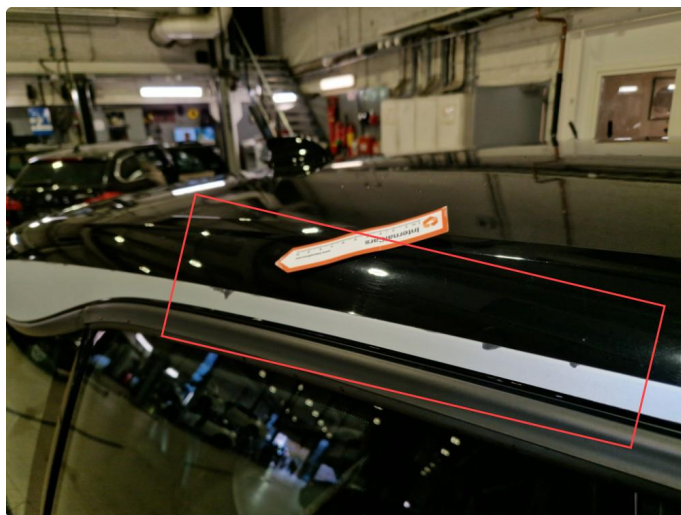


3.11 Skadet dekor h+v side ved tak.

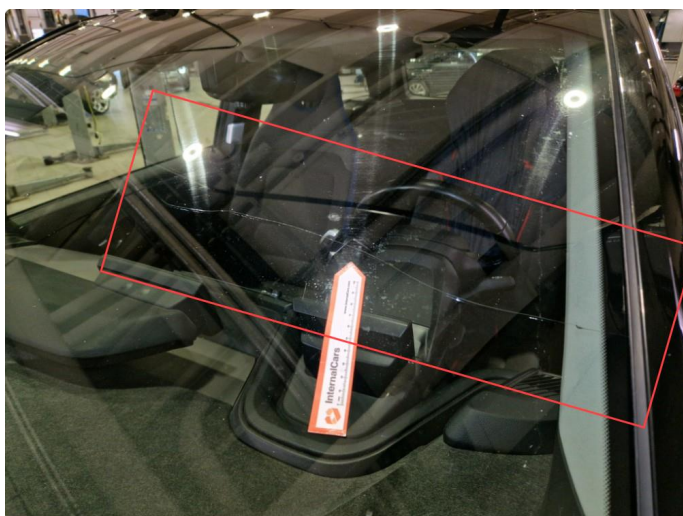

3.12 Sprekk i frontrute.

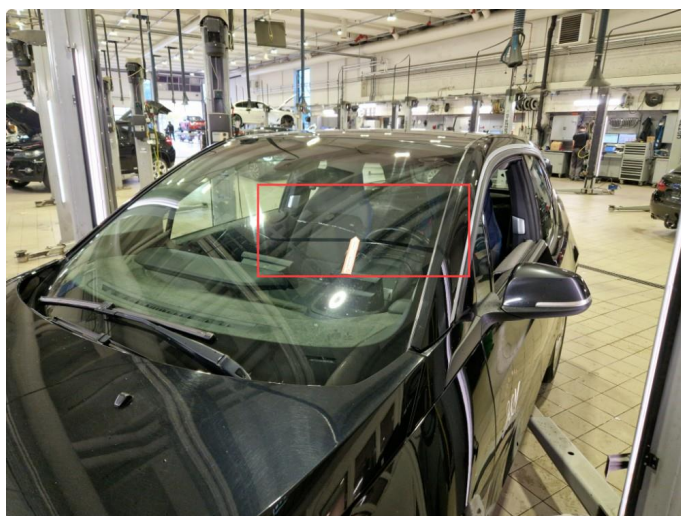

3.12 Sprekk i frontrute.

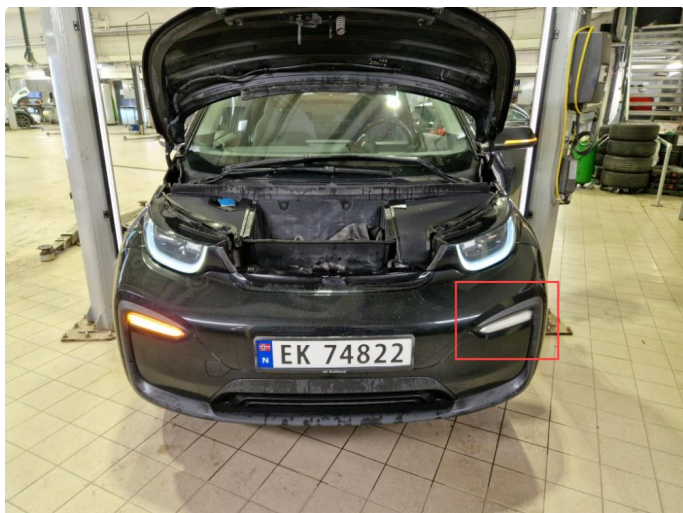


4.1 Defekt blinklykt i frontfanger v-side.




5.1 Varsler service




5.1 Varsler service

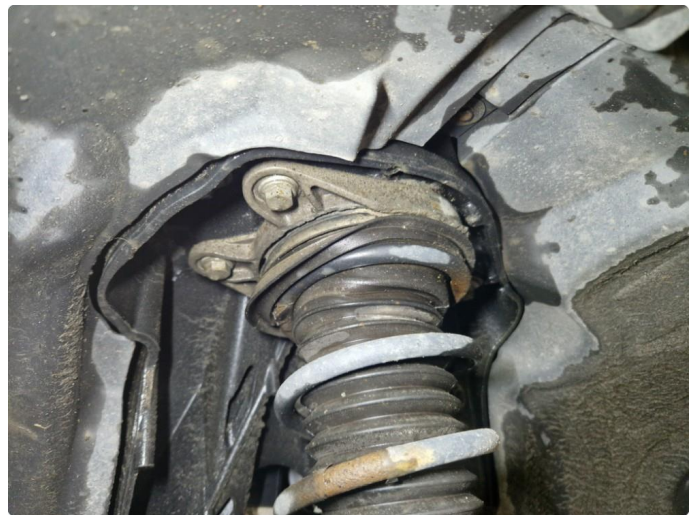


6.1 Fjærbeinslager slitt/defekt

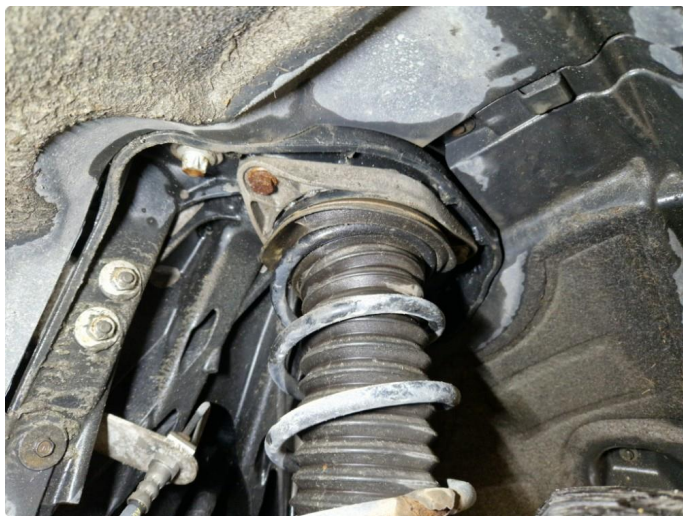

6.1 Fjærbeinslager slitt/defekt

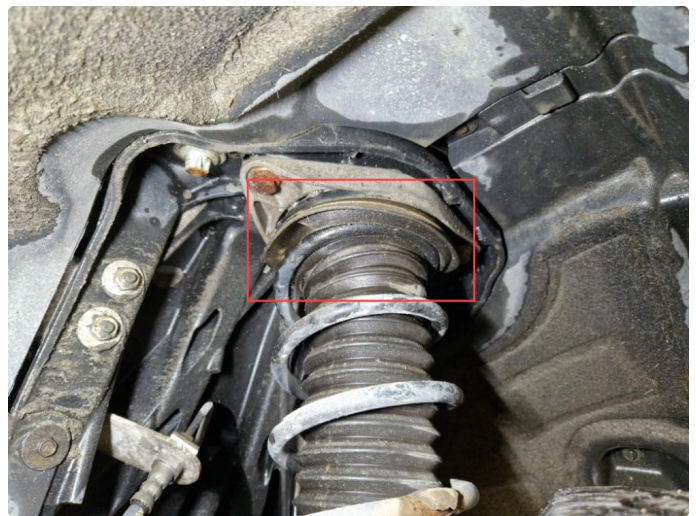

6.2 Støvmansjett defekt

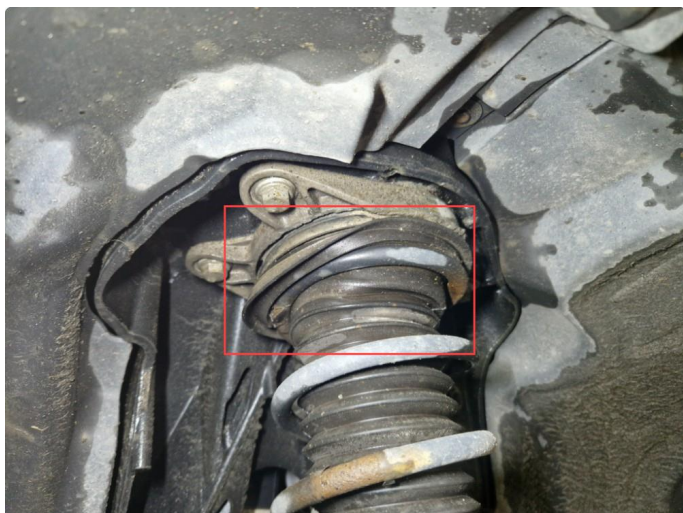

6.2 Støvmansjett defekt







7.1 Misfarget








7.1 Misfarget






7.1 Misfarget

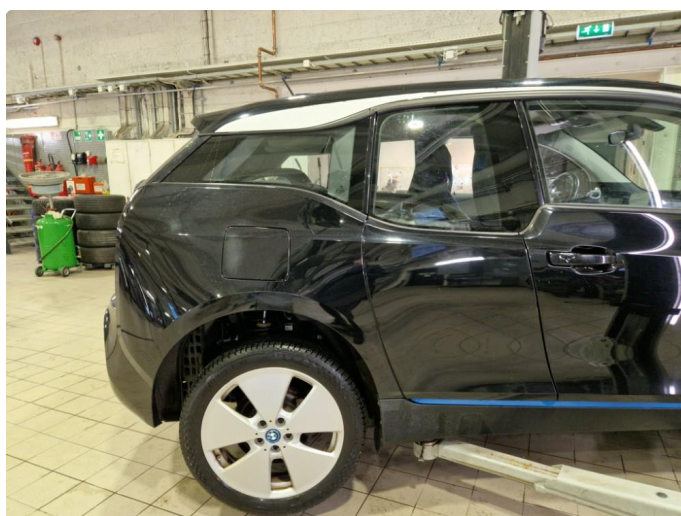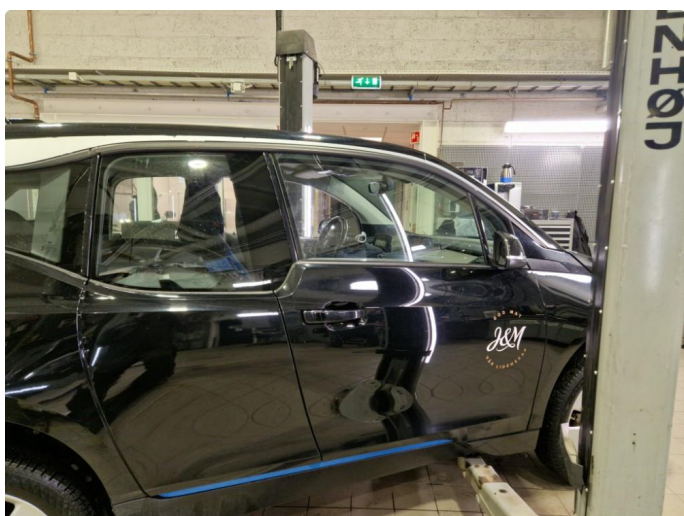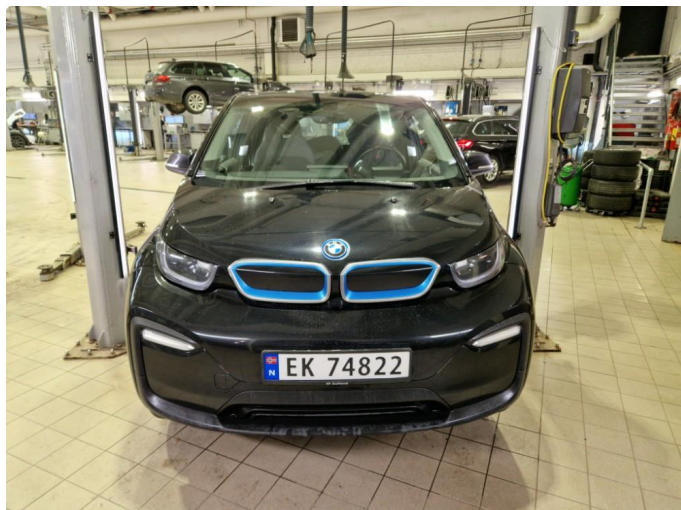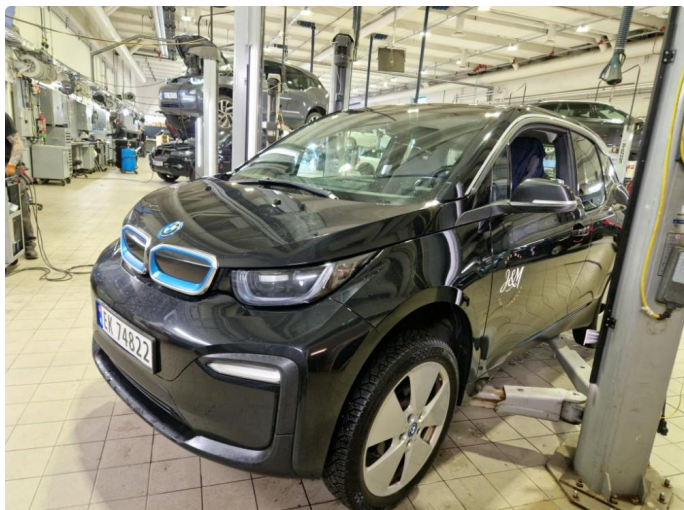

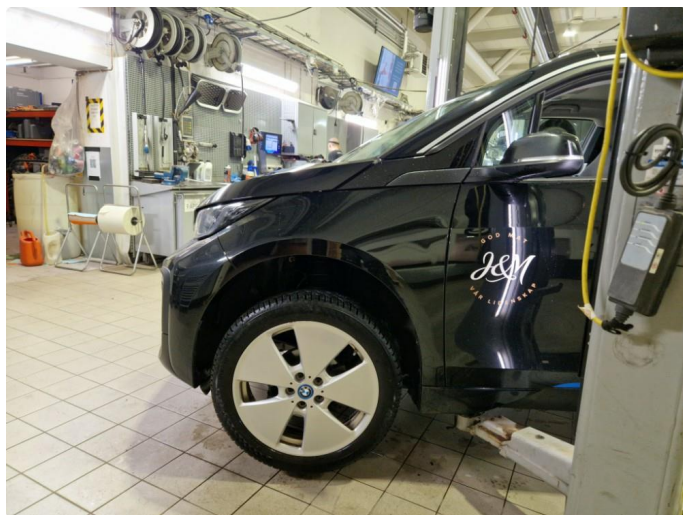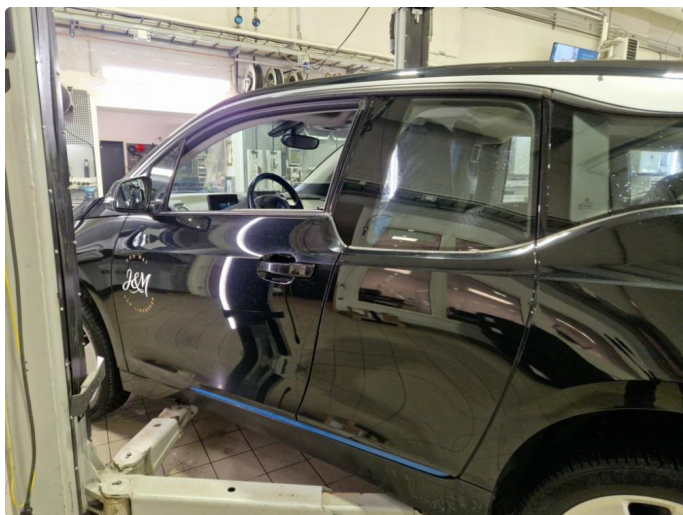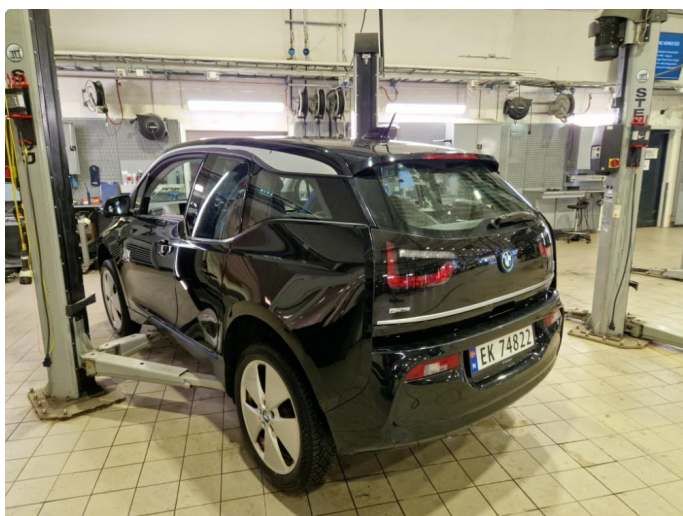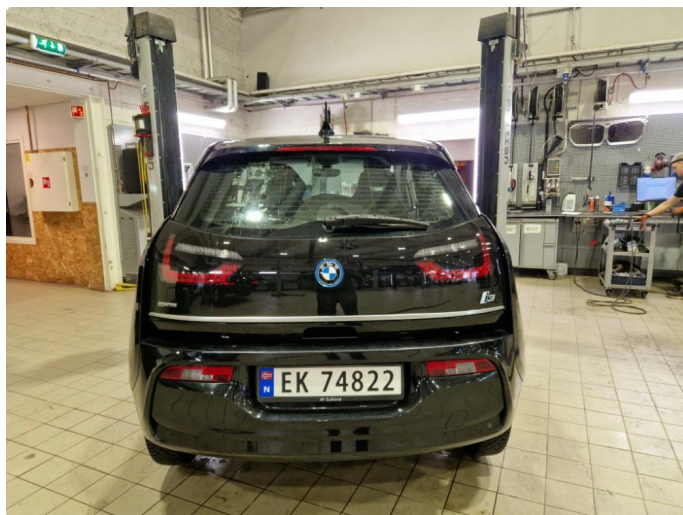

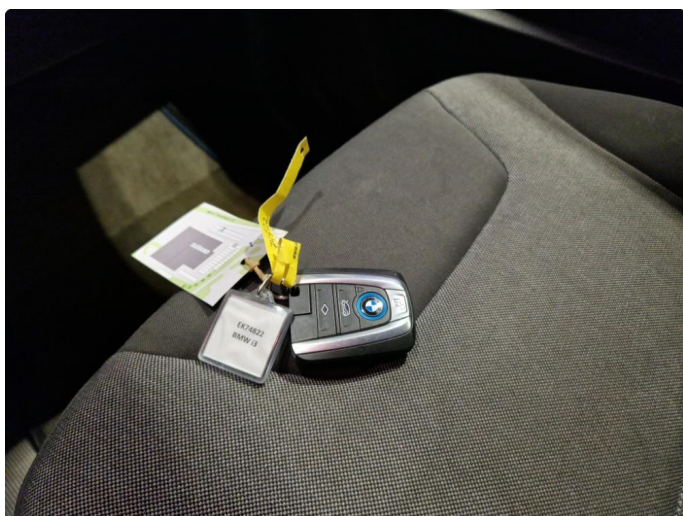

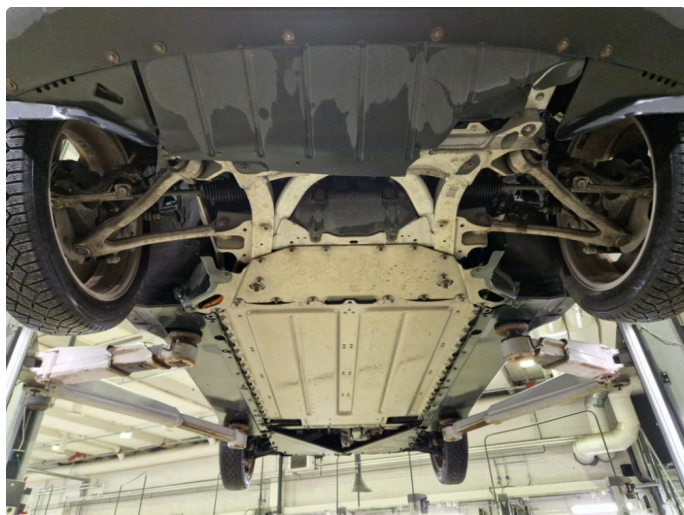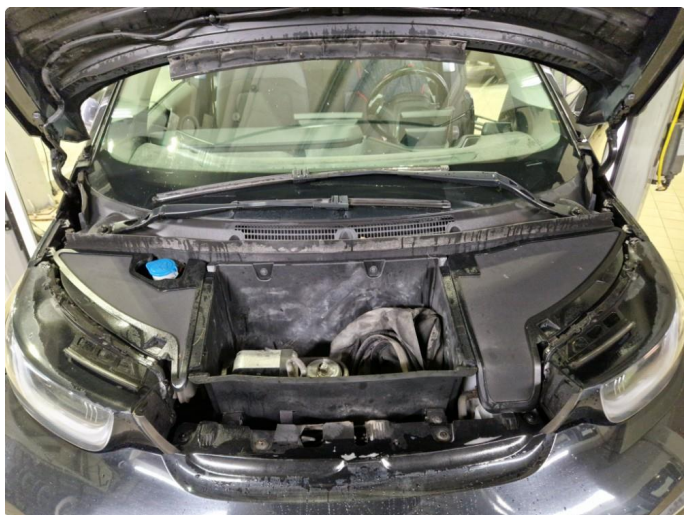

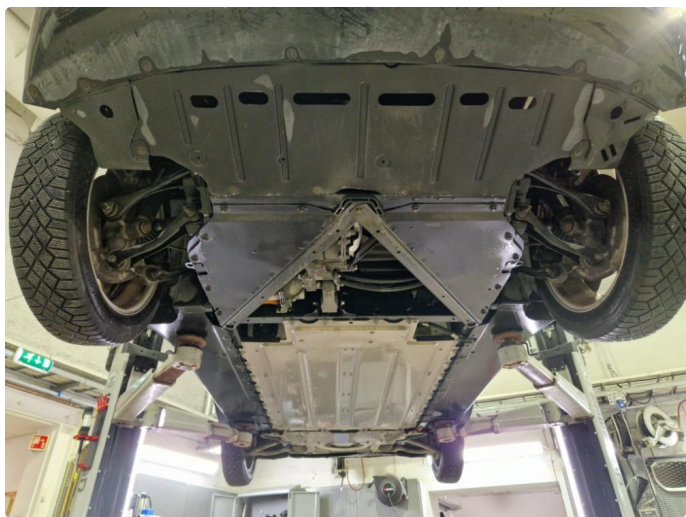

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 29, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,2	5,8	5,9	5,5
BREMSESKIVER (MM)	18,9	18,9	9	9
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.11.2021	88775
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
09.12.2019	36594

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.