

HYUNDAI IONIQ5 4WD
TESTDATO: 11.03.2025
KODE: 1662084

 ED21110	 88 349 KM	 24.09.2021 Førstegang registrert	 Elektrisk
--	--	---	--

CHASSISNR: KMHKR81CPNU019007	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 24.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Noe steinsprut på panser.	foran
1.2 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 10.03.2025, 88.349km.	
1.3 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.03.2025, 88.349km.	
1.4 Støtfanger	Noe steinsprut på frontfanger.	foran
1.5 Tak	Steinsprut h-fremre del tak + bulk v -bakre del.	høyre foran - venstre bak
1.6 Frontvindu	Flere små steinsprut steinsprut frontrute , for små til og repareres.	foran
2. MOTOR		
2.1 Service	Neste service 25.02.2026 / 118.348km, hva som først inntreffer.	
2.2 Service	Neste PKK-kontroll: 24.09.2025.	




1.1 Noe steinsprut på panser.




1.1 Noe steinsprut på panser.

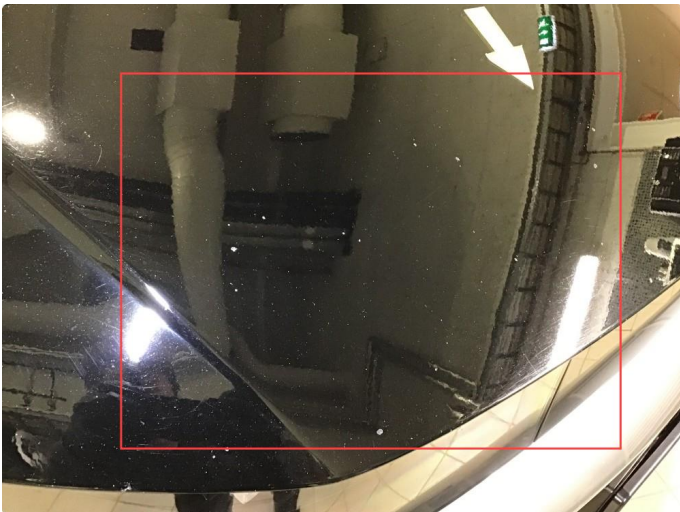

1.1 Noe steinsprut på panser.

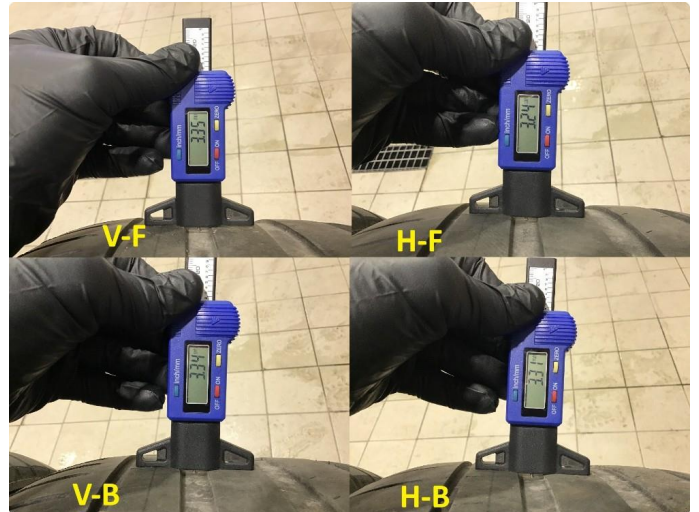

1.2 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 10.03.2025, 88.349km.

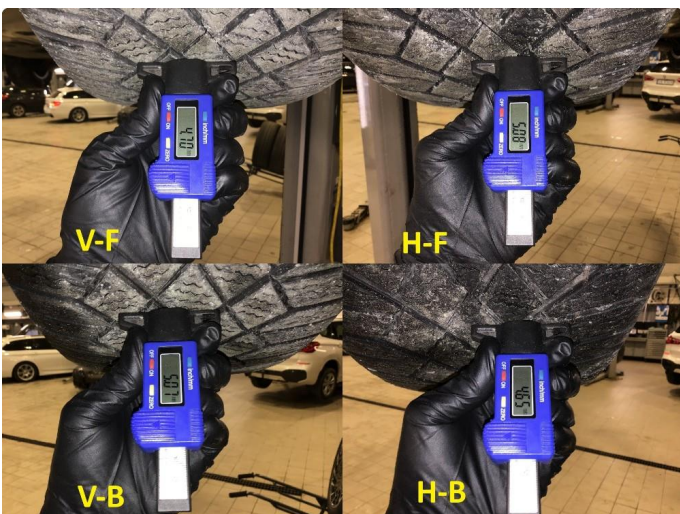

1.3 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 10.03.2025, 88.349km.



1.4 Noe steinsprut på frontfanger.



1.4 Noe steinsprut på frontfanger.




1.4 Noe steinsprut på frontfanger.




1.5 Steinsprut h-fremre del tak + bulk v -bakre del.



1.5 Steinsprut h-fremre del tak + bulk v -bakre del.

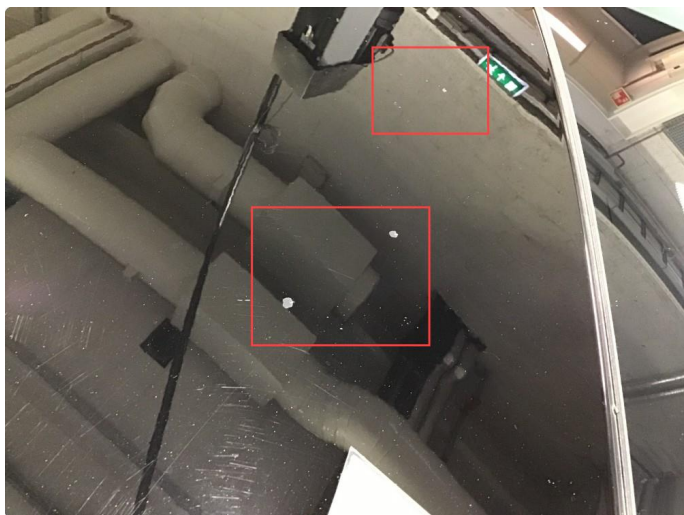

1.5 Steinsprut h-fremre del tak + bulk v -bakre del.

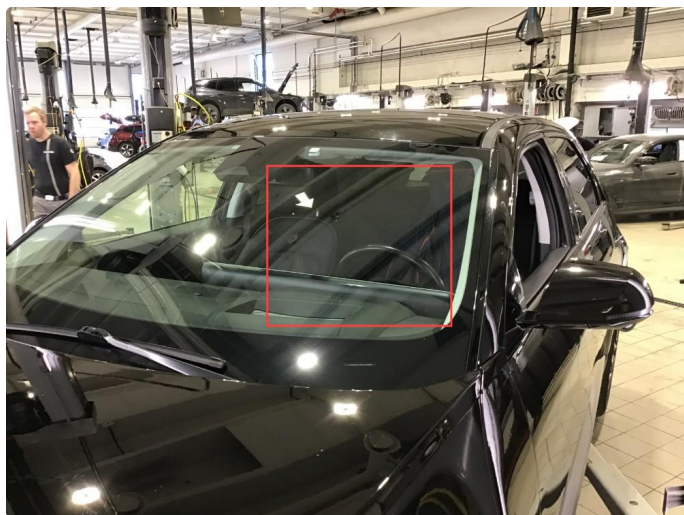

1.6 Flere små steinsprut steinsprut frontrute , for små til og repareres.

Service og vedlikehold


Hyundai originalservice 2

Service utført i henhold til Hydais serviceprogram.

Kilometerbasert service
 Tidsbasert service
 Radio-navigasjonsoppdatering
 Service- og sikkerhetskampanjer
Godkjent løkk- og karosserikontroll Ja Nei

Dato: 25/02/2025 Kartversjon:

Kilometerstand: 88 348 Stempel:
Sulland Sarpsborg
Johan Gundersensvei 2
1711 Sarpsborg

Arbeidsordrenummer: 1077573
Signatur: 

Neste service (Hva som inntreffer først)





Dato: 25/02/2026

Kilometerstand: 118 348

2.1 Neste service 25.02.2026 / 118.348km, hva som først inntreffer.





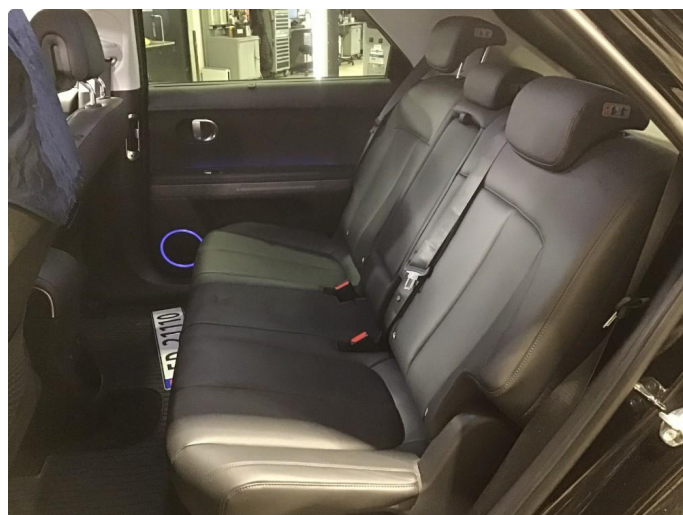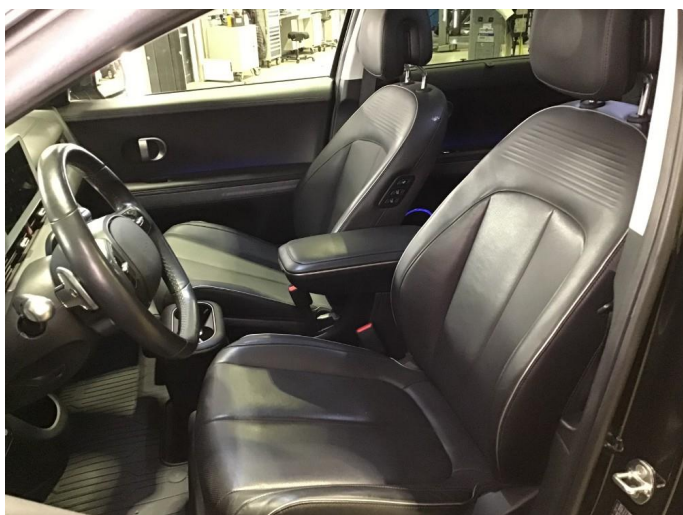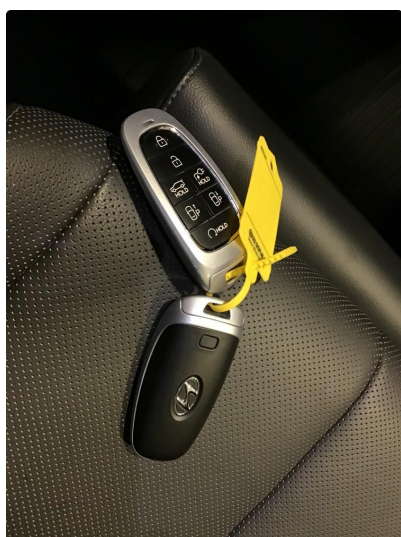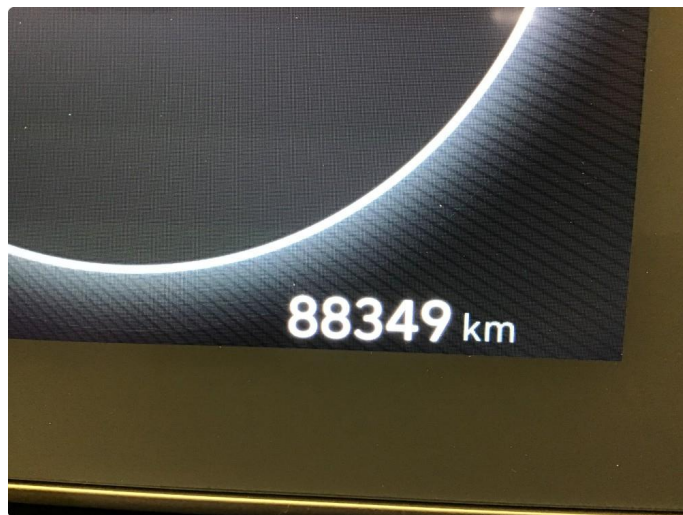



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 28, 2021
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,3	3,2	3,3	3,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,7	5,1	5,1	4,6
BREMSESKIVER (MM)	29	29	19,5	19,5
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.02.2025	88348
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
29.03.2023	59302
30.05.2022	30264

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.