

HYUNDAI I30 90 HK MANUELL
TESTDATO: 03.03.2025
KODE: 1655339

FT30147	184 123 KM	09.10.2009 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: TMADC81TP9J010507	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

SULLAND

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. EKSTERIØR			
1.1	Dører	riper	alle
1.2	Dører	bulk med lakkskade	venstre foran - venstre bak
1.3	Bakluke	rust/korrosjon	
1.4	Skjermer	ripe(r)	alle
1.5	Skjermer	rust	begge bak
1.6	Speil	deksel skadet/ripe	begge
1.7	Dekk/Felger	betydelig oksidering	alle
1.8	Støtfanger	ripe(r)	foran
1.9	Støtfanger	ripe(r)	bak
1.10	Tak	riper	
1.11	Vinduer	sprekk	foran
2. LYS			
2.1	Lys bak	tåkelys - defekt/sprukket glass	høyre bak
2.2	Lys bak	dugg/fukt	venstre bak
3. MOTOR			
3.1	Batteri(er)	startbatteri - svakt/defekt	
3.2	Eksosanlegg	skadet	
3.3	Lekkasjer	oljelekkasje fra motor	
3.4	Service	trenger service	
4. HJULOPPHENG/STYRING			
4.1	Ratt/styringsmekanisme	skade/slitasje på ledd	høyre foran
4.2	Bakstilling	utslitt bærebeforing	bak
5. BREMSER			
5.1	Bremsefunksjon	bremser ligger på	foran
5.2	Skiver	utslitte skiver og klosser	foran - bak
5.3	Bremseskjold	mangler	begge foran
6. GIR OG DRIVLINJE			
6.1	Girkasse	girkasse lekkasje	
6.2	Clutch/kobling/svinghjul	slitt	
7. INTERIØR			
7.1	Seter	slitt	venstre foran
7.2	Ratt	slitt	



1.1 Riper




1.1 Riper

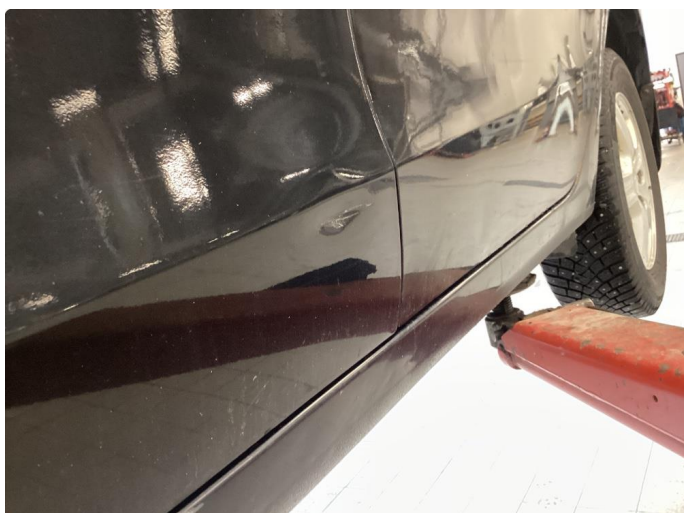

1.2 Bulk med lakkskade



1.2 Bulk med lakkskade

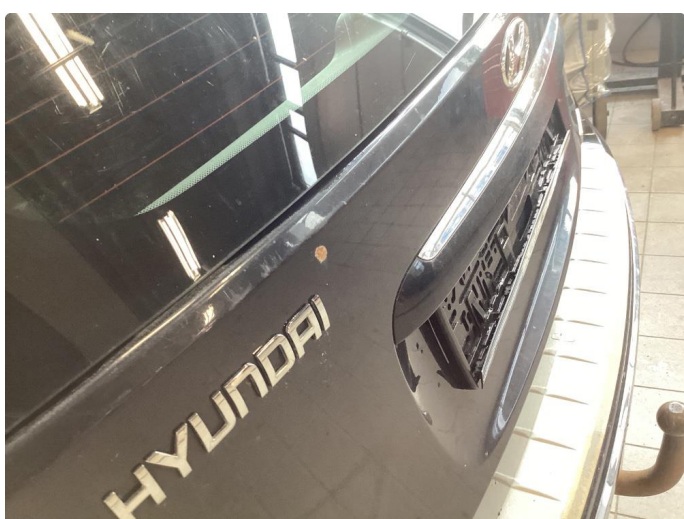

1.3 Rust/korrosjon



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)



1.5 Rust



1.5 Rust



1.5 Rust



1.6 Deksel skadet/ripe



1.6 Deksel skadet/ripe



1.7 Betydelig oksidering



1.7 Betydelig oksidering



1.8 Ripe(r)



1.8 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.9 Ripe(r)



1.10 Riper



1.10 Riper



1.10 Riper



1.11 Sprekk



2.1 Tåkelys - defekt/sprukket glass



2.2 Dugg/fukt



3.2 Skadet




3.3 Oljelekkasje fra motor



3.3 Oljelekkasje fra motor



7.1 Slitt

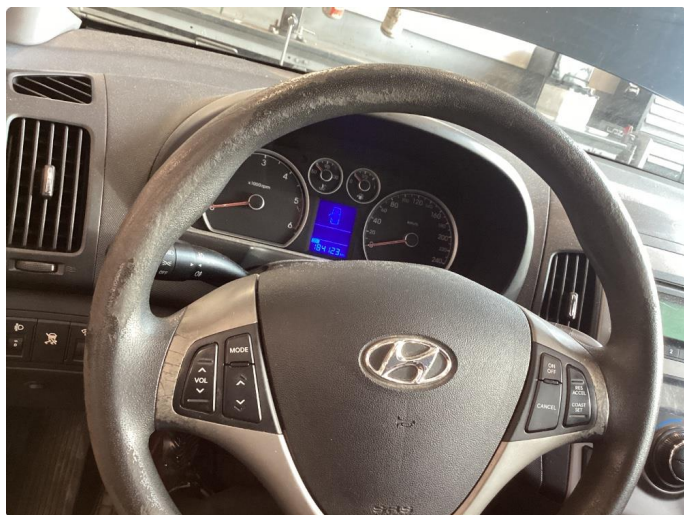

7.2 Slitt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.01.2023	165962

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.