




**TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) 177 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 04.03.2025**
**KODE: 1656387**

**FT60829**

**143 963 KM**

**09.05.2018**  
 Førstegang registrert


**Diesel**
**CHASSISNR: JTEBR3FJ50K088267**
**BRUKTIMPORT: Nei**
**KJØRETØY: Varebil**
**FRIST FOR PKK: 30.09.2026**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

# SULLAND

**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b>			
1.1	Systemfunksjoner	dekktrykkvarsler lyser	
<b>2. EKSTERIØR</b>			
2.1	Panser	noe steinsprut med rust	
2.2	Dører	riper	høyre foran
2.3	Skjermer	steinsprut	
2.4	Tilhengerfeste	tilhengerkontakt- innfesting skadet	
2.5	Terskler/innlastningssone	slitt gjennom lakk	venstre foran
2.6	Støtfanger	ripe(r)	foran
2.7	Støtfanger	ripe(r)	bak
<b>3. MOTOR</b>			
3.1	Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
3.2	Service	trenger service	
<b>4. HJULOPPHENG/STYRING</b>			
4.1	Stabilisatorer/stag	slitt stabstagforing	foran
4.2	Stabilisatorer/stag	slakk i foringer	bak
<b>5. INTERIØR</b>			
5.1	Dørtrekk	slitt/ripe(r)	venstre foran
5.2	Ratt	slitt	



2.1 Noe steinsprut med rust



2.2 Riper



2.3 Steinsprut



2.3 Steinsprut



2.3 Steinsprut



2.3 Steinsprut



2.5 Slitt gjennom lakk



2.6 Ripe(r)




2.6 Ripe(r)



2.7 Ripe(r)



2.7 Ripe(r)

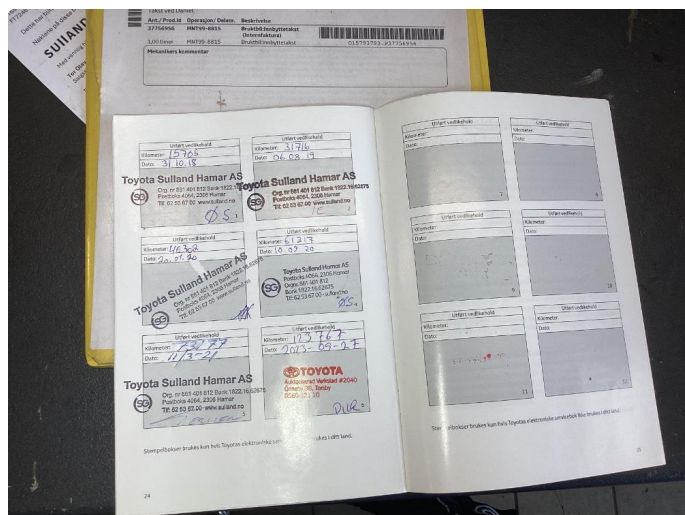

3.1 Service etter bilens intervall ikke fulgt



5.1 Slitt/ripe(r)



5.2 Slitt

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Nei	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
27.09.2023	123767

✔ **Kontrollert** | 
 ○ **Ikke kontrollert** | 
 ✘ **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✘ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✘ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✘ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✘ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

**MOTOR**

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✘ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✘ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

**BREMSER**

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✘ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✘ Ratt
- ✔ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.