

**VOLVO XC90**
**TESTDATO: 27.05.2024**
**KODE: 1372990**

 <b>AA75439</b>	 <b>59 038 KM</b>	 <b>Førstegang registrert</b>	 <b>Bensin/ Batteri</b>
--	--	--	--

<b>CHASSISNR:</b> YV1LFH5VDN1824127	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b>	<b>FRIST FOR PKK:</b> 29.12.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Lakk	generelt mye bruksslitasje	
1.2	Panser	mye stensprut	
1.3	Dører	bulk med lakkskade	høyre bak
1.4	Bakluke	ripe(r) ned til grunning	
1.5	Skjermer	ripe(r) ned til grunning	høyre foran
1.6	Dekk/Felger	ripe (r) gjennom lakk	høyre bak
1.7	Dekk/Felger	dekkskade sommerhjul	
1.8	Terskler/innlastningssone	riper	bak
1.9	Støtfanger	steinsprut	foran
1.10	Støtfanger	skade	bak
1.11	Frontvindu	steinsprut i synsfelt	
1.12	Stolpe	ripe ned til grunning	høyre foran
<b>2. MOTOR</b>			
2.1	Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
<b>3. INTERIØR</b>			
3.1	Deksel	mangler	
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>			
4.1	Øvrig utstyr/klargjøring	utvendig og innvendig vask	

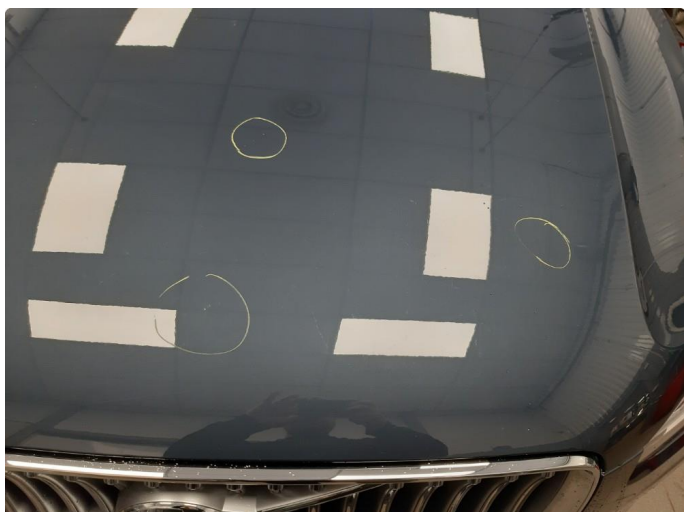

1.2 Mye stensprut

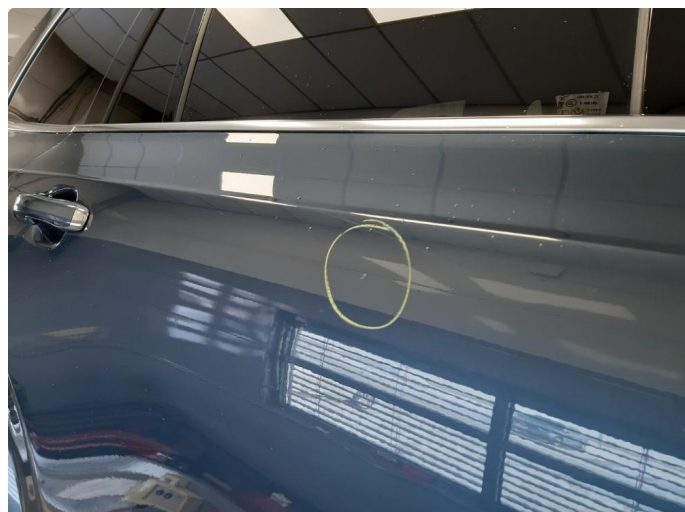

1.3 Bulk med lakkskade



1.4 Ripe(r) ned til grunning



1.5 Ripe(r) ned til grunning



1.6 Ripe (r) gjennom lakk



1.7 Dekkskade sommerhjul



1.8 Riper



1.8 Riper



1.9 Steinsprut



1.9 Steinsprut




1.10 Skade



1.10 Skade




1.11 Steinsprut i synsfelt

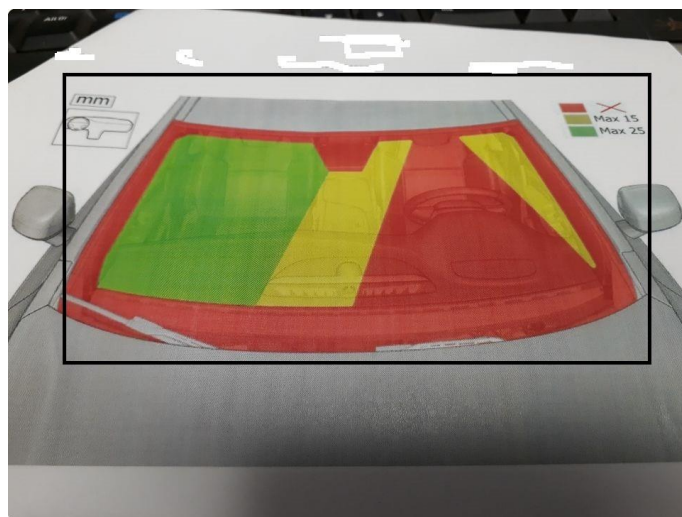

1.11 Steinsprut i synsfelt



1.12 Ripe ned til grunning

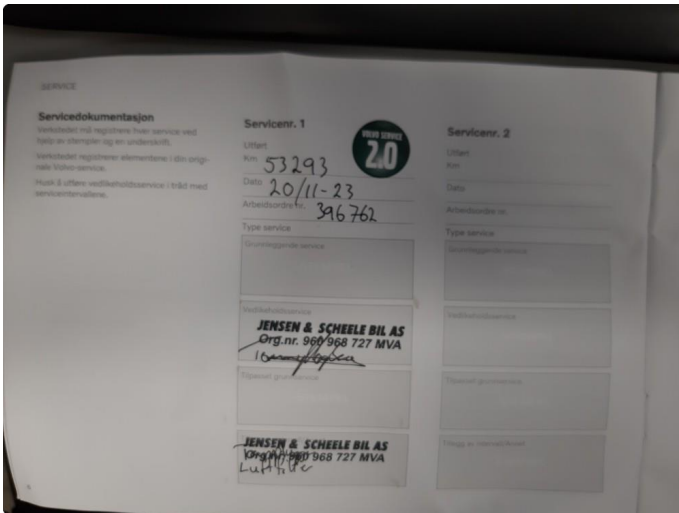



**GARANTIBEVIS**

Version Vavo X90 TS  
Type/chassisnr. - 824127  
Modellår 2022  
Reg.nr. AA 75439

Leveringsdato  

2	0	2	1	1	2	2	9
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Forhandler  
Bedriftens navn Jensen & Scheele Bil AS  
Adresse  
Underskrift

Stempel  
**JENSEN & SCHEELE BIL AS**  
HALDEN  
Tlf. 69 21 35 00

Bilen din har følgende intervaler:  
 30 000 km/12 måneder/drifstimmer for motoren\*  
\*Det som kommer først

Eier 1  
VOF  
Adresse  
PH  
Telefon

Eier 2  
Adresse  
Telefon  
Andre spesifikasjoner



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	1
		<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 45, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 28, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4	4	5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6	6	7	7

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Nei	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
20.11.2023	53293

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSE**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.