

FORD S-MAX 120 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 11.06.2025

KODE: 1735154



AS48060



195 607 KM



14.03.2016

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WF0JXXWPCJGB34017

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1	Kjennemerke	skadet/ikke lesbart
1.2	Nøkler	batteri
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1	Systemfunksjoner	dekktrykkvarsler lyser
2.2	Systemfunksjoner	øvrige feil
3. EKSTERIØR		
3.1	Lakk	generelt mye bruksslitasje
3.2	Dekk/Felger	dekkskade sommerhjul
3.3	Dekk/Felger	hjulsett mangler - vinter
3.4	Dekk/Felger	for liten mønsterdybde sommerdekk
4. LYS		
4.1	Retningslys	sprukket/knust høyre
4.2	Refleks	skadet høyre bak
5. MOTOR		
5.1	Kjølesystem/vannpumpe	kjøleveske under minimum
5.2	Lekkasjer	oljelekkasje fra motor
6. BREMSER		
6.1	Skiver	rust høyre bak
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1	Girkasse	øvrige feil
8. INTERIØR		
8.1	Seter	misfarget
9. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
9.1	Opplysninger	øvrig opplysninger
9.2	Opplysninger	øvrig opplysninger
9.3	Opplysninger	øvrig opplysninger



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje




3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje

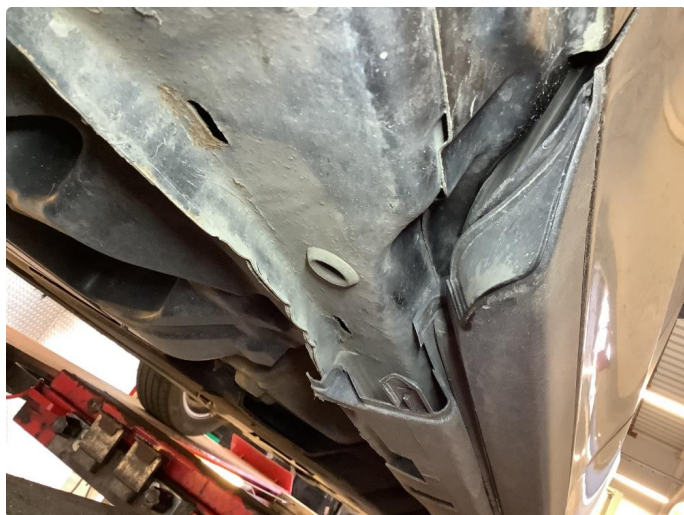


3.1 Generelt mye bruksslitasje




3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje

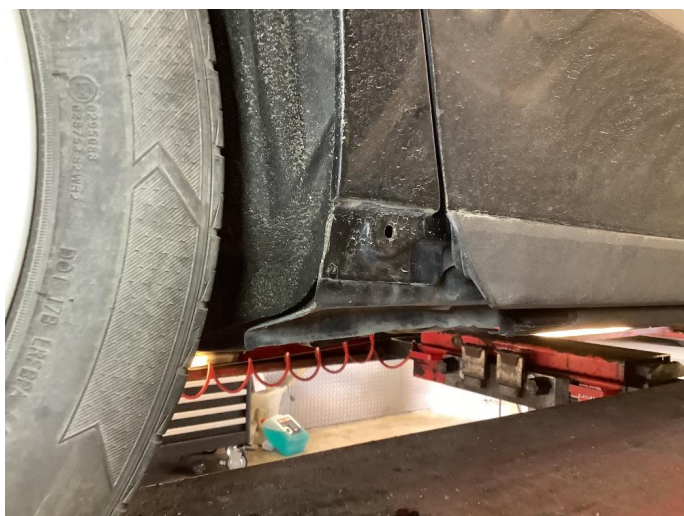


3.1 Generelt mye bruksslitasje

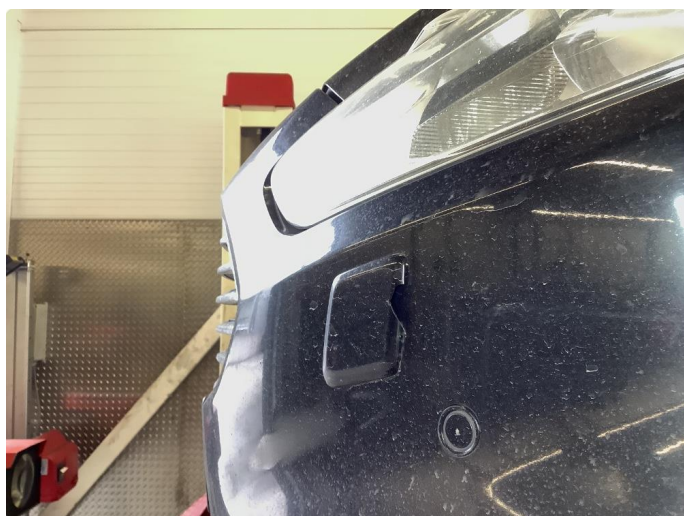

3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje

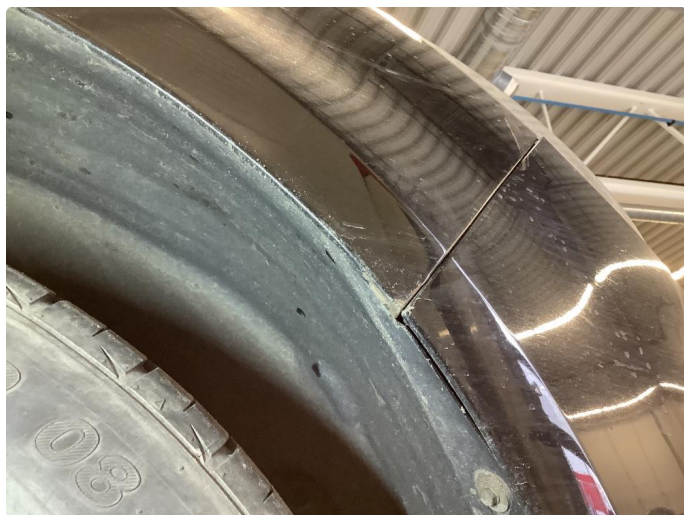

3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.1 Generelt mye bruksslitasje




3.1 Generelt mye bruksslitasje



3.2 Dekkskade sommerhjul



4.1 Sprukket/knust

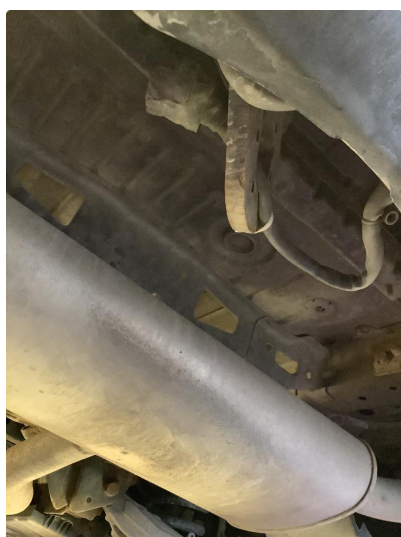

9.1 Øvrig opplysninger

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	100	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
30.03.2021	113262

KOMMENTAR

REP.OBJEKT

Bilen fremstår som teknisk dårlig og kjøper står selv ansvarlig for bilen, Dette er det vi har funnet. Men vi utelukker ikke at det kan være mer feil på den. Bilen bør prøvekjøres og besiktiges før kjøp.

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.