

SUZUKI IGNIS 4WD
TESTDATO: 10.07.2024
KODE: 1431176

BE30514	64 664 KM	05.07.2022 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Hybrid, ikke ladbar
----------------	------------------	--	---

CHASSISNR: JSAMFJ91S00211126	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 05.07.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

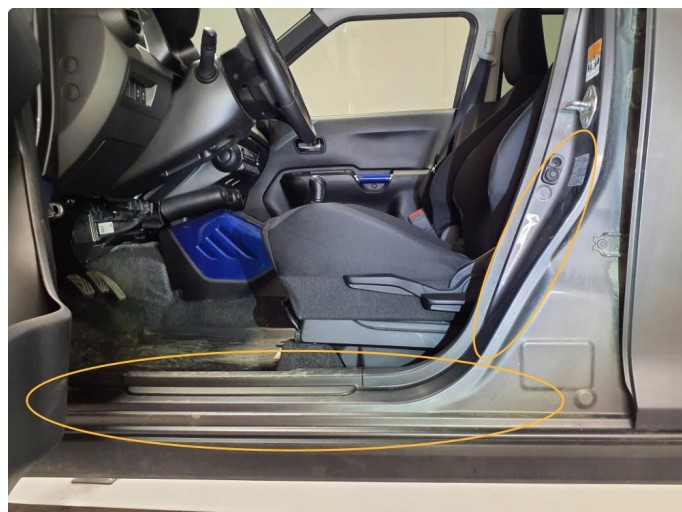

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR 🔍 | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Kosmetisk, steinsprut er utbedret med lakkstift	
1.2 Døråpning	Merker, kosmetisk	venstre foran
1.3 Støtfanger	Kosmetiske merker(er penslet med lakkstift)	



1.1 Kosmetisk, steinsprut er utbedret med lakkstift



1.2 Merker, kosmetisk



1.3 Kosmetiske merker(er penslet med lakkstift)



8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold 15

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
<input type="checkbox"/> Service <input type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll
Km stand: 20504	Km stand: 41410	Km stand: 63036
Dato: 12.12.22	Dato: 07/8-23	Dato: 10.06.2025
stempel og sign: <i>[Signature]</i>	stempel og sign: <i>[Signature]</i>	stempel og sign: <i>[Signature]</i>
Neste service ved km:	Neste service ved km:	Neste service ved km:
Neste service innen dato:	Neste service innen dato: 07/8-24	Neste service innen dato: 10.06.2025

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 11, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	7,5	7,5
BREMSESKIVER (MM)	19	19		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.04.2024	63036
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
07.08.2023	41410
12.12.2022	20504

KOMMENTAR

RSA BIL SKI gir deg trygt bilhold.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.