

OPEL INSIGNIA LIMOUSINE HB 163 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 31.10.2025
KODE: 1857252

VH56830

281 154 KM

06.11.2013
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: W0LGM6GMXE1024403
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 25.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE


INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	funksjonsfeil på avstandsmåler	venstre - høyre - bak - ytre
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	rust	bak
2.2 Dører	rust/korrosjon	høyre foran - venstre foran
2.3 Skjermer	rust	høyre foran - venstre foran - høyre bak - venstre bak
2.4 Dekk/Felger	øvrige feil	
2.5 Dekk/Felger	øvrige feil	
2.6 Dekk/Felger	øvrige feil	
2.7 Dekk/Felger	kantkjørt felg	alle
2.8 Støtfanger	steinsprut	foran
2.9 Tak	rust	venstre - høyre
2.10 Frontvindu	steinsprut	foran
2.11 Kanal	korrosjon/rust	venstre - høyre
3. LYS		
3.1 Lys foran	matte glass	venstre - høyre - foran
3.2 Lys bak	dugg/fukt	ytre - venstre bak
4. MOTOR		
4.1 Lekkasje	oljelekkasje fra motor	
4.2 Service	PKK-kontroll	
4.3 Service	øvrige feil	
4.4 Turbo	ulyd	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Forstilling	slitt bærebeforing	høyre foran - venstre foran
5.2 Forstilling	øvrige feil	foran
5.3 Bakstilling	øvrige feil	bak
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Girkasse	lekkasje	
7. INTERIØR		
7.1 Seter	varmelement virker ikke	venstre foran
7.2 Tepper/bekledning	øvrige feil	venstre foran



1.1 Funksjonsfeil på avstandsmåler

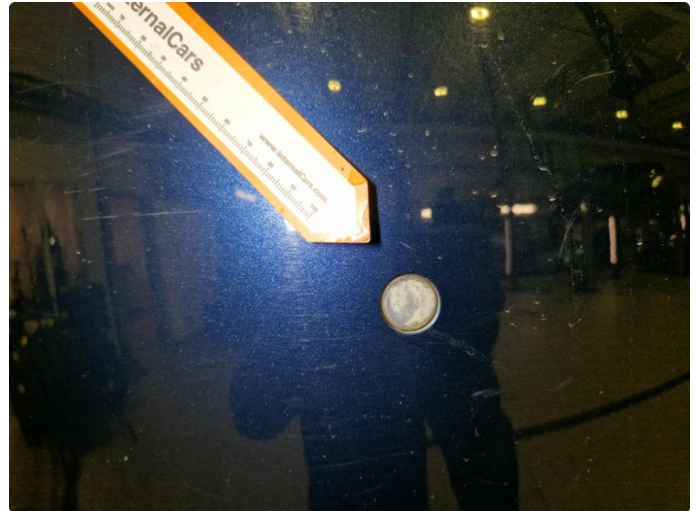

1.1 Funksjonsfeil på avstandsmåler

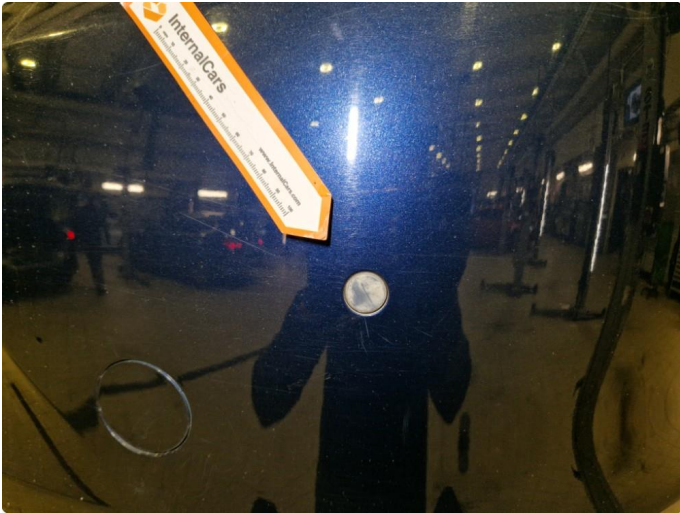

1.1 Funksjonsfeil på avstandsmåler




1.1 Funksjonsfeil på avstandsmåler




2.1 Rust




2.1 Rust

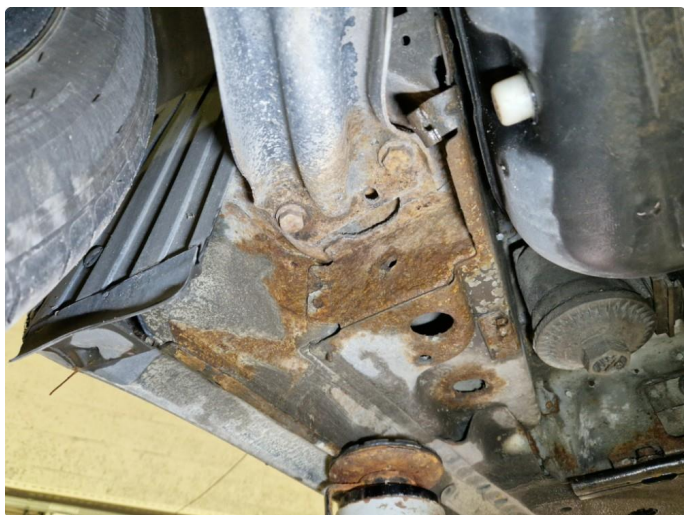

2.1 Rust

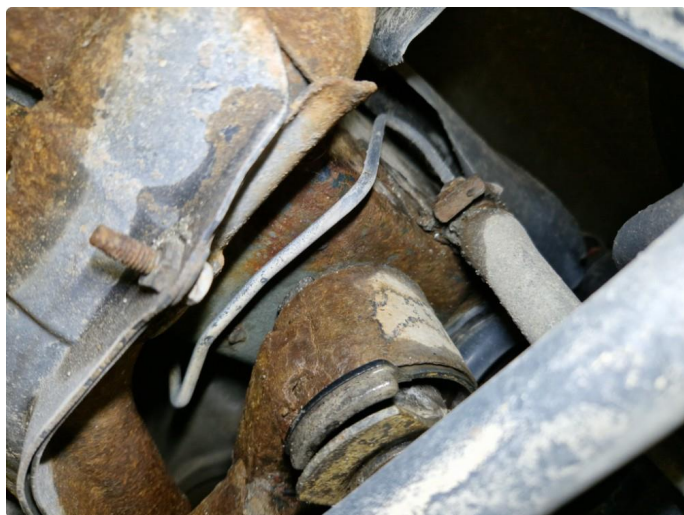


2.1 Rust

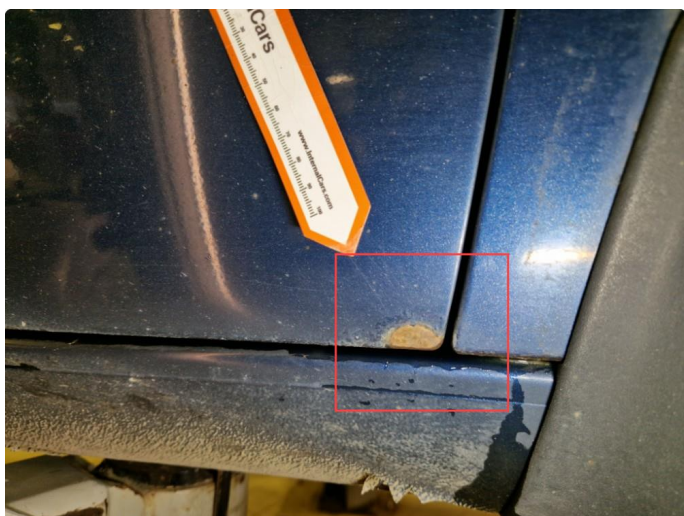


2.2 Rust/korrosjon



2.2 Rust/korrosjon

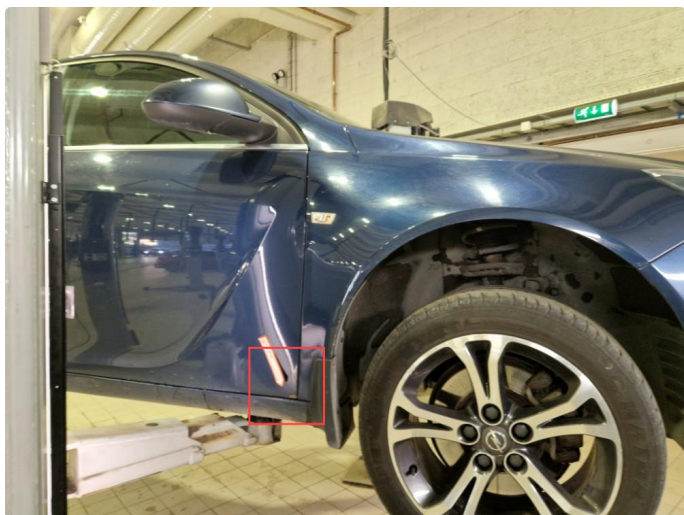


2.2 Rust/korrosjon

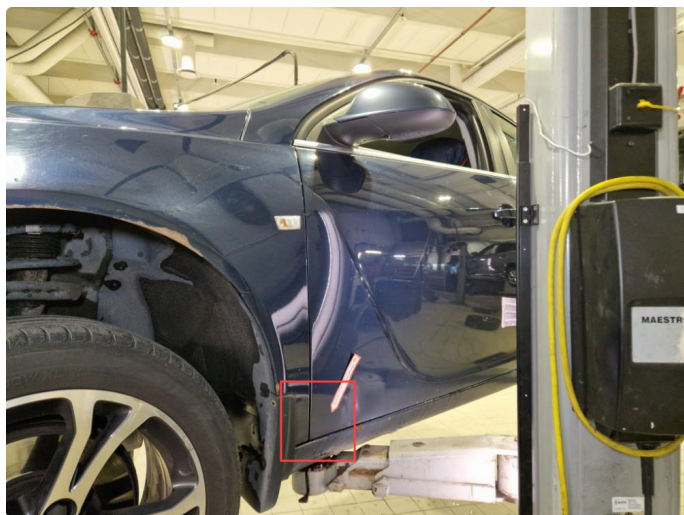

2.2 Rust/korrosjon




2.3 Rust

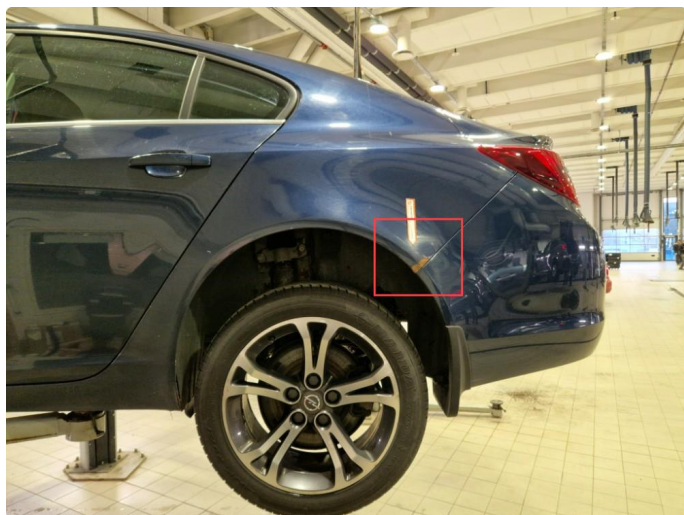

2.3 Rust




2.3 Rust

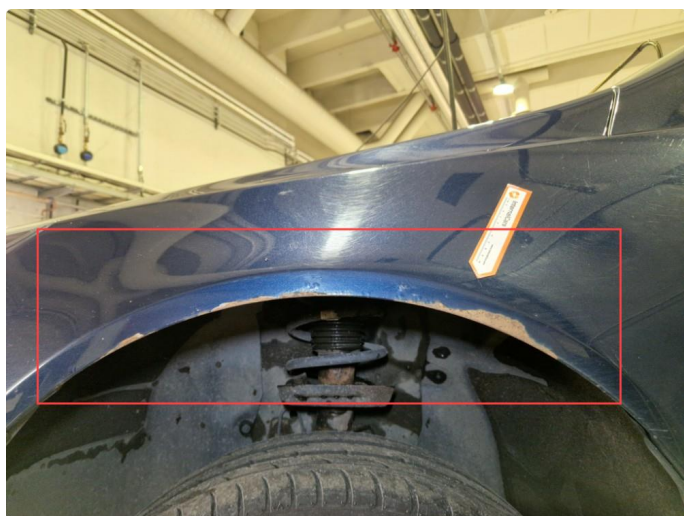


2.3 Rust



2.3 Rust

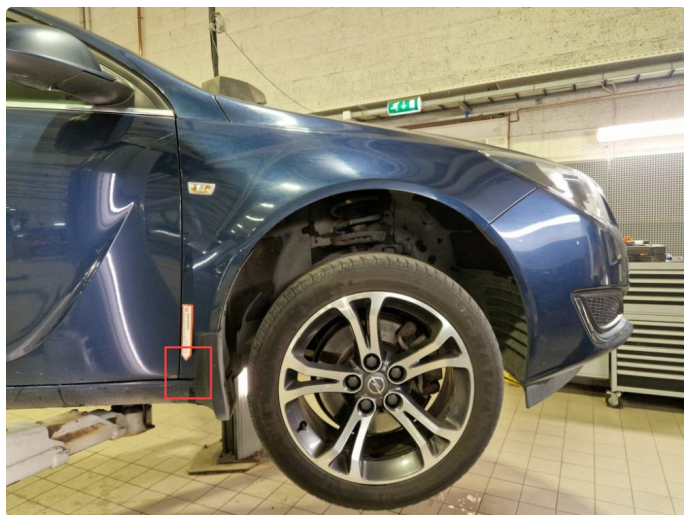

2.3 Rust

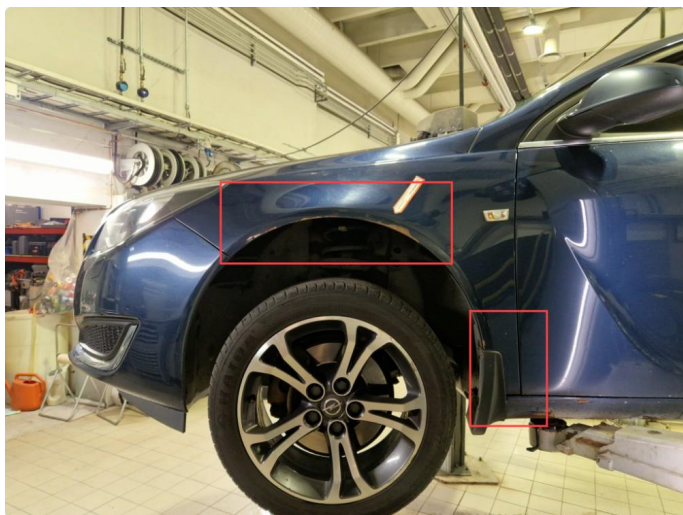


2.3 Rust




2.3 Rust




2.3 Rust

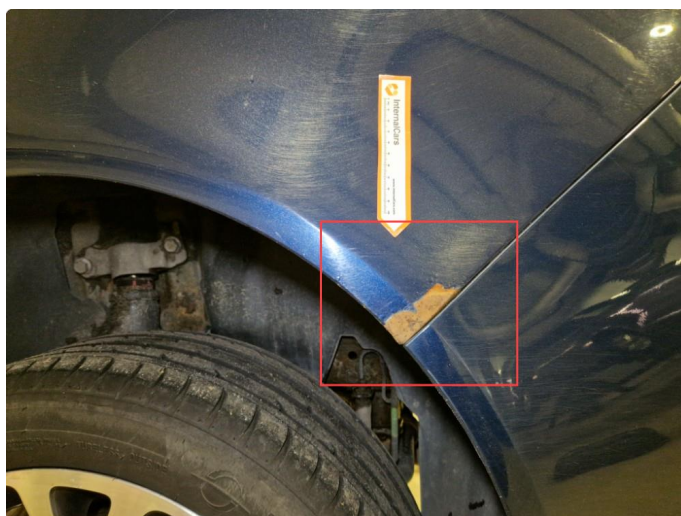

2.3 Rust

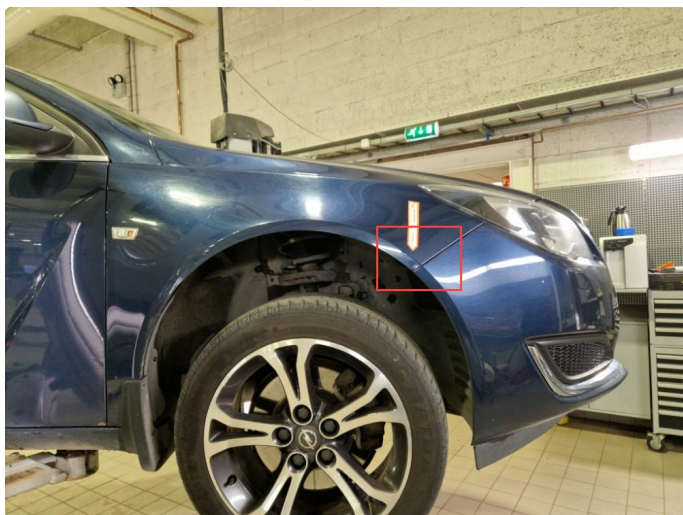

2.3 Rust

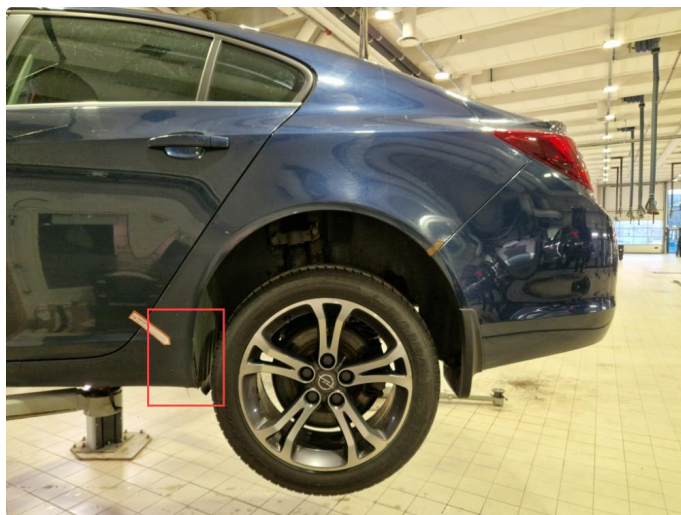

2.3 Rust



2.3 Rust



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil




2.4 Øvrige feil




2.4 Øvrige feil



2.4 Øvrige feil

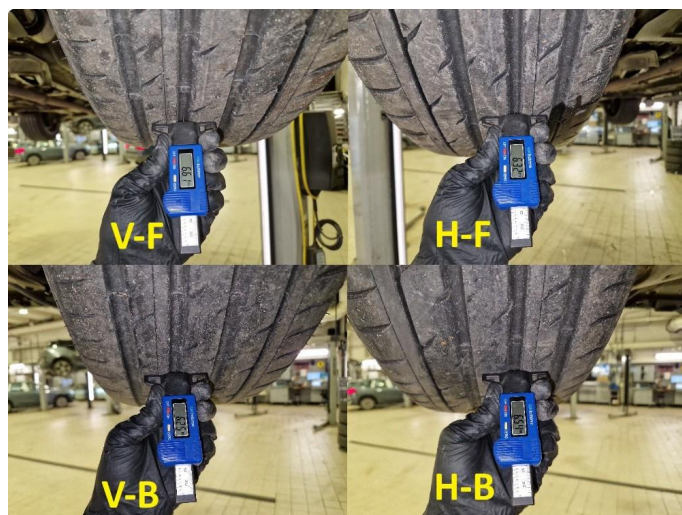

2.5 Øvrige feil

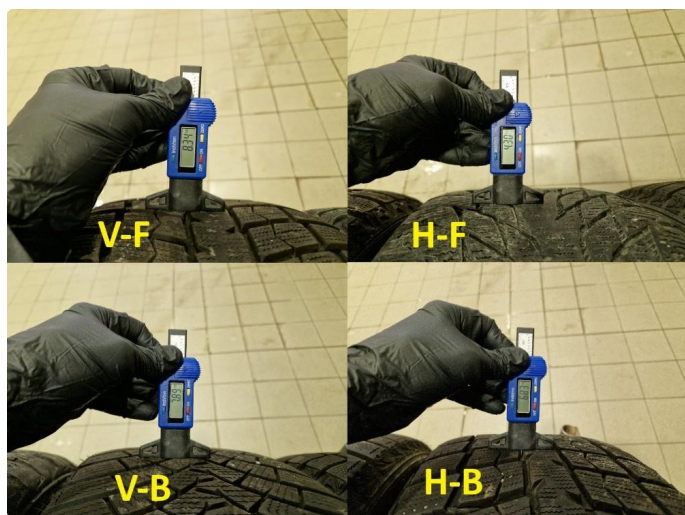

2.6 Øvrige feil




2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg

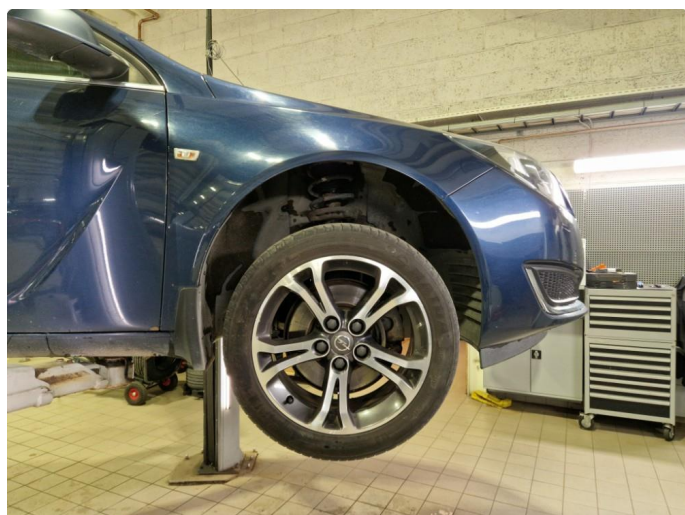

2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg



2.7 Kantkjørt felg




2.7 Kantkjørt felg




2.8 Steinsprut




2.8 Steinsprut

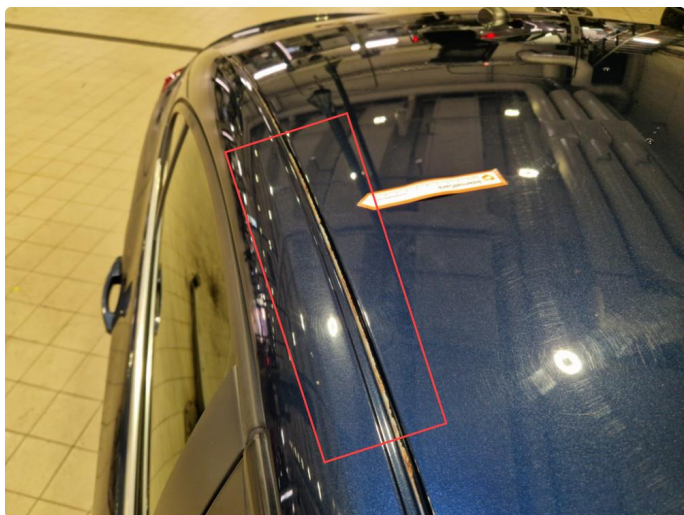


2.9 Rust

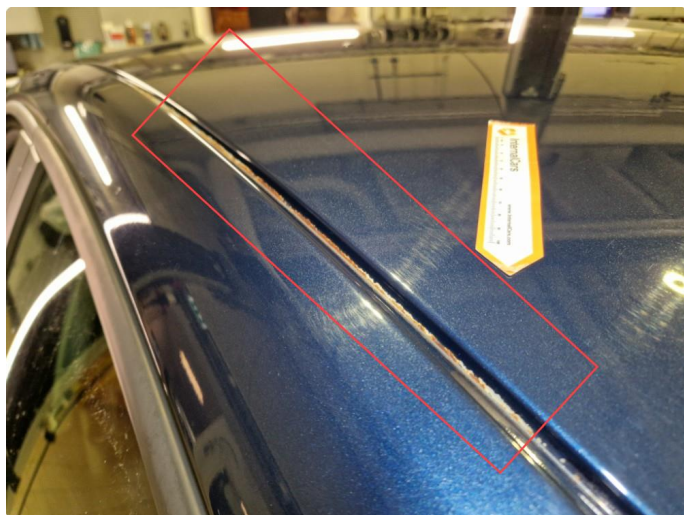


2.9 Rust

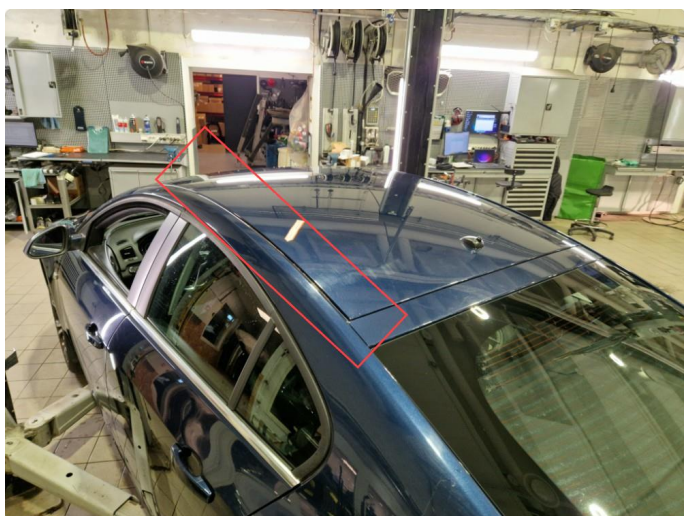


2.9 Rust

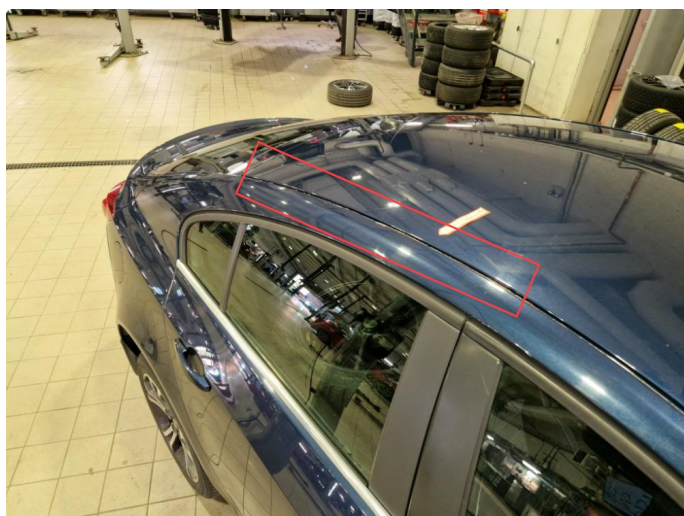


2.9 Rust

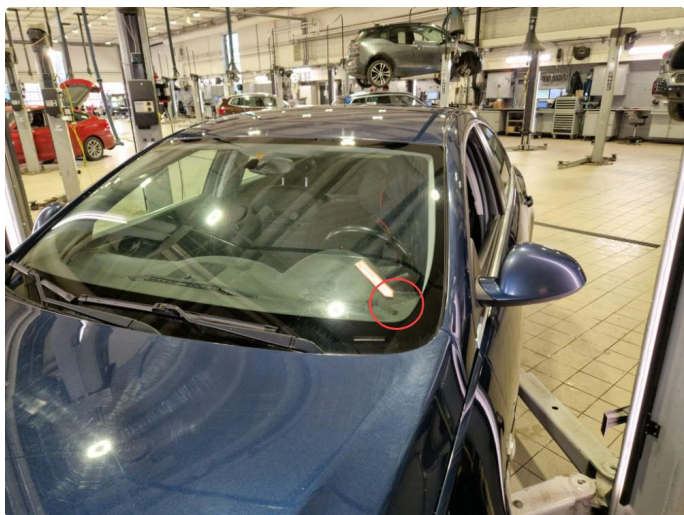

2.10 Steinsprut

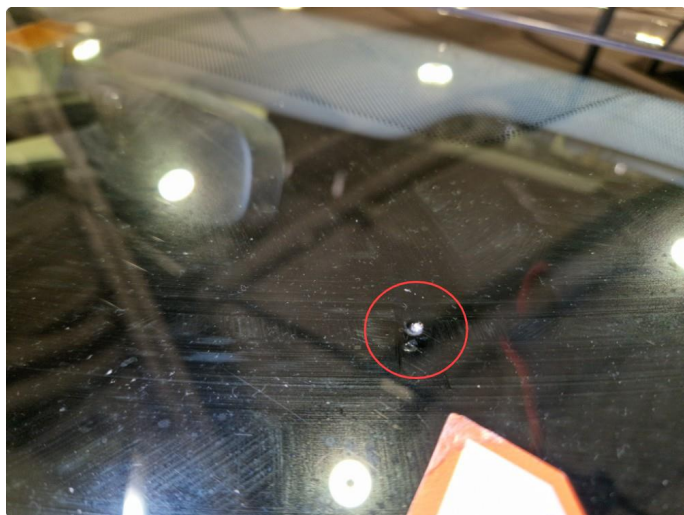

2.10 Steinsprut

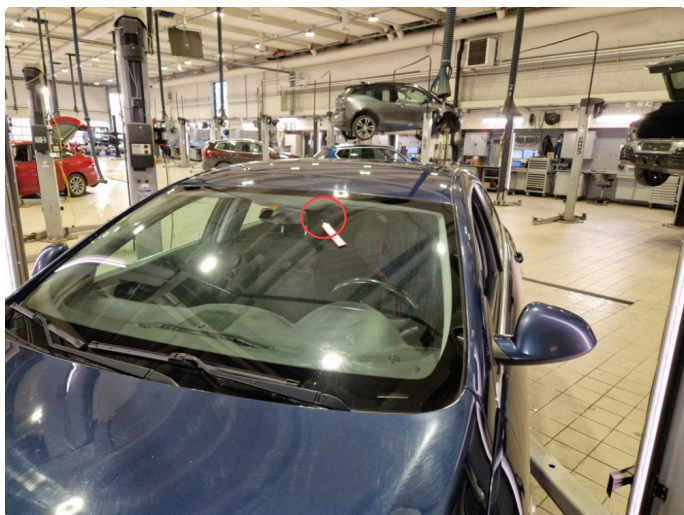


2.10 Steinsprut




2.10 Steinsprut




2.11 Korrosjon/rust

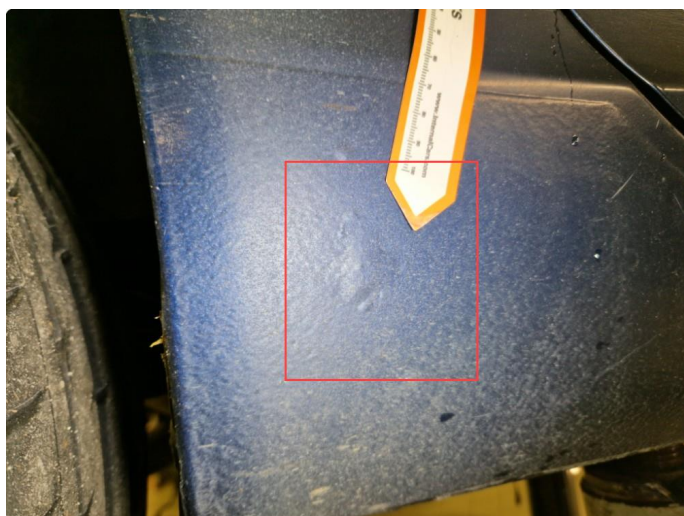

2.11 Korrosjon/rust

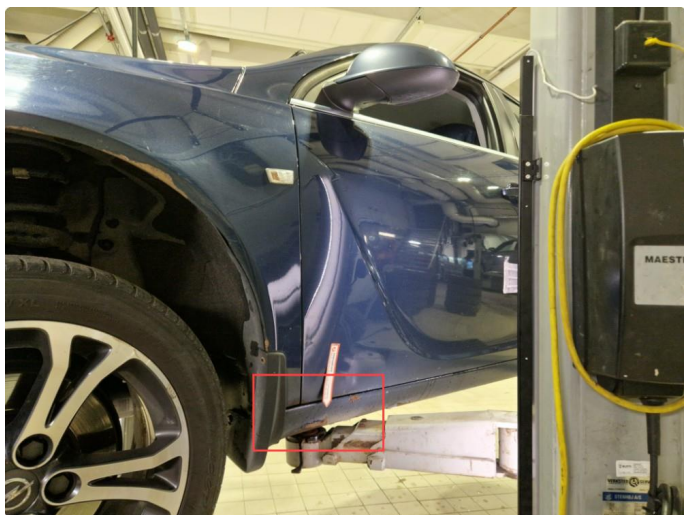

2.11 Korrosjon/rust

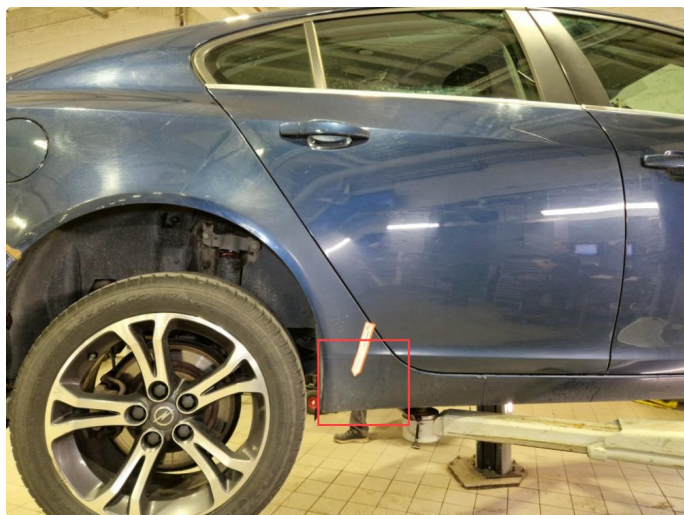


2.11 Korrosjon/rust



2.11 Korrosjon/rust




2.11 Korrosjon/rust

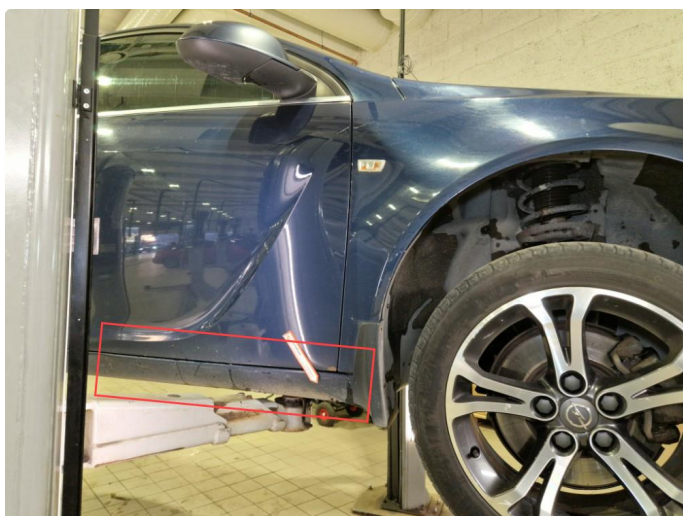


2.11 Korrosjon/rust




2.11 Korrosjon/rust

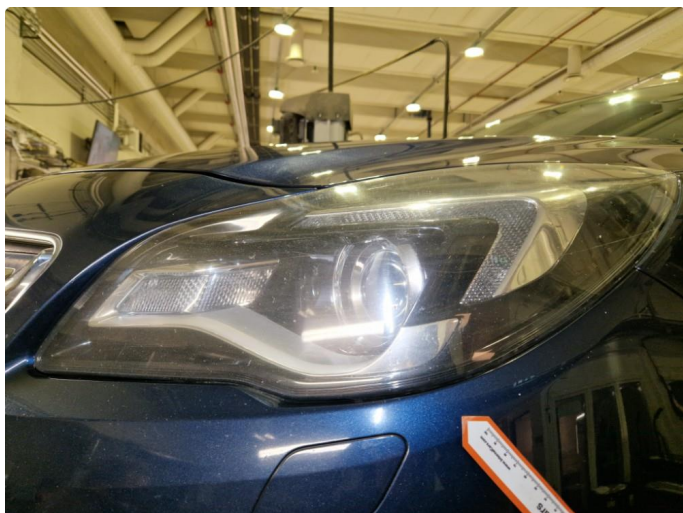

3.1 Matte glass

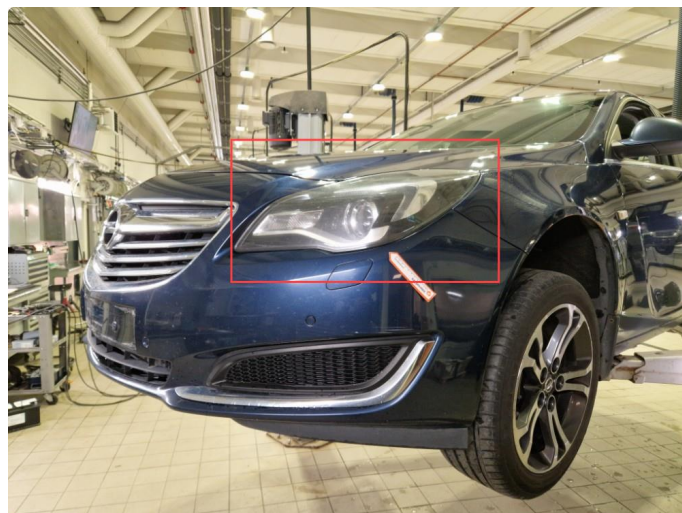


3.1 Matte glass

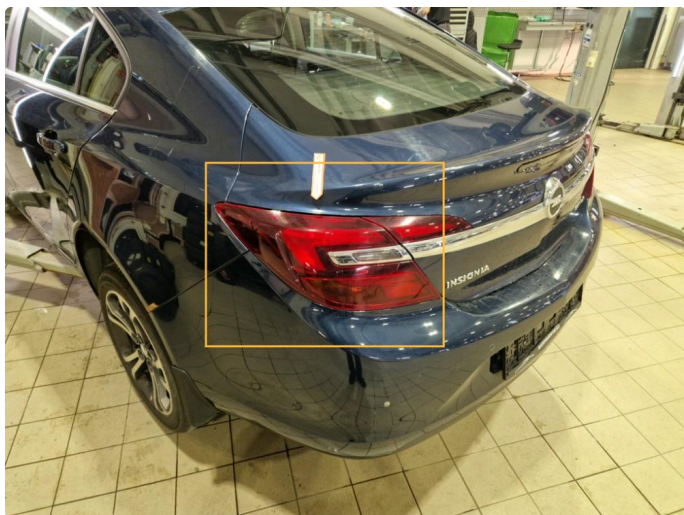


3.2 Dugg/fukt



3.2 Dugg/fukt

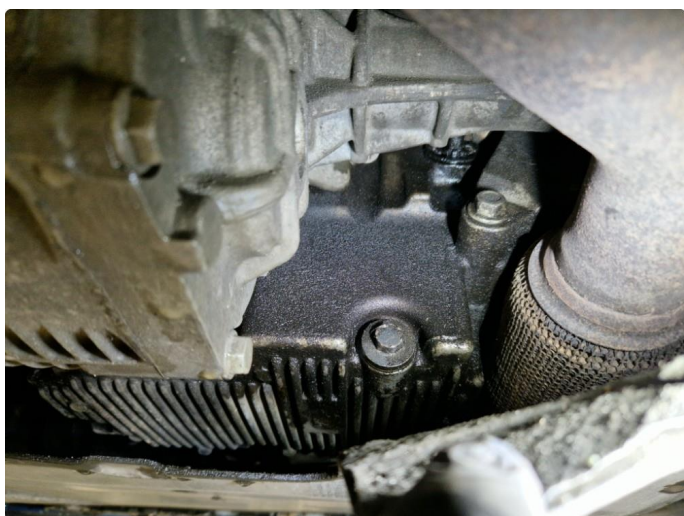

4.1 Oljelekkasje fra motor

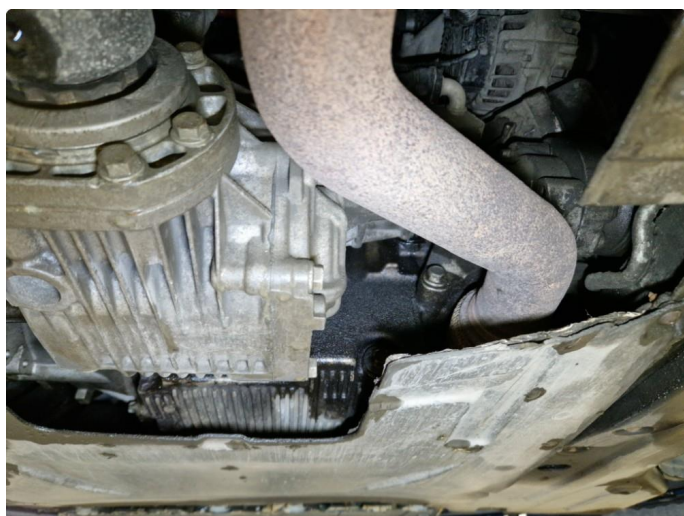


4.1 Oljelekkasje fra motor




4.4 Ulyd




5.1 Slitt bæreforfing

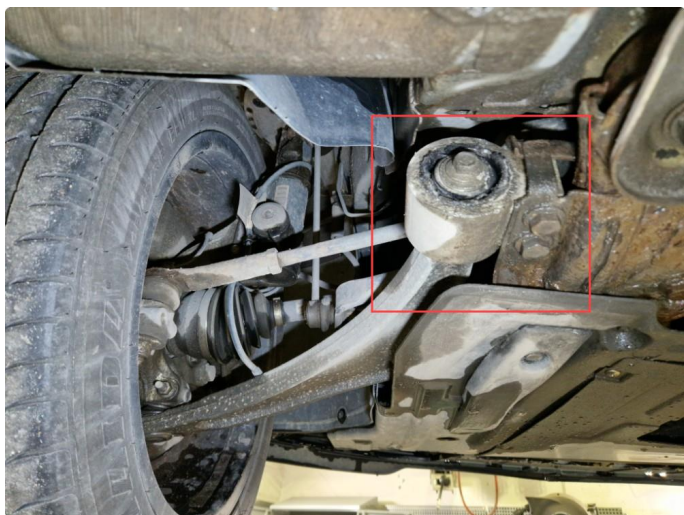

5.1 Slitt bærebruforing

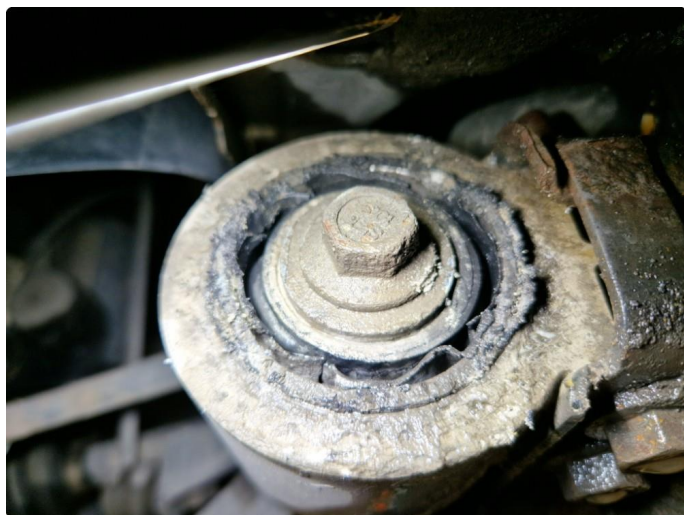


5.1 Slitt bærebruforing

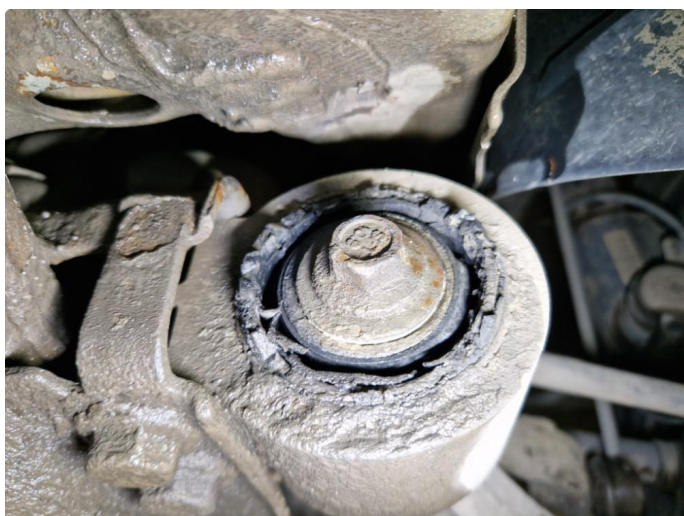

5.1 Slitt bærebruforing




5.2 Øvrige feil

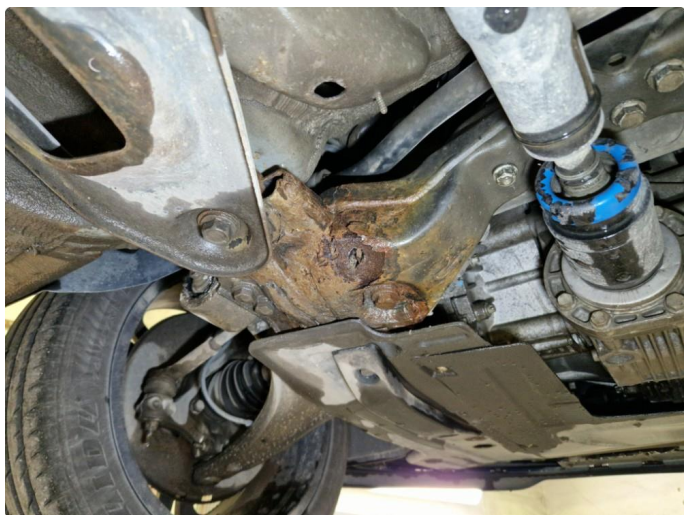


5.2 Øvrige feil




5.2 Øvrige feil

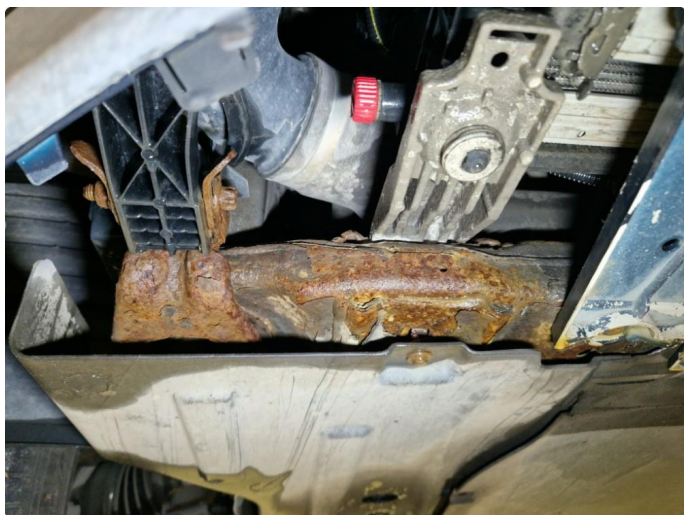


5.2 Øvrige feil

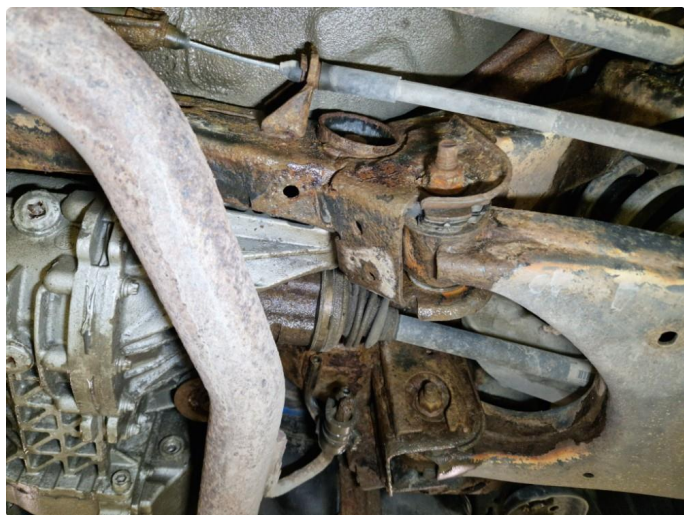


5.3 Øvrige feil

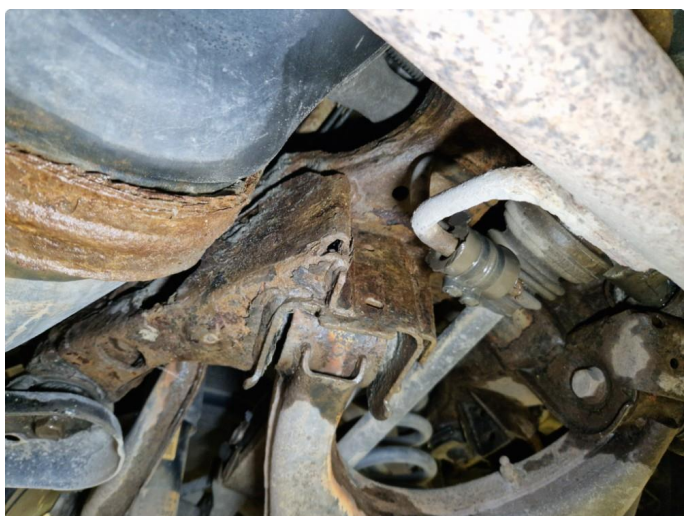


5.3 Øvrige feil

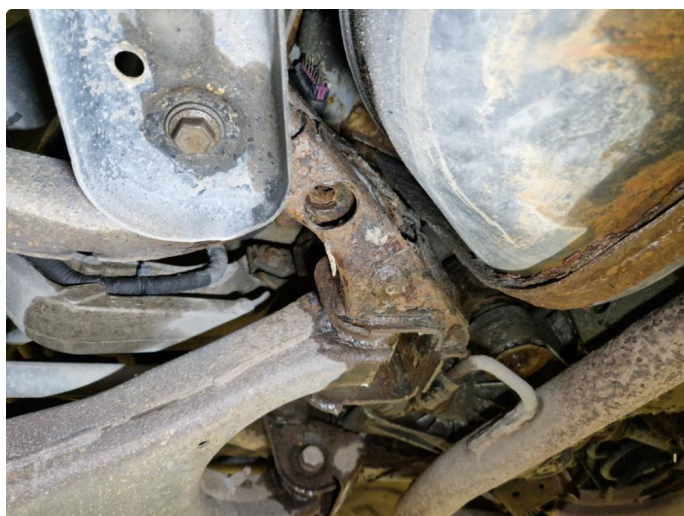


5.3 Øvrige feil

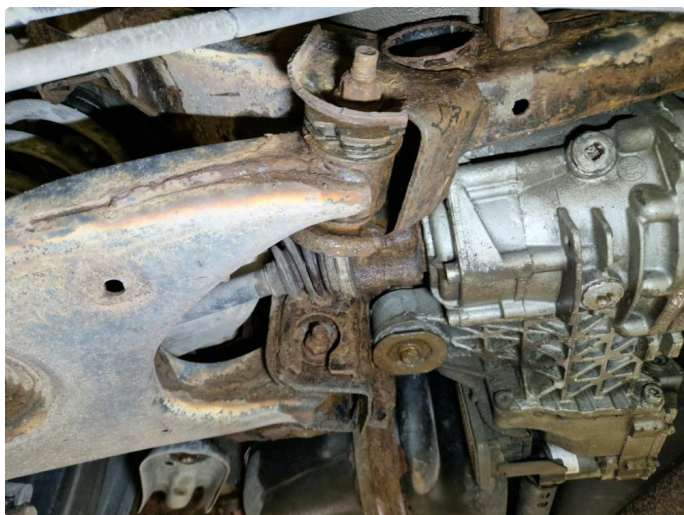


5.3 Øvrige feil

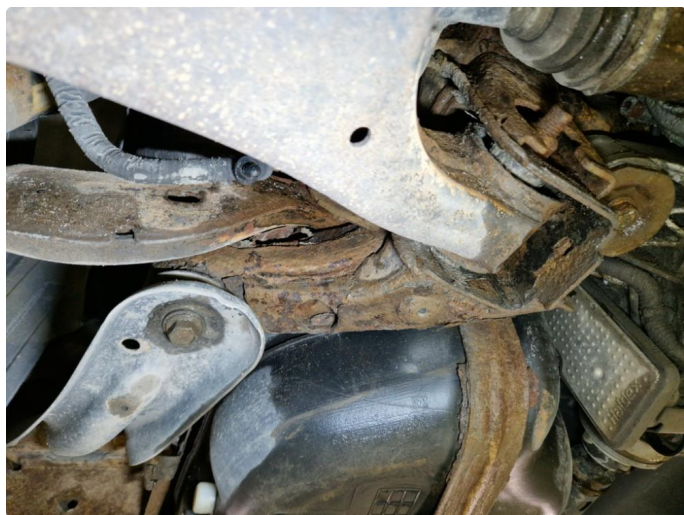


5.3 Øvrige feil

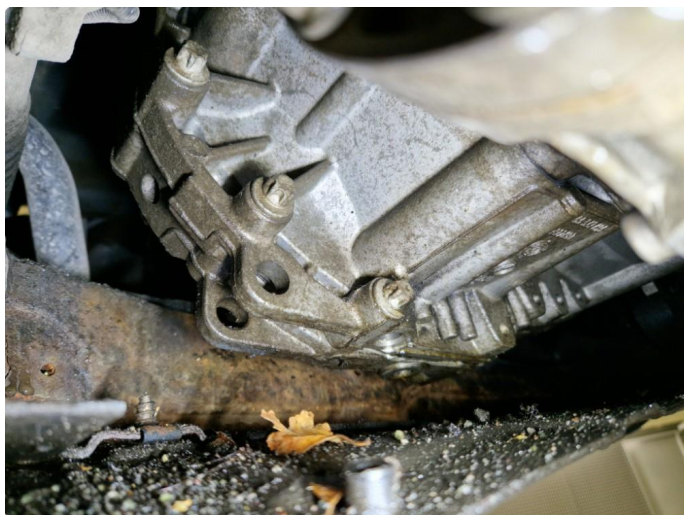


6.1 Lekkasje

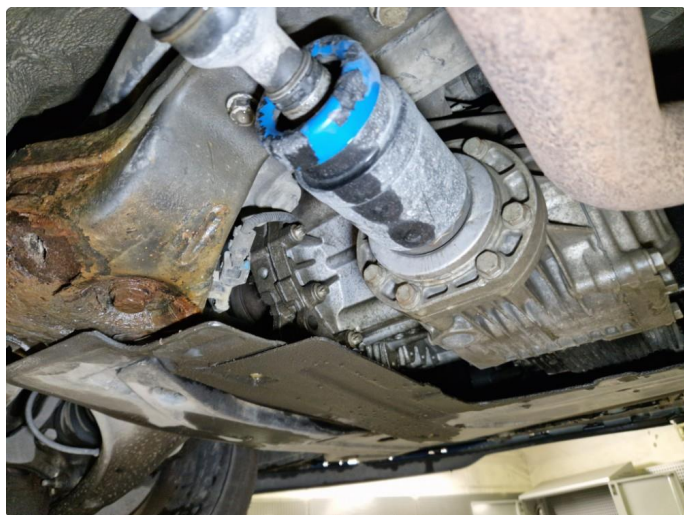



6.1 Lekkasje






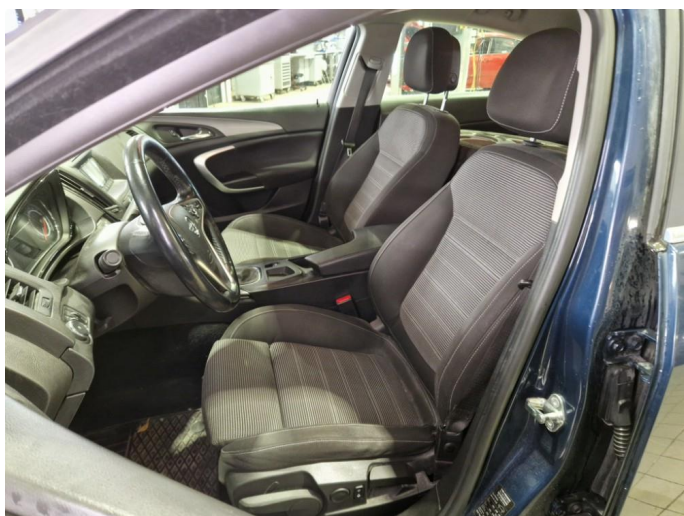





7.1 Varmelement virker ikke



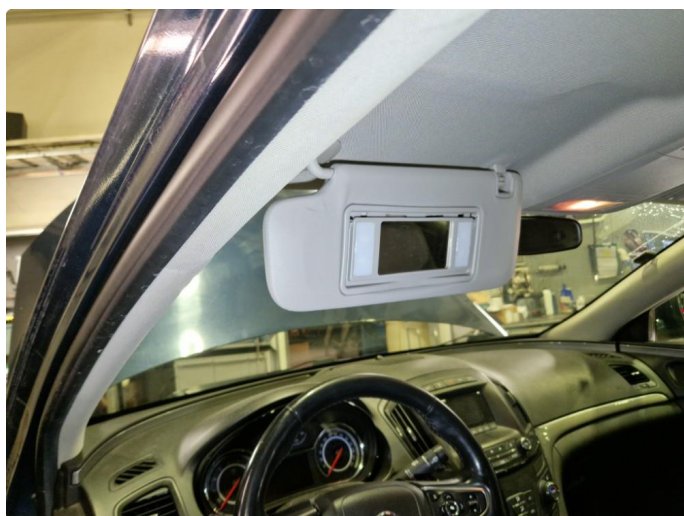


7.2 Øvrige feil

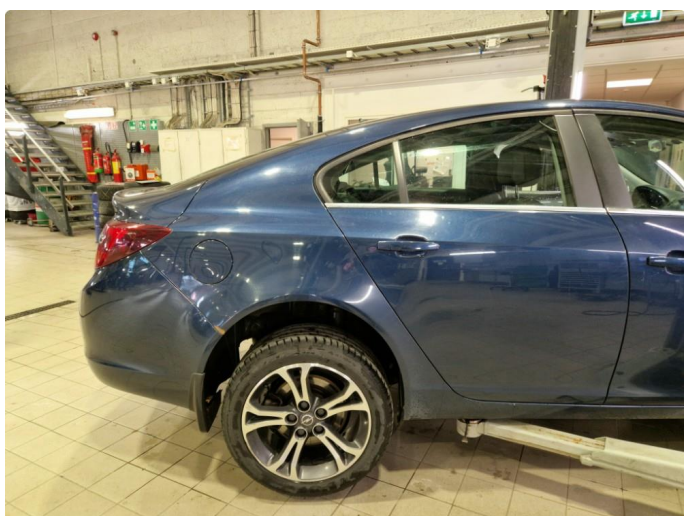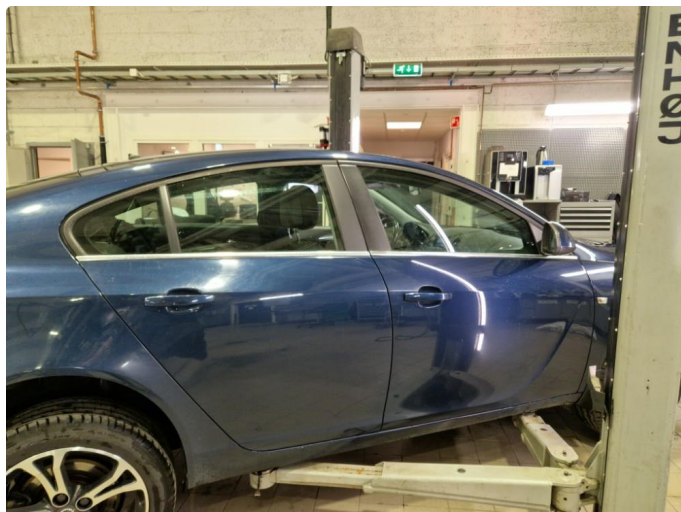

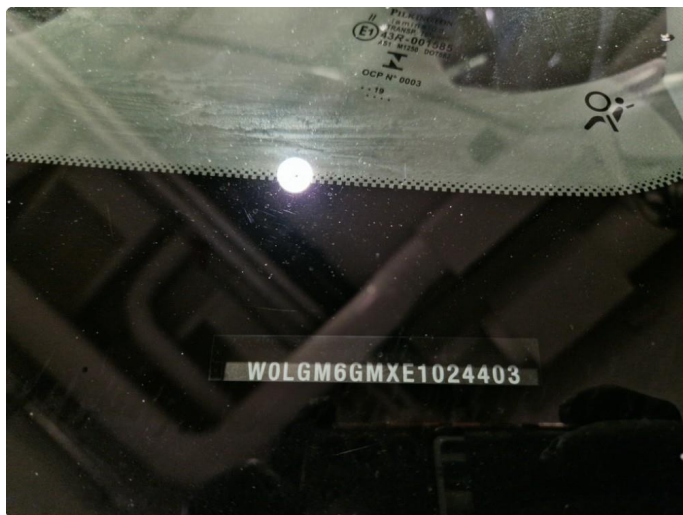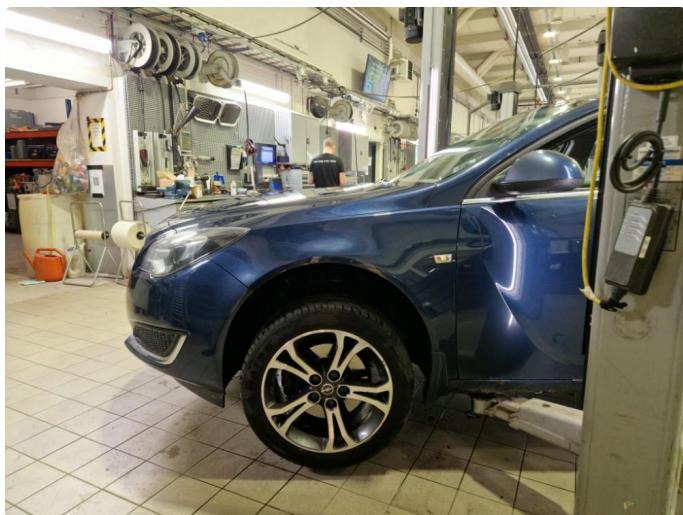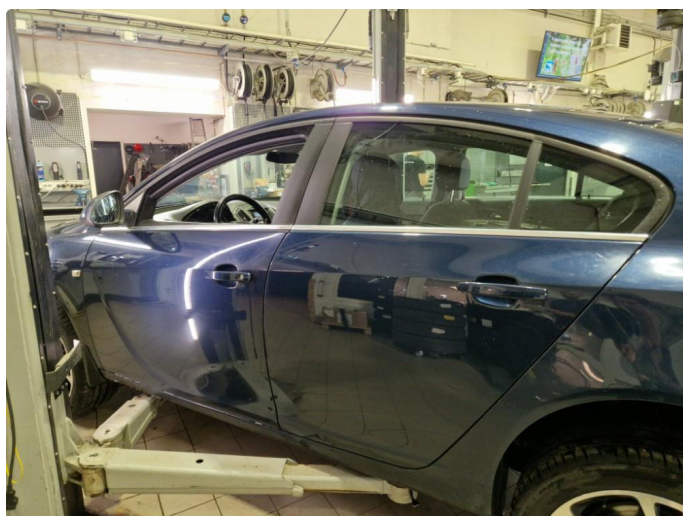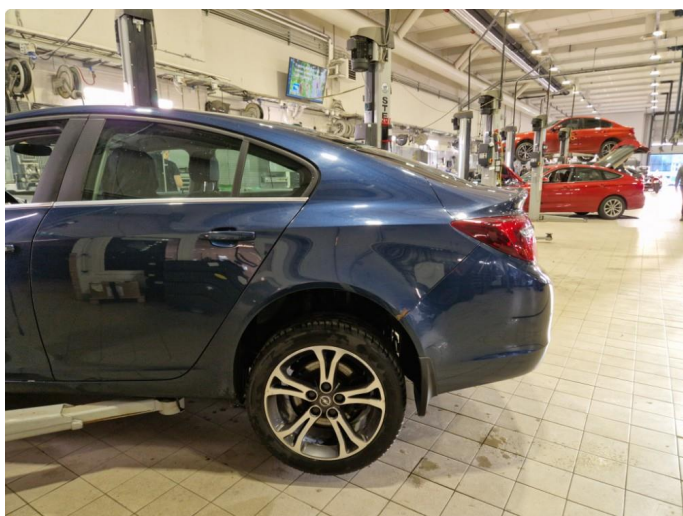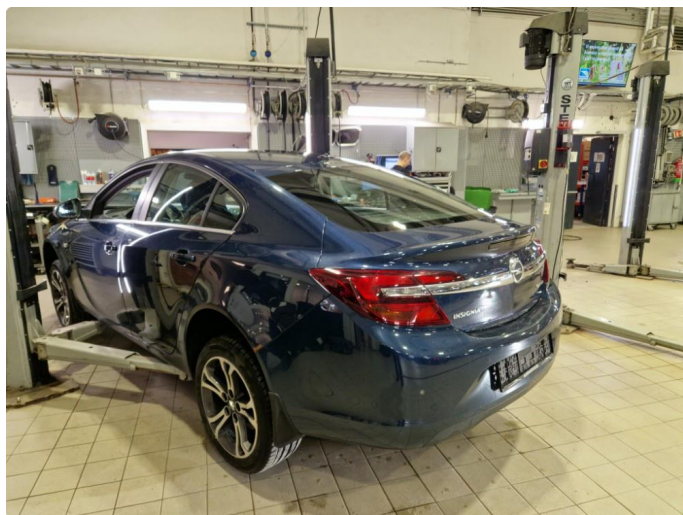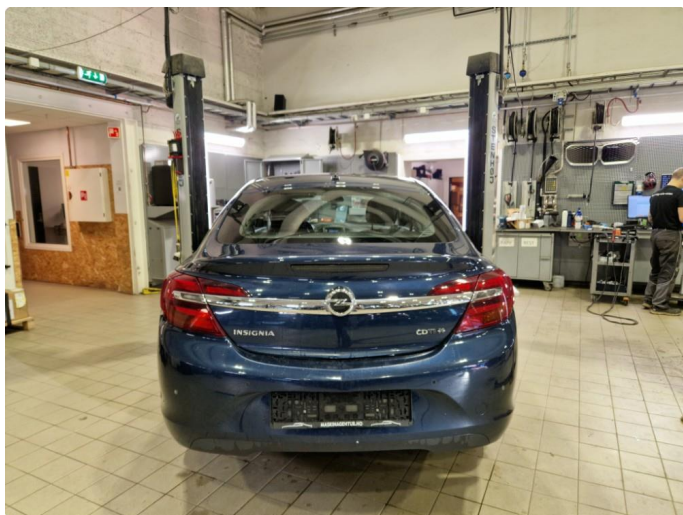

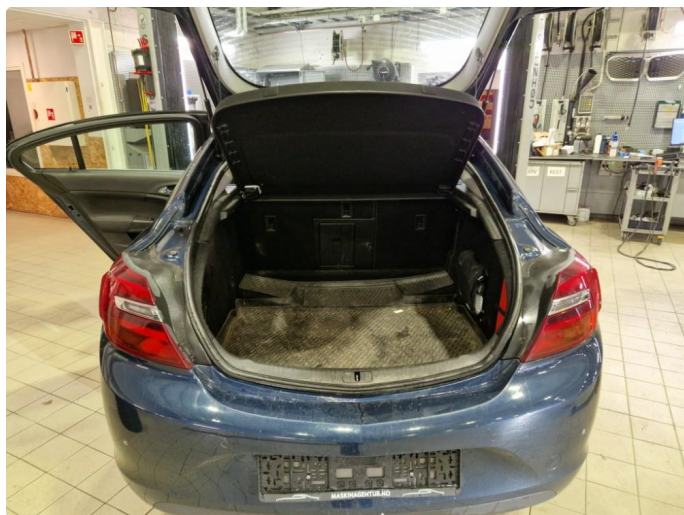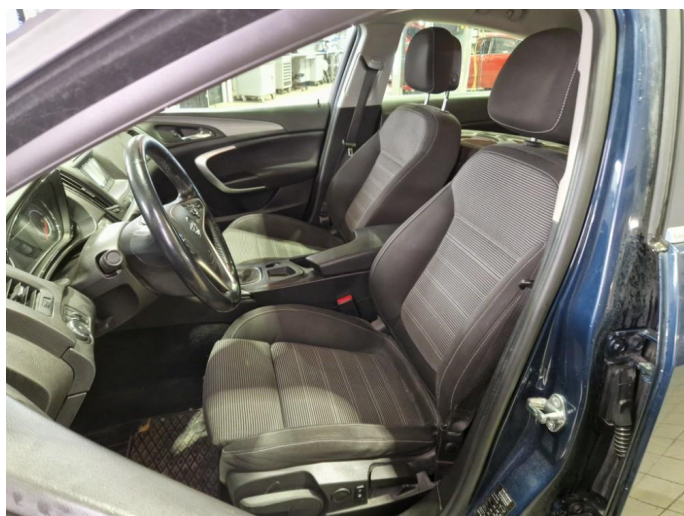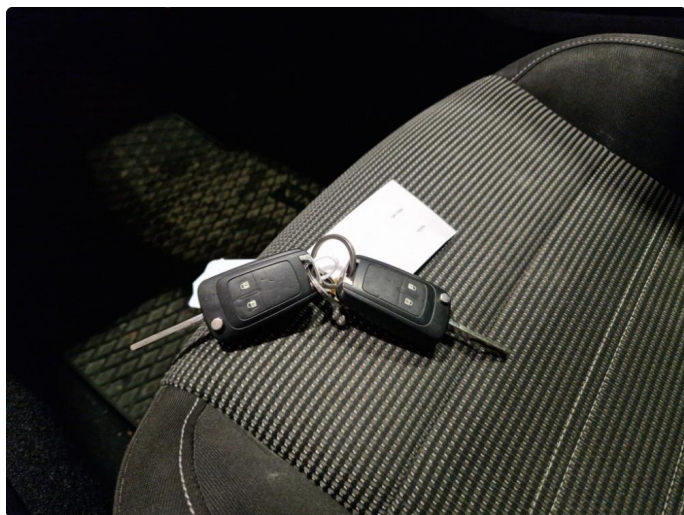

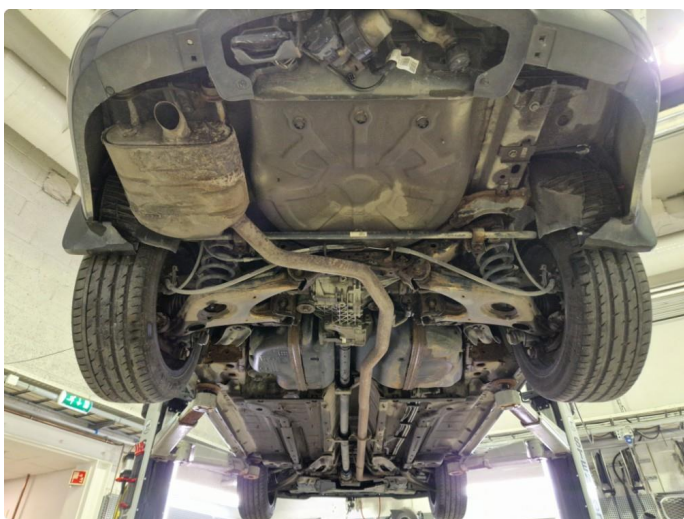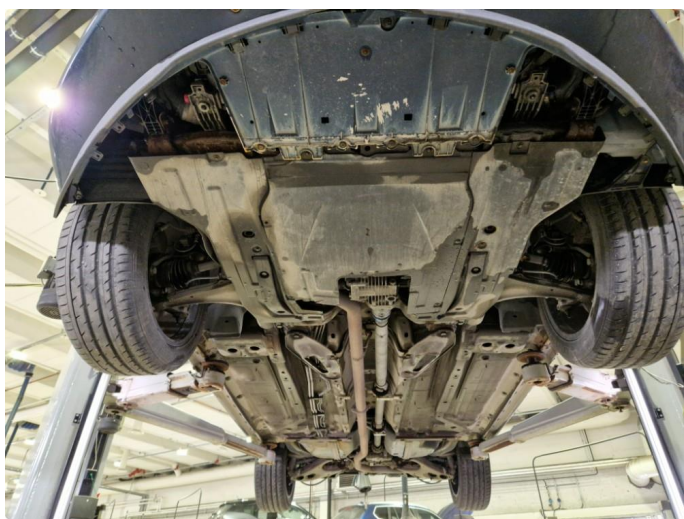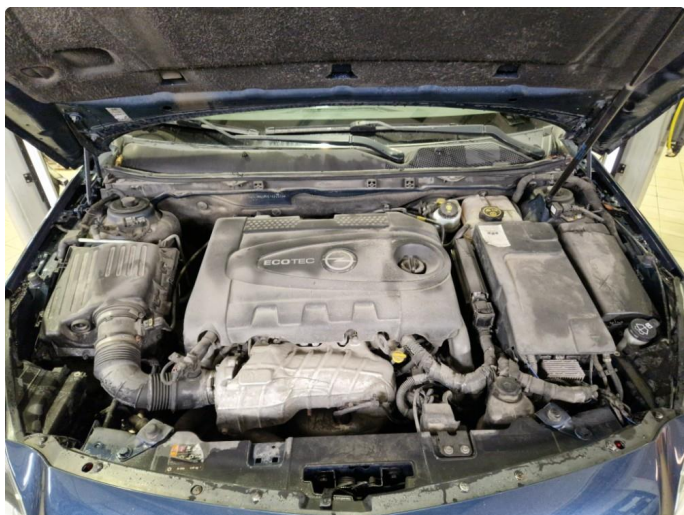

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,6	6,3	6,2	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,3	4,3	7,9	6,8
BREMSESKIVER (MM)	26,8	26,8	22,1	22,1
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
31.01.2025	263618
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
31.03.2020	142784
16.01.2018	106092
22.11.2016	78865
09.12.2015	57479
12.02.2014	27709

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.