

MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 143 HK AUTOMAT

TESTDATO: 23.12.2025

KODE: 1910423

 HS86781

 205 861 KM

 25.03.2004
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: WDB2030461F529001

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	Stag til nivåsensor h-bak sitter fast.	høyre - bak
1.2 Diagnose	Feillagring kamakselsensor og omluftspjeld (Motorlampe lyser).	
1.3 Diagnose	Feilmelding lys h+v side bak.	
1.4 Diagnose	Feilmelding kjølevæsknivå, kjølevæsknivå OK.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Rust underside ved bakstilling.	bak
2.2 Panser	Noe steinsprut panser + manglende stjerne logo.	foran
2.3 Dører	Rust nedre del alle 4 stk dører.	begge foran - begge bak
2.4 Bakluke	Rust bakluke.	bak
2.5 Skjermer	Rust alle 4 stk skjermer.	begge foran - begge bak
2.6 Verktøy/nødutstyr	Dekktettemiddel utgått på dato 11/2007.	
2.7 Dekk/Felger	Dekkdrydemåling vinterdekk utført 23.12.2025 på km : 205.861.	
2.8 Dekk/Felger	Sommerhjul mangler.	
2.9 Støtfanger	Riper / lakkskade nedre del v-side frontfanger.	venstre - foran
2.10 Støtfanger	Riper h-side bakfanger.	høyre - bak
3. LYS		
3.1 Lys bak	Defekt skiltlyspære v-side.	venstre - bak
4. MOTOR		
4.1 Service	Lyser for service 730 dager siden.	
4.2 Service	Neste PKK 31.01.2026.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Ratt/styringsmekanisme	Slakke indre styreledd h-side.	høyre - foran - indre
5.2 Fjærer/støtdemper	Knekt fjær v-bak.	venstre bak
5.3 Forstilling	Utslitt casterforing h+v side fram , sluppet i vulking.	venstre - høyre - foran
5.4 Forstilling	Utslitt indre / bakre bærearmsforing h+v fram.	venstre - høyre - foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Girkasse	Oljelekkasje automatgirkasse.	

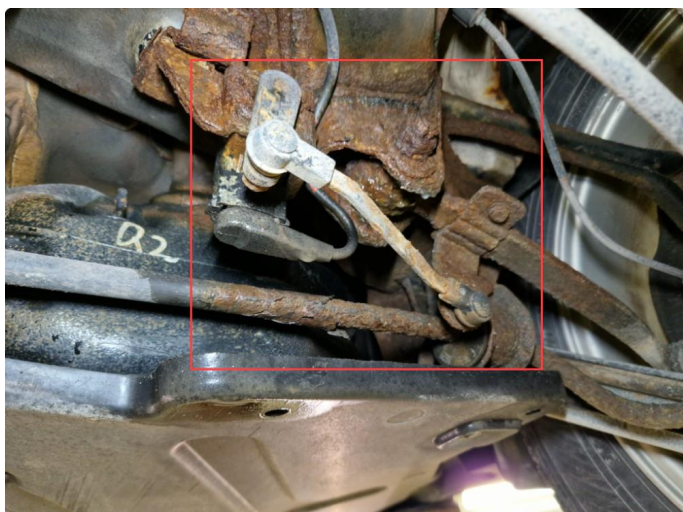

1.1 Stag til nivåsensor h-bak sitter fast.

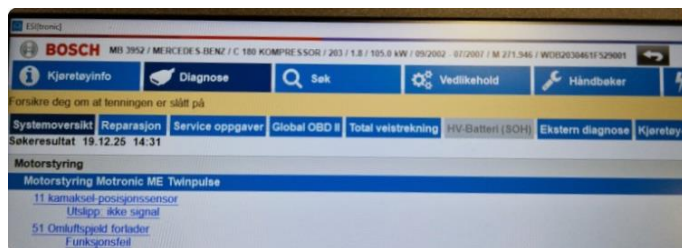

1.2 Feillagring kamakselsensor og omluftspjeld (Motorlampe lyser).




1.3 Feilmelding lys h+v side bak.



1.3 Feilmelding lys h+v side bak.




1.4 Feilmelding kjølevæsknivå, kjølevæsknivå OK.

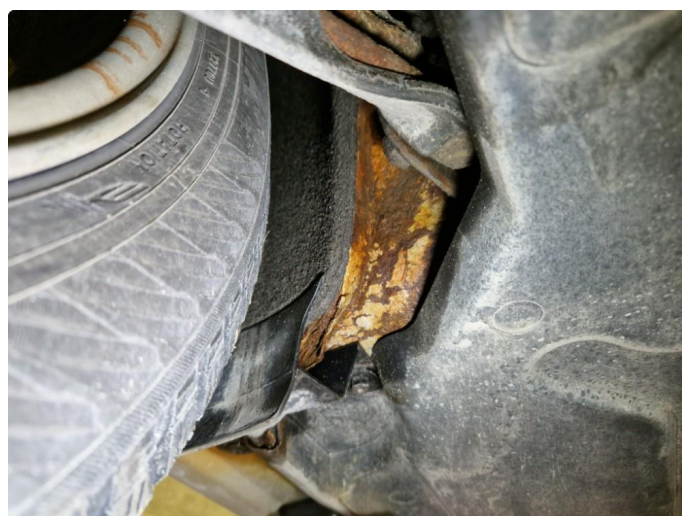


2.1 Rust underside ved bakstilling.




2.1 Rust underside ved bakstilling.

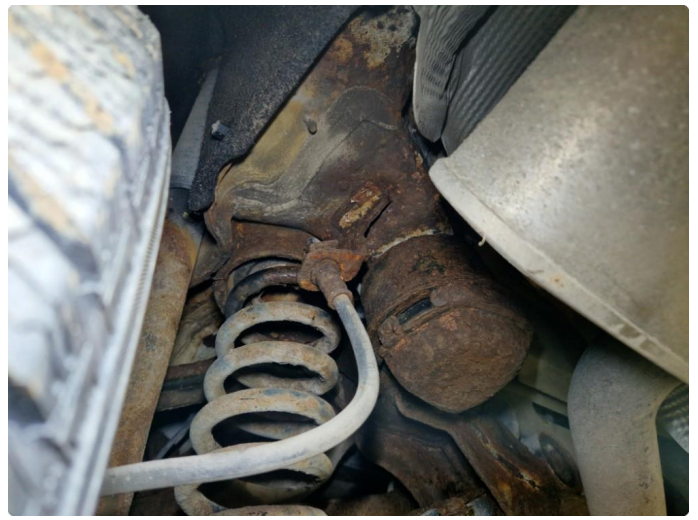

2.1 Rust underside ved bakstilling.

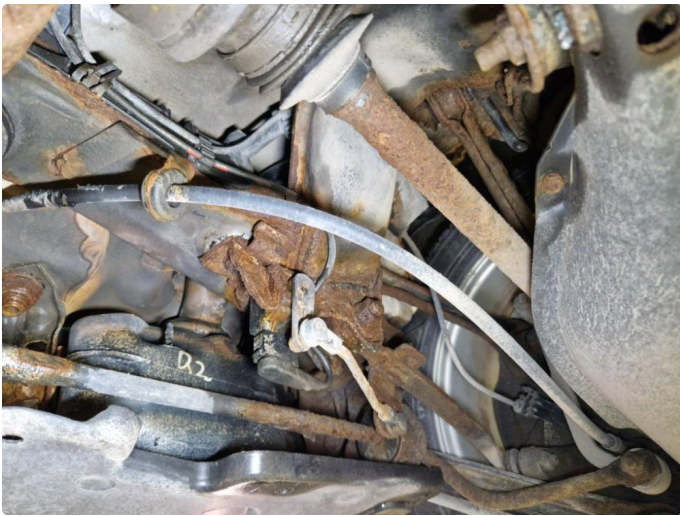


2.1 Rust underside ved bakstilling.

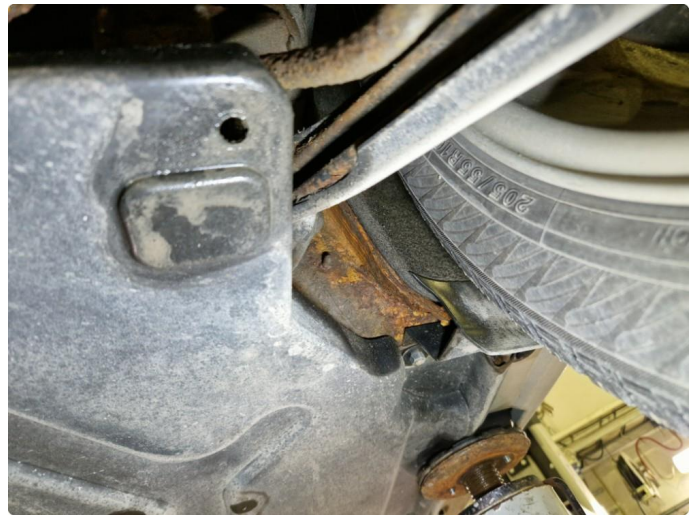


2.1 Rust underside ved bakstilling.




2.1 Rust underside ved bakstilling.

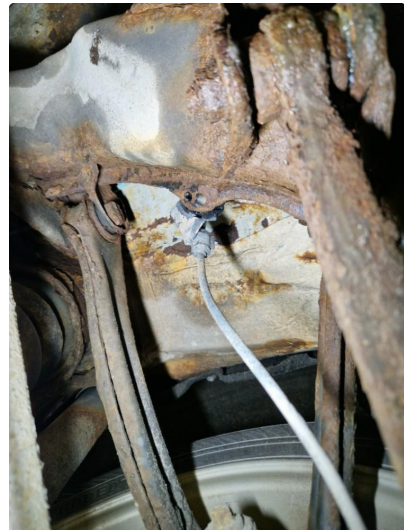


2.1 Rust underside ved bakstilling.

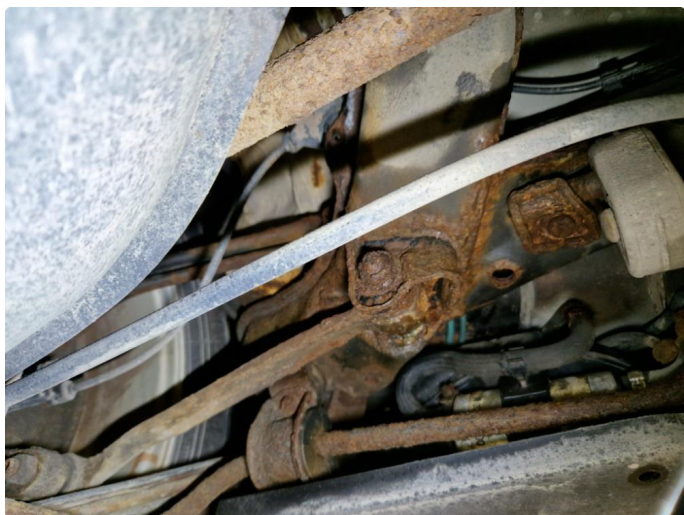


2.1 Rust underside ved bakstilling.

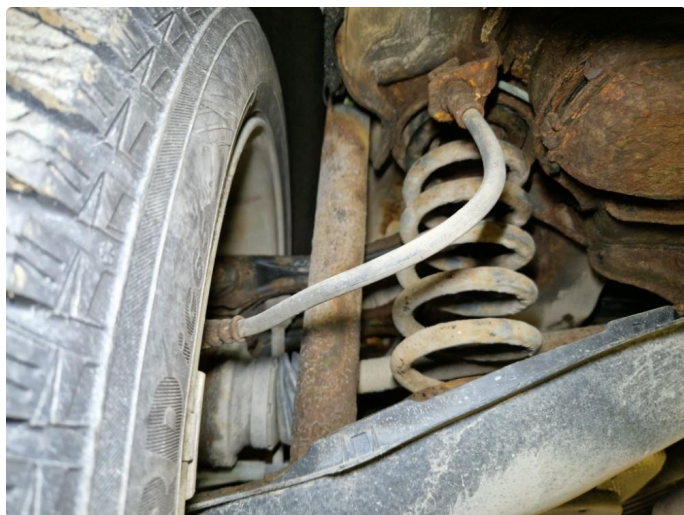

2.1 Rust underside ved bakstilling.

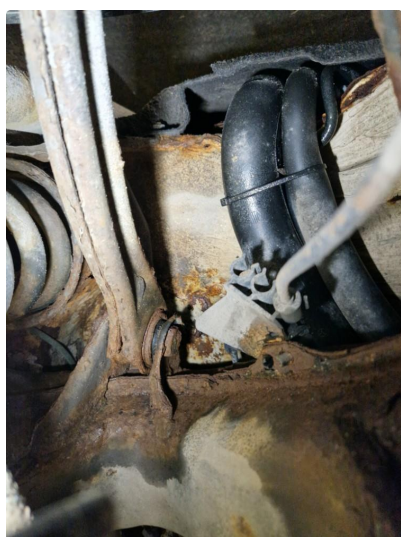


2.1 Rust underside ved bakstilling.

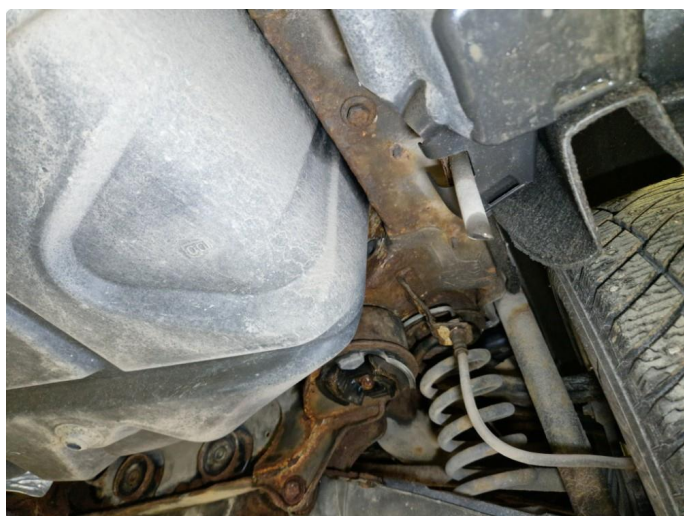

2.1 Rust underside ved bakstilling.



2.2 Noe steinsprut panser + manglende stjerne logo.

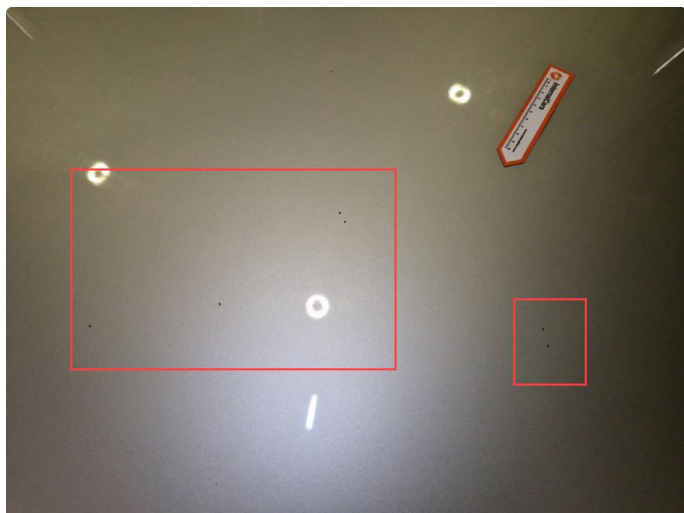

2.2 Noe steinsprut panser + manglende stjerne logo.




2.2 Noe steinsprut panser + manglende stjerne logo.




2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.




2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.

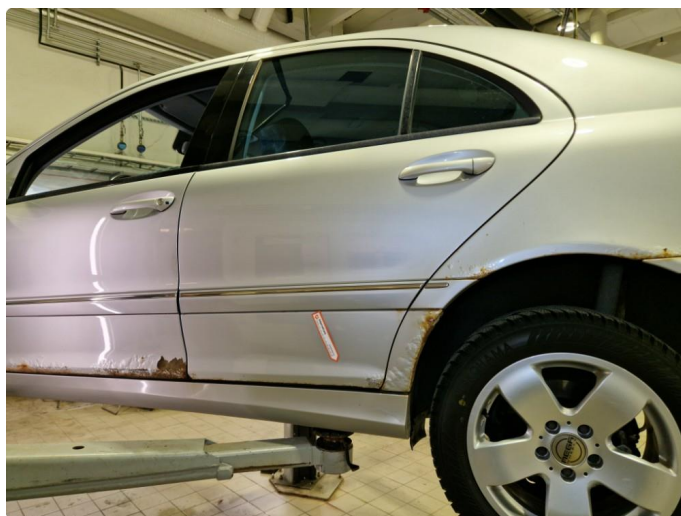

2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.

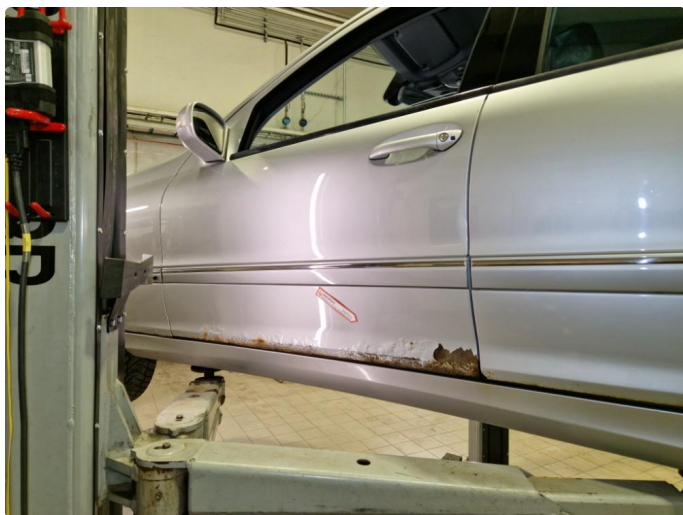

2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.

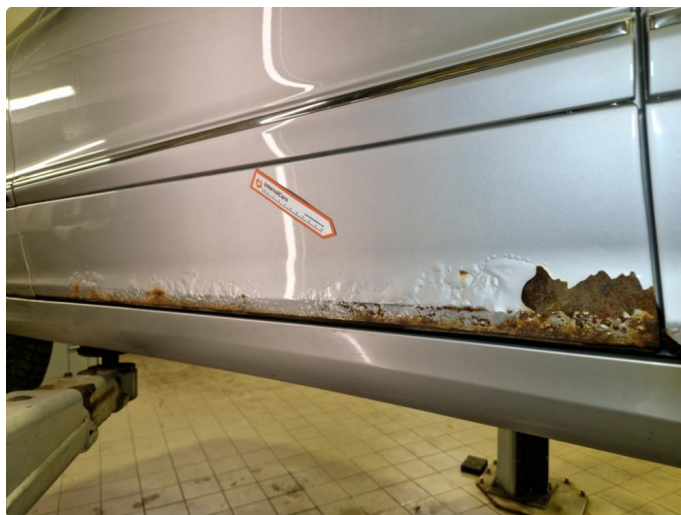


2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.



2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.



2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.

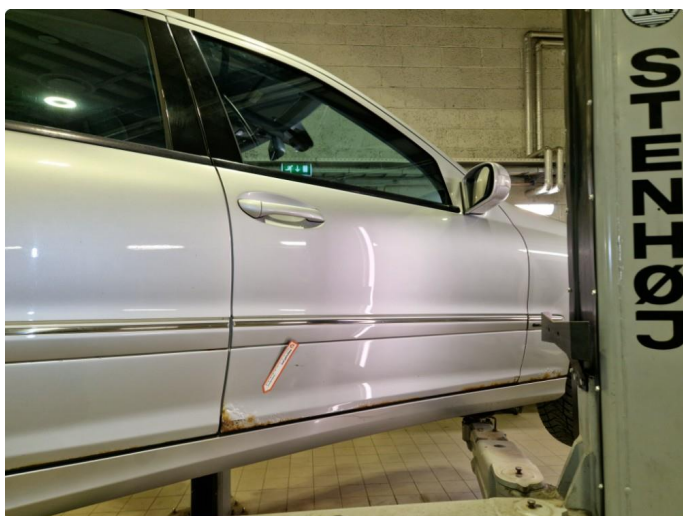

2.3 Rust nedre del alle 4 stk dører.



2.4 Rust bakluke.



2.4 Rust bakluke.




2.4 Rust bakluke.




2.4 Rust bakluke.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.

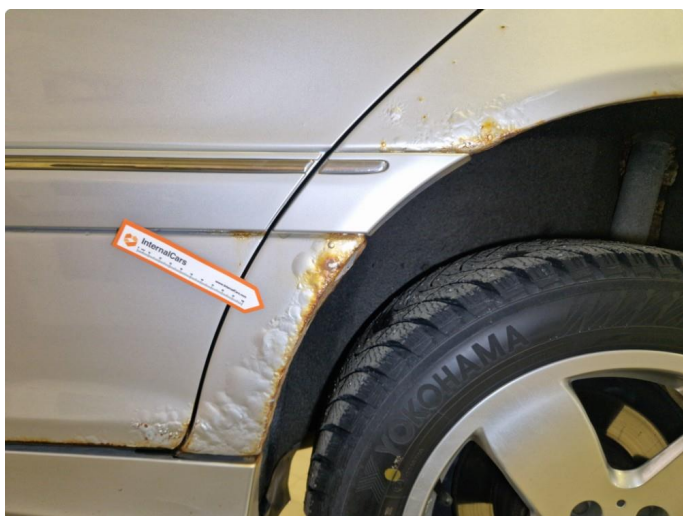

2.5 Rust alle 4 stk skjermer.

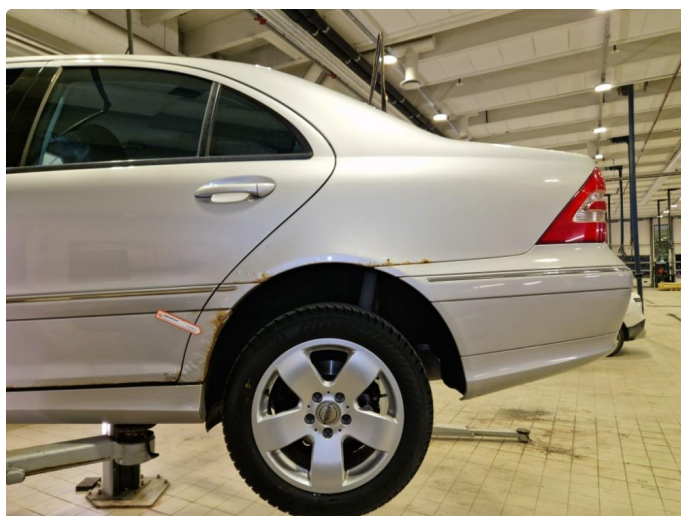

2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjerner.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.




2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.5 Rust alle 4 stk skjermer.

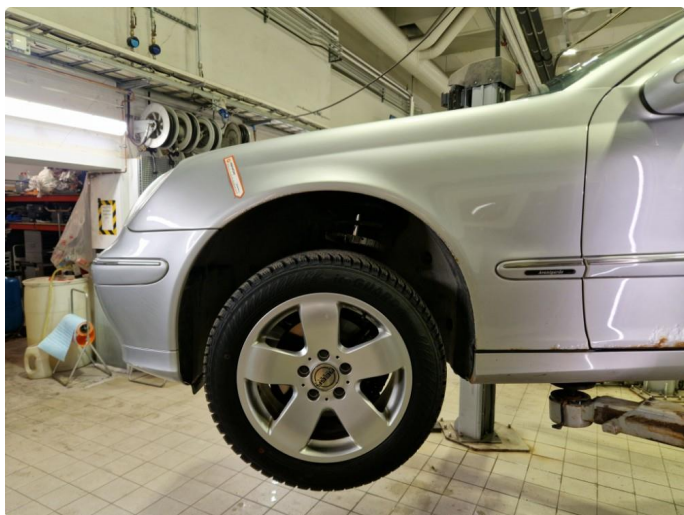


2.5 Rust alle 4 stk skjermer.




2.5 Rust alle 4 stk skjermer.



2.6 Dekktettermiddel utgått på dato 11/2007.

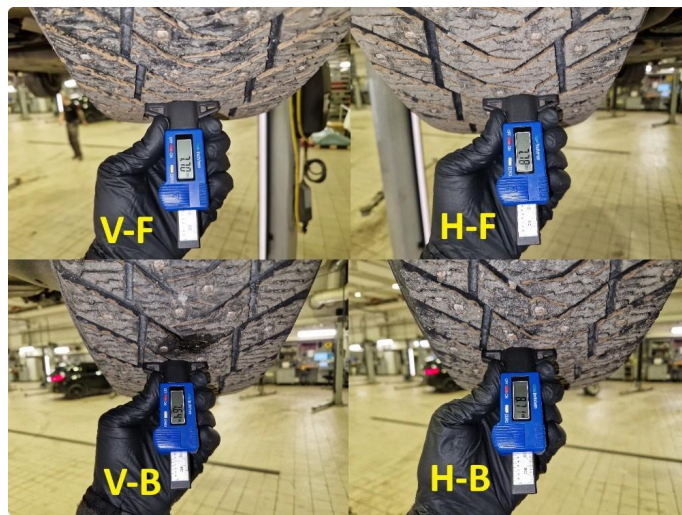

2.7 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 23.12.2025 på km : 205.861.

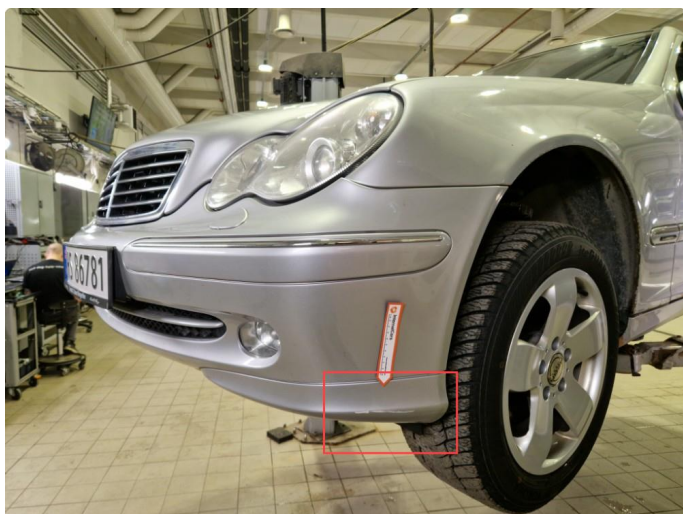

2.9 Riper / lakkskade nedre del v-side frontfanger.



2.9 Riper / lakkskade nedre del v-side frontfanger.



2.10 Riper h-side bakfanger.



2.10 Riper h-side bakfanger.




2.10 Riper h-side bakfanger.



3.1 Defekt skiltlyspære v-side.




4.1 Lyser for service 730 dager siden.

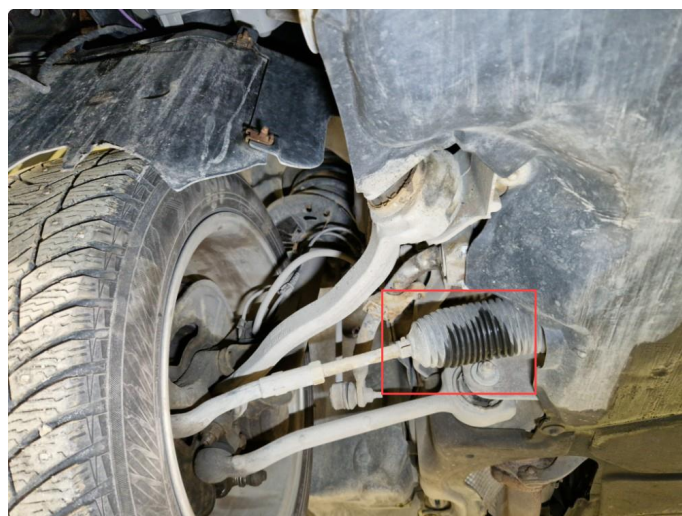


5.1 Slakke indre styreledd h-side.




5.2 Knekt fjær v-bak.

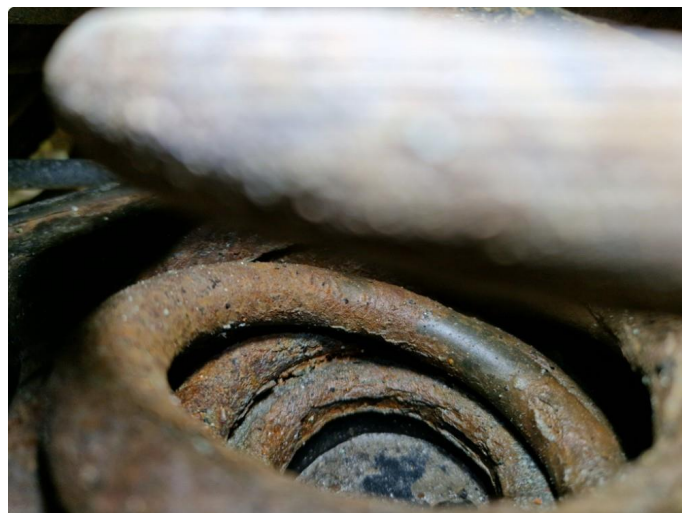


5.2 Knekt fjær v-bak.

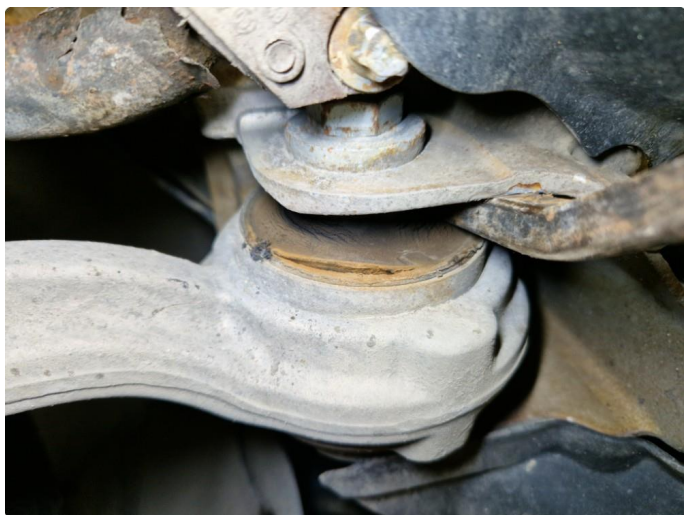

5.3 Utslitt casterforing h+v side fram , sluppet i vulking.

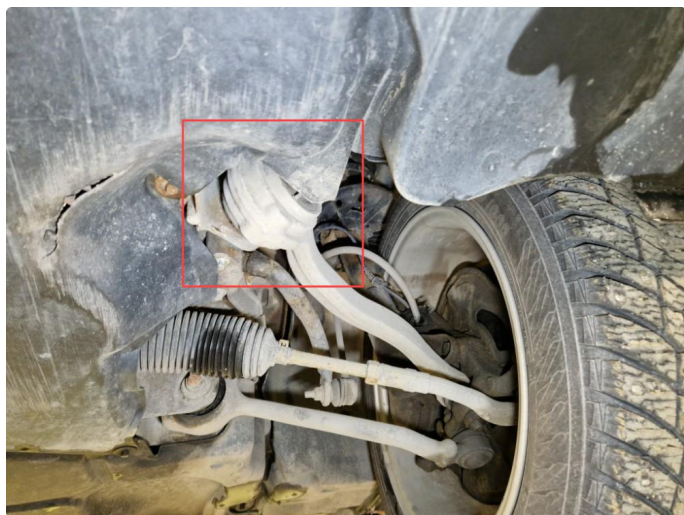

5.3 Utslitt casterforing h+v side fram , sluppet i vulking.

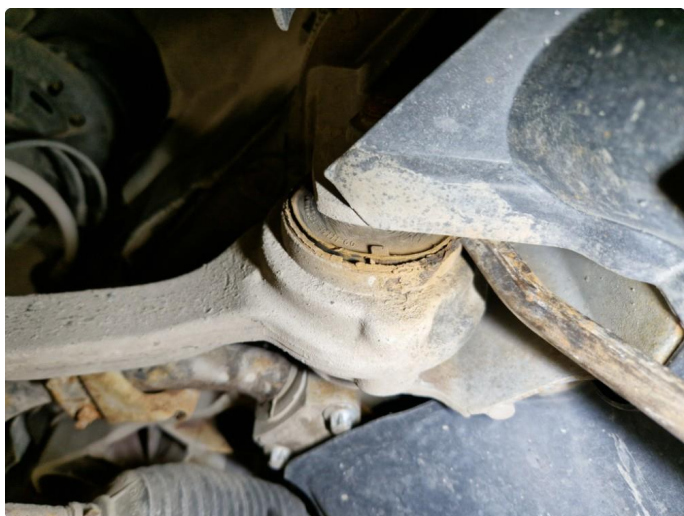


5.3 Utslitt casterforing h+v side fram , sluppet i vulking.




5.3 Utslitt casterforing h+v side fram , sluppet i vulking.




5.4 Utslitt indre / bakre bærearmsforing h+v fram.

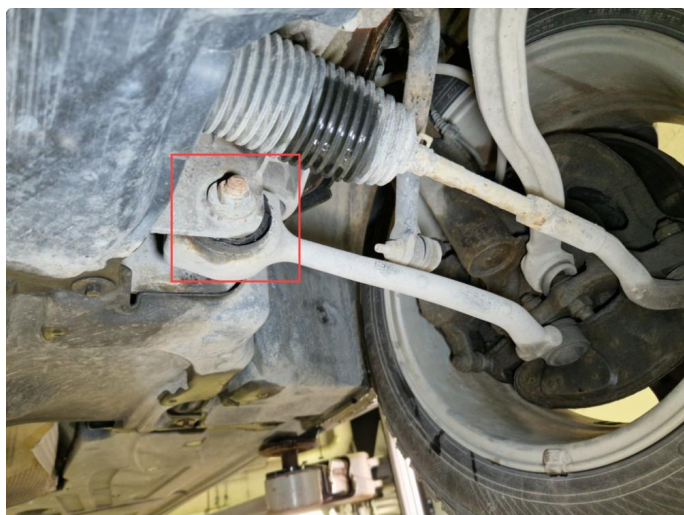

5.4 Utslitt indre / bakre bærearmsforing h+v fram.

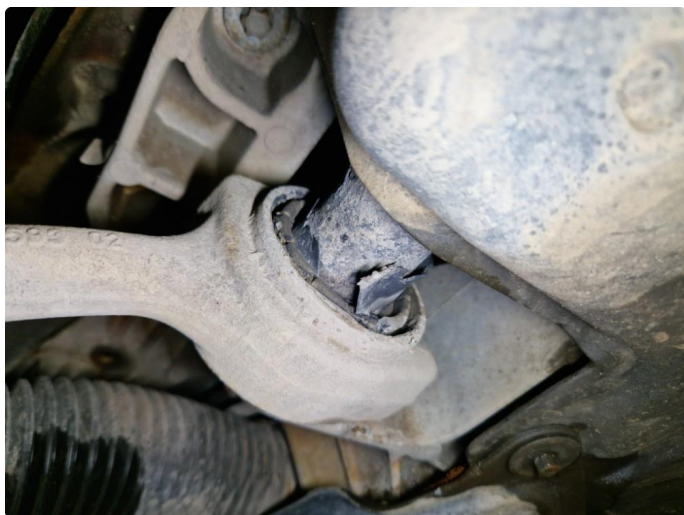

5.4 Utslitt indre / bakre bæreamsforing h+v fram.

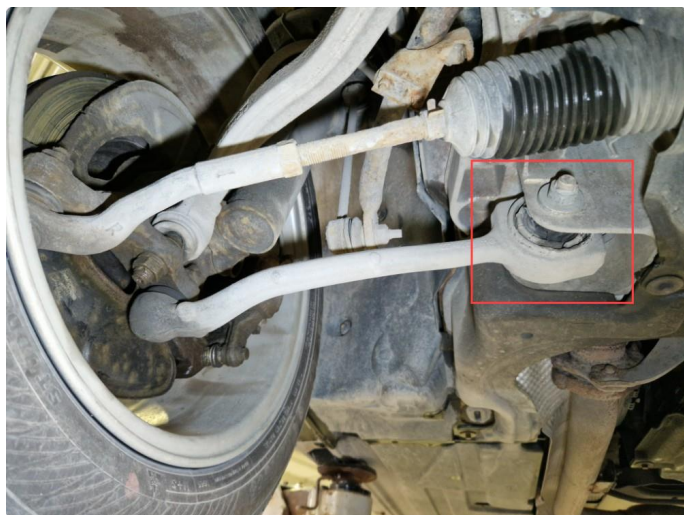


5.4 Utslitt indre / bakre bæreamsforing h+v fram.



5.4 Utslitt indre / bakre bæreamsforing h+v fram.



5.4 Utslitt indre / bakre bæreamsforing h+v fram.

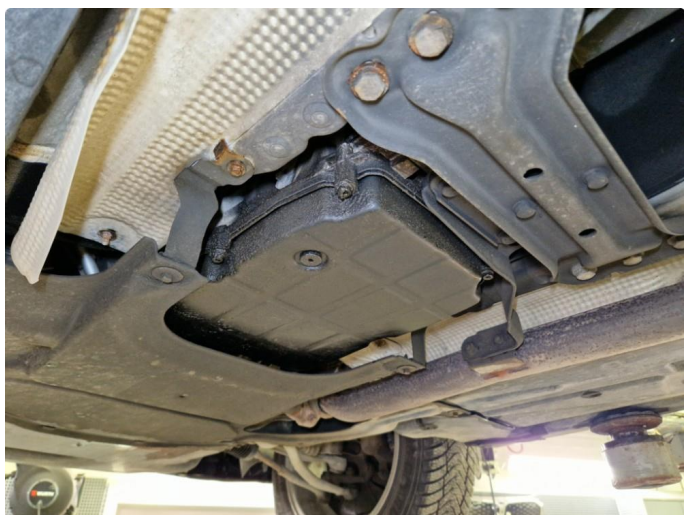





6.1 Oljelekkasje automatgirkasse.



6.1 Oljelekkasje automatgirkasse.



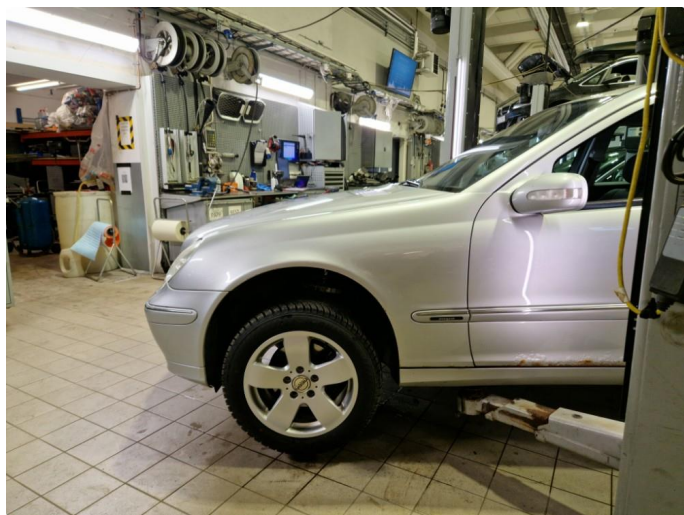

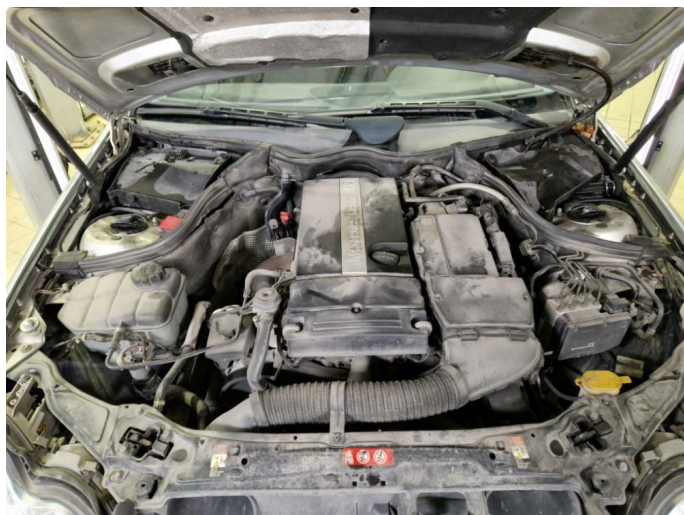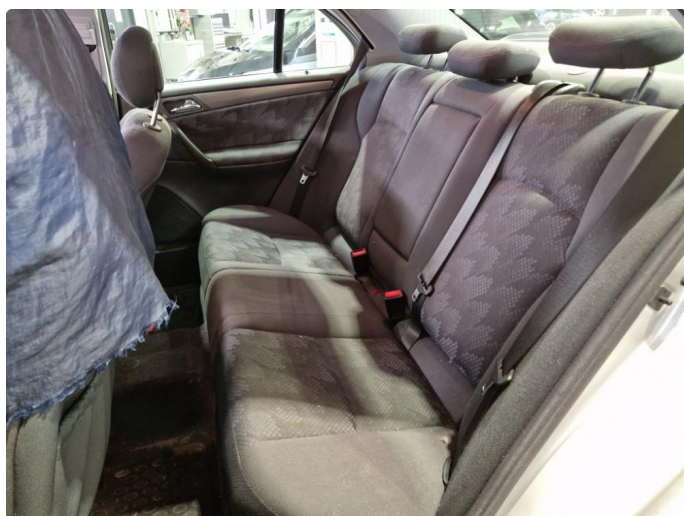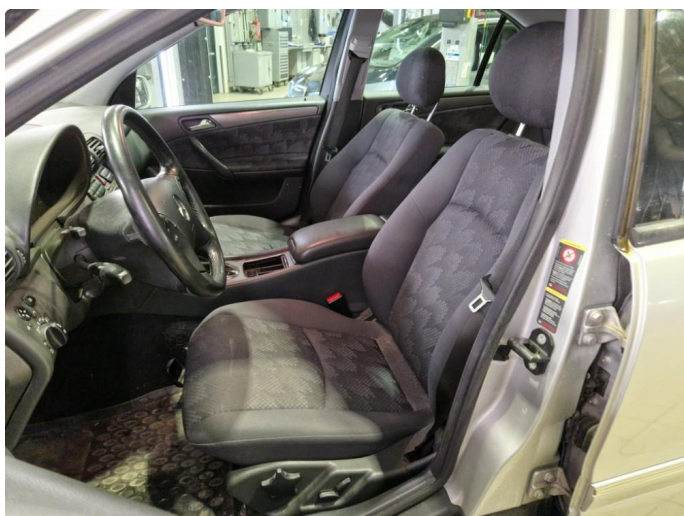

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 27, 2023
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,7	7,8	7,6	8,7
BREMSESKIVER (MM)	23,1	23,1	18,6	18,6
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.01.2023	178099
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.07.2019	152879
06.03.2017	138855
30.06.2015	123346
21.06.2013	93290
08.12.2011	78196
01.02.2010	62431
22.02.2008	48225
28.09.2006	31578
21.06.2005	15684

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsefunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.