

OPEL COMBO CDTI / COMBO-C-VAN 75 HK MANUELL 2WD
TESTDATO: 21.05.2026
KODE: 2030011

 VH19447	 127 076 KM	 17.02.2010 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: W0L0XCF25A4121329	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Varebil	FRIST FOR PKK: 29.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	matt	
1.2	Lakk	generelt mye bruksslitasje	
1.3	Dører	rust/korrosjon	venstre
1.4	Speil	øvrige feil	høyre
1.5	Korrosjon	på bakluke/koffertlokk	
1.6	Korrosjon	på skjermer	indre - begge foran
1.7	Tak	rust	
1.8	Frontvindu	øvrige feil	
1.9	Kanal	rusthull	venstre bak
2. LYS			
2.1	Lys foran	matte glass	begge foran
2.2	Lys bak	defekt / sprukket glass	venstre bak
3. MOTOR			
3.1	Service	PKK-kontroll september 2026	
3.2	Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
4. HJULOPPHENG/STYRING			
4.1	Fjærer/støtdemper	øvrige feil	begge bak
4.2	Stabilisatorer/stag	slakk i lenkearmer	begge foran
4.3	Forstilling	slakk i bærekule	høyre foran
5. BREMSER			
5.1	Bremsefunksjon	bremsepedal dødgang	
5.2	Parkeringsbrems	forskjell i bremsekraft > 50% av høyeste verdi	venstre bak
5.3	Rør/slanger	rust	ytre - begge bak
5.4	Skiver	rust	alle
6. GIR OG DRIVLINJE			
6.1	Aksler	drivakselmansjett defekt	venstre - indre
7. INTERIØR			
7.1	Seter	skade på seterygg	venstre



1.3 Rust/korrosjon



1.4 Øvrige feil



1.5 På bakluke/koffertlokk



1.5 På bakluke/koffertlokk



1.5 På bakluke/koffertlokk



1.6 På skjermer



1.6 På skjermer



1.7 Rust



1.7 Rust



1.8 Øvrige feil



1.8 Øvrige feil



1.9 Rusthull



2.1 Matte glass




2.1 Matte glass



2.2 Defekt / sprukket glass



4.1 Øvrige feil

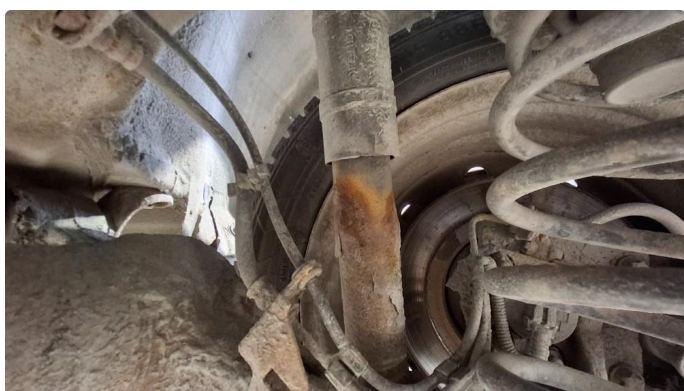


4.1 Øvrige feil



4.2 Slakk i lenkearmer




4.2 Slakk i lenkearmer

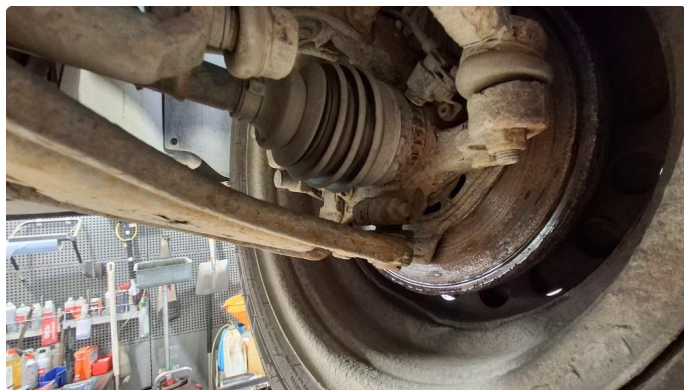

4.3 Slakk i bærekule



5.2 Forskjell i bremsekraft > 50% av høyeste verdi

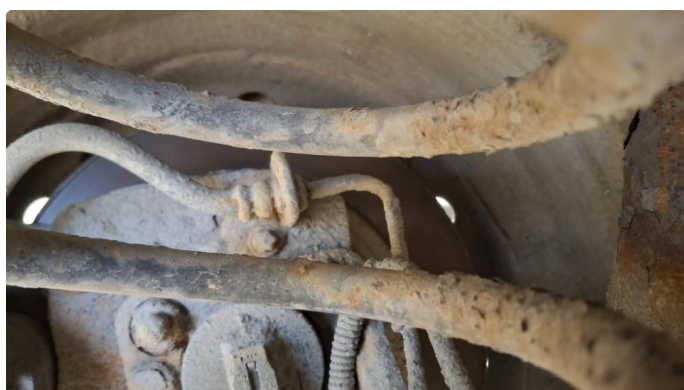


5.3 Rust



5.3 Rust



5.4 Rust

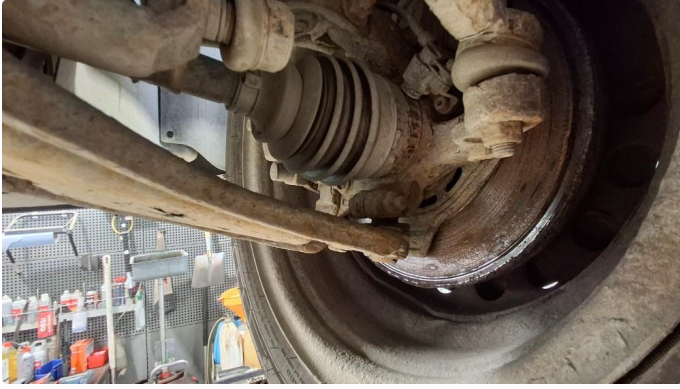

5.4 Rust



6.1 Drivaxselmansjett defekt



7.1 Skade på seterygg



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 9, 2025
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✘ **Kontrollert, anmerking**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✘ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✘ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✘ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✘ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✘ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✘ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✘ Lys foran
- ✘ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✘ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✘ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✘ Stabilisatorer/stag
- ✘ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✘ Bremsfunksjon
- ✘ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasje
- ✘ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✘ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✘ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.