

CITROEN C-ZERO 2WD

TESTDATO: 08.02.2026

KODE: 1943633



EL43936



79 910 KM



06.10.2014

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: VF71NZKYZDU900851

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 11.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 nøkkel.	
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1 Systemfunksjoner	SOS varslings	
3. EKSTERIØR		
3.1 Antirustbehandling	skadet/slitt	
3.2 Dører	bulk med lakkskade	
3.3 Skjermer	skjermutbygger mangler	høyre foran
3.4 Dekk/Felger	betydelig oksidering	
3.5 Dekk/Felger	holder ikke luft/lite luft	venstre bak
3.6 Dekk/Felger	hjulsett mangler - sommer	
3.7 Tak	flere bulker	
4. LYS		
4.1 Lys foran	tåkelys - defekt / sprukket glass	
4.2 Lys foran	nærlys lyser ikke	høyre
4.3 Parkeringslys	lyser ikke	
5. MOTOR		
5.1 El/hybrid batteripakke	reduisert kapasitet	
5.2 Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
6. HJULOPPHENG/STYRING		
6.1 Fjærer/støtdemper	knekt fjær	begge bak
6.2 Fjærer/støtdemper	øvrige feil	begge bak
7. BREMSER		
7.1 Bremsfunksjon	bremses ligger på	begge foran
7.2 Rør/slanger	gravrust	
8. INTERIØR		
8.1 Varme/AC/Klima	Lekkasje på ac radiator.	
8.2 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	
8.3 Multimedia	Låst radio.	
9. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
9.1 Øvrig utstyr/klargjøring	fjerne dekor/logo	




3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt

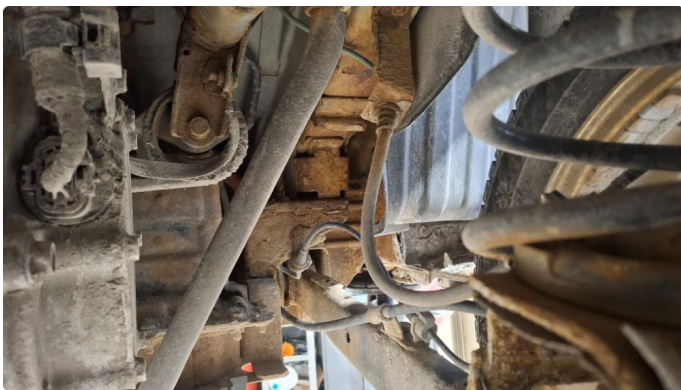


3.1 Skadet/slitt

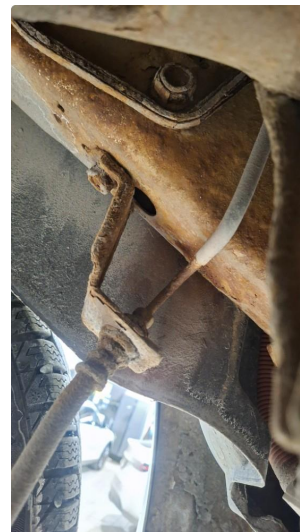

3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt

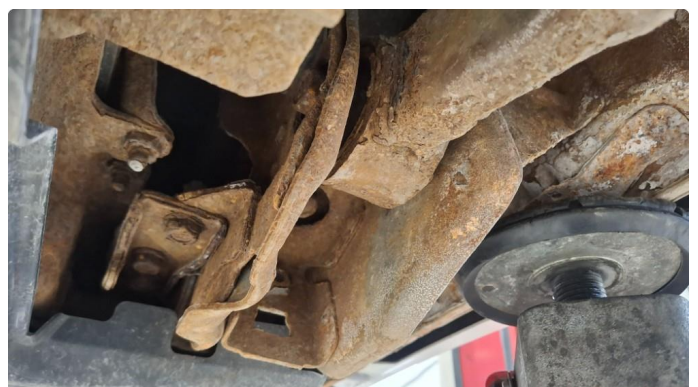

3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt



3.1 Skadet/slitt



3.2 Bulk med lakkskade



3.3 Skjermutbygger mangler



3.4 Betydelig oksidering



3.4 Betydelig oksidering



3.5 Holder ikke luft/lite luft




3.7 Flere bulker



3.7 Flere bulker



3.7 Flere bulker

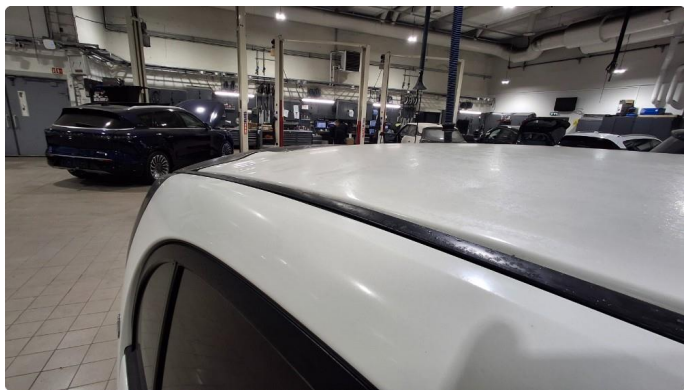

3.7 Flere bulker




4.1 Tåkelys - defekt / sprukket glass




4.2 Nærlys lyser ikke



4.3 Lyser ikke

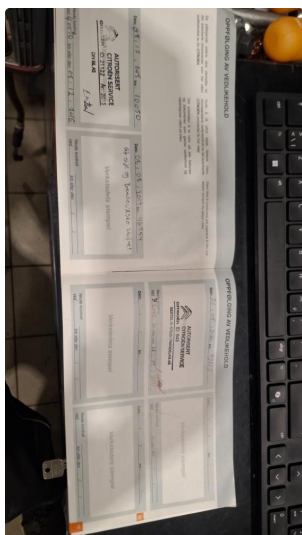

5.2 Service etter bilens intervall ikke fulgt

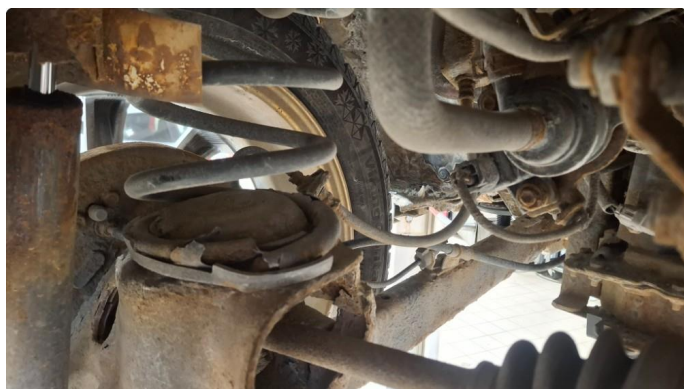

6.1 Knekt fjær



6.1 Knekt fjær




6.2 Øvrige feil




6.2 Øvrige feil



7.2 Gravrust

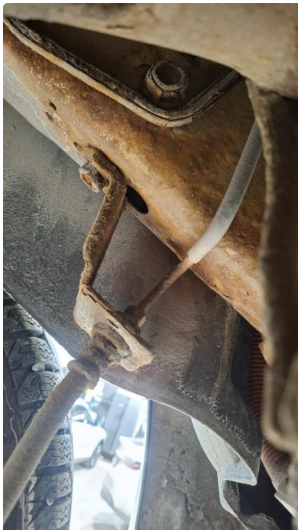

7.2 Gravrust

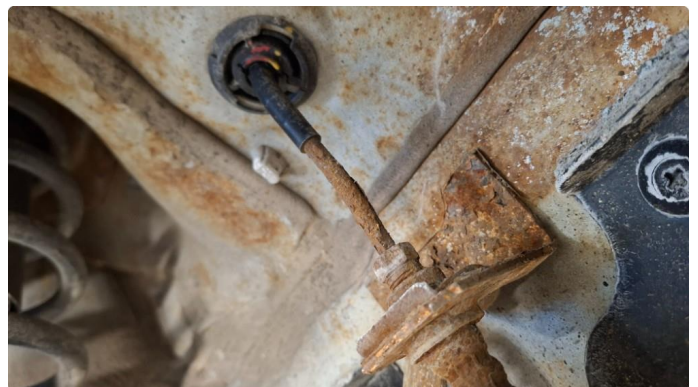

7.2 Gravrust



7.2 Gravrust



7.2 Gravrust





7.2 Gravrust





8.1 Lekkasje på ac radiator.





8.3 Låst radio.

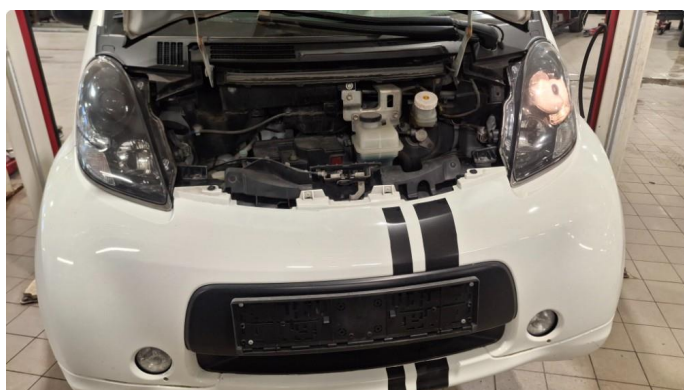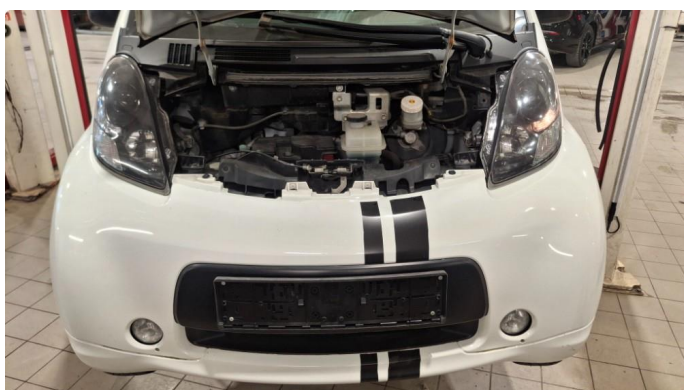


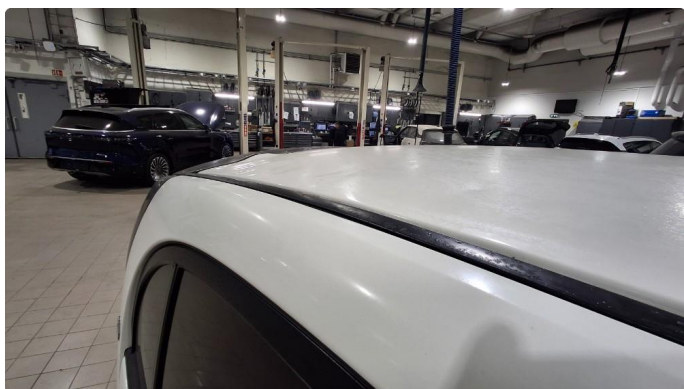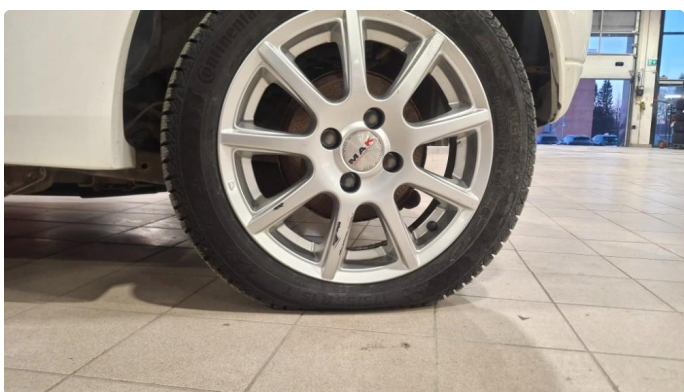








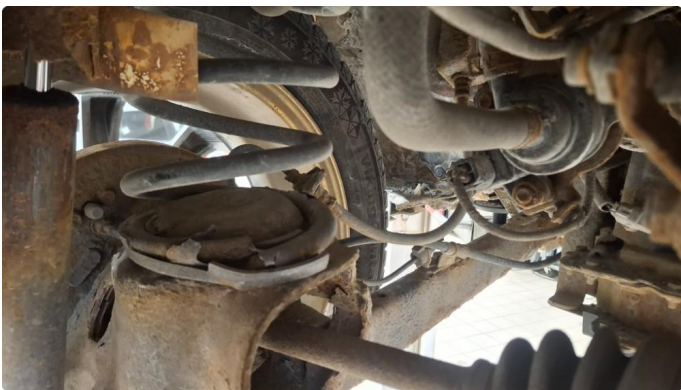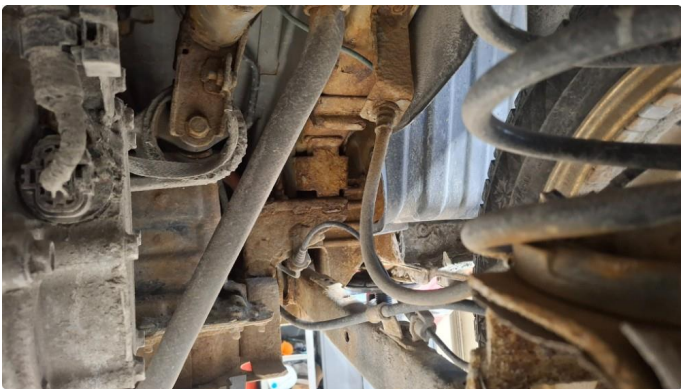

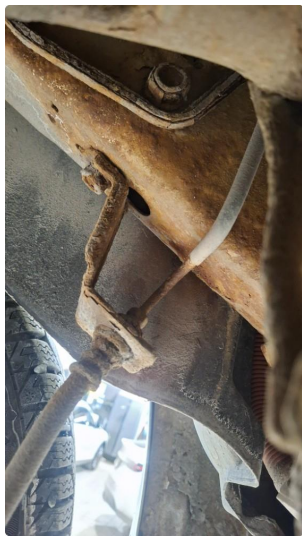



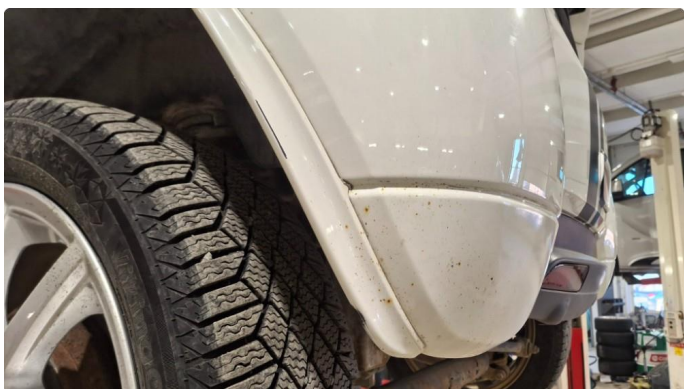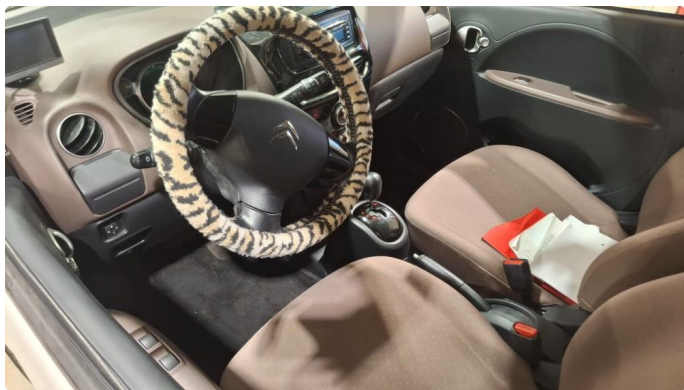

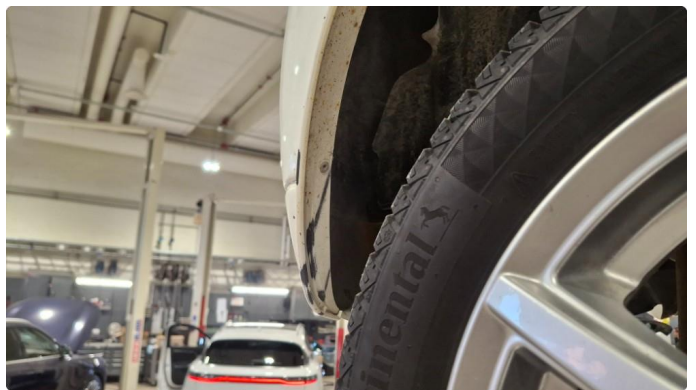



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 9, 2024
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6,4	6,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Nei	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.05.2020	52113

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.