

OPEL MOKKA 140 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 27.08.2025

KODE: 1792759

 VH68916

 68 557 KM

 24.04.2015
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: W0LJC7E8XF4143301

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	1 Stk nøkkel skadet knappesats.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Panser	Støymatte/deksel løst. Mangler flere klips pyntedeksel motorrom.	foran
2.2 Dører	Liten p-bulk v-bakdør.	venstre bak
2.3 Dører	Tregghet dørstopper h+v bak.	høyre bak - venstre bak
2.4 Bakluke	Rust bakluke ved lyslist h+v side.	bak
2.5 Skjermer	2 Stk små p-bulker v-bakskjerm.	venstre bak
2.6 Vinduspussere/-spyler	utslitte pusserblader	bak
2.7 Dekk/Felger	Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 20.08.2025, 68.557km.	
2.8 Dekk/Felger	Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 20.08.2025, 68.557km.	
2.9 Dekk/Felger	Korrosjon alle vinterfelger.	alle
2.10 Døråpning	Noe riper innsteg v-fram.	venstre foran
2.11 Støtfanger	Skadet nedre del frontfanger hside + skrubbskader midtre del.	høyre - foran - nede
2.12 Støtfanger	Noe merker bakfanger v-side.	bak
2.13 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå .	foran
3. LYS		
3.1 Lys foran	Nærlys virker ikke hside(Byttes lyspære).	høyre foran
3.2 Lys bak	Til info : Noe krakelering baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak
3.3 Lys bak	Defekt skiltlyspære hside (Byttes pære).	høyre - bak
4. MOTOR		
4.1 Eksosanlegg	Defekt flexikobling , noe eksoslekkasje.	
4.2 Lekkasjer	Oljelekkasje motor / kamaksel eksosside.	
4.3 Motorfester/-demper	Defekt nedre bakre motorfeste, gummi har sluppet i vulking.	bak - midten - nede
4.4 Service	Til info : Manglende dokumentasjon på utførte servicer 2022 , 2024 og 2025 ifølge servicebok.	
4.5 Service	Neste PKK-kontroll: 06.02.2027.	
4.6 Service	Service må påberegnes da siste dokumenterte service er utført i 2023. (Motorolje / filter, kupefiter og bremsevæske)	
4.7 Motor	Noe slitasjeriper kamaksel eksosside.	
4.8 Motor	Motor fjusker , feillagring " P0300 - Feiltenning "	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	Noe svinging støtdemper h-fram.	høyre foran
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Girkasse	Lekkasje girkasse / girvelgerhus (Byttes pakning).	
7. INTERIØR		
7.1 Tepper/bekledning	Skadet deksel over speil i solskjerm v-side.	venstre foran

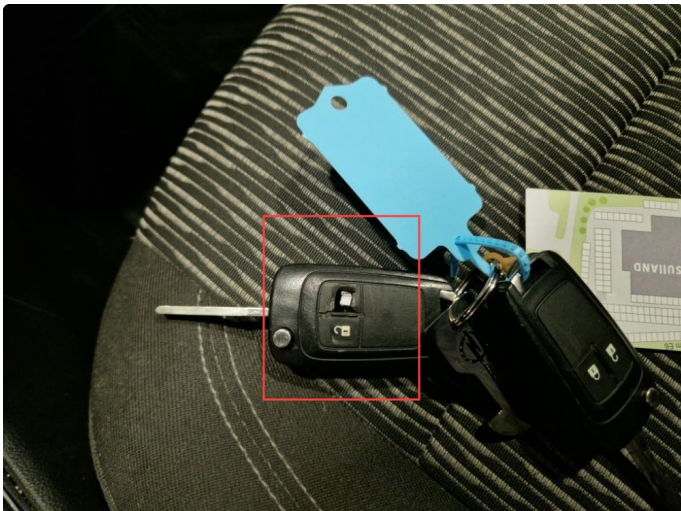

1.1 1 Stk nøkkel skadet knappesats.

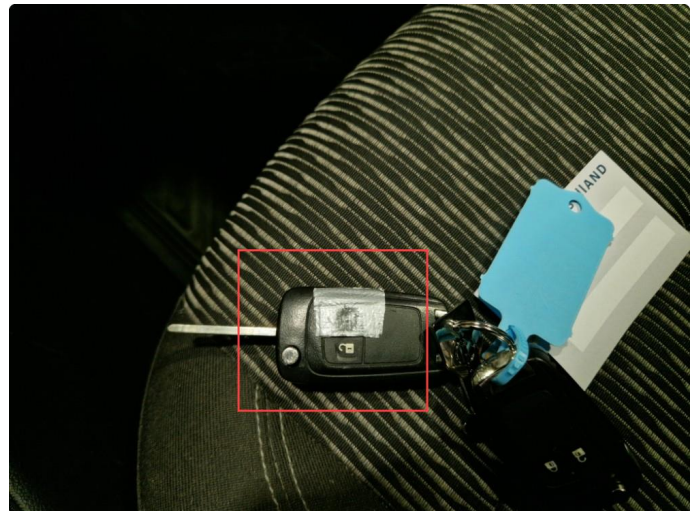

1.1 1 Stk nøkkel skadet knappesats.




2.1 Støymatte/deksel løst. Mangler flere klips pyntedeksel motorrom.



2.1 Støymatte/deksel løst. Mangler flere klips pyntedeksel motorrom.




2.2 Liten p-bulk v-bakdør.

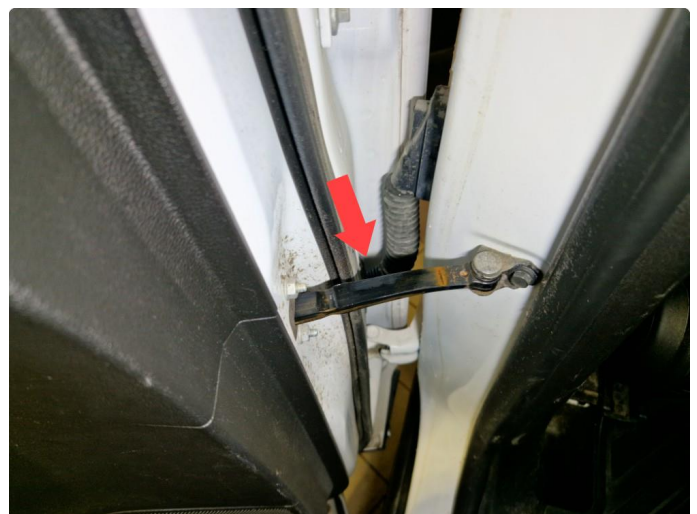


2.3 Treghet dørstopper h+v bak.




2.3 Treghet dørstopper h+v bak.

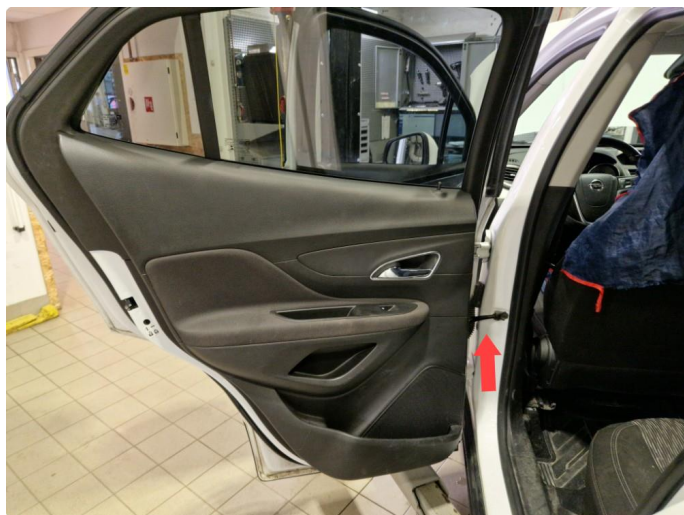


2.3 Treghet dørstopper h+v bak.

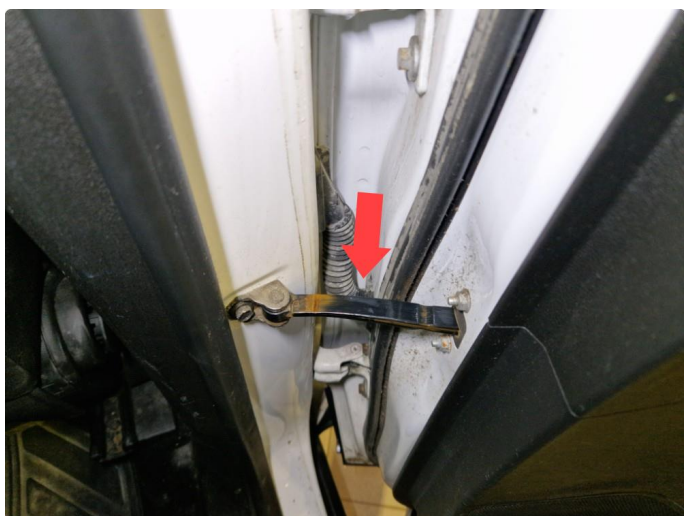

2.3 Treghet dørstopper h+v bak.

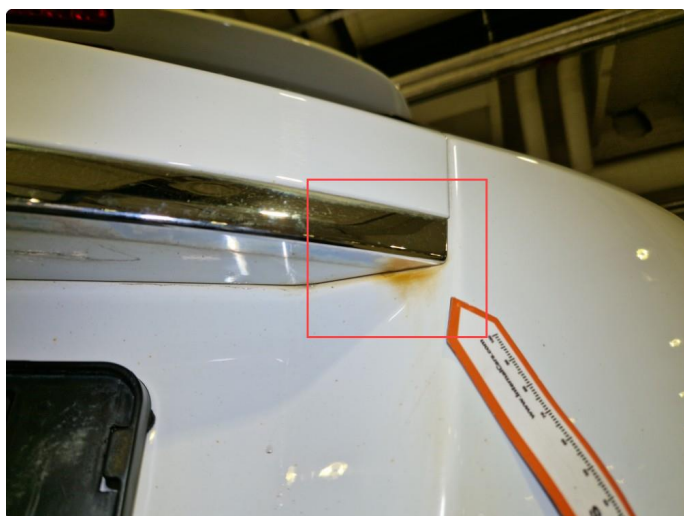

2.4 Rust bakluke ved lyslist h+v side.

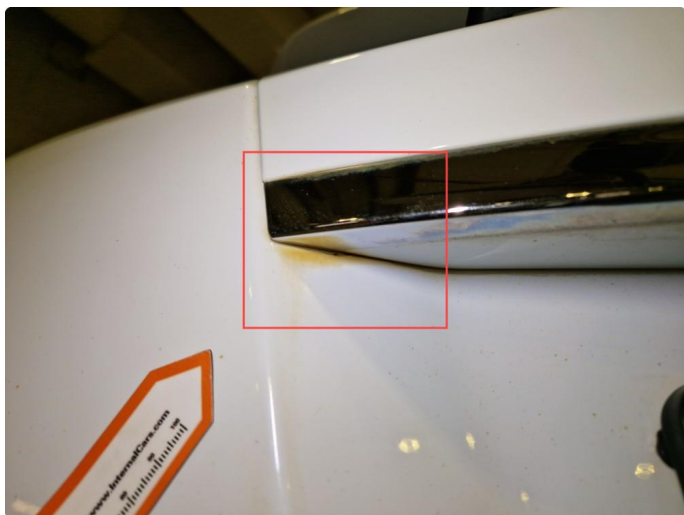


2.4 Rust bakluke ved lyslist h+v side.




2.4 Rust bakluke ved lyslist h+v side.




2.4 Rust bakluke ved lyslist h+v side.

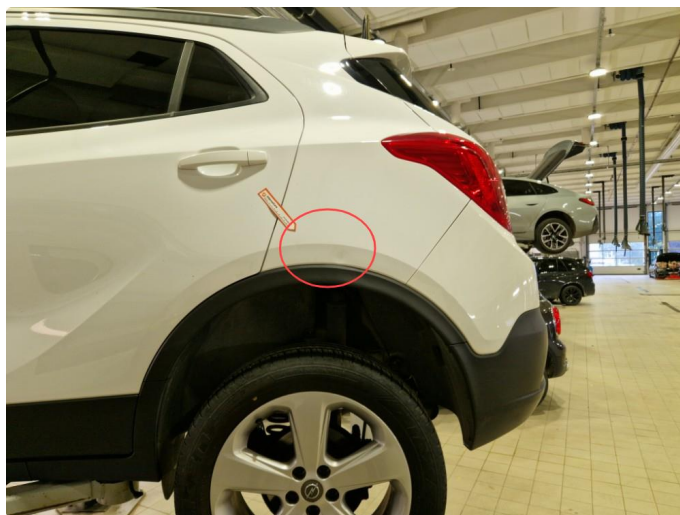


2.5 2 Stk små p-bulker v-bakskjerm.

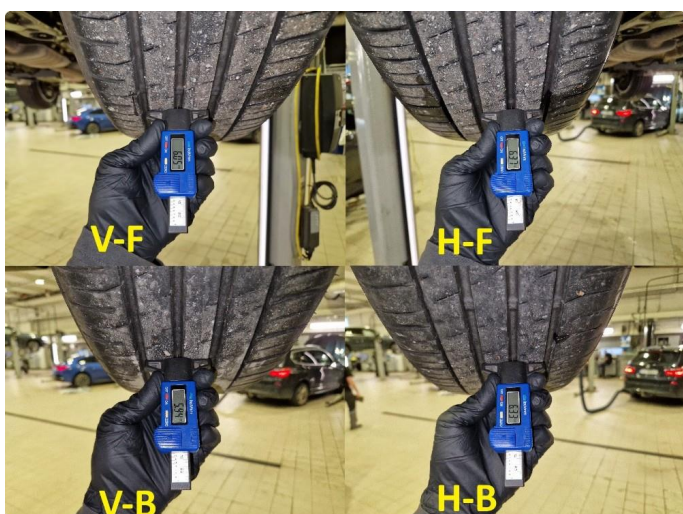

2.7 Mønsterdybde sommerdekk målt ved takst 20.08.2025, 68.557km.

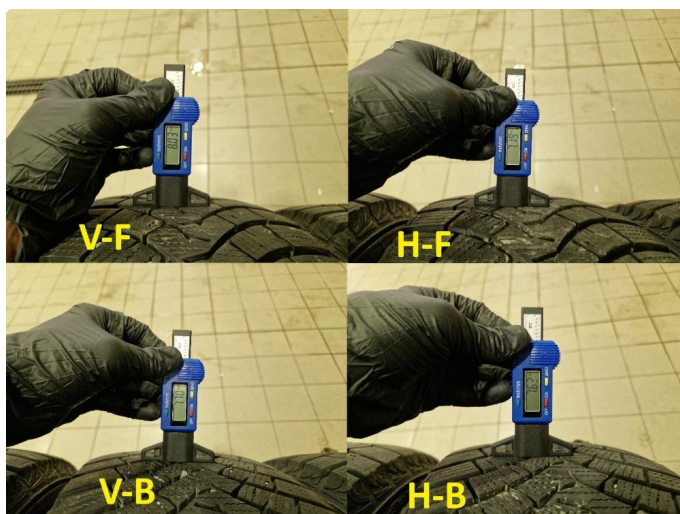

2.8 Mønsterdybde vinterdekk målt ved takst 20.08.2025, 68.557km.

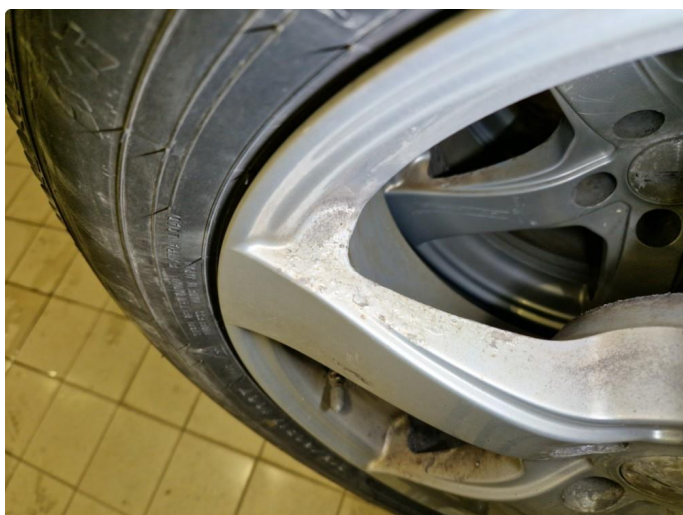

2.9 Korrosjon alle vinterfelger.



2.9 Korrosjon alle vinterfelger.




2.9 Korrosjon alle vinterfelger.



2.9 Korrosjon alle vinterfelger.



2.10 Noe riper innsteg v-fram.

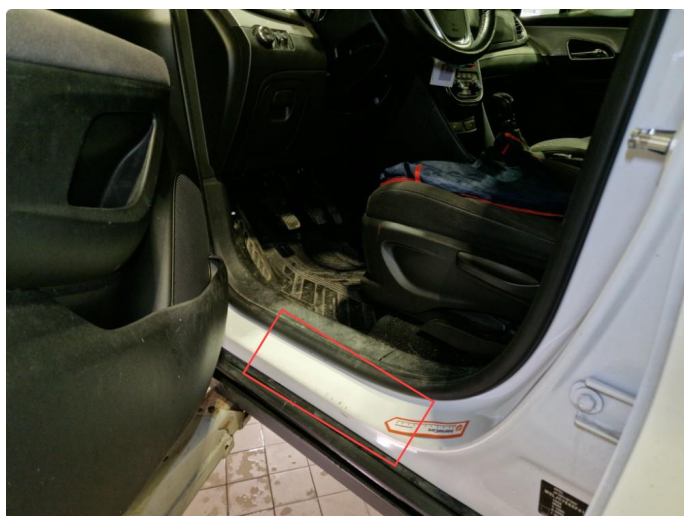

2.10 Noe riper innsteg v-fram.




2.11 Skadet nedre del frontfanger hside + skrubbskader midtre del.



2.11 Skadet nedre del frontfanger hside + skrubbskader midtre del.



2.11 Skadet nedre del frontfanger hside + skrubbskader midtre del.

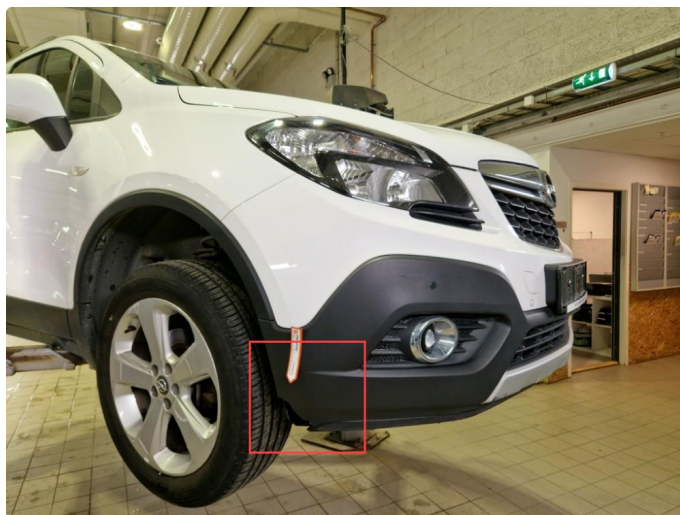


2.11 Skadet nedre del frontfanger hside + skrubbskader midtre del.




2.12 Noe merker bakfanger v-side.



2.12 Noe merker bakfanger v-side.

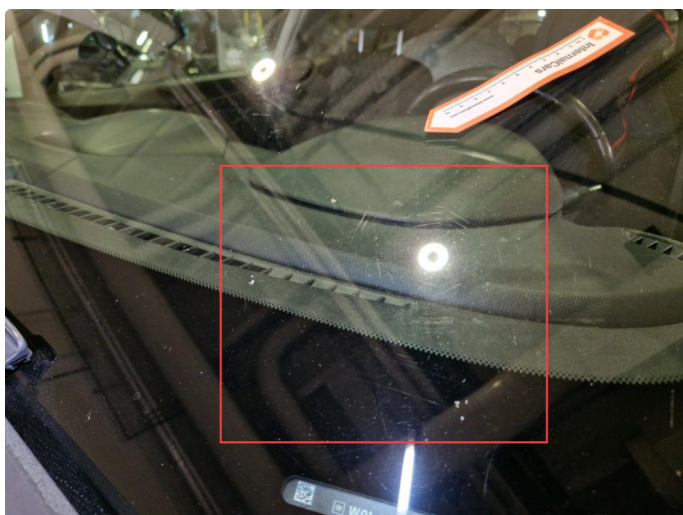

2.13 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå .

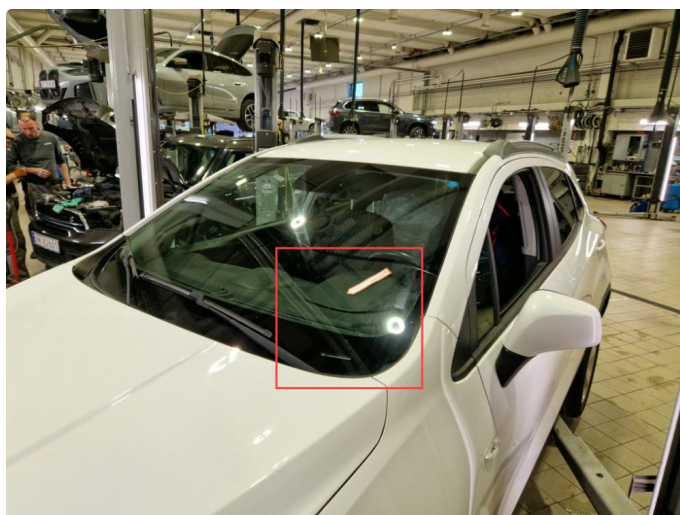

2.13 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå .




3.1 Nærlys virker ikke hside(Byttes lyspære).




3.2 Til info : Noe krakelering baklykt h+v side.



3.2 Til info : Noe krakelering baklykt h+v side.

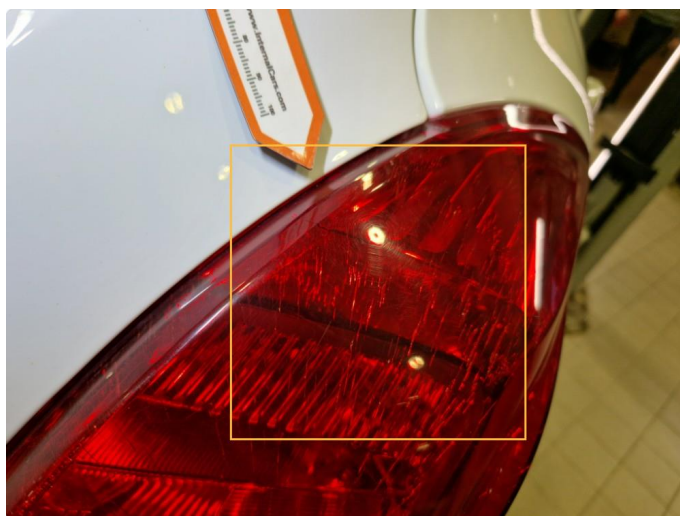

3.2 Til info : Noe krakelering baklykt h+v side.

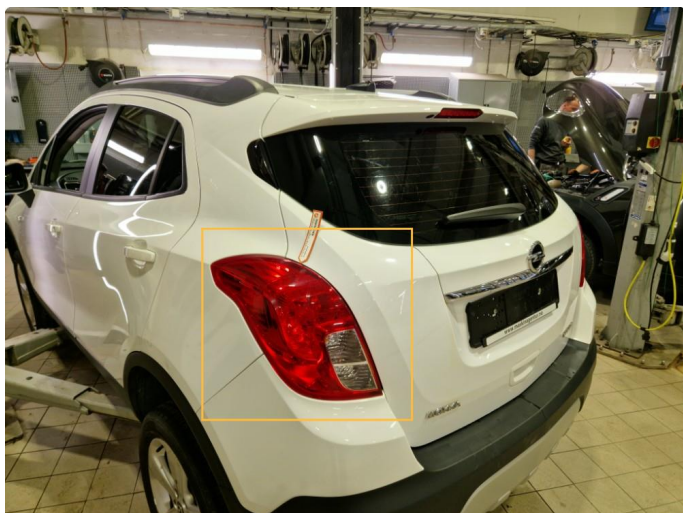


3.2 Til info : Noe krakelering baklykt h+v side.



3.3 Defekt skiltlyspære hside (Byttes pære).




4.1 Defekt flexikobling , noe eksoslekkasje.

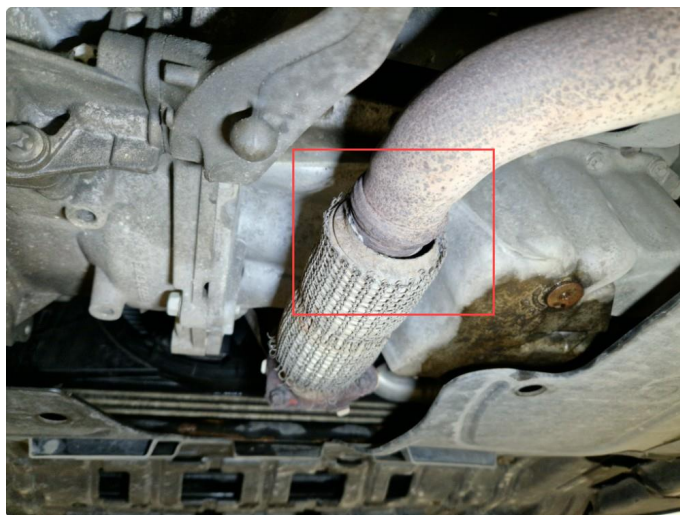


4.1 Defekt flexikobling , noe eksoslekkasje.



4.1 Defekt flexikobling , noe eksoslekkasje.

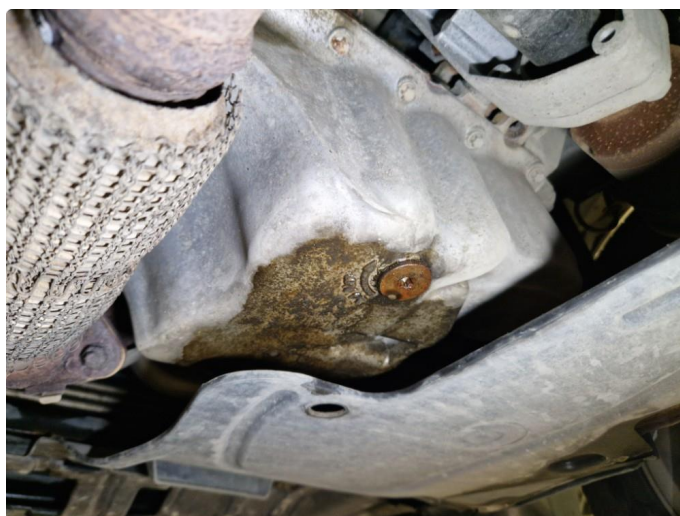

4.2 Oljelekkasje motor / kamaksel eksosside.

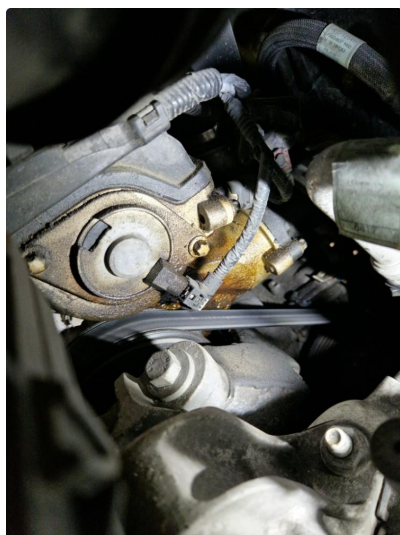


4.2 Oljelekkasje motor / kamaksel eksosside.




4.3 Defekt nedre bakre motorfeste, gummi har sluppet i vulking.



4.3 Defekt nedre bakre motorfeste, gummi har sluppet i vuling.

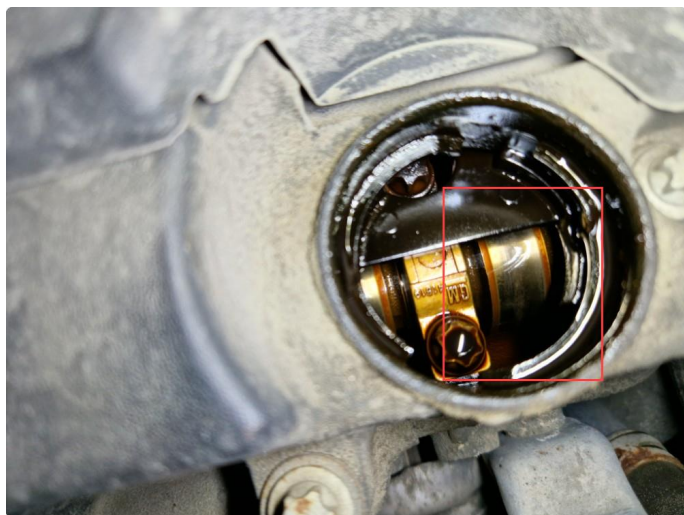


4.7 Noe slitasjeriper kamaksel eksosside.

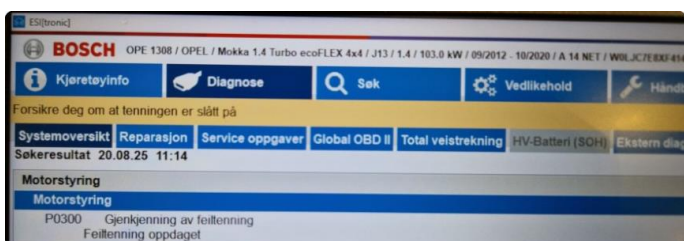

4.8 Motor fjusker , feillagring " P0300 - Feilttenning "




5.1 Noe svetting støtdemper h-fram.

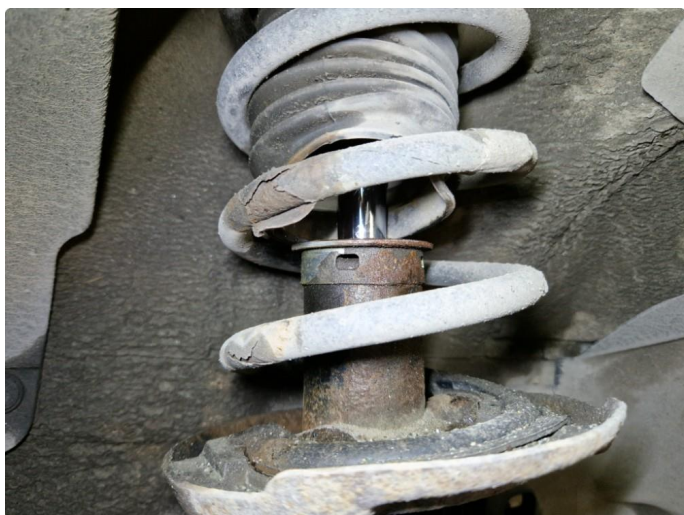

5.1 Noe svetting støtdemper h-fram.






6.1 Lekkasje girkasse / girvelgerhus (Byttes pakning).


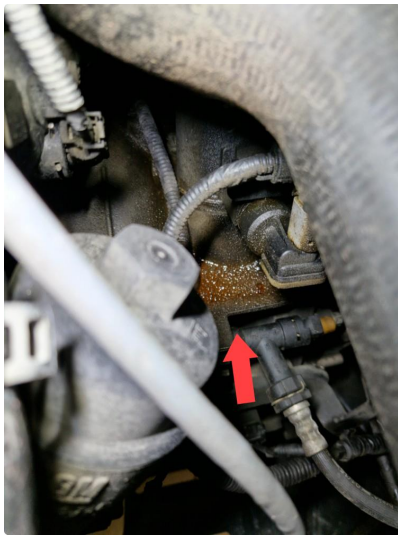






6.1 Lekkasje girkasse / girvelgerhus (Byttes pakning).



7.1 Skadet deksel over speil i solskjerm v-side.

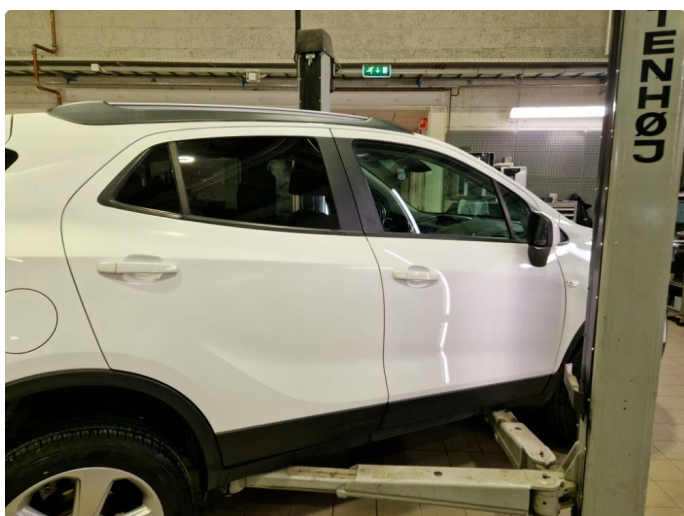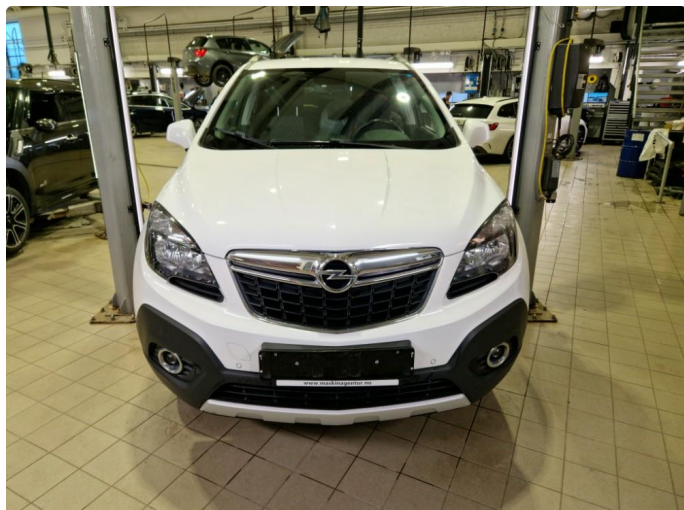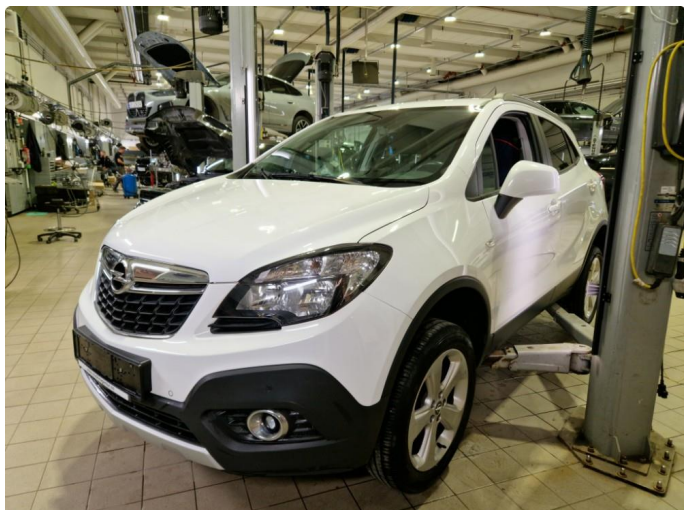

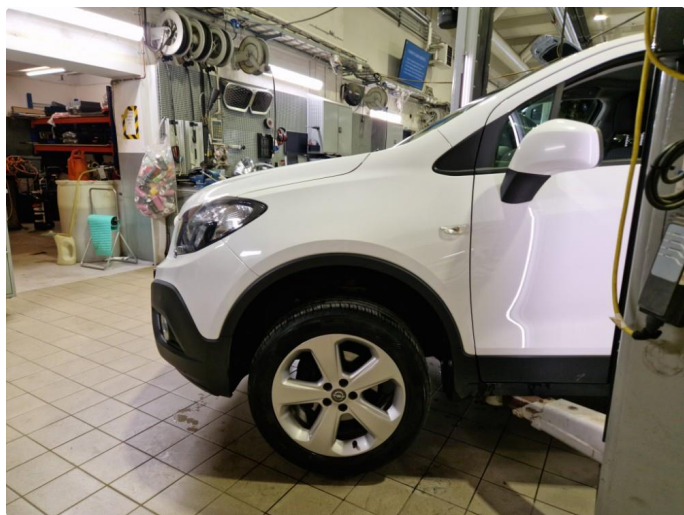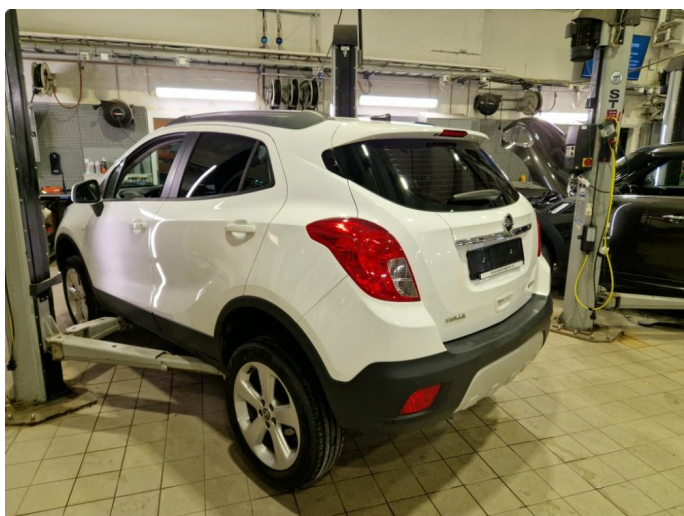

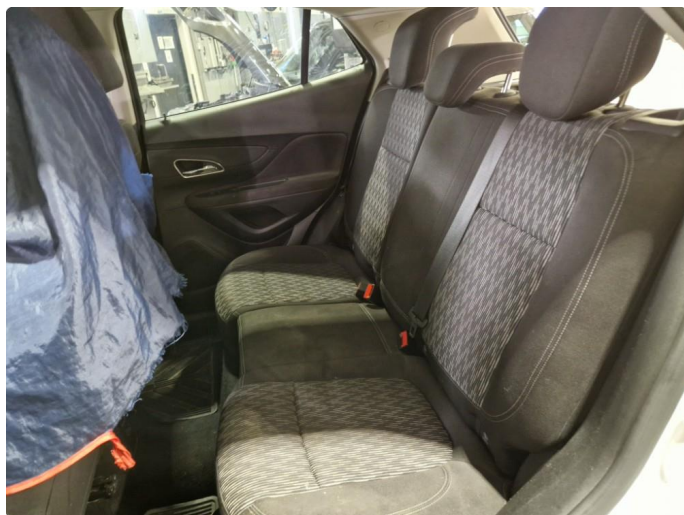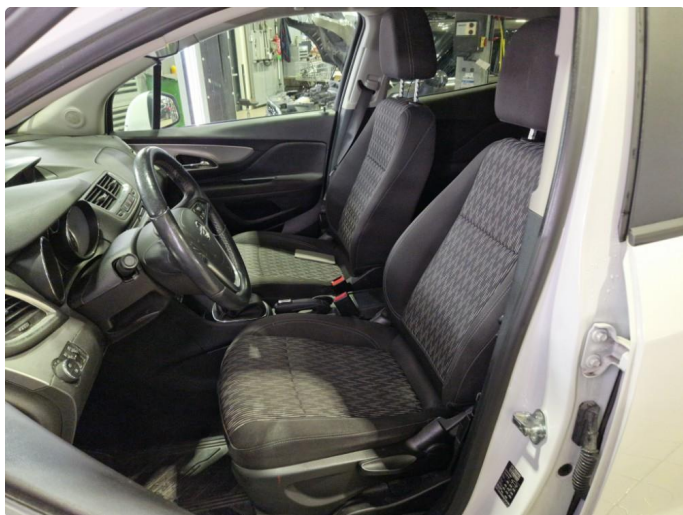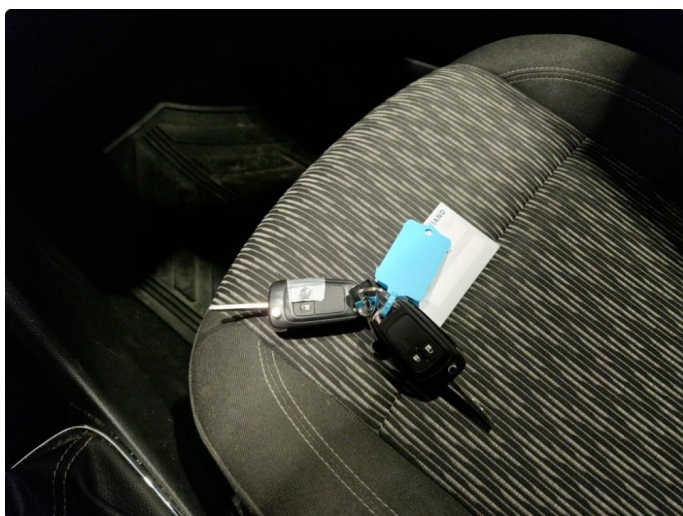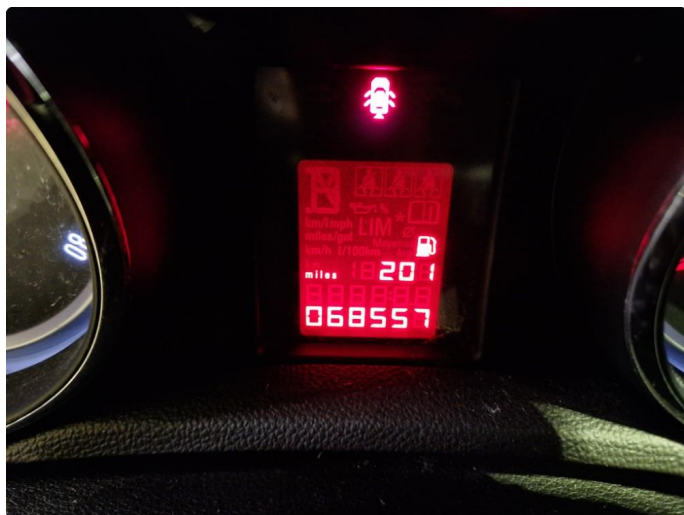

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2022
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6,3	5,9	6,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	7,2	7,7	7,6
BREMSESKIVER (MM)	24,8	24,8	10,9	10,9
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	10	10

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.11.2023	91699
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
13.10.2021	66344
23.09.2020	53818
27.09.2019	41506
27.08.2018	30919
15.05.2017	21530
10.05.2016	9667

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.