




FORD MONDEO 140 HK AUTOMAT

TESTDATO: 16.06.2025



CHASSISNR: WF0GXXGBBGAR07484

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.

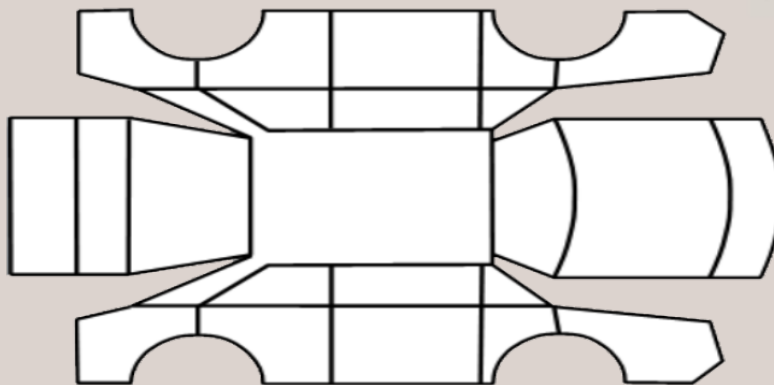

## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                         | BESKRIVELSE                                                                                                                                                            | PLASSERING | PÅKOST |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Assistentsystemer og diagnose |                                                                                                                                                                        |            |        |
| 1.1 Sensor                    | Korrosjon og lakkflask på indre parksensor h. fram                                                                                                                     |            |        |
| 1.2 Systemfunksjoner          | Varsellampe lyser. Motorlampe lyser, mest sannsynlig sensorproblem, men må feilsøkes da det er kvittering på tidligere skift av denne sensoren, pris er derfor usikker |            | 5 625  |

## Eksteriør

|                           |                                                                                                                                                                                         |  |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 2.1 Lakk                  | Generelt mye riper og småbulker. Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort |  |     |
| 2.2 Lakk                  | Lakk flasser. Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram                              |  |     |
| 2.3 Vinduspussere/-spyler | Lyktespyler virker ikke. Får ikke funksjon i lyktespylere, må feilsøkes, dermed er pris usikker, har derfor ikke satt pris                                                              |  |     |
| 2.4 Dekk/Felger           | Står to forskjellige dekk på samme aksling, må byttes om slik at det står samme dekk på samme aksling                                                                                   |  | 625 |
| 2.5 Dekk/Felger           | Ett forskjellig vinterdekk, mønster ligner heller ikke, burde i utgangspunktet være lignende dekk som skal stå på samme aksling                                                         |  |     |
| 2.6 Dekk/Felger           | Kantkjørt felg. Små kantkjøringsmerker på sommerfelger som er montert framme                                                                                                            |  |     |
| 2.7 Dekk/Felger           | Betydelig oksidering. En god del lakkflask på innsiden av vinterfelger, påbegynnende på utsiden                                                                                         |  |     |
| 2.8 Støtfanger            | Bulk med lakkskade. Skade på bakfanger til h. for hengerfeste                                                                                                                           |  |     |

## Lys

|                 |                                                                                                                                                                        |  |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 3.1 Lys foran   | Led-/diodelys - lyser ikke. Komvintert parklys og dtr h. fram funker kun i parklys modus og kommer ikke på i dtr modus, må feilsøkes, pris er derfor bare en antagelse |  | 3 750 |
| 3.2 Lys bak     | Skiltlys lyser ikke. Mangler lys i begge skiltlys, må feilsøkes, har derfor ikke satt pris                                                                             |  |       |
| 3.3 Lys bak     | Krakkelering i plast. Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynende også h. bak                                                                            |  |       |
| 3.4 Retningslys | Vann/dugg. Fukt i speilblinkers v. side                                                                                                                                |  | 1 875 |

## Motor

|                           |                                                                        |  |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 4.1 Kjølesystem/vannpumpe | Kjøleveske under minimum . Nivå under minimum i reservoar              |  | 375 |
| 4.2 Lekkasje              | Ser ut til å være en liten oljesvetting under motor                    |  |     |
| 4.3 Service               | Mangler siste service. Finner ikke dokumentasjon på service siden 2023 |  |     |


|     |         |                                                                                                                                                          |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.4 | Service | Trenger service. Trenger ihht servicehefte service                                                                                                       | 8 750  |
| 4.5 | Service | Registerreim/kjede. Finner ingen dokumentasjon på at register-reim er byttet, her er det intervall på 200 000 km eller 10 år, så her må reg reim byttes. | 12 500 |

#### Hjuloppheng/styring

|     |                        |                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.1 | Ratt/styringsmekanisme | Vann i servo olje, ser ut som milkshake i reservoar, bør flushes                                                                                                                  | 7 500 |
| 5.2 | Ledd                   | Slakk i ytre endeledd. Slakke i forstilling v. side, mest sannsynelig endeledd, men vanskelig å si med sikkerhet om det kan være noe med indre styreledd også før man demonterer. | 6 250 |

#### Bremser

|           |                |                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6.1       | Bremsefunksjon | Bremser ligger på. Brems henger på bak, verst v. bak, skiver er noe rødlige, bør gjøres et forsøk på demontering, rengjøring og oppsmøring, er også en begynnende rustkant på innsiden. | 2 500  |
| inkl. mva |                |                                                                                                                                                                                         | 49 750 |

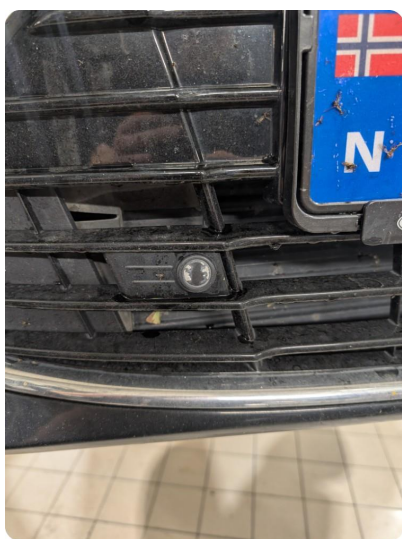

### 1.1 Øvrige feil

Korrosjon og lakkflass på indre parksensor h. fram



### 2.1 Generelt mye riper og småbulker

Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



### 2.1 Generelt mye riper og småbulker

Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



### 2.1 Generelt mye riper og småbulker

Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort




2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort

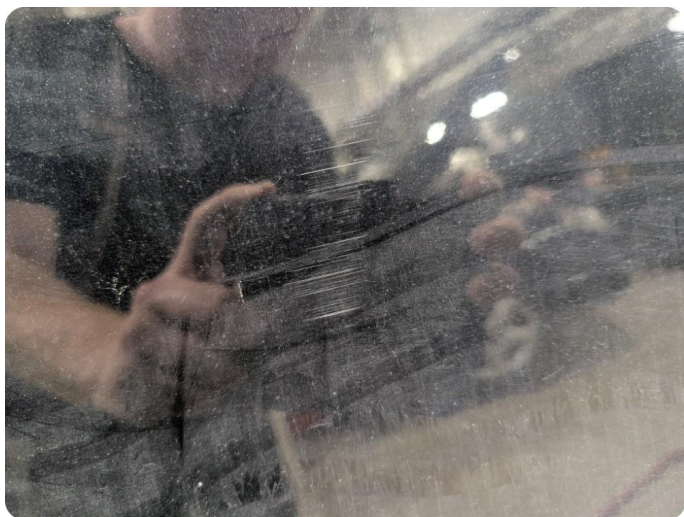

2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.1 Generelt mye riper og småbulker  
Generelt mye riper og småbulker rundt om på hele bilen, vil kreve ekstra polering, men noen av ripene er så dyper at disse ikke vil kunne poleres bort



2.2 Lakk flasser  
Lakkflass og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.2 Lakk flasser

Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.2 Lakk flasser

Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.2 Lakk flasser

Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.2 Lakk flasser

Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.2 Lakk flasser

Lakkflask og noe påbegynnende rust i nedkant av dør h. bak, hjulbue h. bak, hjulbue v. bak, kanal ved kant mot før h. bak og hjulbue h. fram



## 2.5 Øvrige feil

Ett forskjellig vinterdekk, mønster ligner heller ikke, burde i utgangspunktet være lignende dekk som skal stå på samme aksling



## 2.6 Kantkjørt felg

Små kantkjøringsmerker på sommerfelger som er montert framme



## 2.6 Kantkjørt felg

Små kantkjøringsmerker på sommerfelger som er montert framme



## 2.7 Betydelig oksidering

En god del lakkflask på innsiden av vinterfelger, påbegynnende på utsiden



## 2.7 Betydelig oksidering

En god del lakkflask på innsiden av vinterfelger, påbegynnende på utsiden



### 2.7 Betydelig oksidering

En god del lakkflass på innsiden av vinterfelger, påbegynnende på utsiden



### 2.8 Bulk med lakkskade

Skade på bakfanger til h. for hengerfeste



### 2.8 Bulk med lakkskade

Skade på bakfanger til h. for hengerfeste



### 3.1 LED-/diodelys - lyser ikke

Komvinert parklys og dtr h. fram funker kun i parklys modus og kommer ikke på i dtr modus, må feilsøkes, pris er derfor bare en antagelse



### 3.1 LED-/diodelys - lyser ikke

Komvinert parklys og dtr h. fram funker kun i parklys modus og kommer ikke på i dtr modus, må feilsøkes, pris er derfor bare en antagelse



### 3.3 Krakelering i plast

Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak



3.3 Krakelering i plast  
Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak




3.3 Krakelering i plast  
Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak



3.3 Krakelering i plast  
Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak




3.3 Krakelering i plast  
Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak

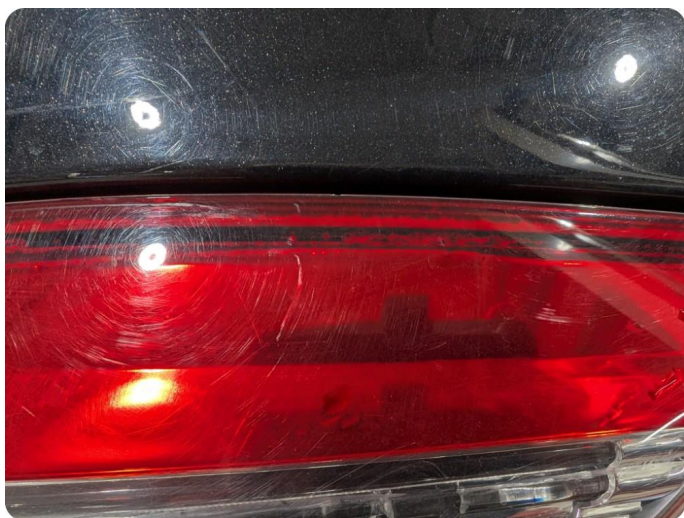

3.3 Krakelering i plast  
Krakkelering i baklykter, værst v. side, men er begynnende også h. bak




3.4 Vann/dugg  
Fukt i speilblikers v. side

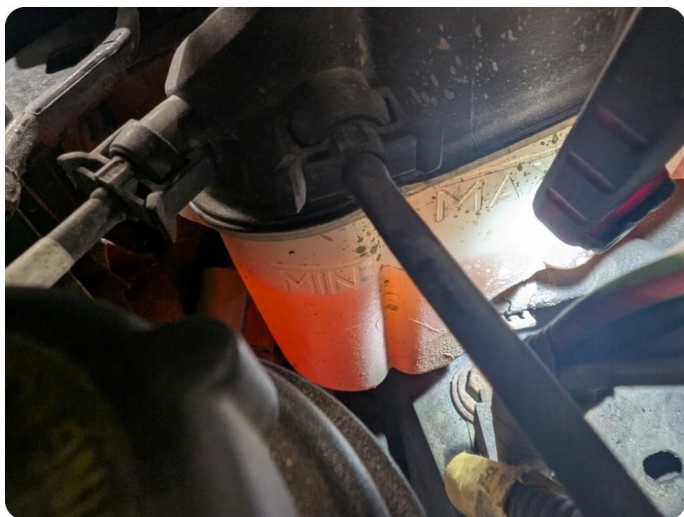

4.1 Kjøleveske under minimum  
Nivå under minimum i reservoar



4.2 Øvrige feil  
Ser ut til å være en liten oljesvetting under motor

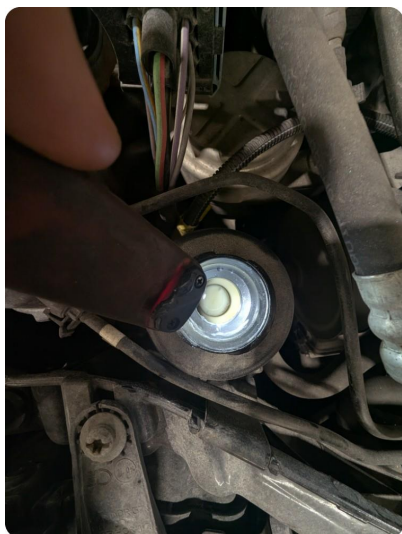

5.1 Øvrige feil  
Vann i servo olje, ser ut som milkshake i reservoar,  
bør flushes



6.1 Bremsen ligger på  
Brems henger på bak, verst v. bak, skiver er noe  
rødlige, bør gjøres et forsøk på demontering,  
rengjøring og oppsmøring, er også en begynnende  
rustkant på innsiden.



6.1 Bremsen ligger på  
Brems henger på bak, verst v. bak, skiver er noe rødlige, bør gjøres et forsøk på demontering, rengjøring og oppsmøring, er også en begynnende rustkant på innsiden.



6.1 Bremsen ligger på  
Brems henger på bak, verst v. bak, skiver er noe rødlige, bør gjøres et forsøk på demontering, rengjøring og oppsmøring, er også en begynnende rustkant på innsiden.

## KJØRETØYDATA

|                |             |                   |  |
|----------------|-------------|-------------------|--|
| ANTALL NØKLER  | 2           | ANTALL LADEKABLER |  |
| TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |                   |  |

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 50        | Tørt         |

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
|            | Uke 52, 2020         |

Best drive, bestdrive summer (2 stk) Minerva radial f205 (2stk) 245/40R18

|         | VENSTRE | HØYRE |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 6,0     | 4,0   |
| AKSEL 2 | 6,0     | 5,0   |

## VINTERDEKK :

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
|            | Uke 29, 2020         |

Continental ice contact 3 (3 stk) Gislaved nord frost 200 (1stk) 205/50R15

|         | Venstre | Høyre |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 6,5     | 7,0   |
| AKSEL 2 | 8,0     | 7,0   |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |                |
|--------------------|----------------|
| Nei                |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
| 20.07.2023         | 151667         |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND |
| 13.06.2019         | 94138          |
| 03.08.2018         | 74318          |
| 08.03.2018         | 64000          |
| 17.07.2017         | 59375          |
| 20.09.2016         | 55100          |
| 16.06.2016         | 48217          |
| 10.10.2014         | 24614          |
| 24.11.2021         | 141812         |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Nei                        |



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

**Identitet**

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**

- ✓ Kamera
- ✗ Sensor
- ✗ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

**Eksteriør**

- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

**Lys**

- ✗ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✗ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

**Motor**

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✗ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

**Hjuloppheng/styring**

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✗ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✗ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

**Bremser**

- ✗ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

**Gir og drivlinje**

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

**Interiør**

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

**Opplysninger/klargjøring**

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant