

NISSAN NISSAN LEAF 24KWH / ZE0 2WD

TESTDATO: 11.03.2026

KODE: 1970560



EK26950



90 878 KM



16.12.2016

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: SJNFAAZE0U6057707

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 05.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Kamera	Uklart bilde ryggekamera.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Rustdannelser HV-batterikasse.	
2.2 Panser	Bruksmerker / riper panser.	foran
2.3 Dører	Rust / bruksmerker h-bakdør.	høyre bak
2.4 Dører	Bulker / bruksmerker h-framdør.	høyre foran
2.5 Bakluke	Bulk / skade bakluke.	bak
2.6 Skjermer	Bruksmerker v-framskjerm.	venstre foran
2.7 Skjermer	Bulk / bruksmerker v-bakskjerm.	venstre bak
2.8 Skjermer	Rust / bulker / bruksmerker h-bakskjerm.	høyre bak
2.9 Skjermer	Bulk h-framskjerm.	høyre foran
2.10 Speil	Innfesting av speilfot h-side er festet med uoriginal bolt fra utsiden.	høyre
2.11 Dekk/Felger	Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP 205/55r 16 91V .	
2.12 Dekk/Felger	Bruksmerker vinterfelg h-bak.	høyre bak
2.13 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 11.03.2026 på km 90.878	
2.14 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 11.03.2026 på km 90.878	
2.15 Døråpning	Lakkskader / slitt innsteg / b-stolpe v-fram.	venstre foran
2.16 Støtfanger	Riper / lakkskader frontfanger.	foran
2.17 Tak	Flere rustdannelser fremre del tak.	
2.18 Frontvindu	Riper / steinsprut / slitasje frontrute.	foran
2.19 Kanal	Skade kanal h-side.	høyre
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste service 06.01.2027 / 119.397 km	
3.2 Service	Neste PKK 05.02.2028	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	Rustdannelser fjærbein h+v side fram.	venstre - høyre - foran
4.2 Forstilling	Utslitt bakre bærearmsforing / sluppet i vulking h+v side fram.	venstre - høyre - foran
5. BREMSER		
5.1 Bremseskjold	Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.	venstre - høyre - bak
6. INTERIØR		
6.1 Tepper/bekledning	Skadet deksler i bagasjerom.	bak
6.2 Bagasjeromskjuler	Hatthylle mangler.	



1.1 Uklart bilde ryggekamera.




1.1 Uklart bilde ryggekamera.



1.1 Uklart bilde ryggekamera.



2.1 Rustdannelser HV-batterikasse.

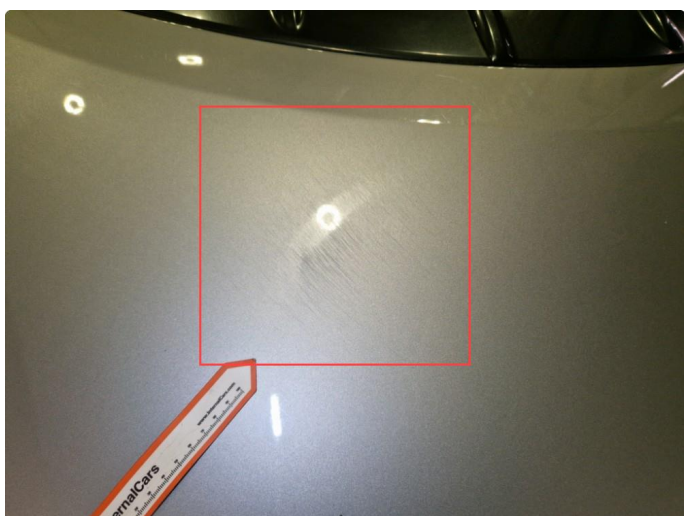


2.2 Bruksmerker / riper panser.




2.2 Bruksmerker / riper panser.




2.3 Rust / bruksmerker h-bakdør.

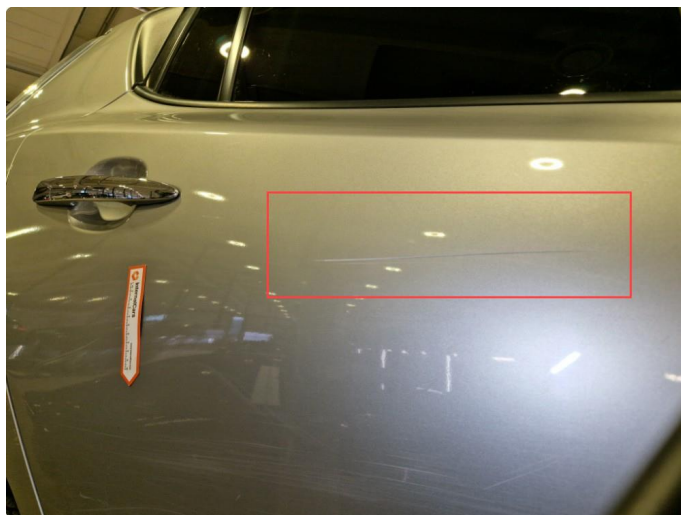

2.3 Rust / bruksmerker h-bakdør.

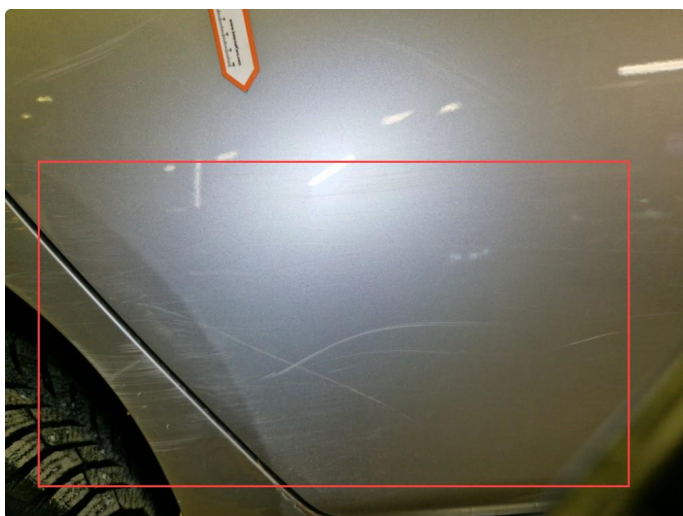


2.3 Rust / bruksmerker h-bakdør.

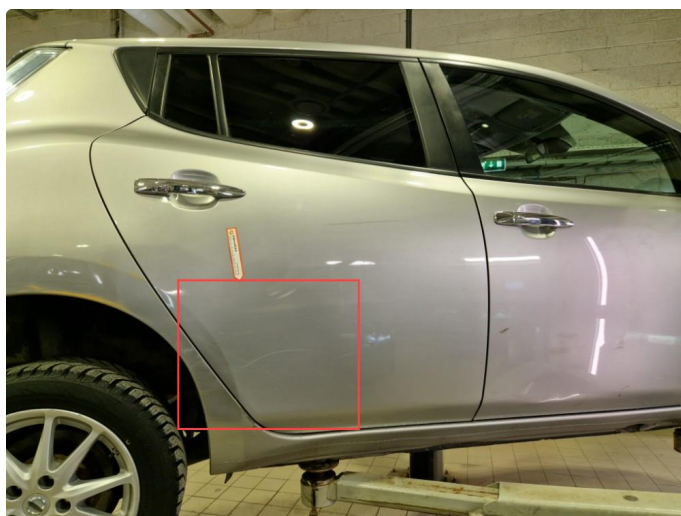

2.3 Rust / bruksmerker h-bakdør.



2.3 Rust / bruksmerker h-bakdør.

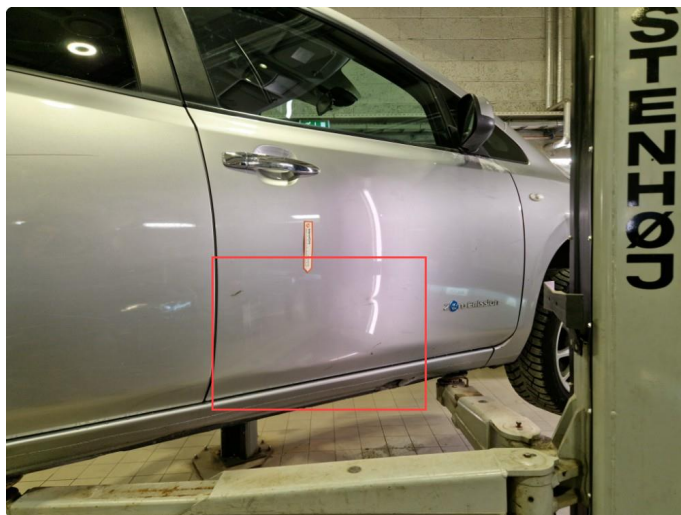

2.4 Bulker / bruksmerker h-framdør.



2.4 Bulker / bruksmerker h-framdør.



2.5 Bulk / skade bakluke.



2.5 Bulk / skade bakluke.



2.6 Bruksmerker v-framskjerm.



2.6 Bruksmerker v-framskjerm.



2.6 Bruksmerker v-framskjerm.



2.7 Bulk / bruksmerker v-bakskjerm.



2.7 Bulk / bruksmerker v-bakskjerm.



2.8 Rust / bulker / bruksmerker h-bakskjerm.



2.8 Rust / bulker / bruksmerker h-bakskjerm.



2.8 Rust / bulker / bruksmerker h-bakskjerm.




2.8 Rust / bulker / bruksmerker h-bakskjerm.




2.9 Bulk h-framskjerm.



2.10 Innfesting av speilfot h-side er festet med uoriginal bolt fra utsiden.

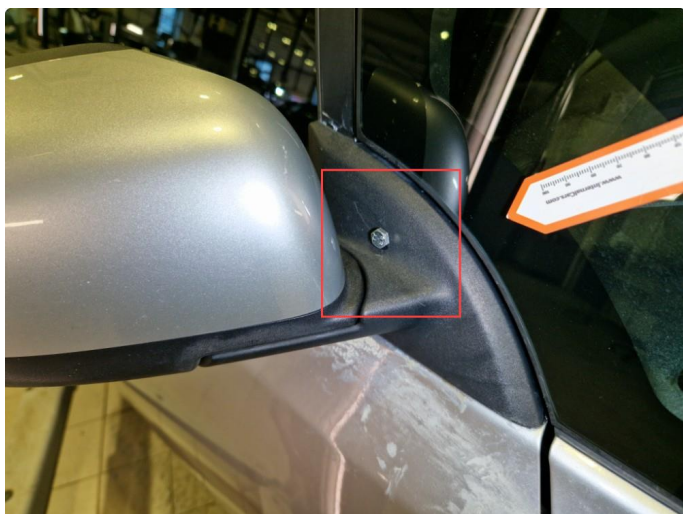

2.10 Innfesting av speilfot h-side er festet med uoriginal bolt fra utsiden.

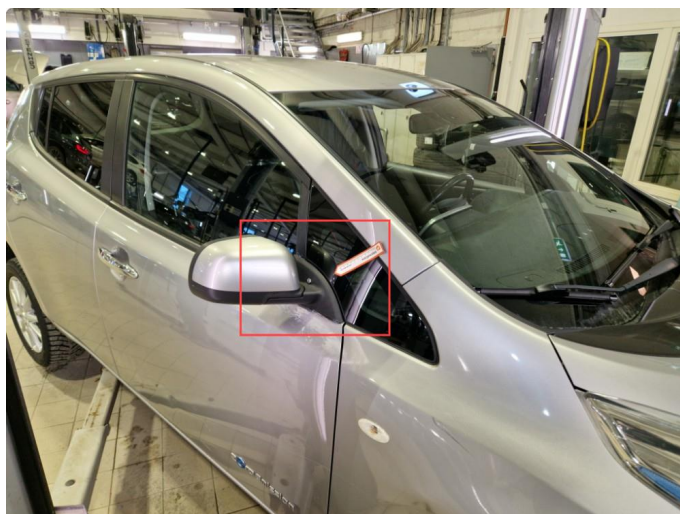

2.10 Innfesting av speilfot h-side er festet med uoriginal bolt fra utsiden.



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP 205/55r 16 91V .



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP 205/55r 16 91V .



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .




2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .



2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .




2.11 Sommerdekk utslitt. Compas / JL Blazer HP
205/55r 16 91V .

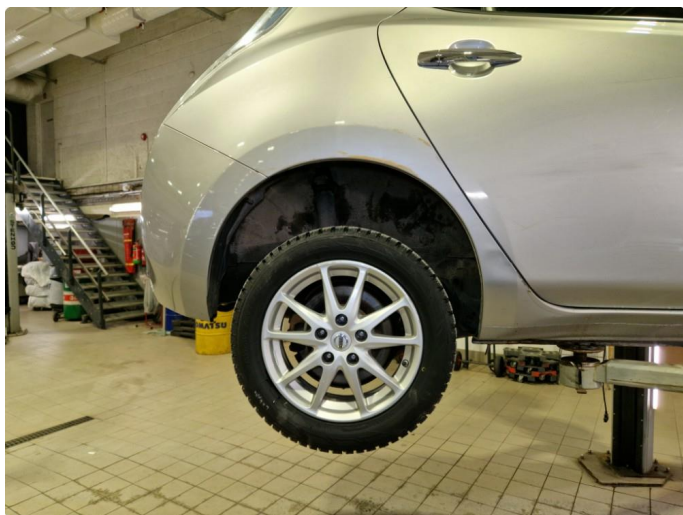


2.12 Bruksmerker vinterfelg h-bak.



2.12 Bruksmerker vinterfelg h-bak.

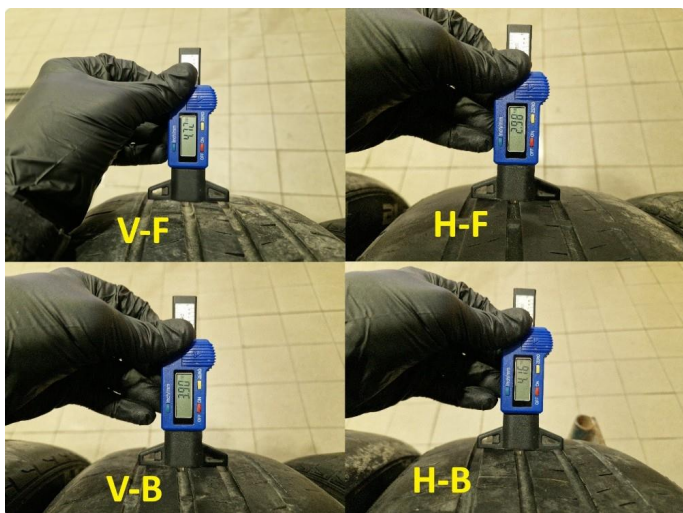


2.13 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 11.03.2026 på km 90.878

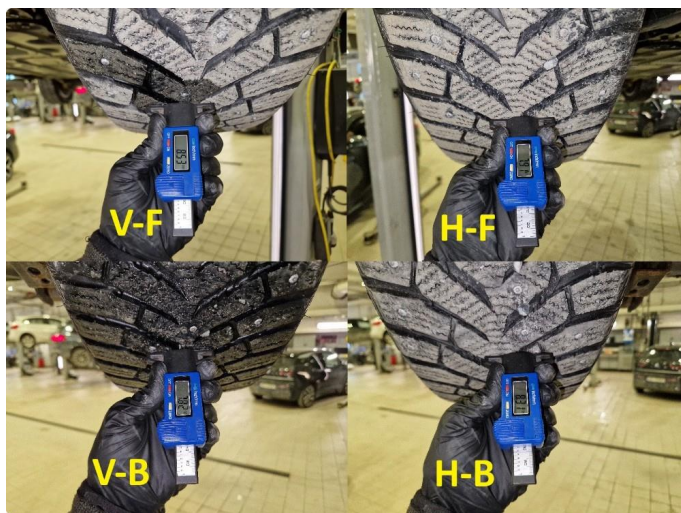

2.14 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 11.03.2026 på km 90.878



2.15 Lakkskader / slitt innsteg / b-stolpe v-fram.

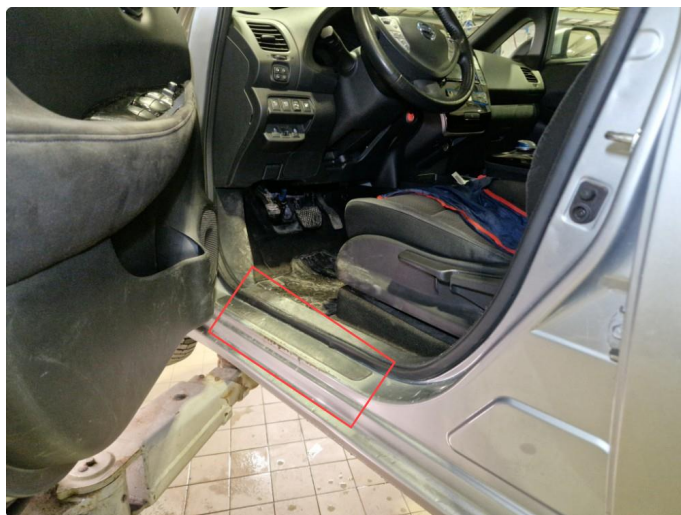

2.15 Lakkskader / slitt innsteg / b-stolpe v-fram.



2.15 Lakkskader / slitt innsteg / b-stolpe v-fram.



2.16 Riper / lakkskader frontfanger.




2.16 Riper / lakkskader frontfanger.



2.16 Riper / lakkskader frontfanger.



2.16 Riper / lakkskader frontfanger.

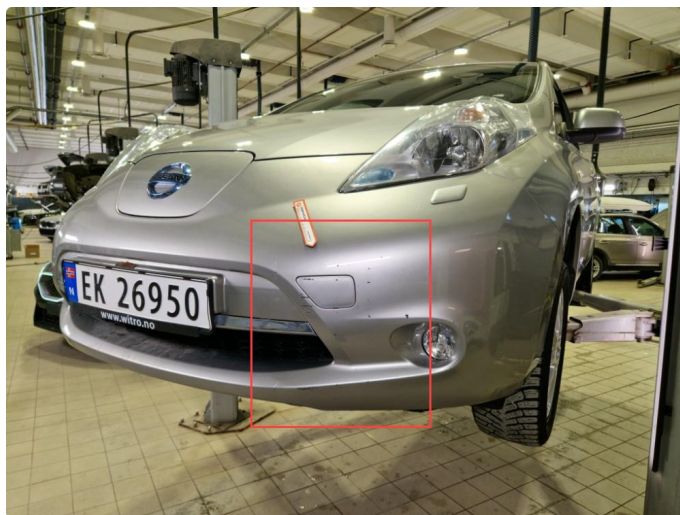

2.16 Riper / lakkskader frontfanger.



2.16 Riper / lakkskader frontfanger.




2.16 Riper / lakkskader frontfanger.




2.16 Riper / lakkskader frontfanger.




2.16 Riper / lakkskader frontfanger.

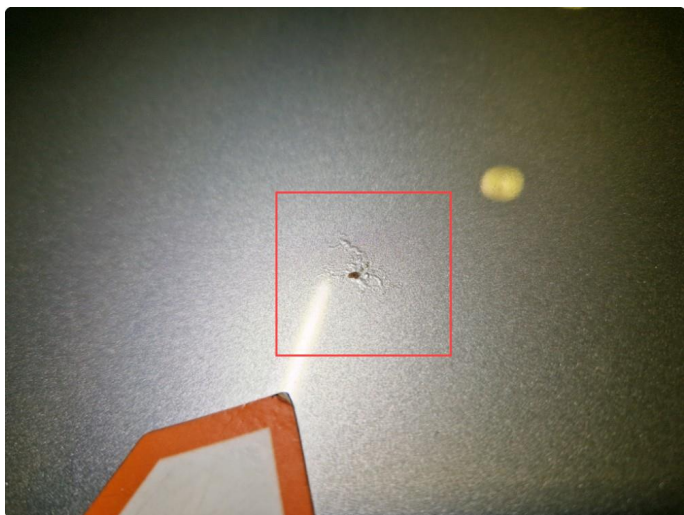


2.17 Flere rustdannelser fremre del tak.

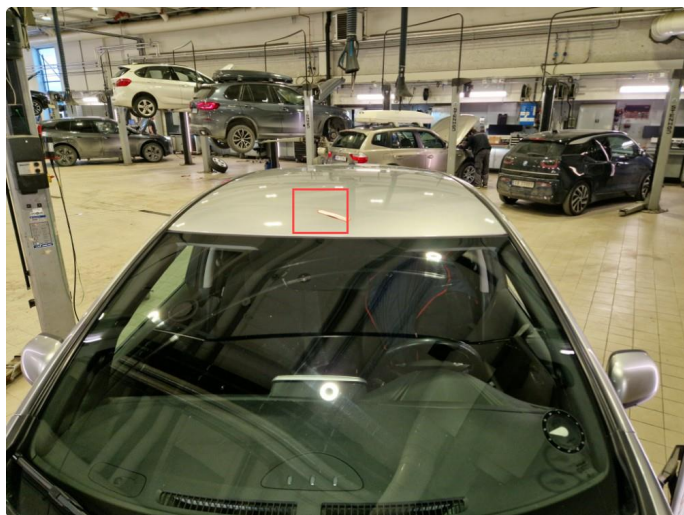


2.17 Flere rustdannelser fremre del tak.

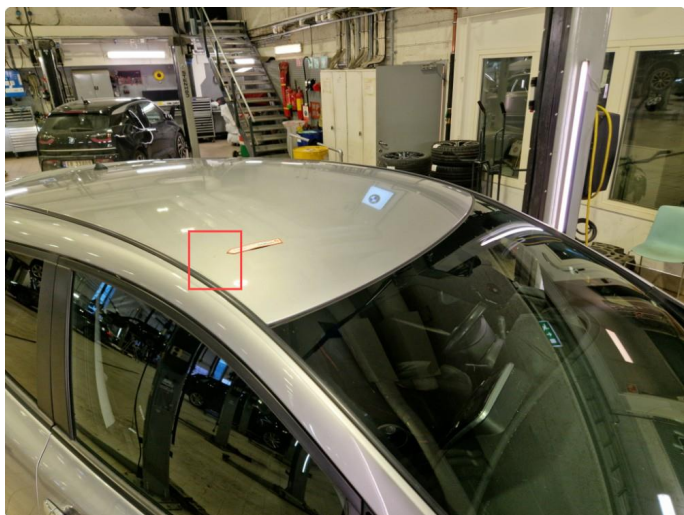


2.17 Flere rustdannelser fremre del tak.

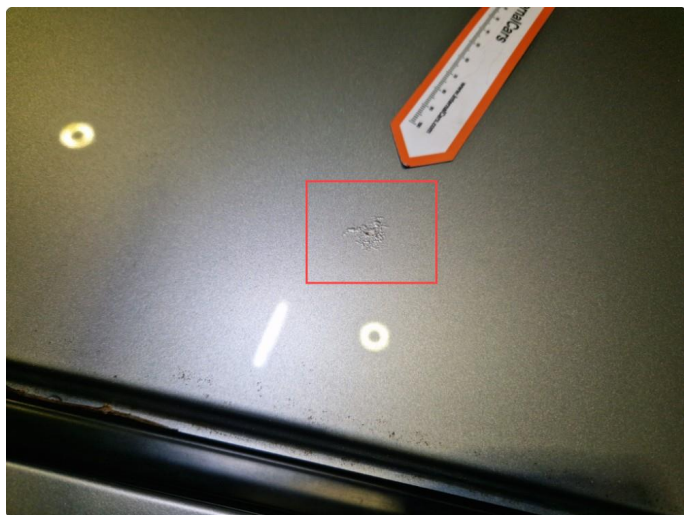


2.17 Flere rustdannelser fremre del tak.

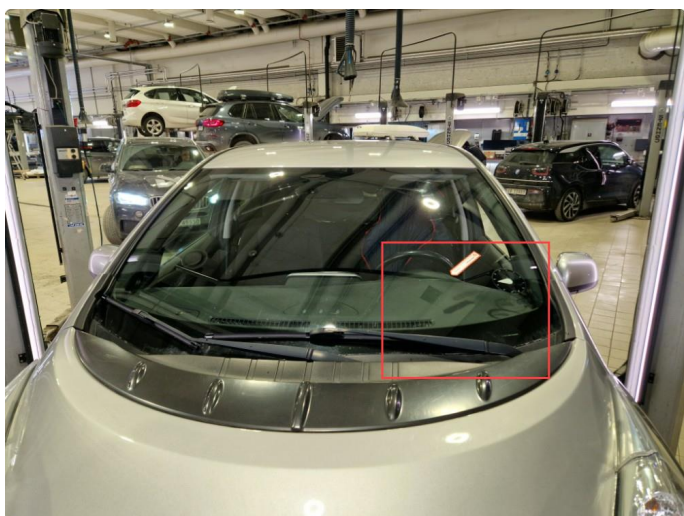

2.18 Riper / steinsprut / slitasje frontrute.

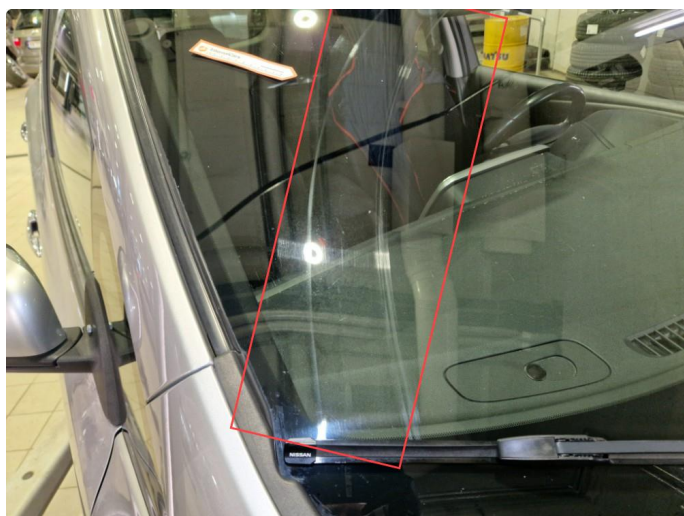


2.18 Riper / steinsprut / slitasje frontrute.

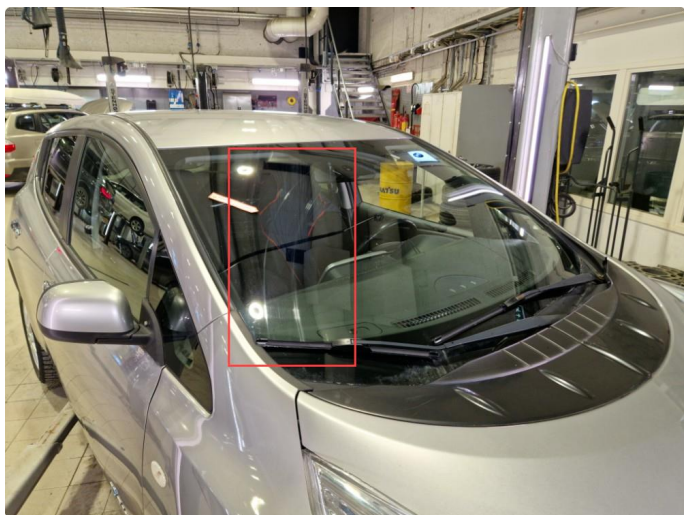


2.18 Riper / steinsprut / slitasje frontrute.



2.18 Riper / steinsprut / slitasje frontrute.

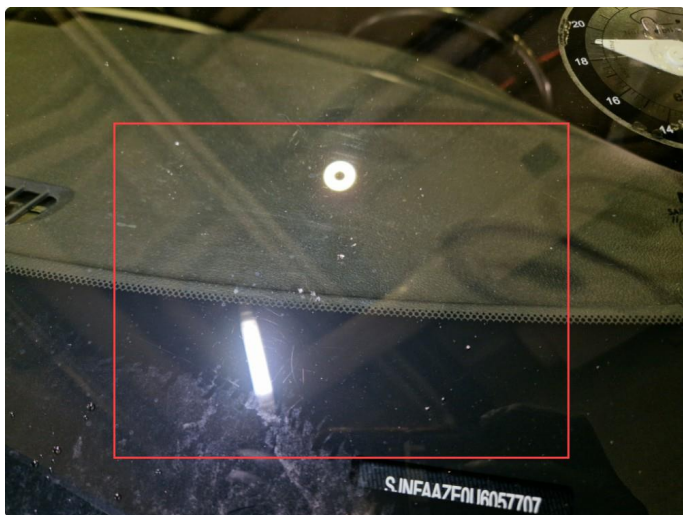

2.18 Riper / steinsprut / slitasje frontrute.

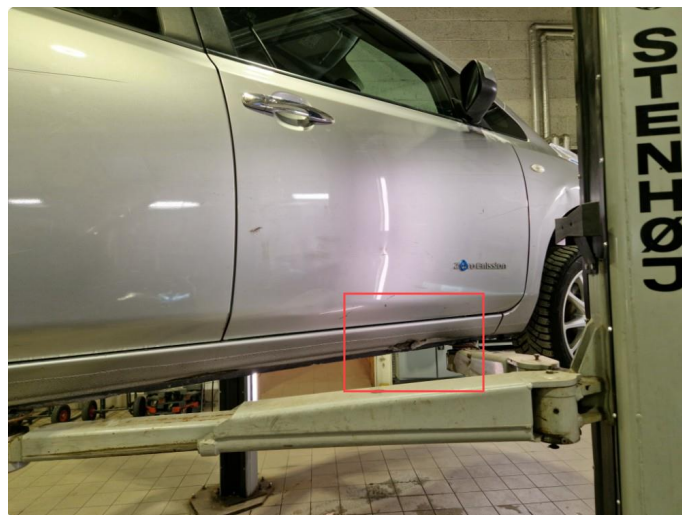

2.19 Skade kanal h-side.



2.19 Skade kanal h-side.




3.1 Neste service 06.01.2027 / 119.397 km



4.1 Rustdannelser fjærbein h+v side fram.



4.1 Rustdannelser fjærbein h+v side fram.

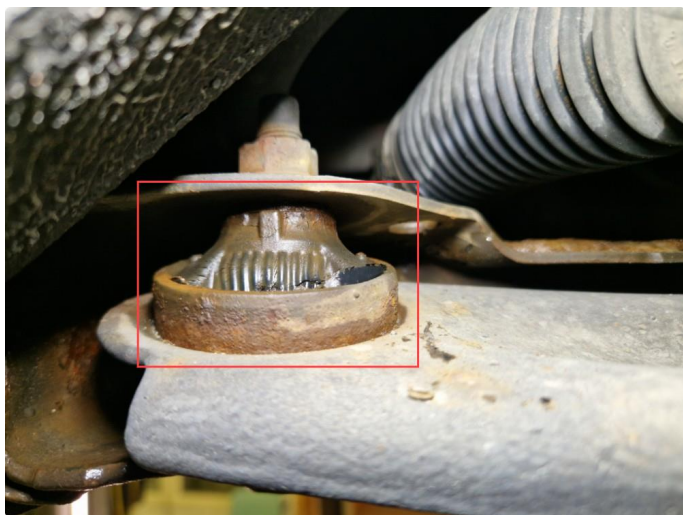


4.2 Utslitt bakre bæreamsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



4.2 Utslitt bakre bæreamsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



4.2 Utslitt bakre bæreamsforing / sluppet i vulking h+v side fram.

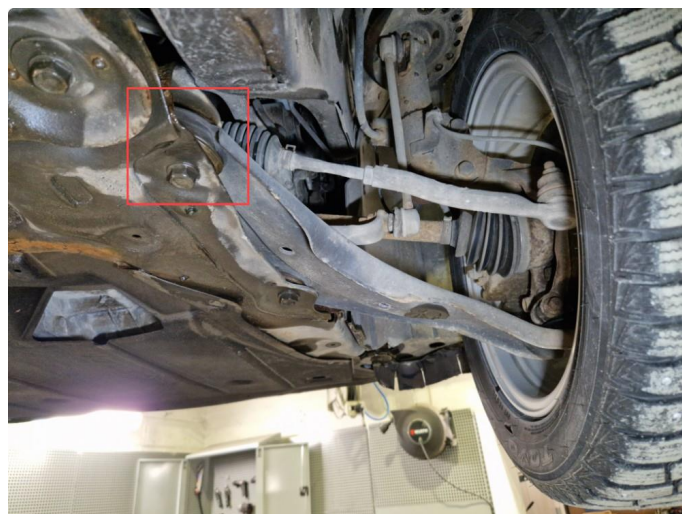


4.2 Utslitt bakre bæreamsforing / sluppet i vulking h+v side fram.



5.1 Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.



5.1 Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.

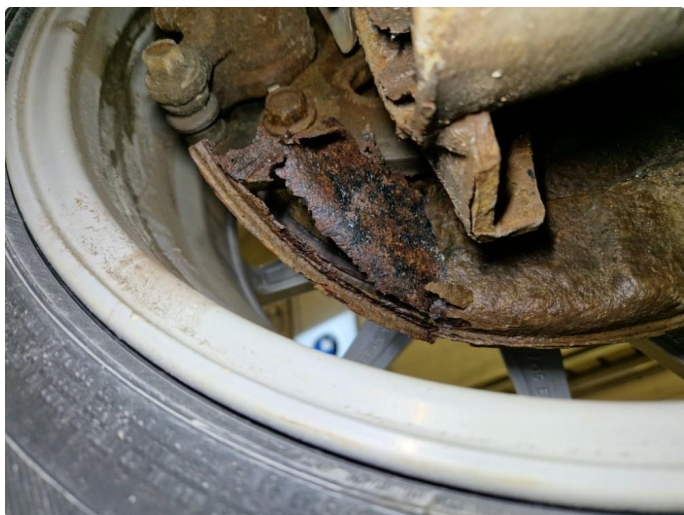

5.1 Gjennomrustet bremseskjold h+v side bak.




6.1 Skadet deksler i bagasjerom.



6.1 Skadet deksler i bagasjerom.



6.1 Skadet deksler i bagasjerom.

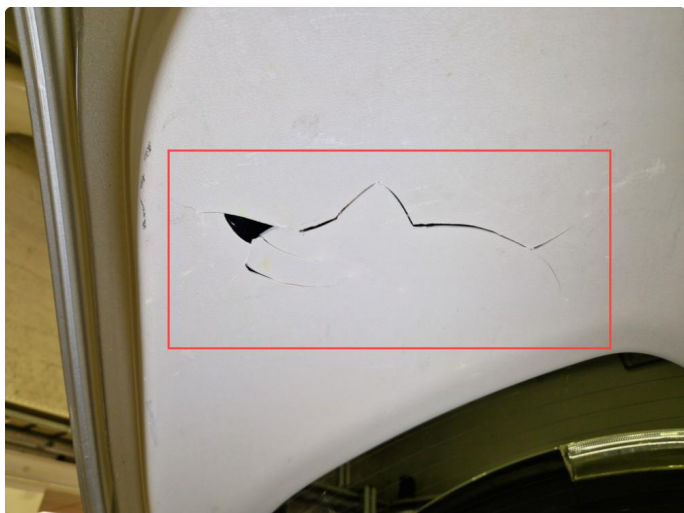




6.1 Skadet deksler i bagasjerom.





6.2 Hatthylle mangler.



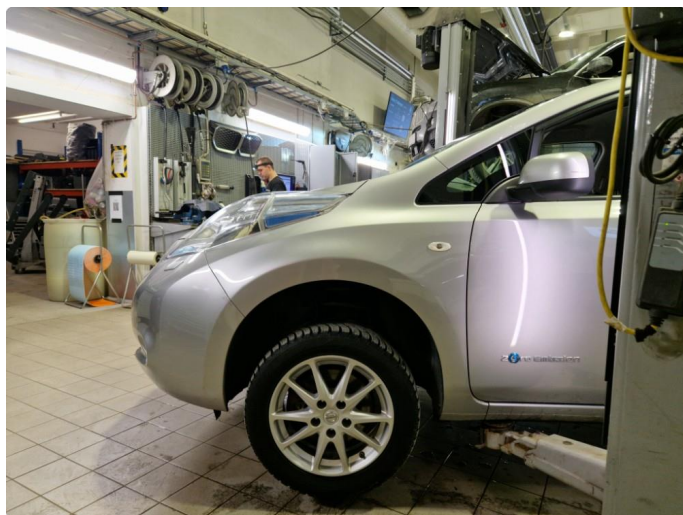

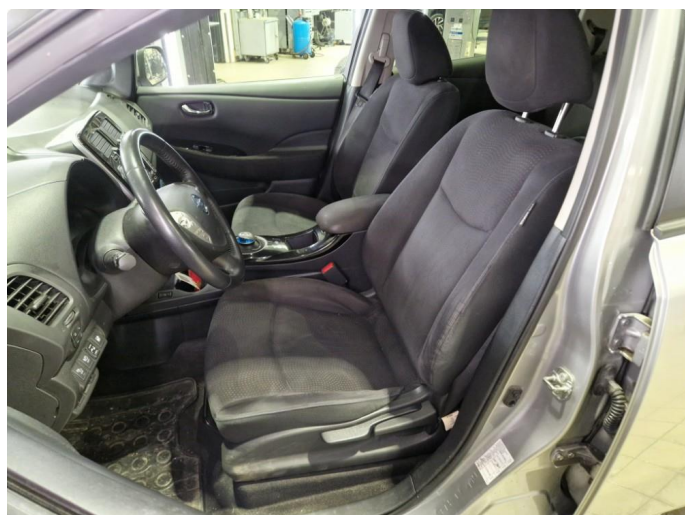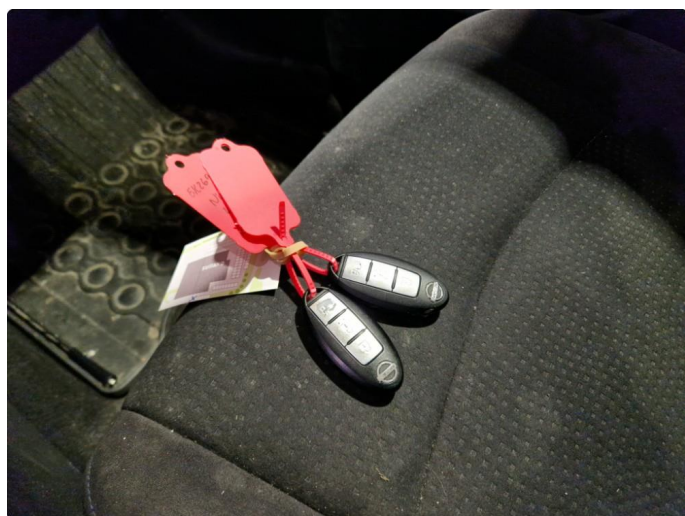

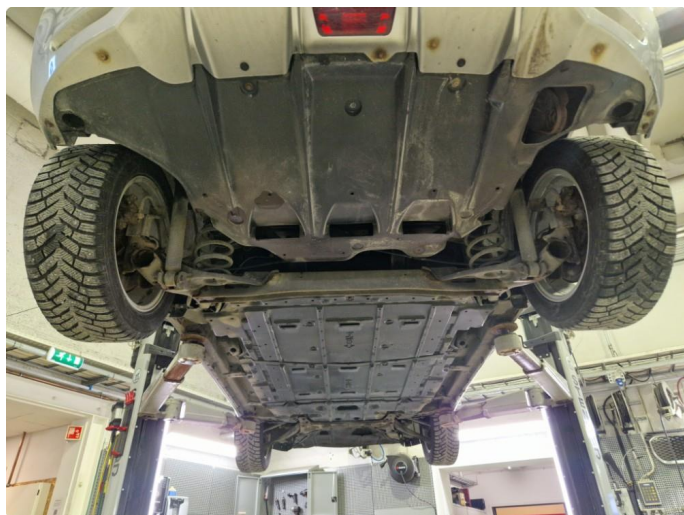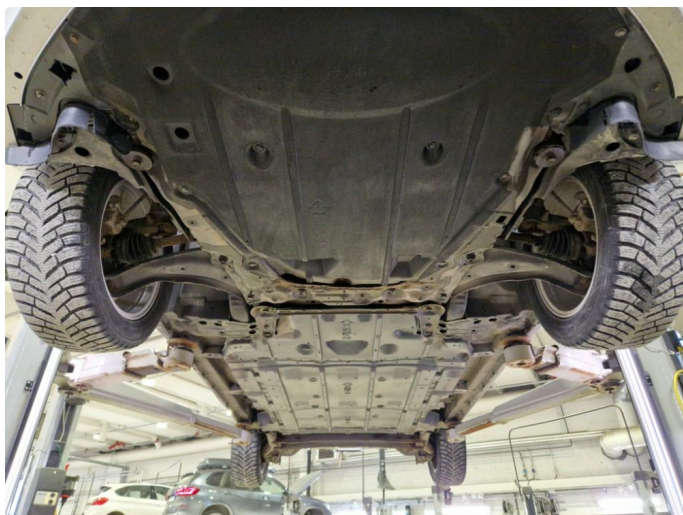

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 13, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,7	3	3,9	4,1
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,5	7,9	7,8	8,3
BREMSESKIVER (MM)	26,1	26,1	15,6	15,6
BREMSEKLOSSER (MM)	5	5	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.01.2026	89397
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.01.2025	81271
12.12.2023	71187
10.01.2023	62068
14.12.2021	51486
08.03.2021	44338
05.02.2020	35041
14.02.2019	26009
07.03.2018	15959

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalthorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.