

**FORD RANGER 200 HK AUTOMAT 4WD**
**TESTDATO: 31.03.2025**
**KODE: 1653783**

 <b>AJ88939</b>	 <b>191 981 KM</b>	 <b>30.08.2018</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> 6FPGXXMJ2GJY49886	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 08.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> 	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> 
 <b>EKSTERIØR</b> 	 <b>LYS</b> 
 <b>MOTOR</b> 	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> 
 <b>BREMSER</b> 	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> 
 <b>INTERIØR</b> 	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Noe lakkflassing framkant og midt på kanaler begge sider.	
1.2 Under bil	Noe utenpårust ramme/aksler/normal bruksslitasje.	
1.3 Skjermer	P-bulk uten lakkskade v.bakskjerm. (Framkant hjulbue)	P-bulk.
1.4 Terskler/innlastningssone	Lakkslitasje/hakk i lakken terskler.	
1.5 Støtfanger	Noe skrapeskader høyre fangerhjørne foran. Penselflekket.	
1.6 Tak	Noe steinsprut framkant tak. Penselflekket.	



1.1 Noe lakkflassing framkant og midt på kanaler begge sider.



1.1 Noe lakkflassing framkant og midt på kanaler begge sider.




1.1 Noe lakkflassing framkant og midt på kanaler begge sider.



1.1 Noe lakkflassing framkant og midt på kanaler begge sider.



1.2 Noe utenpårust ramme/aksler/normal bruksslitasje.

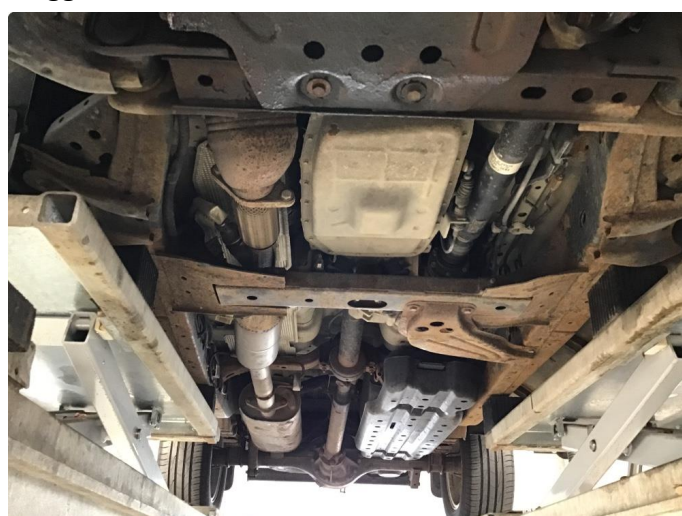

1.2 Noe utenpårust ramme/aksler/normal bruksslitasje.



1.3 P-bulk uten lakkskade v.bakskjerm. (Framkant hjulbue)



1.4 Lakkslitasje/hakk i lakken terskler.



1.4 Lakkslitasje/hakk i lakken terskler.



1.5 Noe skrapeskader høyre fangerhjørne foran. Penselflekket.



1.6 Noe steinsprut framkant tak. Penselflekket.



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Næring

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 10, 2023	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 23, 2024
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	6,5	6,5	5,5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	10	10	10	10

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
12.04.2024	182216
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
11.03.2020	50688
19.01.2021	78145
04.03.2022	109965
09.11.2022	137675
22.06.2023	160004
12.04.2024	182216

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.